

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 43		拍摄日期		编号 45		
2022-8-09		拍摄日期		拍摄日期		
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置		
南 4 间北侧西 1 瓜柱		南 4 间北侧前檐柱		南 5 间北楣梁架		
外观现状	歪闪，竖向开裂		外观现状	前檐挑穿下后加瓜柱糟朽；挑穿下沉端头糟朽		
编号 46		拍摄日期	编号 47		编号 48	
2022-8-09		拍摄日期	拍摄日期		拍摄日期	
拍摄位置		拍摄位置	拍摄位置		拍摄位置	
南 4 间		南 4 间	南 4 间			
外观现状	北楣梁架前檐柱向南歪闪		外观现状	北楣梁架后檐柱东歪闪		
编号 49		拍摄日期	编号 50		编号 51	
2022-8-09		拍摄日期	拍摄日期		拍摄日期	
拍摄位置		拍摄位置	拍摄位置		拍摄位置	
南 4 间		南 3 间	南 1 间			
外观现状	南楣梁架中柱向东歪闪		外观现状	北楣梁架前檐柱向南歪闪		

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93 号修缮工程二次勘察设计方案					
编号 52		编号 53		编号 54	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 2 间		南 3 间		南 5 间	
外观现状	前檐地梁后用水泥修补	外观现状	北槌梁架柱间装修下地梁糟朽	外观现状	前檐地梁地梁糟朽深
编号 55		编号 56		编号 57	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 1 间		南 1 间		南 2 间	
外观现状	南槌梁架中柱与后檐柱间木穿糟朽后加支顶柱	外观现状	南北两槌梁架后檐柱间木枋缺失	外观现状	前檐北侧撑拱缺失
编号 58		编号 59		编号 60	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 3 间		南 4 间		南 3 间	
外观现状	前檐北侧撑拱缺失	外观现状	前檐北侧撑拱松动脱榫	外观现状	北槌梁架东 1 瓜柱与后檐柱间木穿缺失

编号 61		编号 62		编号 63	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 3 间		南 4 间		南 4 间	
外观现状	北槁梁架东 4 瓜柱上穿劈裂；西 2 根瓜柱上穿脱榫、劈裂			外观现状	北槁前檐柱与后檐柱间横穿横穿断裂瓜柱下沉
编号 64		外观现状	前檐木枋变形槽朽	编号 66	
拍摄日期		拍摄日期	2022-8-09	拍摄日期	
2022-8-09		拍摄位置	南 3 间	拍摄位置	
拍摄位置		南 1 间		南 4 间	
外观现状	西起第 4 檩端头槽朽	外观现状	东起第 7 檩檩身槽朽	外观现状	东起 2、3 根檩檩身槽朽；东起第 4 檩端头槽朽
编号 67		编号 68		编号 69	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		拍摄位置	南 4 间	拍摄位置	
拍摄位置		南 4 间		南 5 间	
外观现状	东起第 8 檩檩端头槽朽	外观现状	前檐檩断裂 1 根	外观现状	前檐檩断裂；原木装修缺失，后做装修现破损严重

编号 70		编号 71		编号 72	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 6 间		北 1 廊		北 1 廊	
外观现状	前檐檩后加随檩且脱落	外观现状 南起第 3 根檩端头糟朽		外观现状	南起第 8 根檩檩身糟朽
编号 73		编号 74		编号 75	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
北 2 廊		北 2 廊		北 2 廊	
外观现状	北起第 1、2 根檩断裂	外观现状	北起第 6 根檩端头糟朽	外观现状	北起第 7 根檩檩身糟朽
编号 76		编号 77		编号 78	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 3 间		南 4 间		前檐北 1 廊	
外观现状	屋面椽板变形糟朽	外观现状	封檐板缺失；椽板变形糟朽；檐口垫块、滴子全部缺失	外观现状	封檐板缺失；椽板变形糟朽；屋面瓦酥松、碎裂，瓦件缺失后铺石棉瓦

编号 79		编号 80		编号 81	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
前檐北 2 廊		前檐北 3 廊		南 1 间楼板	
外观现状	封檐板缺失；椽板变形糟朽	外观现状	封檐板缺失	外观现状	变形糟朽
编号 82		编号 83		编号 84	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 2 间楼板		南 5 间楼板		南 6 间楼板	
外观现状	楼板缺失	外观现状	变形糟朽、缺失	外观现状	堆积杂物，楼板变形糟朽
编号 85		编号 86		编号 87	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 1 间		南 1 间		南 1 间	
外观现状	西起第 2 根楼枕断裂	外观现状	西起第 3 根楼枕断裂	外观现状	西起第 8、9 根楼枕断裂

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 | 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址、古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★


国家文物局监制

编号 88		编号 89		编号 90	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 2 间		南 3 间		南 5 间	
外观现状	东起第 1、2、3 根枕木缺失	外观现状	楼枕缺失后被锯断	外观现状	东起第 1、3 根枕木缺失
编号 91		编号 92		编号 93	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
东立面南 1 门		西立面门		西立面门	
外观现状	后开门洞,后做木门 1 扇	外观现状	石门槛断裂	外观现状	门扇缺失，门框位移脱落糟朽；过梁糟朽
编号 94		编号 95		编号 96	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 1 间西侧间		南 2 间		南 5 间	
外观现状	前檐门槛磨损严重	外观现状	前檐门残破，穿带缺失 1 根	外观现状	前檐板门松动、变形

编号 97		编号 98		编号 99	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
北山墙西侧门		南山墙		南 5 间	
外观现状	门扇、门框缺失不存，残存石门槛	外观现状	花窗棂条缺失 1 根	外观现状	后檐棂条窗残破
北京北建大建筑设计研究院有限公司		编号 101		编号 102	
证书编号		拍摄日期		拍摄日期	
文物设计编号		2022-8-09		2022-8-09	
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑等文物保护工程		拍摄位置		拍摄位置	
国家文物局监制		南 2 间		南 4 间北槁梁架	
2022-8-09		外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼	外观现状	一层柱间板壁缺失，后钉木板且糟朽；二层梁架间板壁缺失后钉木板
拍摄位置		外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼	外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼
南 1 间		外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼	外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼
外观现状		外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼	外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼
外观现状		外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼	外观现状	室内中柱间原有装修缺失不存，枕木上残留榫眼
编号 103		编号 104		编号 105	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 3 间前檐		南 4 间前檐		南 5 间室内	
外观现状	一层原木装修缺失；二层木装修全部缺失	外观现状	木装修缺失残存单楹	外观现状	后做木隔断现破损严重

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址、古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

编号 106		编号 107		编号 108	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
73 号后檐墙		73 号后檐墙		73 号后檐墙	
外观现状	原毛石墙体外抹灰脱落，后补抹水泥	外观现状	毛石墙体外抹灰脱落墙石松散	外观现状	室内抹灰空鼓脱落
编号 109		编号 110		编号 111	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南 2 间室内		南 5 间		73 号屋面	
外观现状	墙面后抹水泥	外观现状	室内墙面抹灰污损、脱落	外观现状	前后屋面瓦酥松、碎裂；南 7、8 间缺失不存
编号 112		编号 113		编号 114	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
73 号屋面		内 73 号屋面		南山马头墙	
外观现状	前后屋面瓦酥松、碎裂	外观现状	正脊、垂脊酥松碎裂，局部缺失	外观现状	檐口垫块碎裂

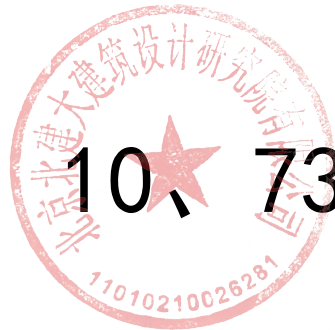

10、73 号现状勘测图


2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：含文物遗址点勘察、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划等	
国家文物局监制	

图纸目录


工程名称: 广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93号修缮工程



工程编号: WB1518-040

[illegible][illegible]

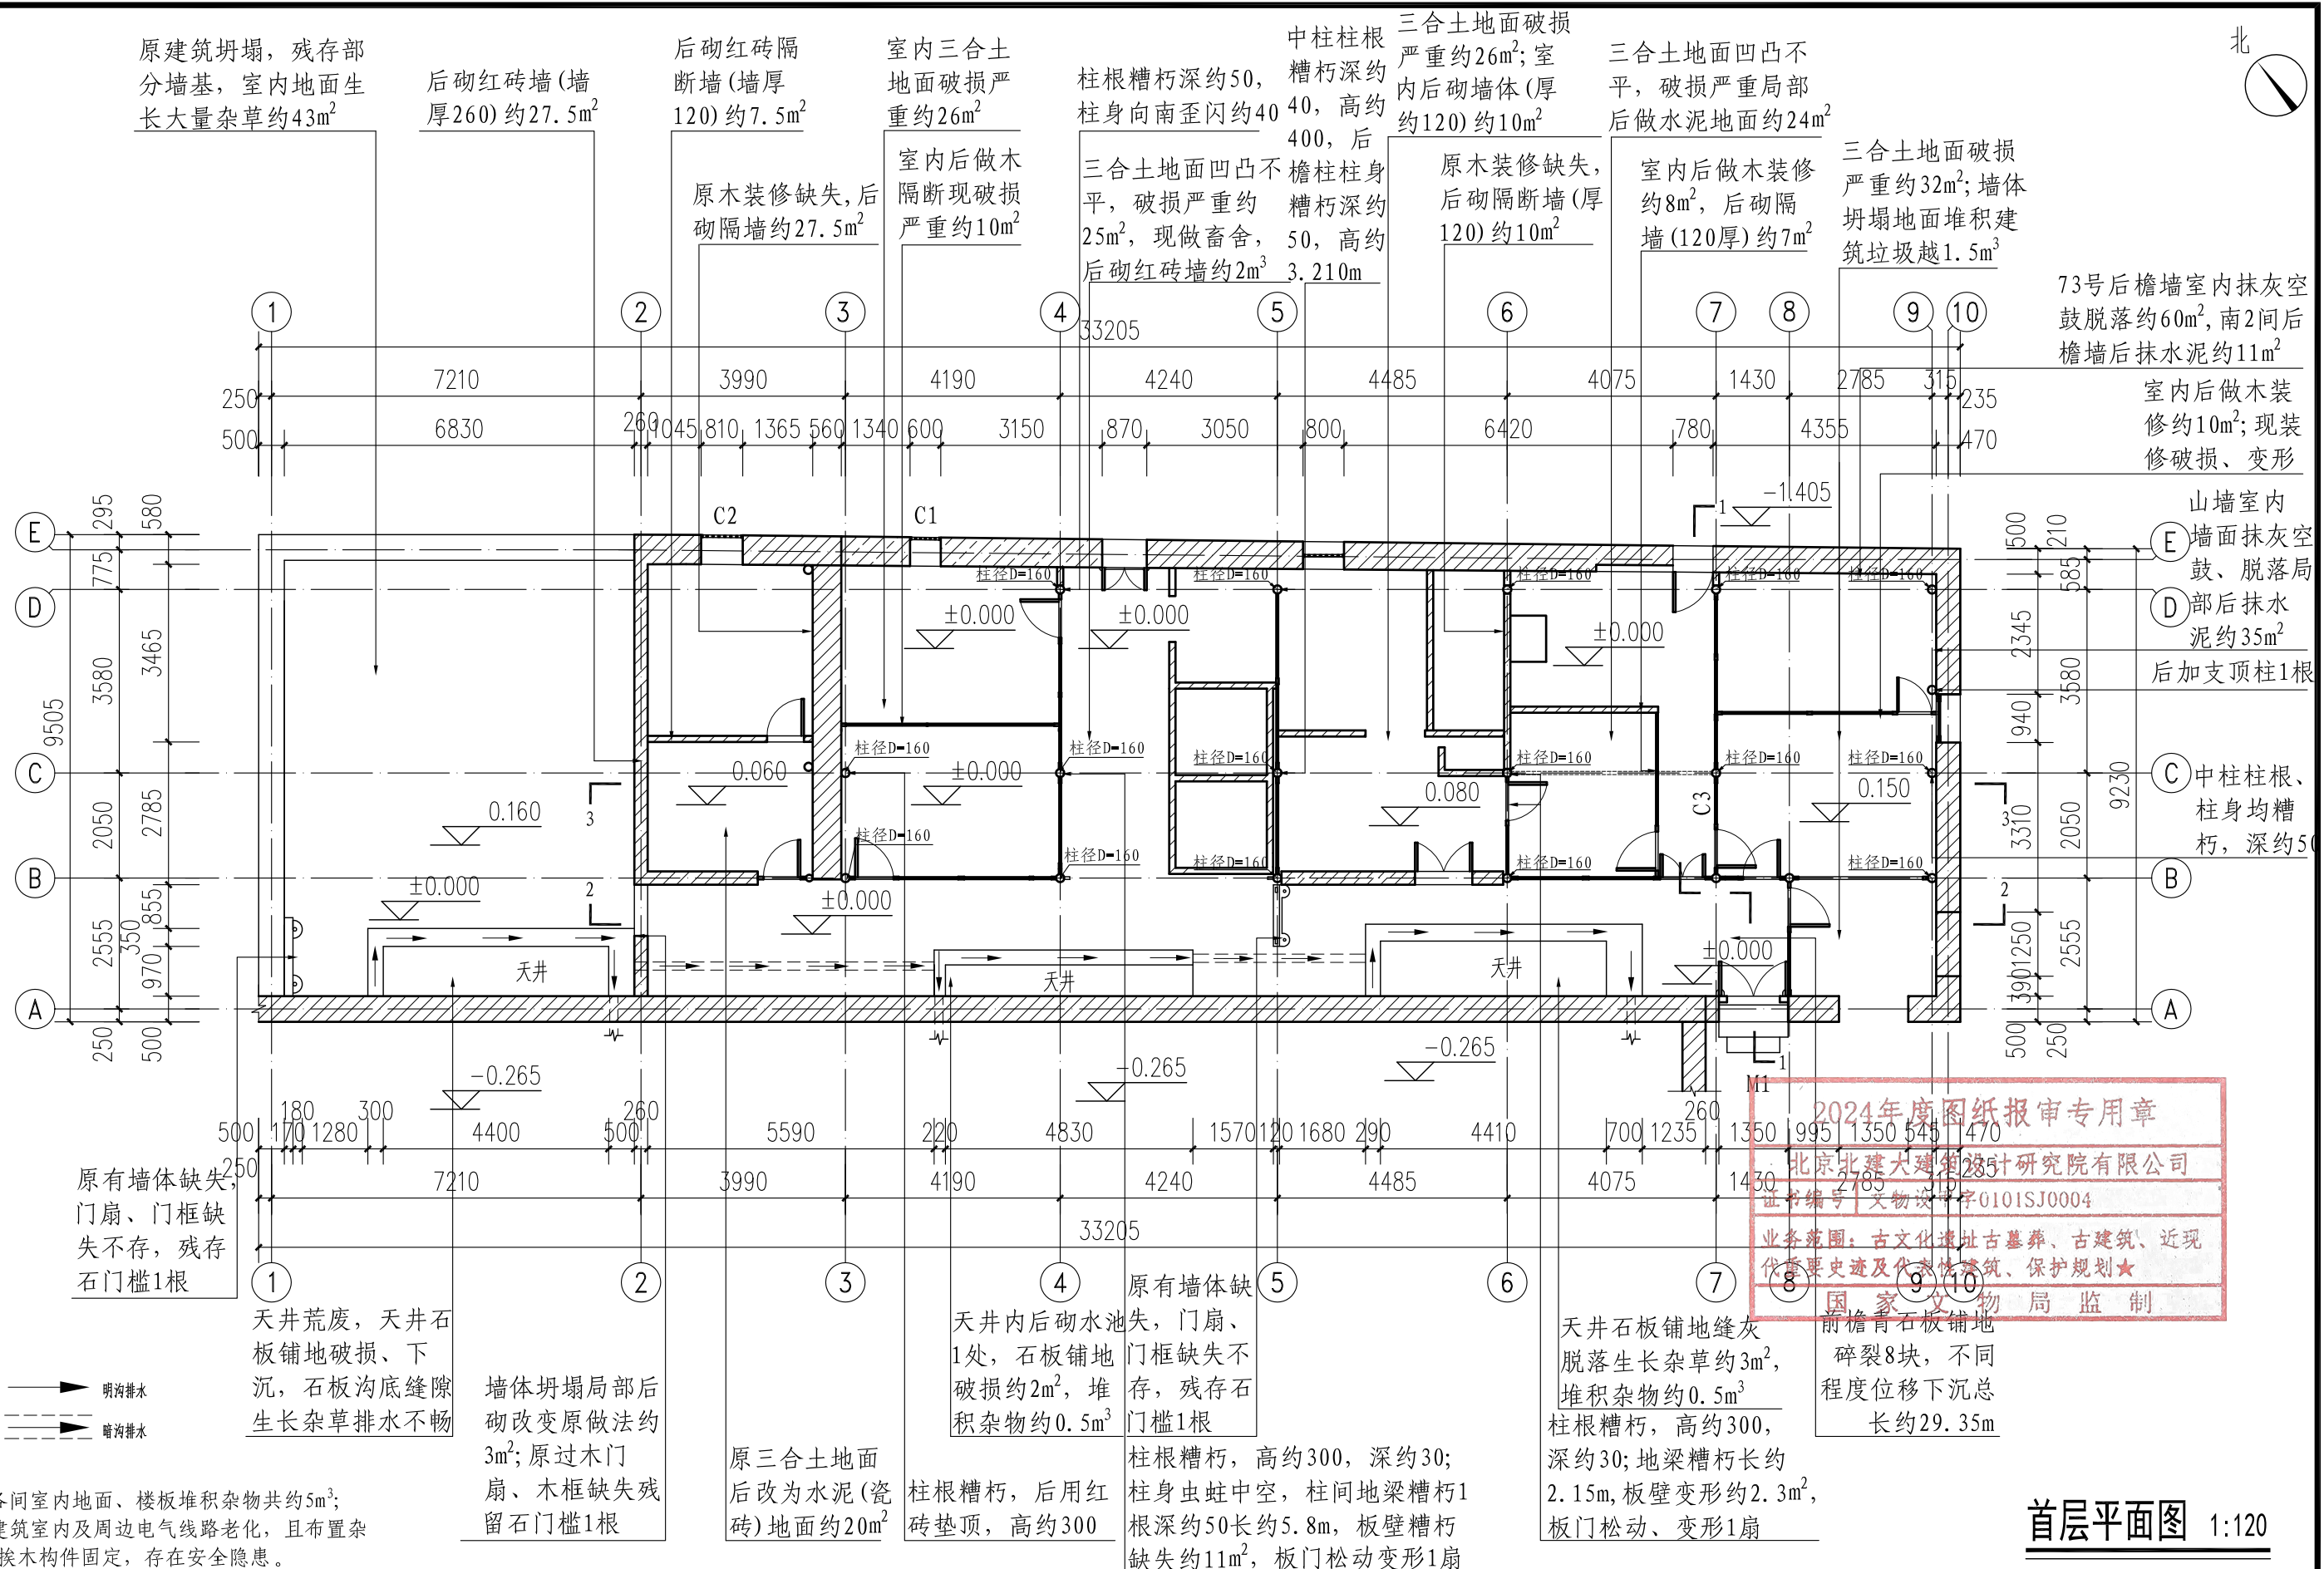

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字		SIGNATURE		工程名称	PROJECT	图纸名称	DWG. TITLE	工程编号	PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人	DESIGN	胡家研	审核	AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	73号现状勘测——首层平面图	图号	DWG. NO.	73-X-01	
	复核人	CHECK	赵红梅	审定	AUTHORIZE			出图日期	DATE	2025.2	
	专业负责人	DISP. RES.	吴安	项目负责人	PROJ. M.			归档记录	FILE. NO.		

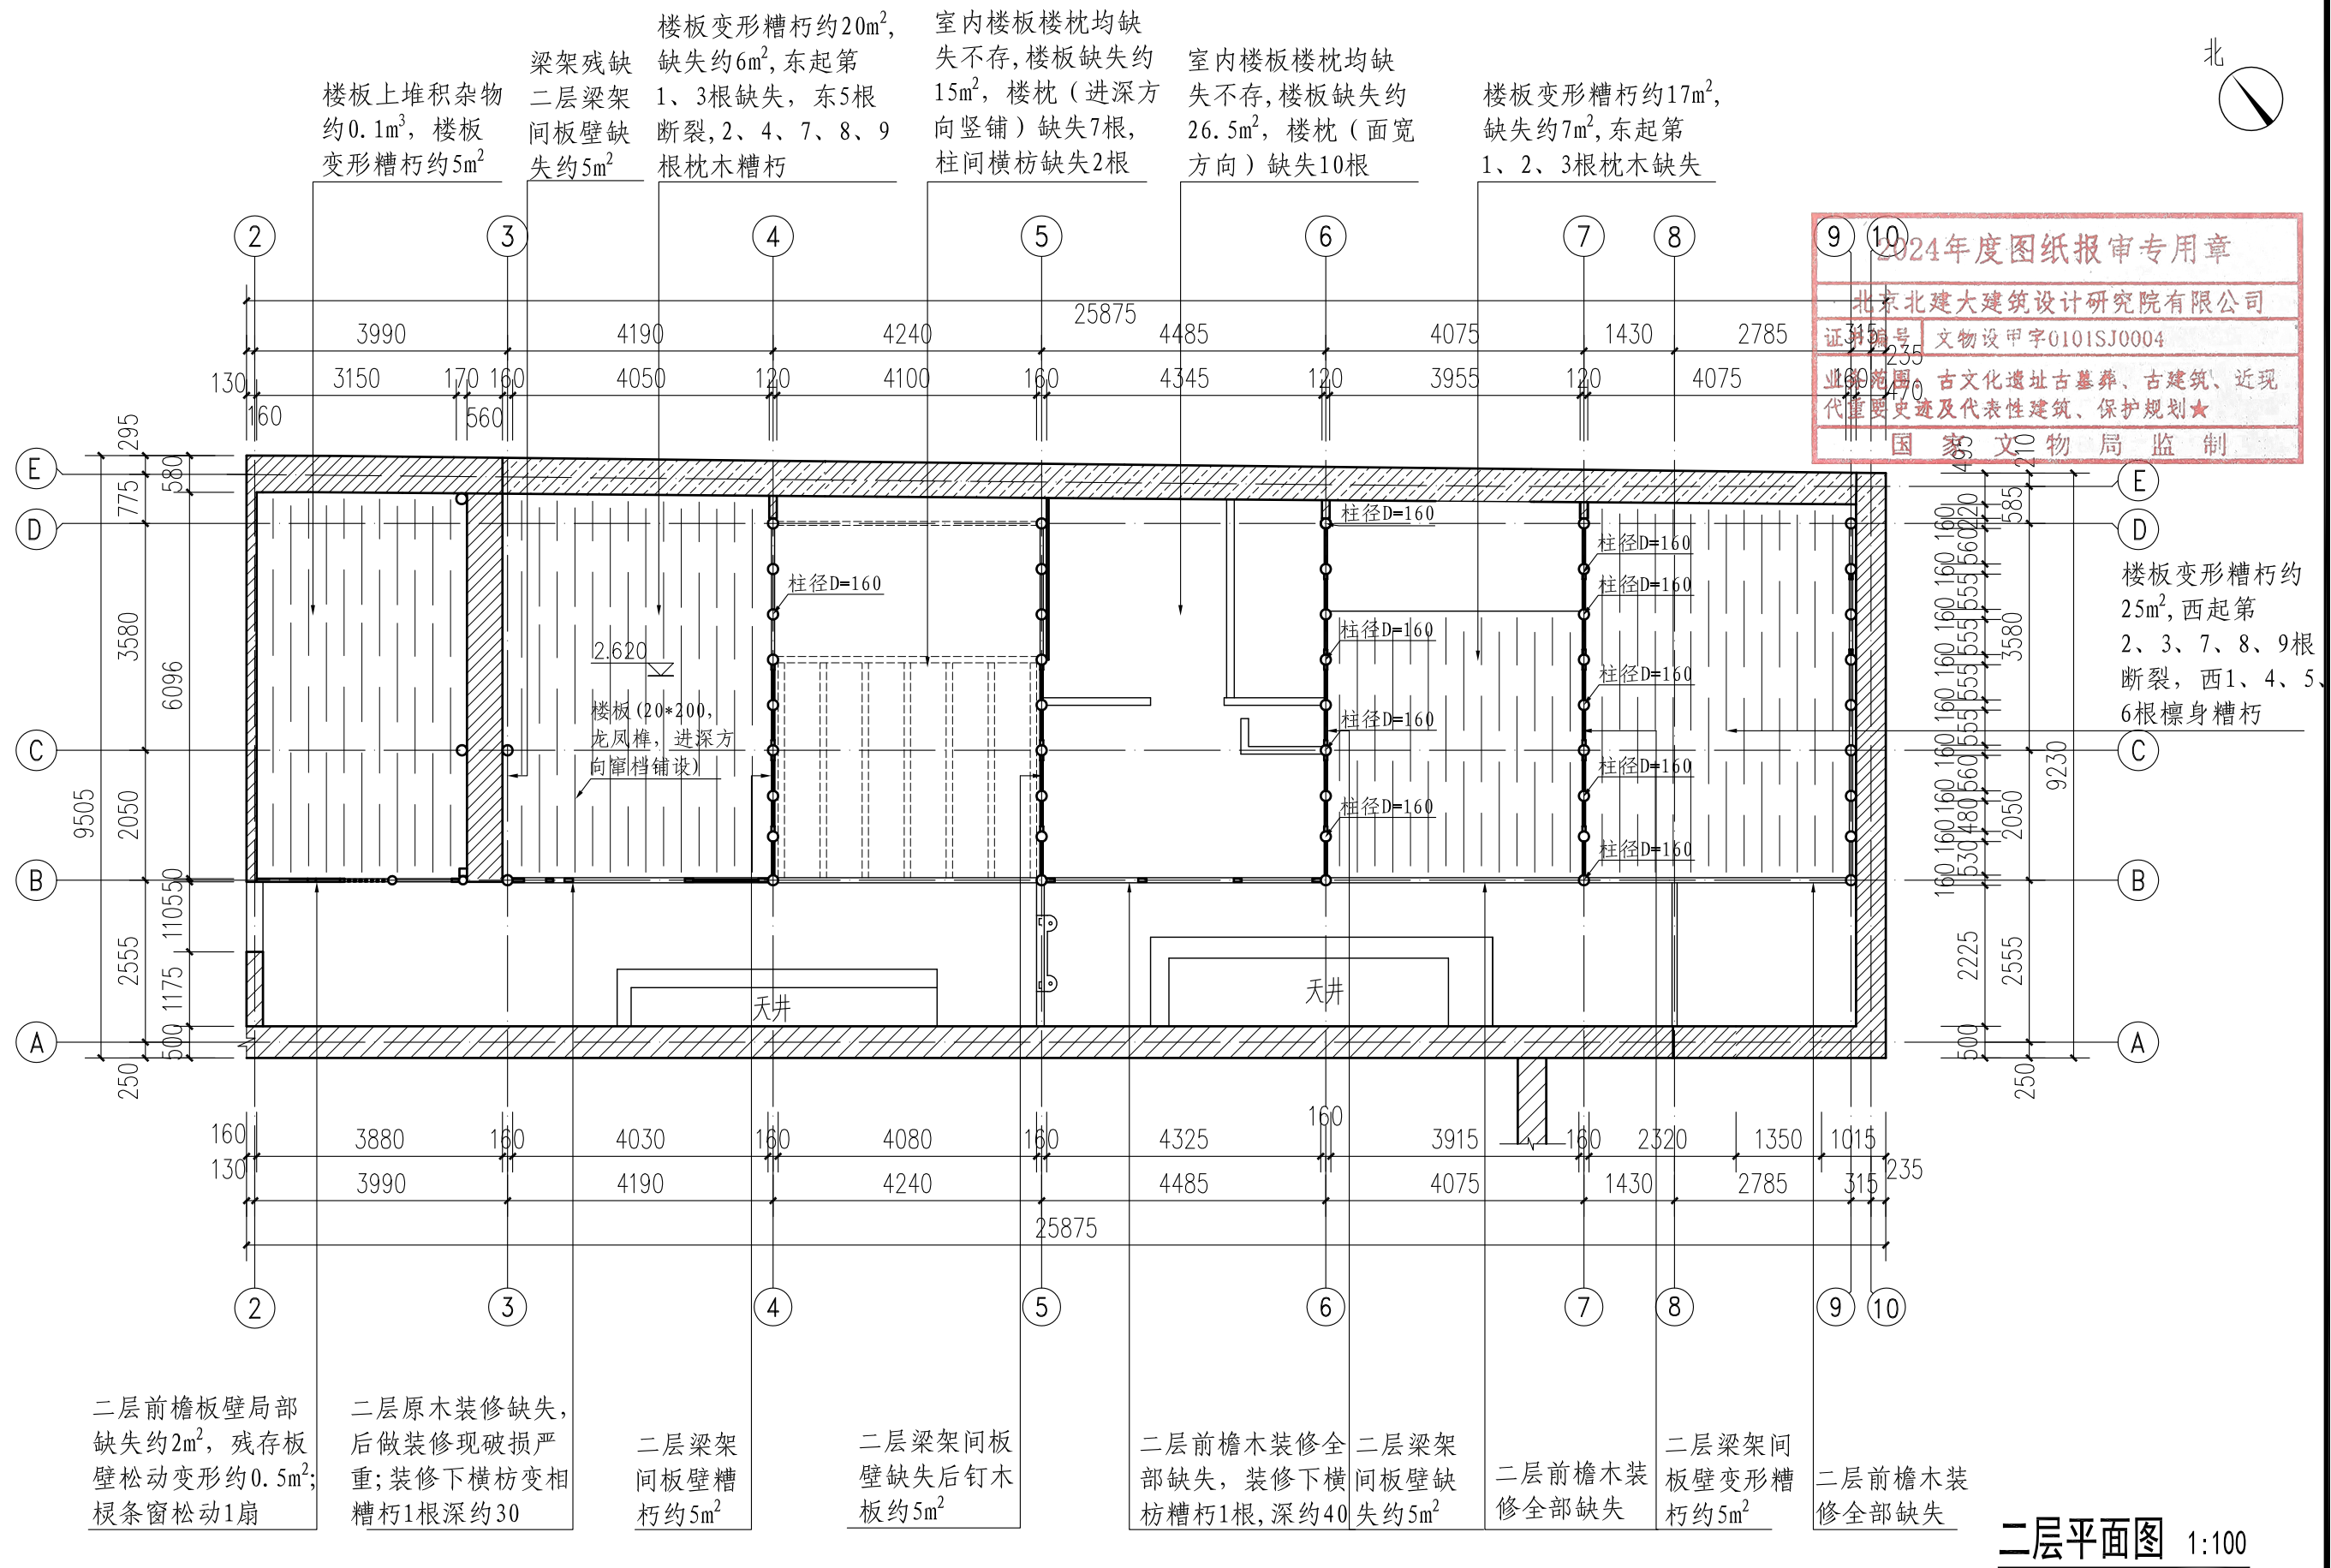

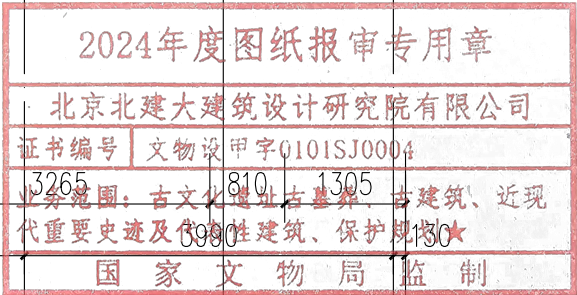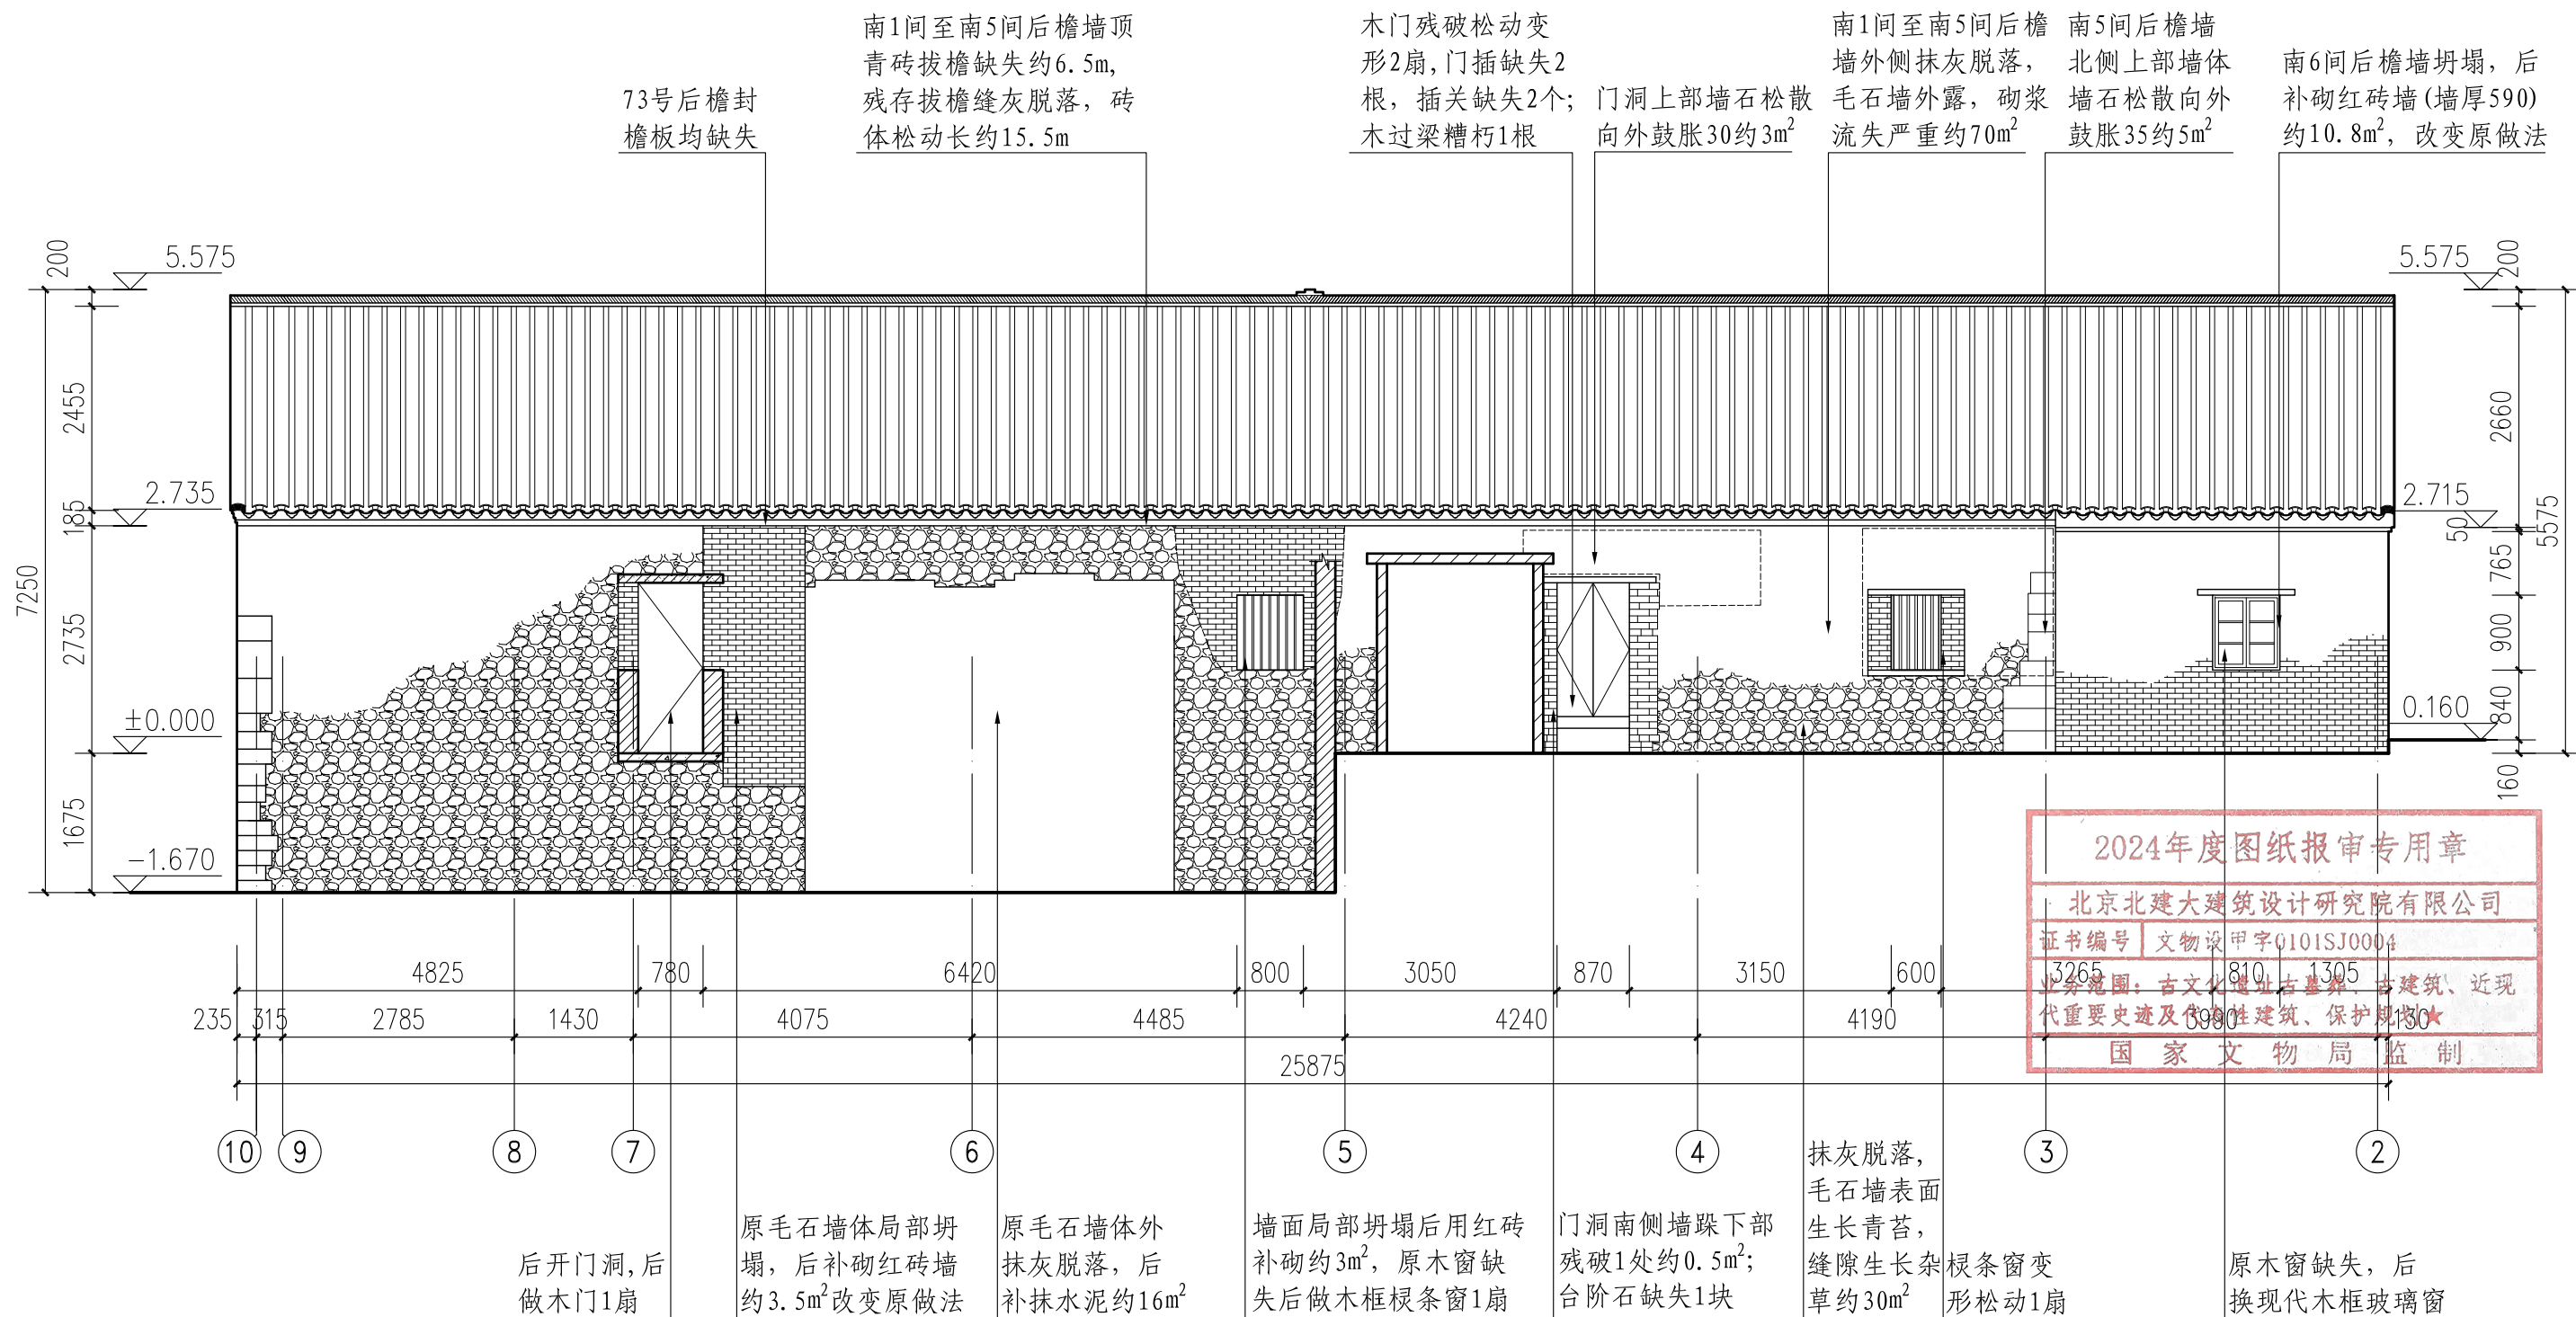

东立面图 1:80

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

青

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

73号现状勘测——东立面图


工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 73-X-03

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

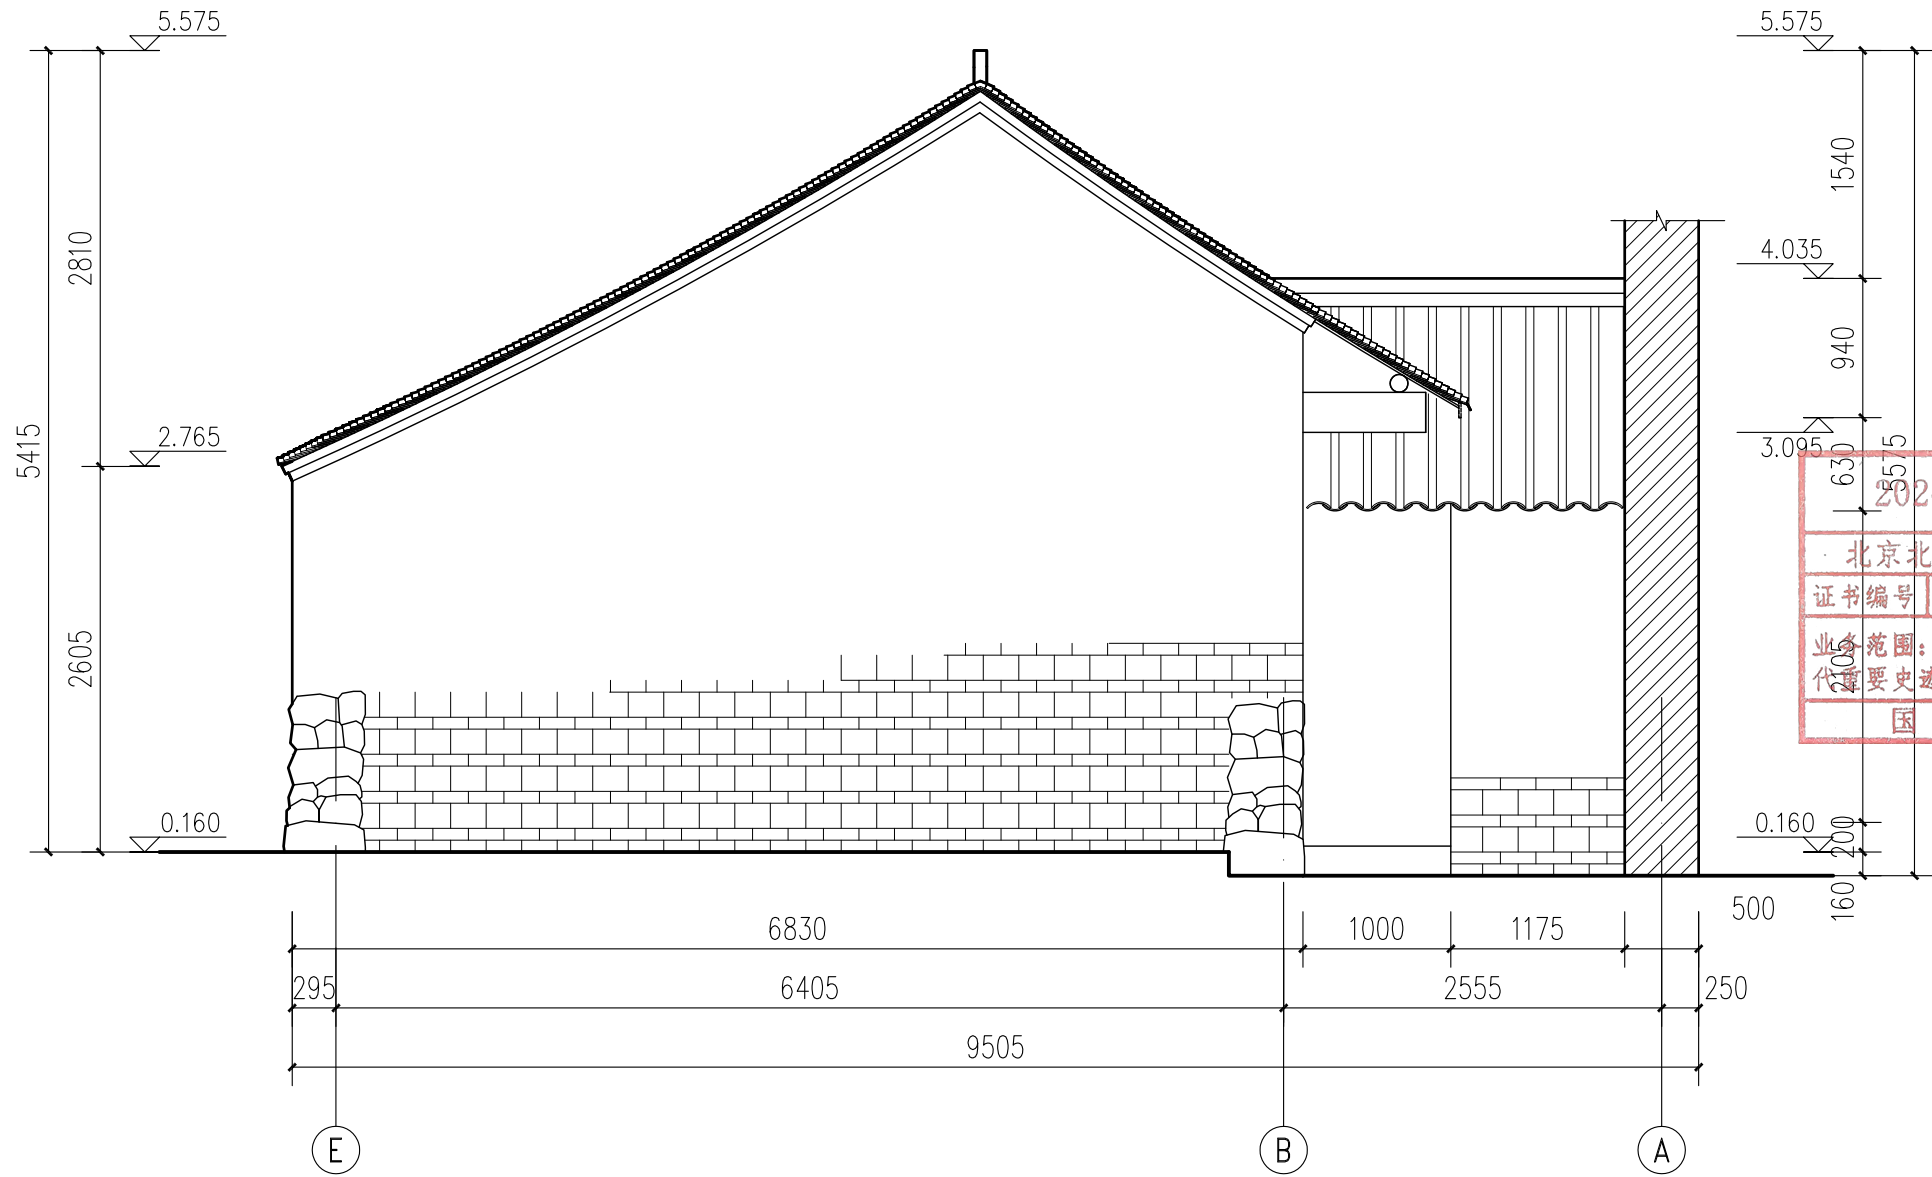

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004


业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

北立面图 1:50

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE				工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设 计 人 DESIGN	胡家研	审 核 AUDITE	肖永	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	73号现状勘测——北立面图	图 号 DWG. NO.	73-X-04
	复 核 人 CHECK	赵红梅	审 定 AUTHORIZE	肖永			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖永			归档记录 FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

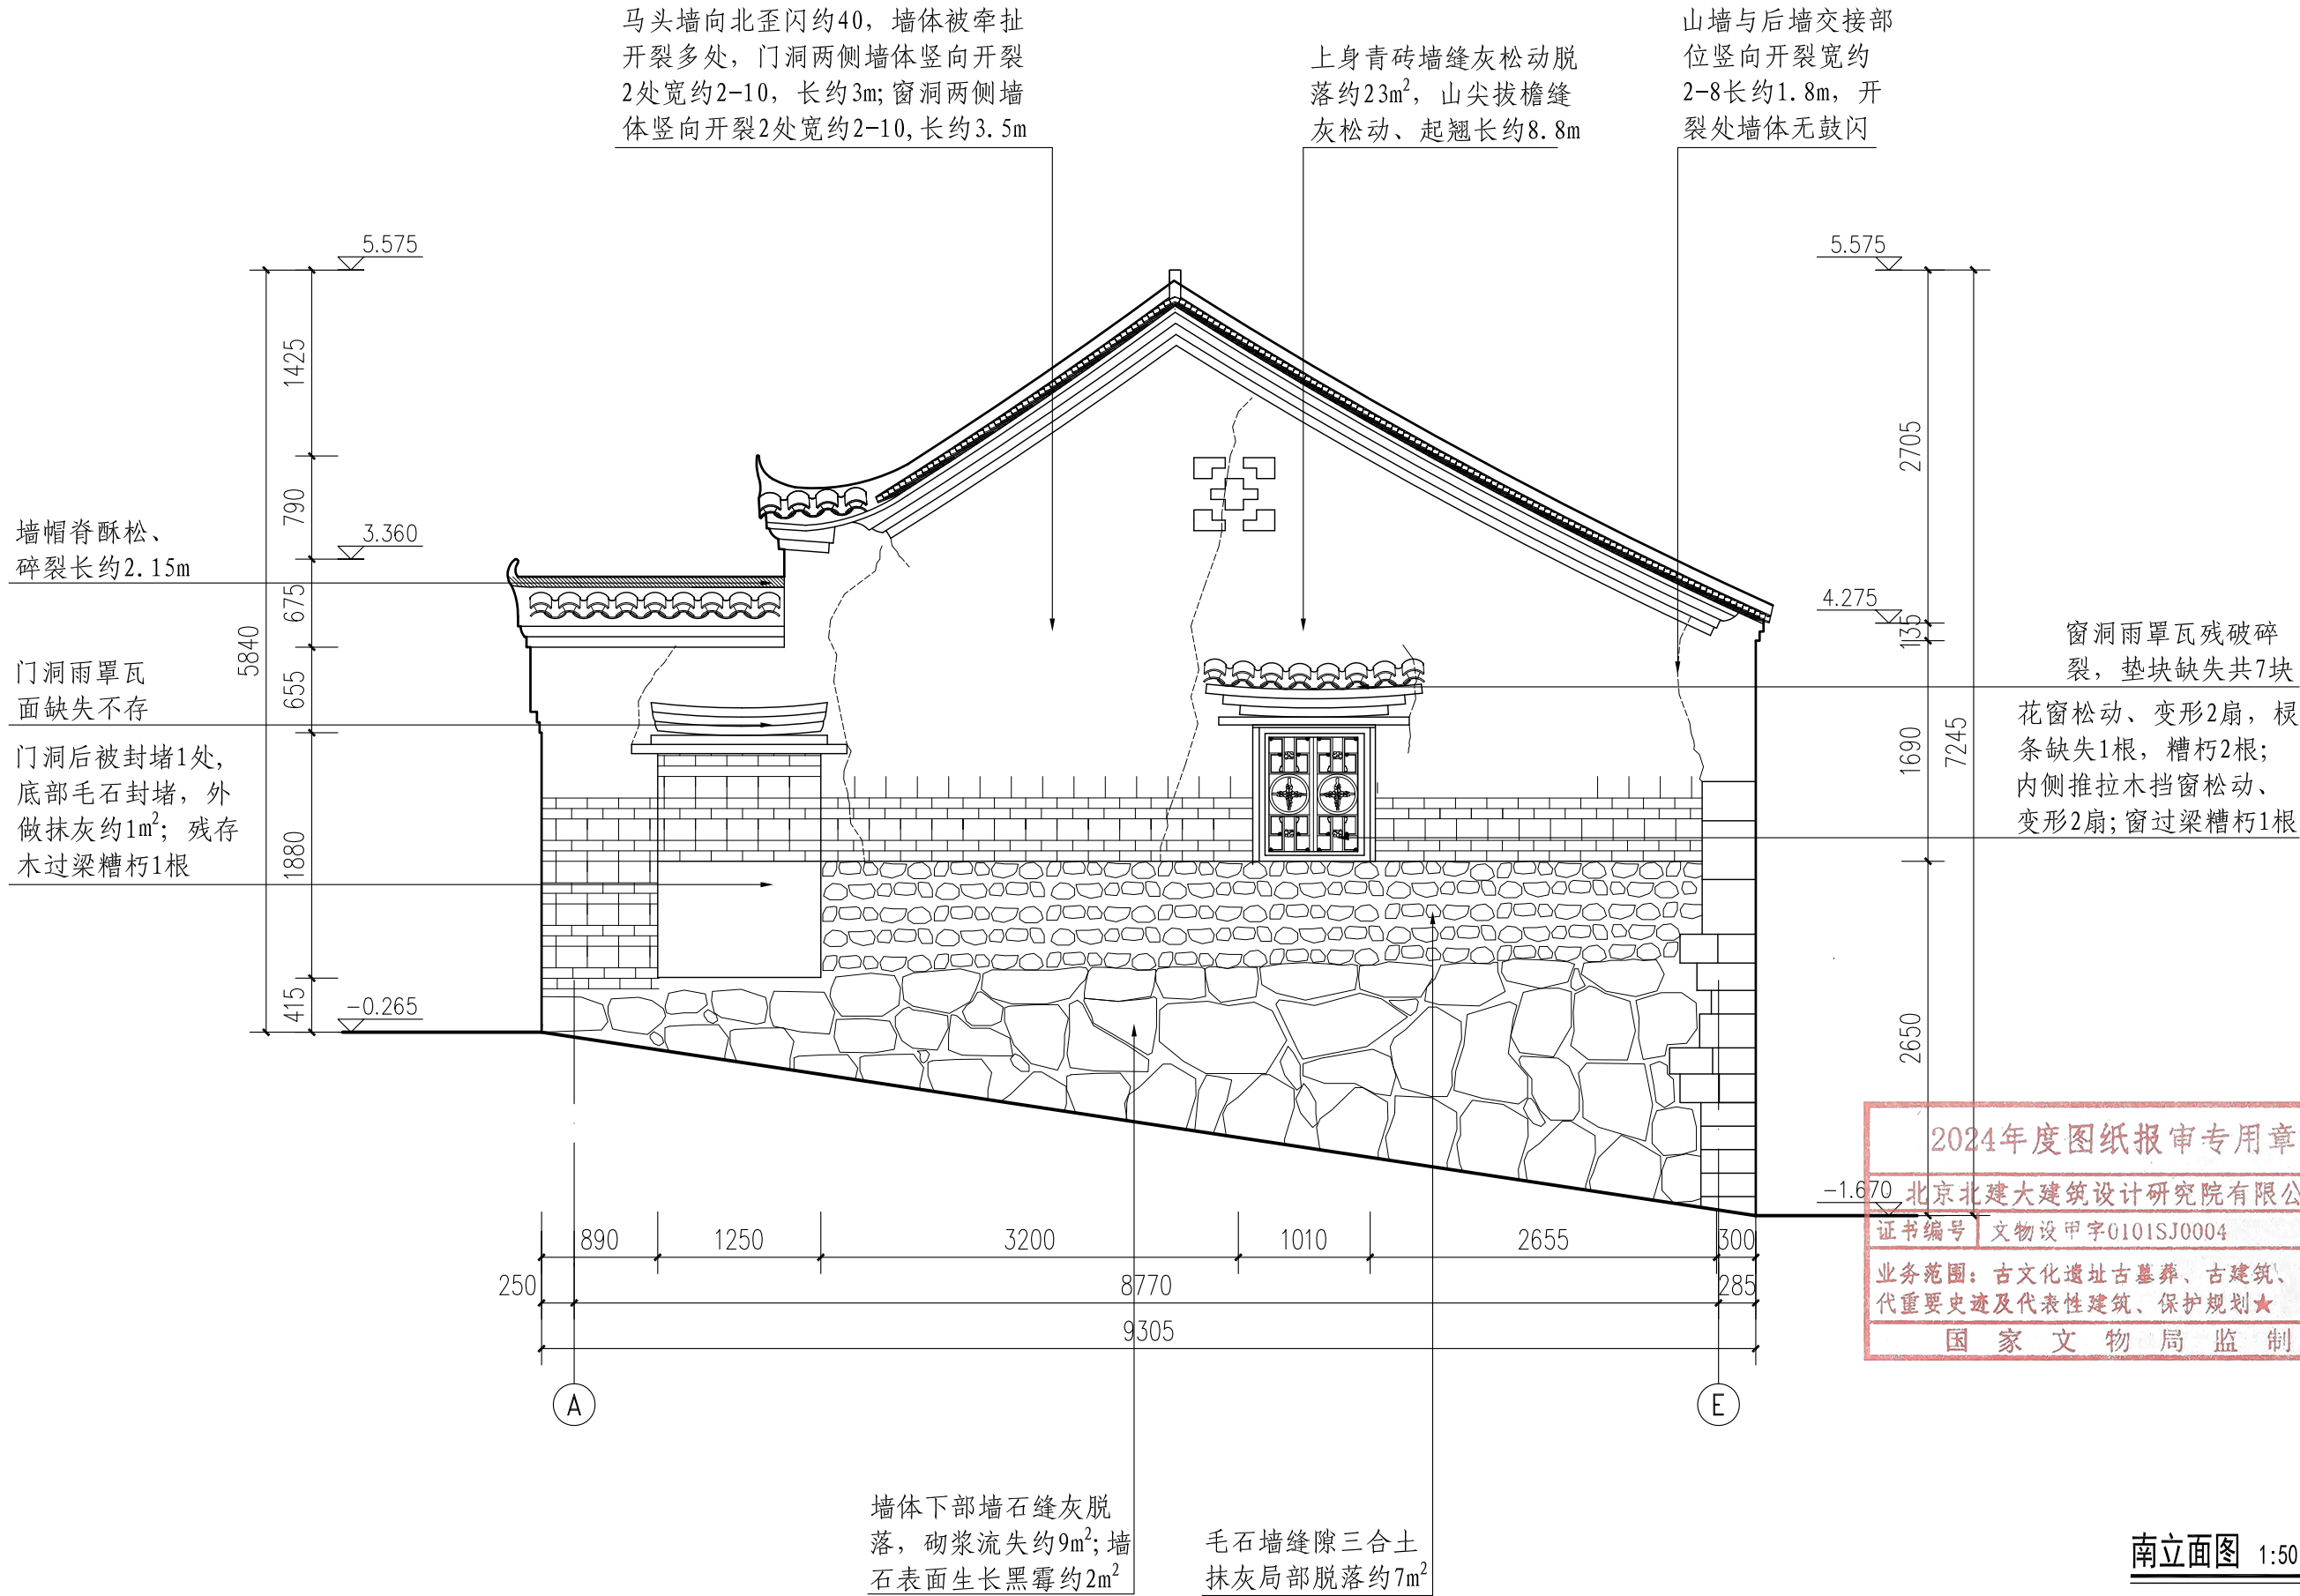

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

73号现状勘测——南立面图


工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 73-X-05

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建	结	给排水	暖通	电气

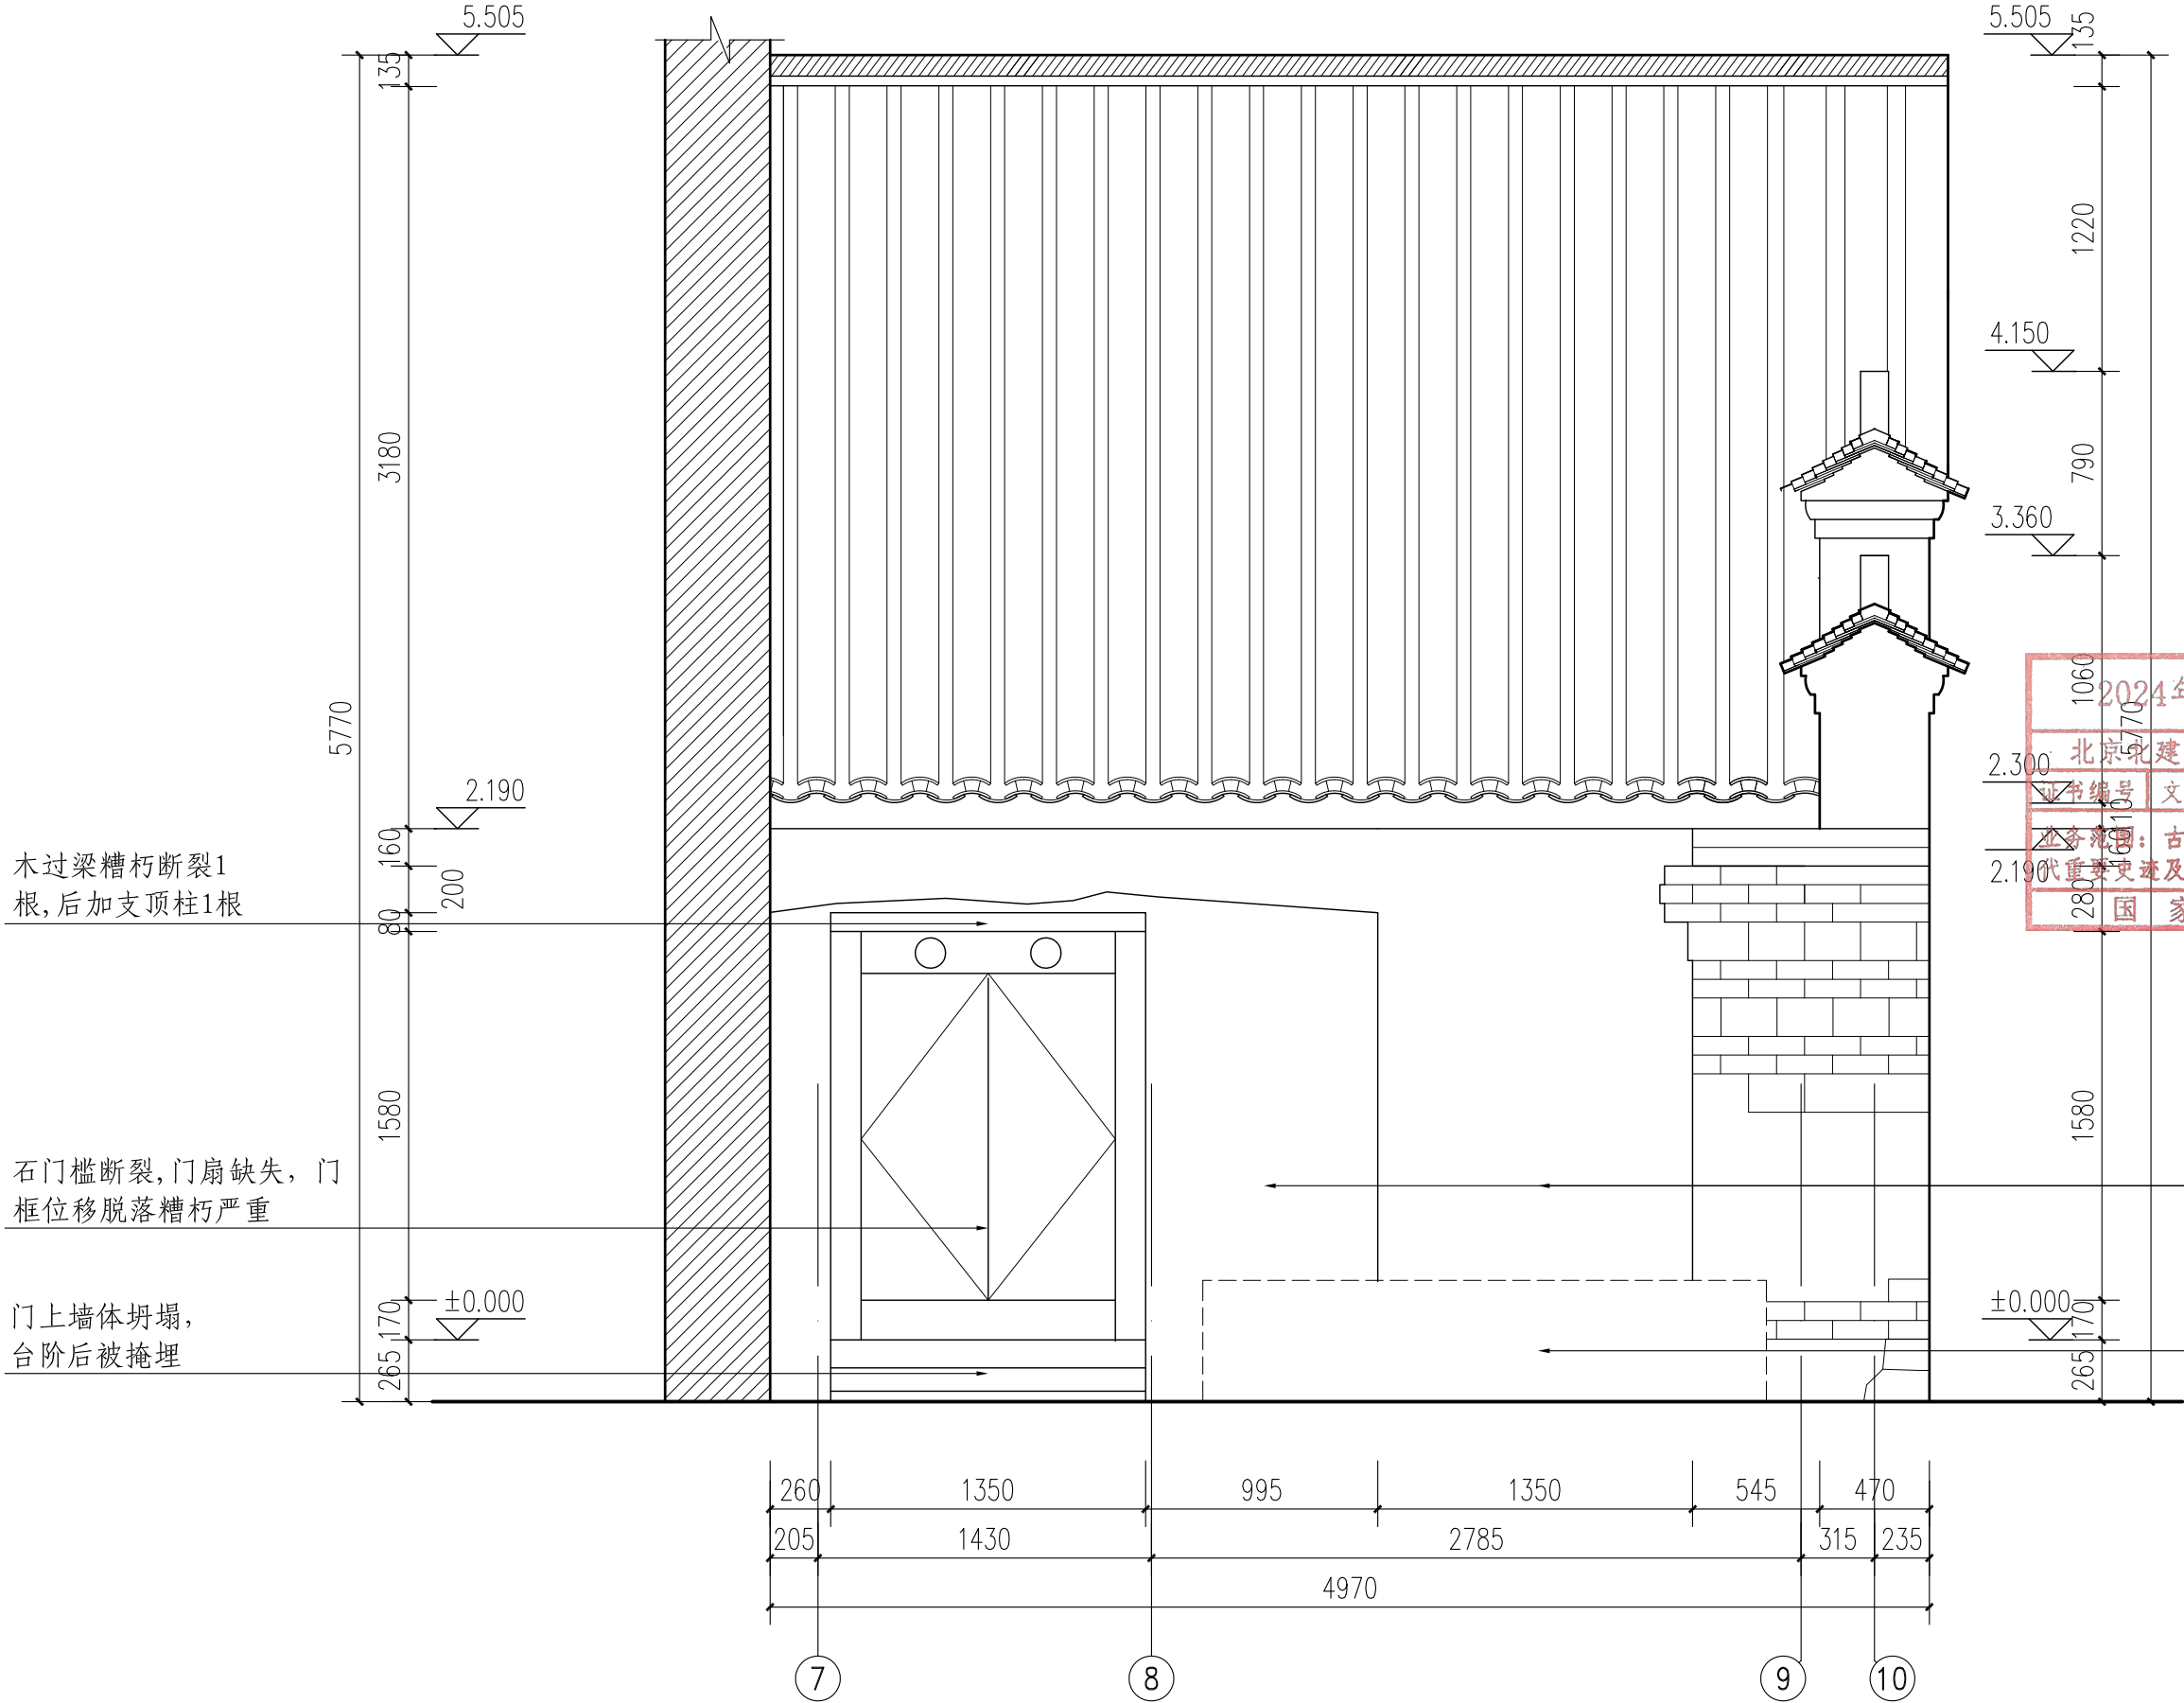

西立面图 1:30

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO.,LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

73号现状勘测——西立面图



工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 73-X-06

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

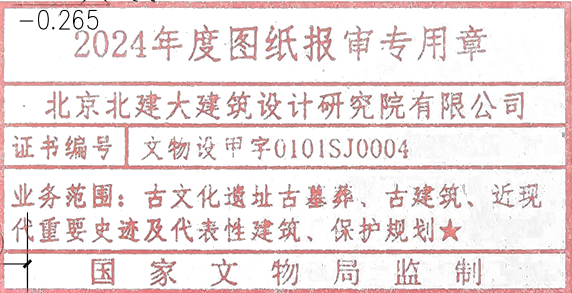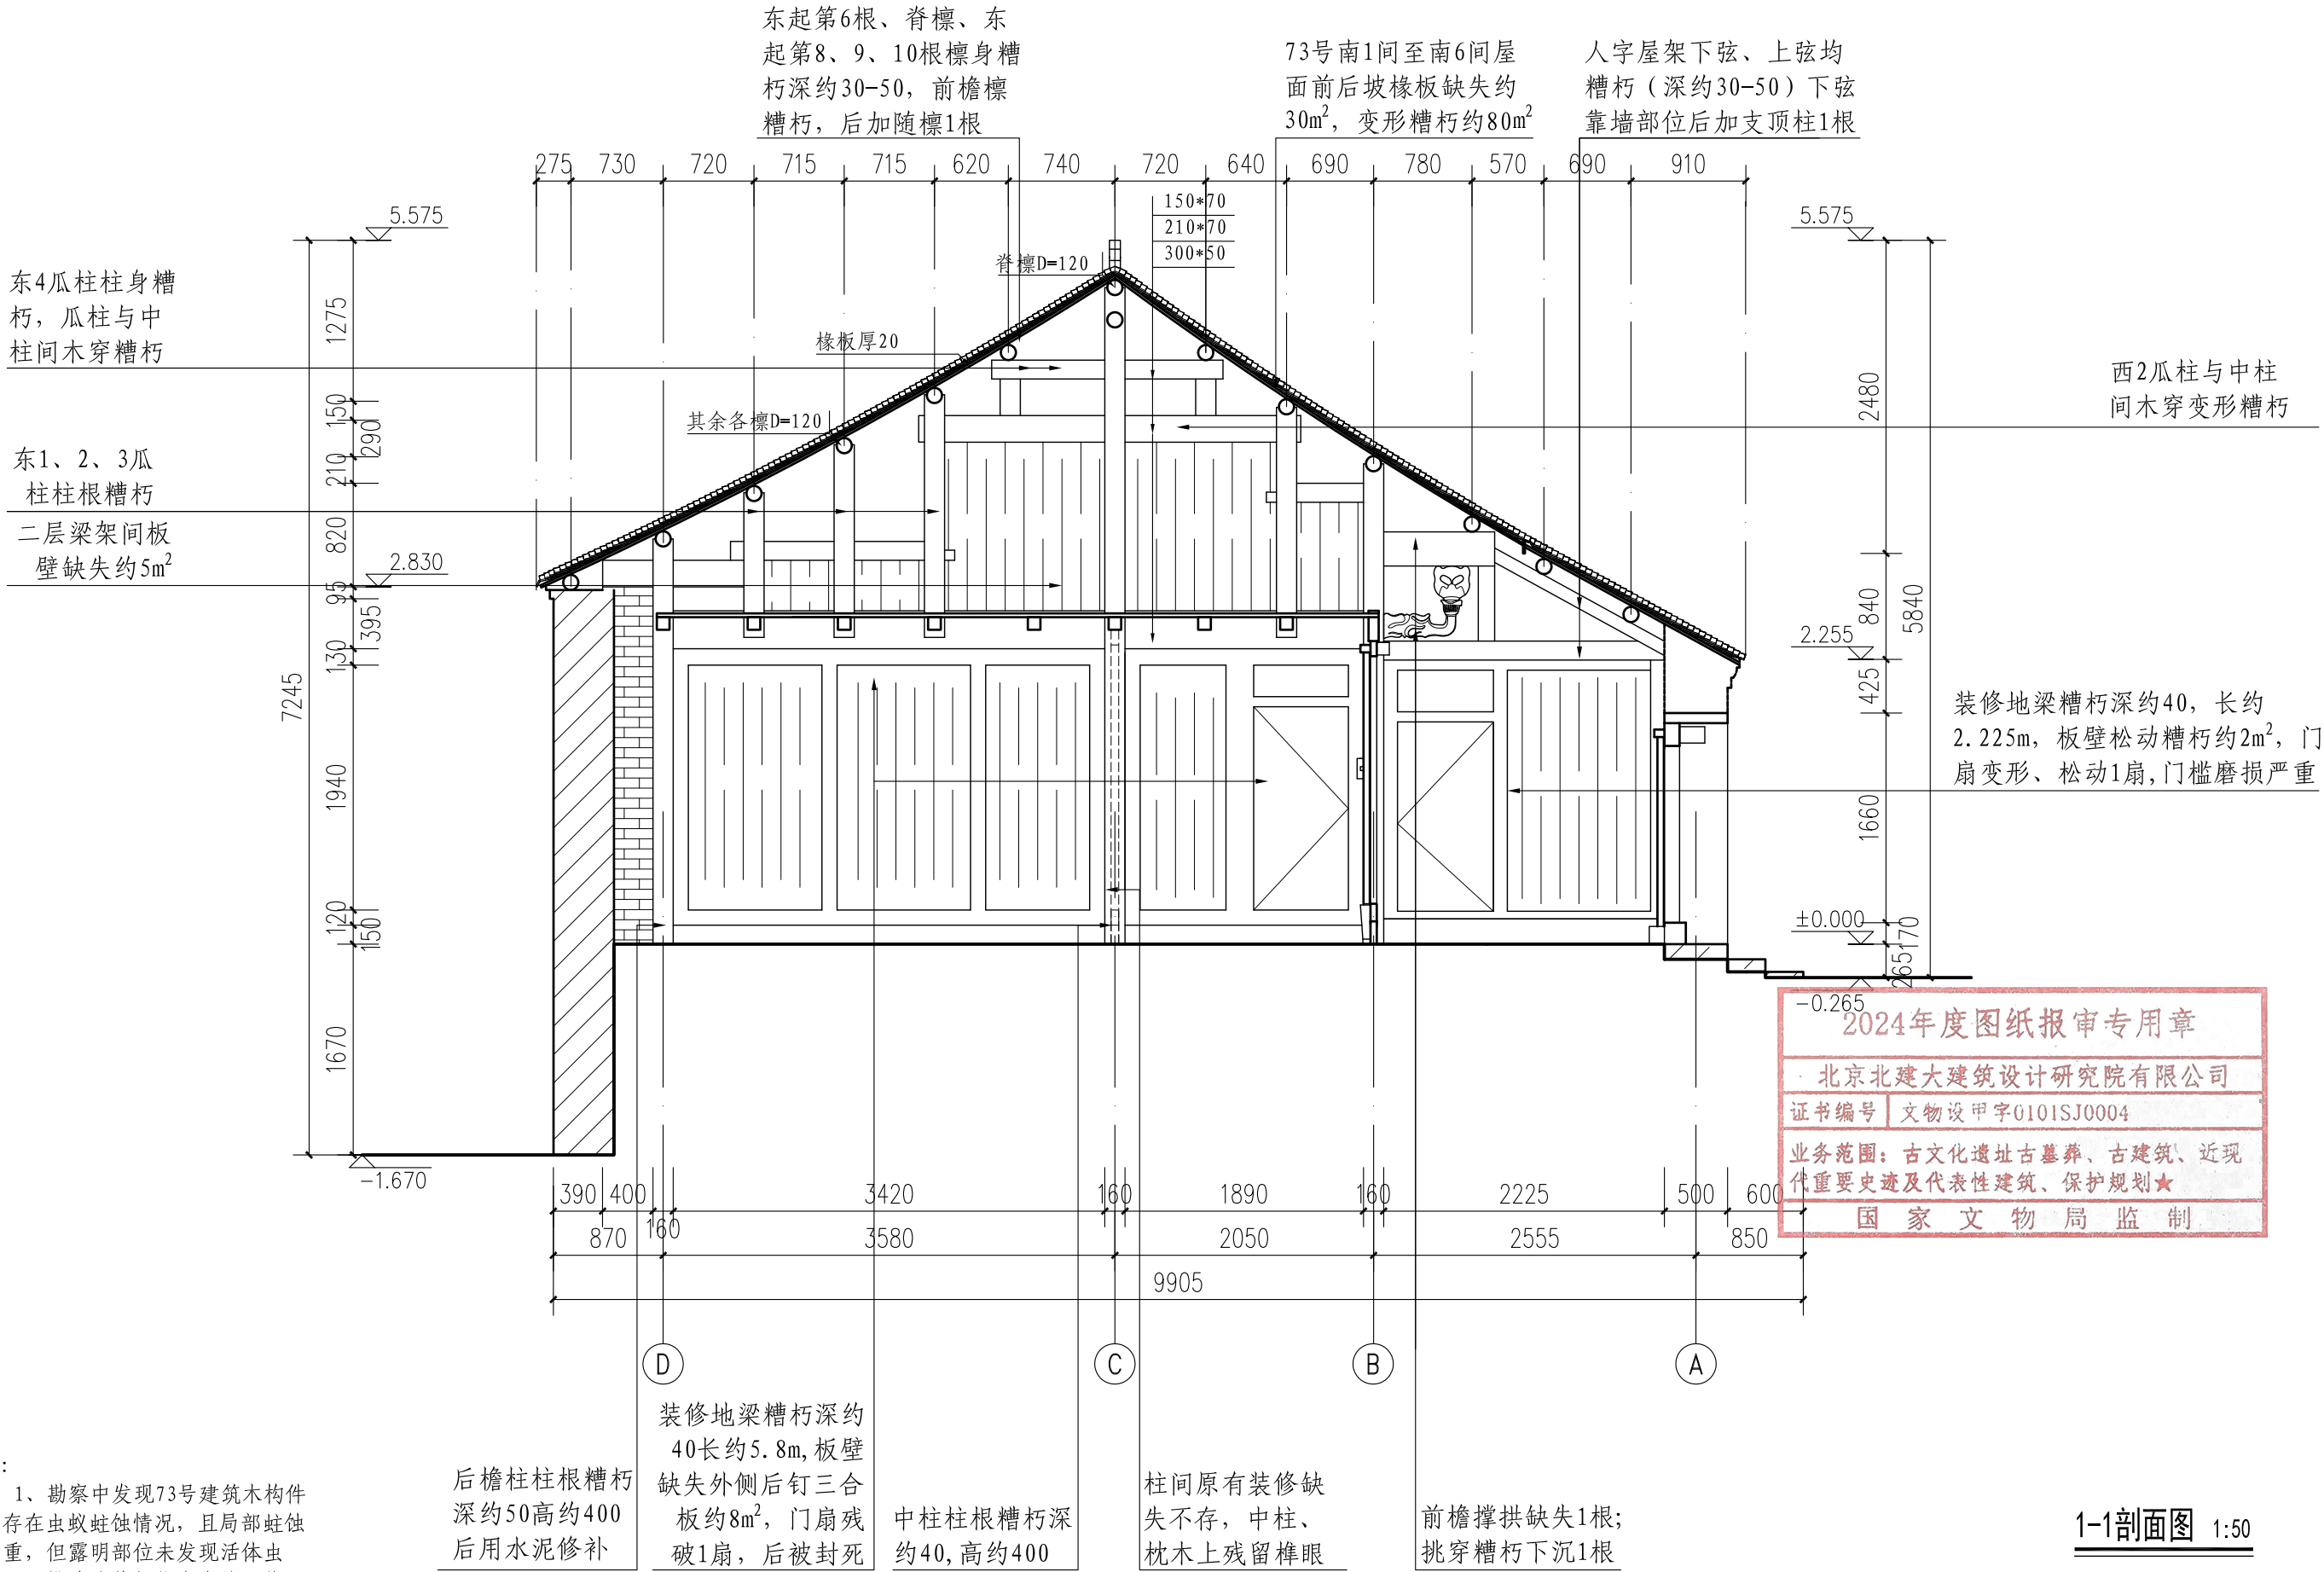

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE


73号现状勘测—1—1剖面图

工程编号 PROJ. NO. WB1518-040


图号 DWG. NO. 73-X-07


出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

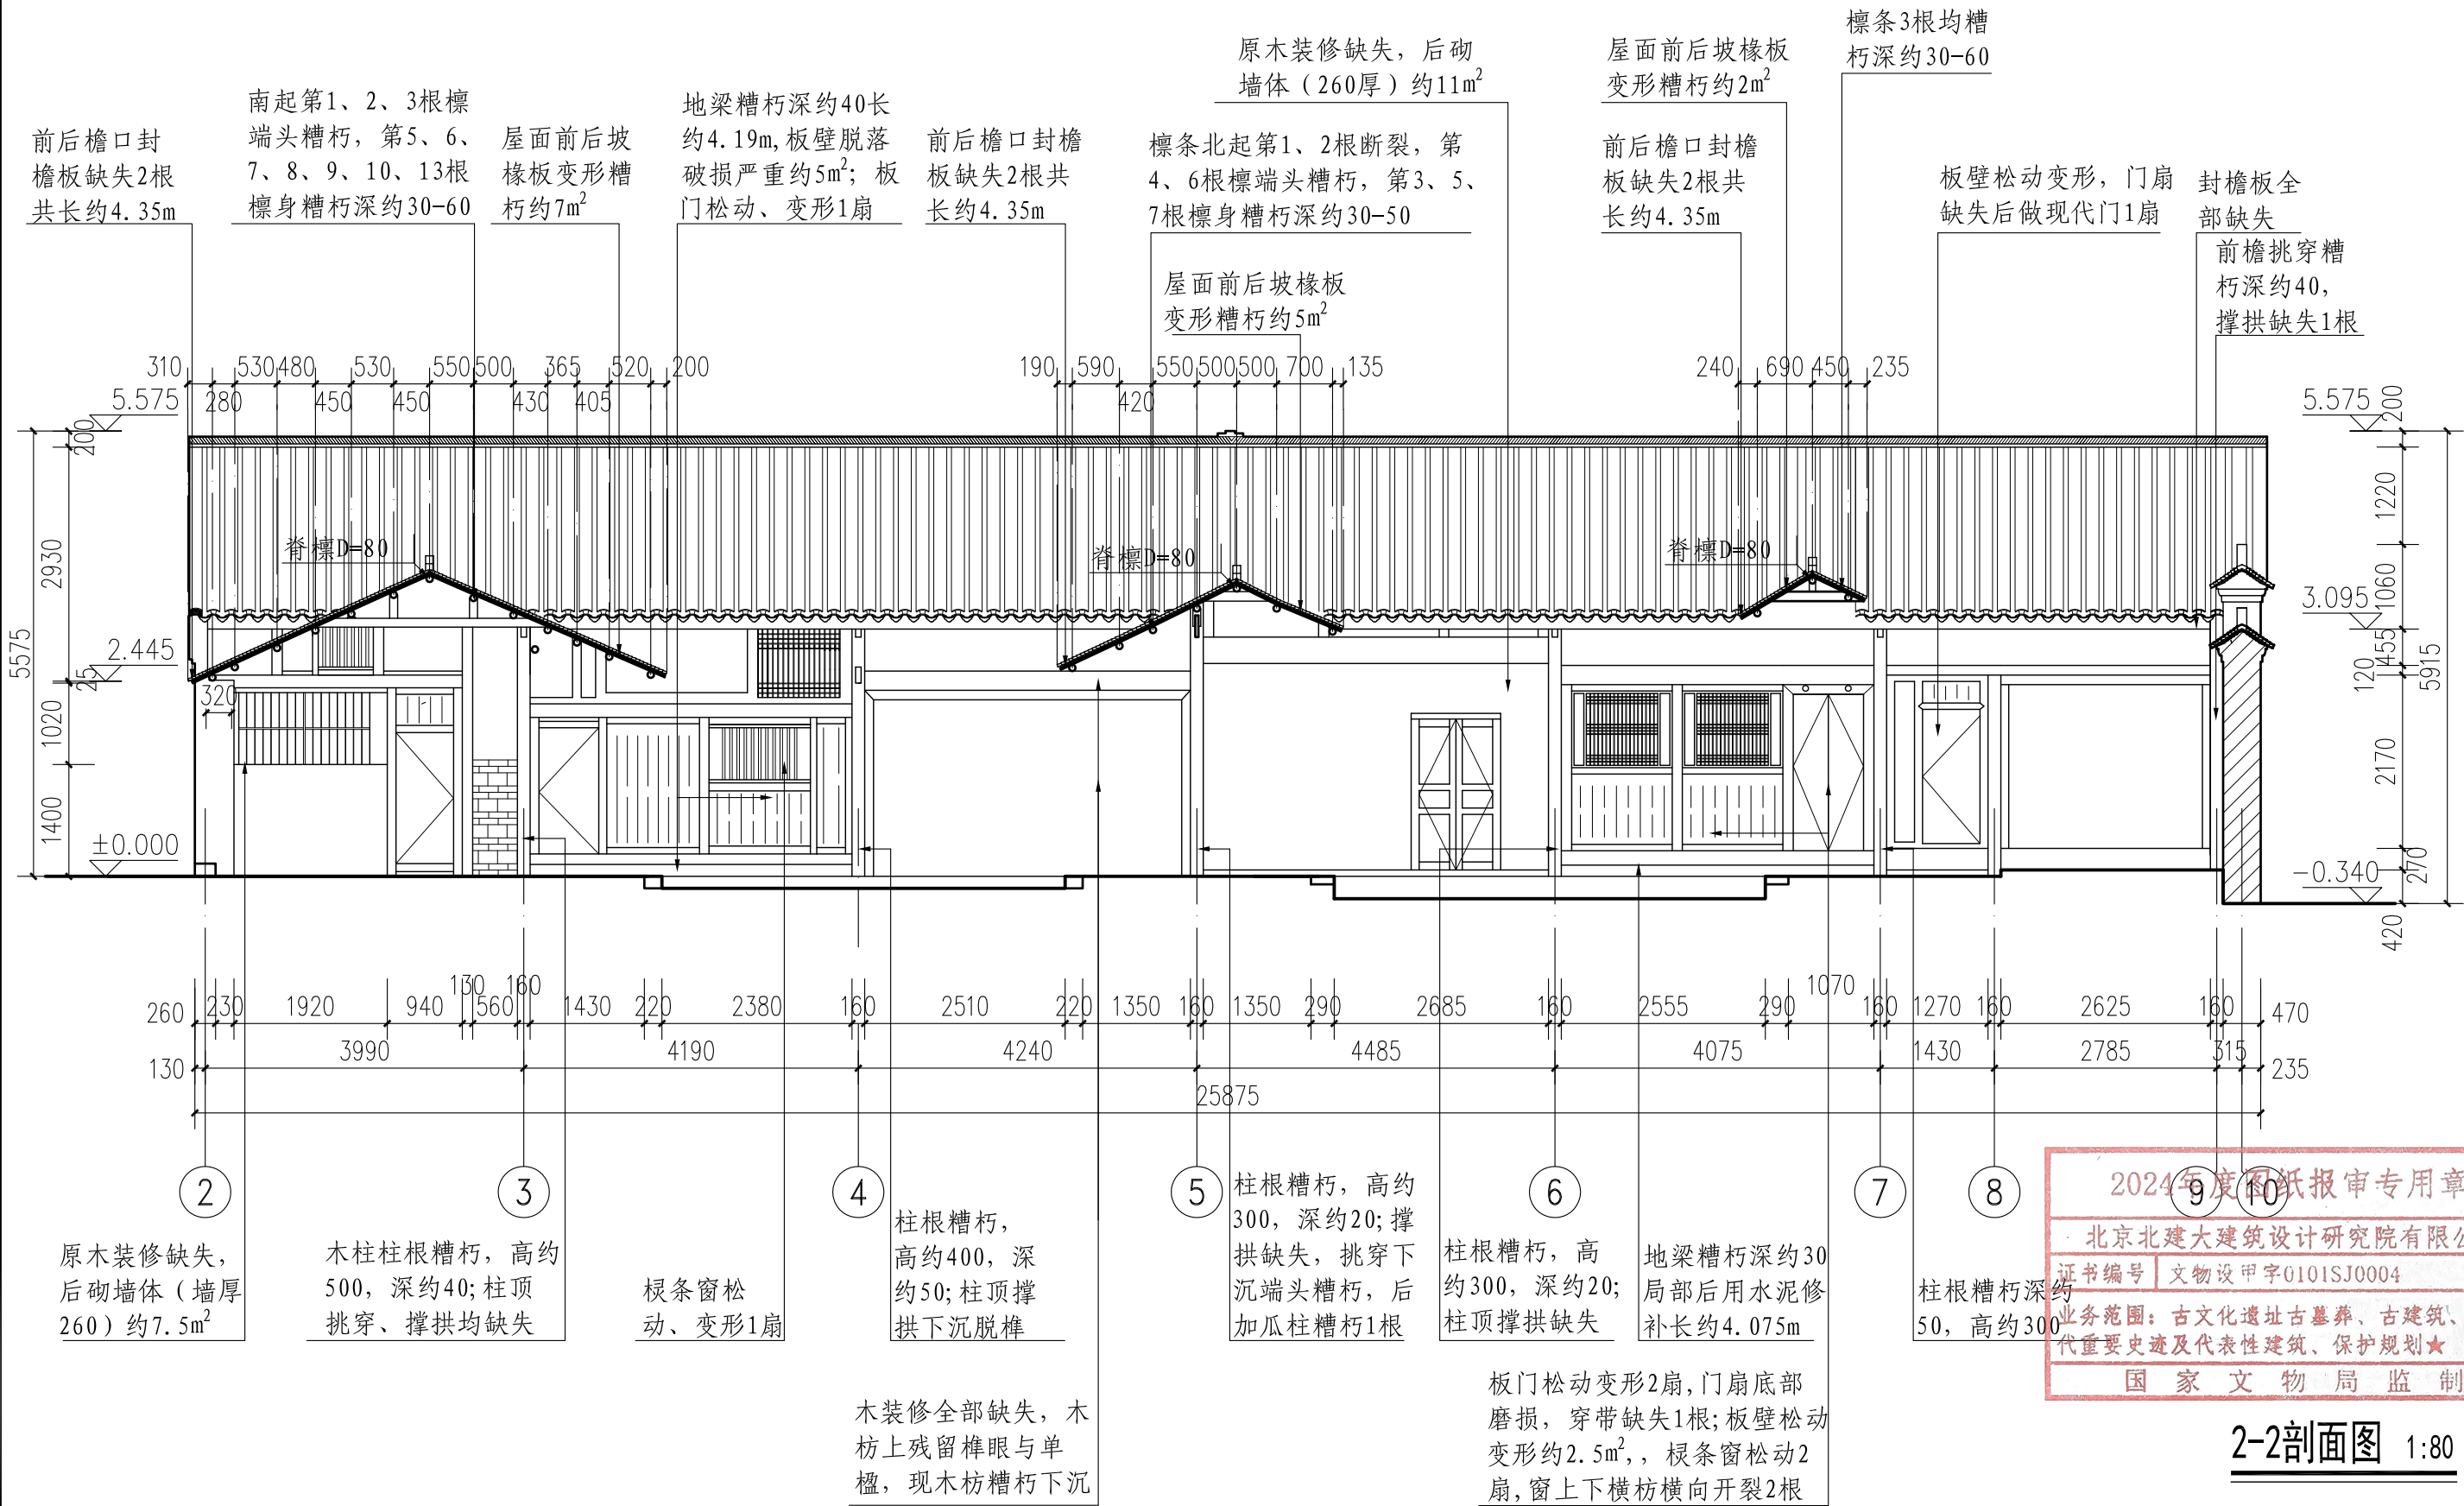

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	肖永	广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68 70-73、80-93号修缮工程	图号 DWG. NO.	73-X-08
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖永		出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖永		归档记录 FILE. NO.	

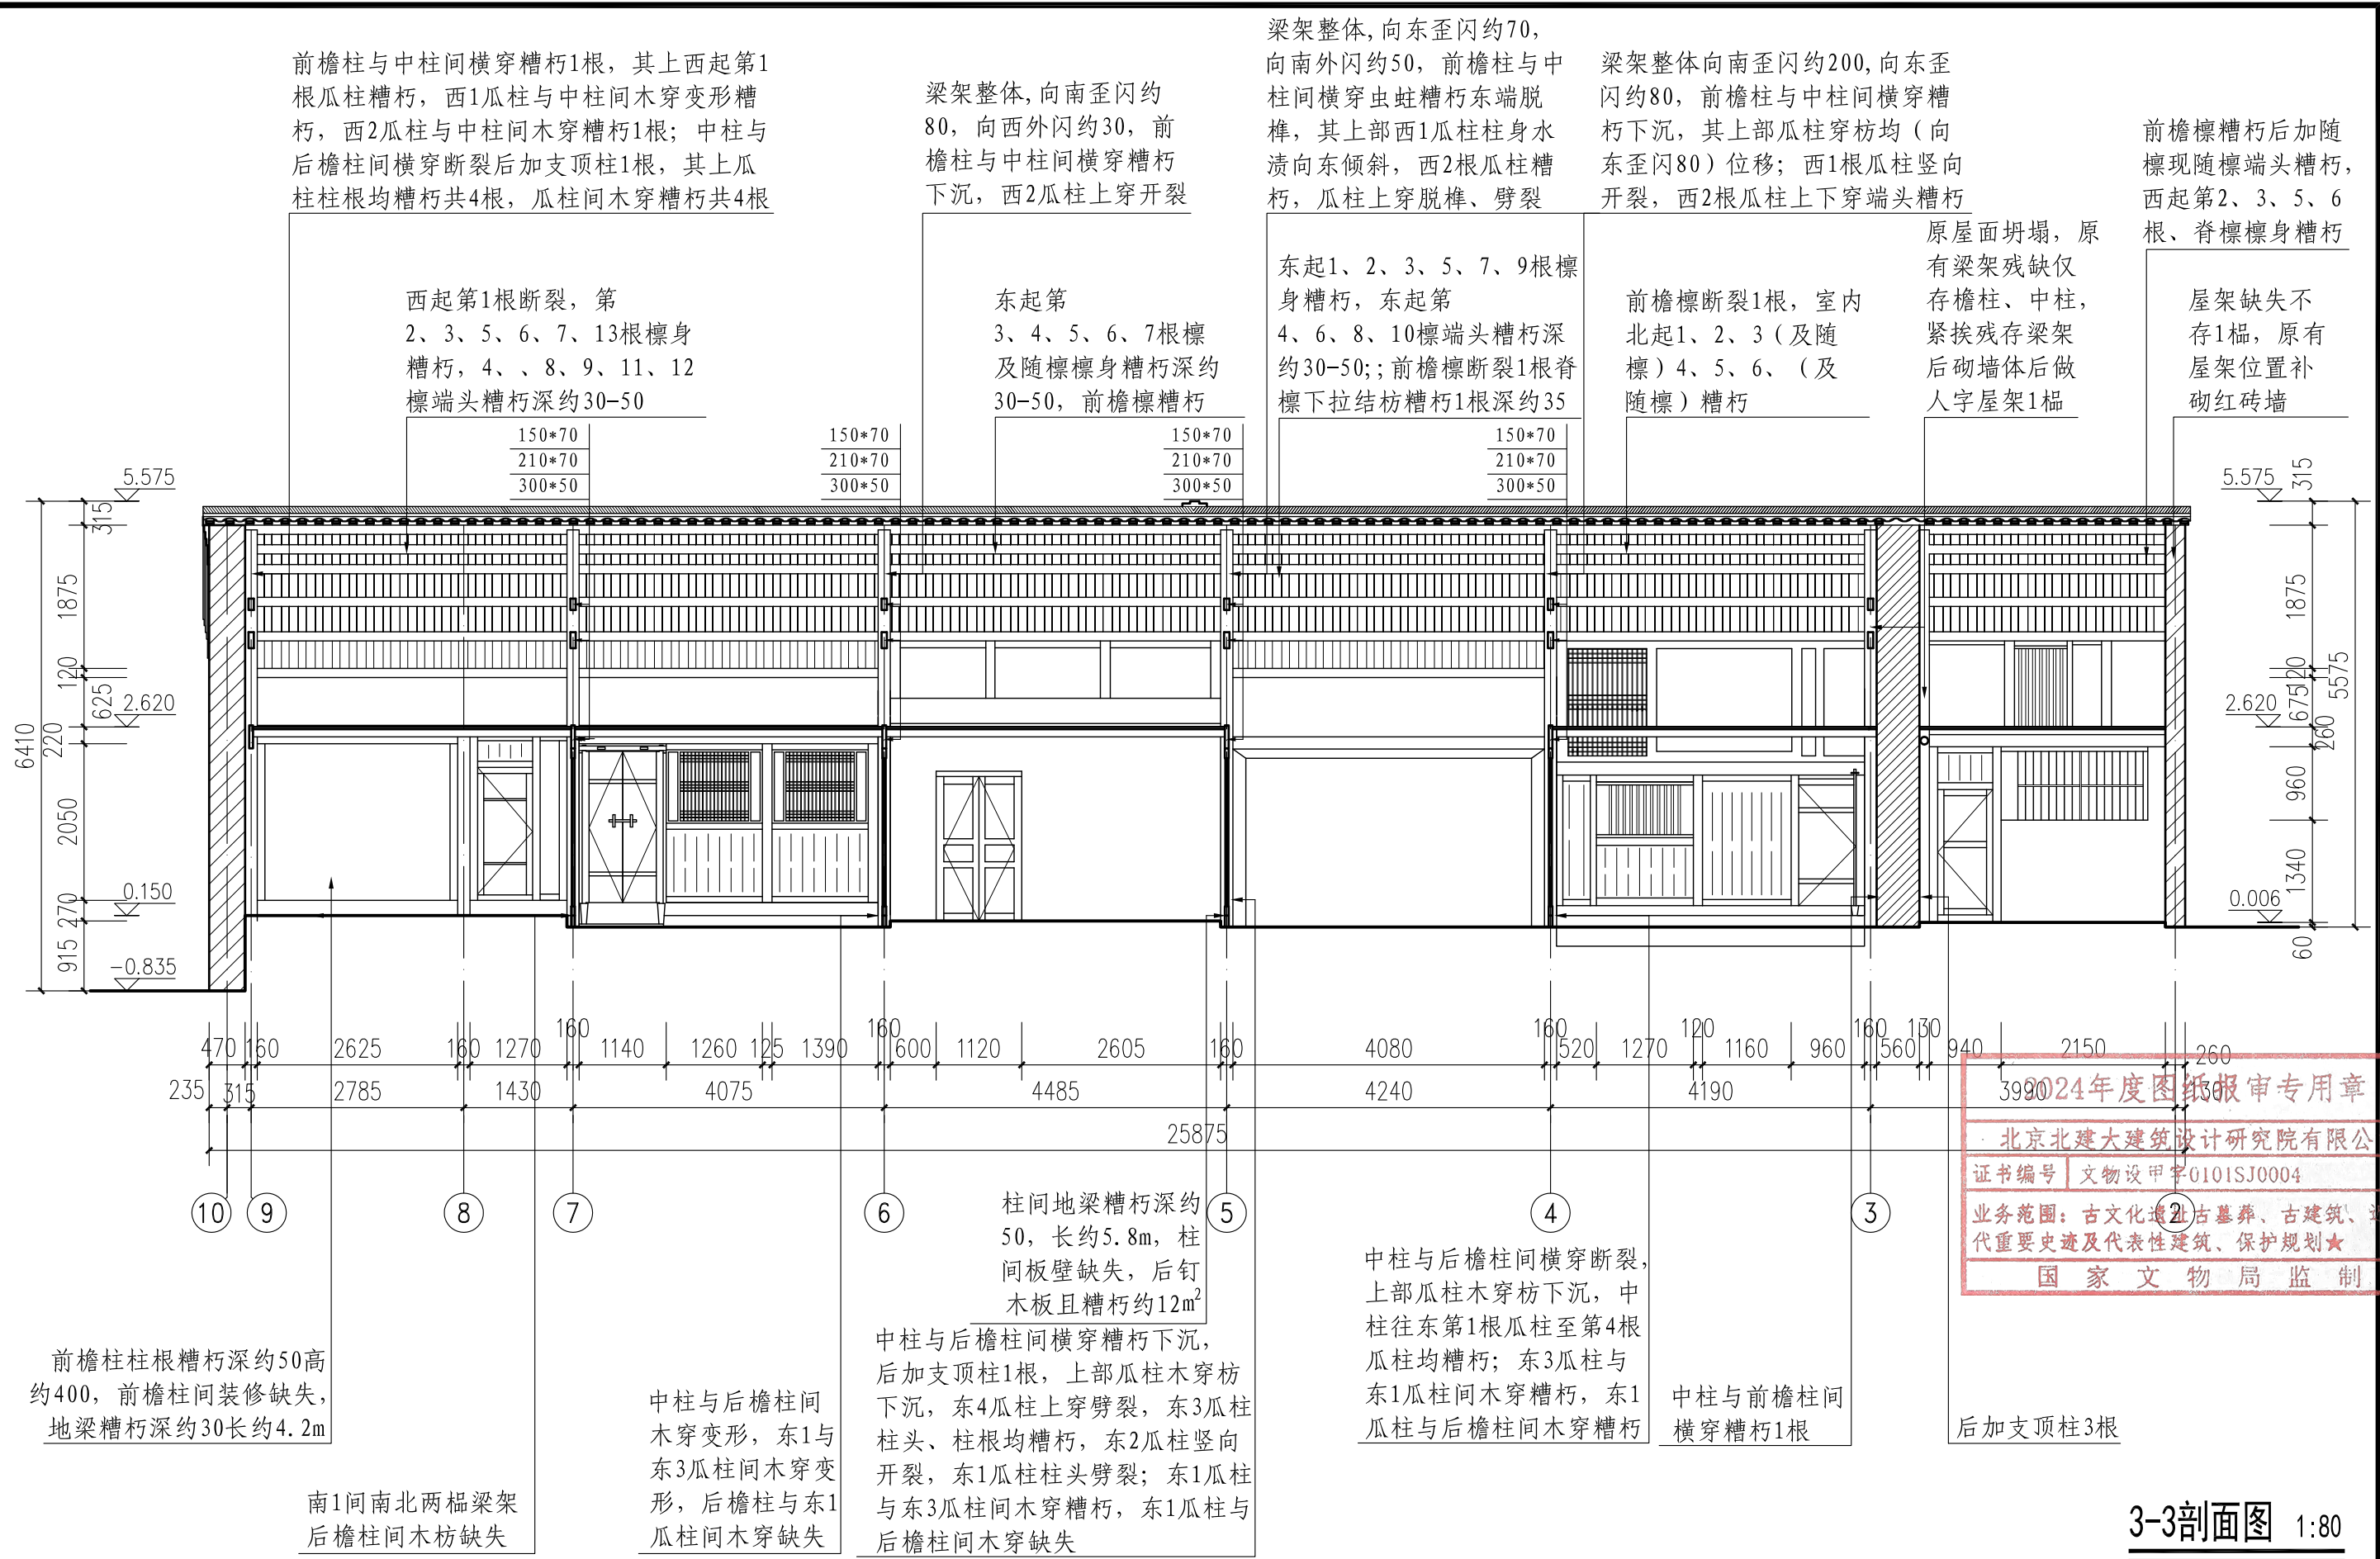


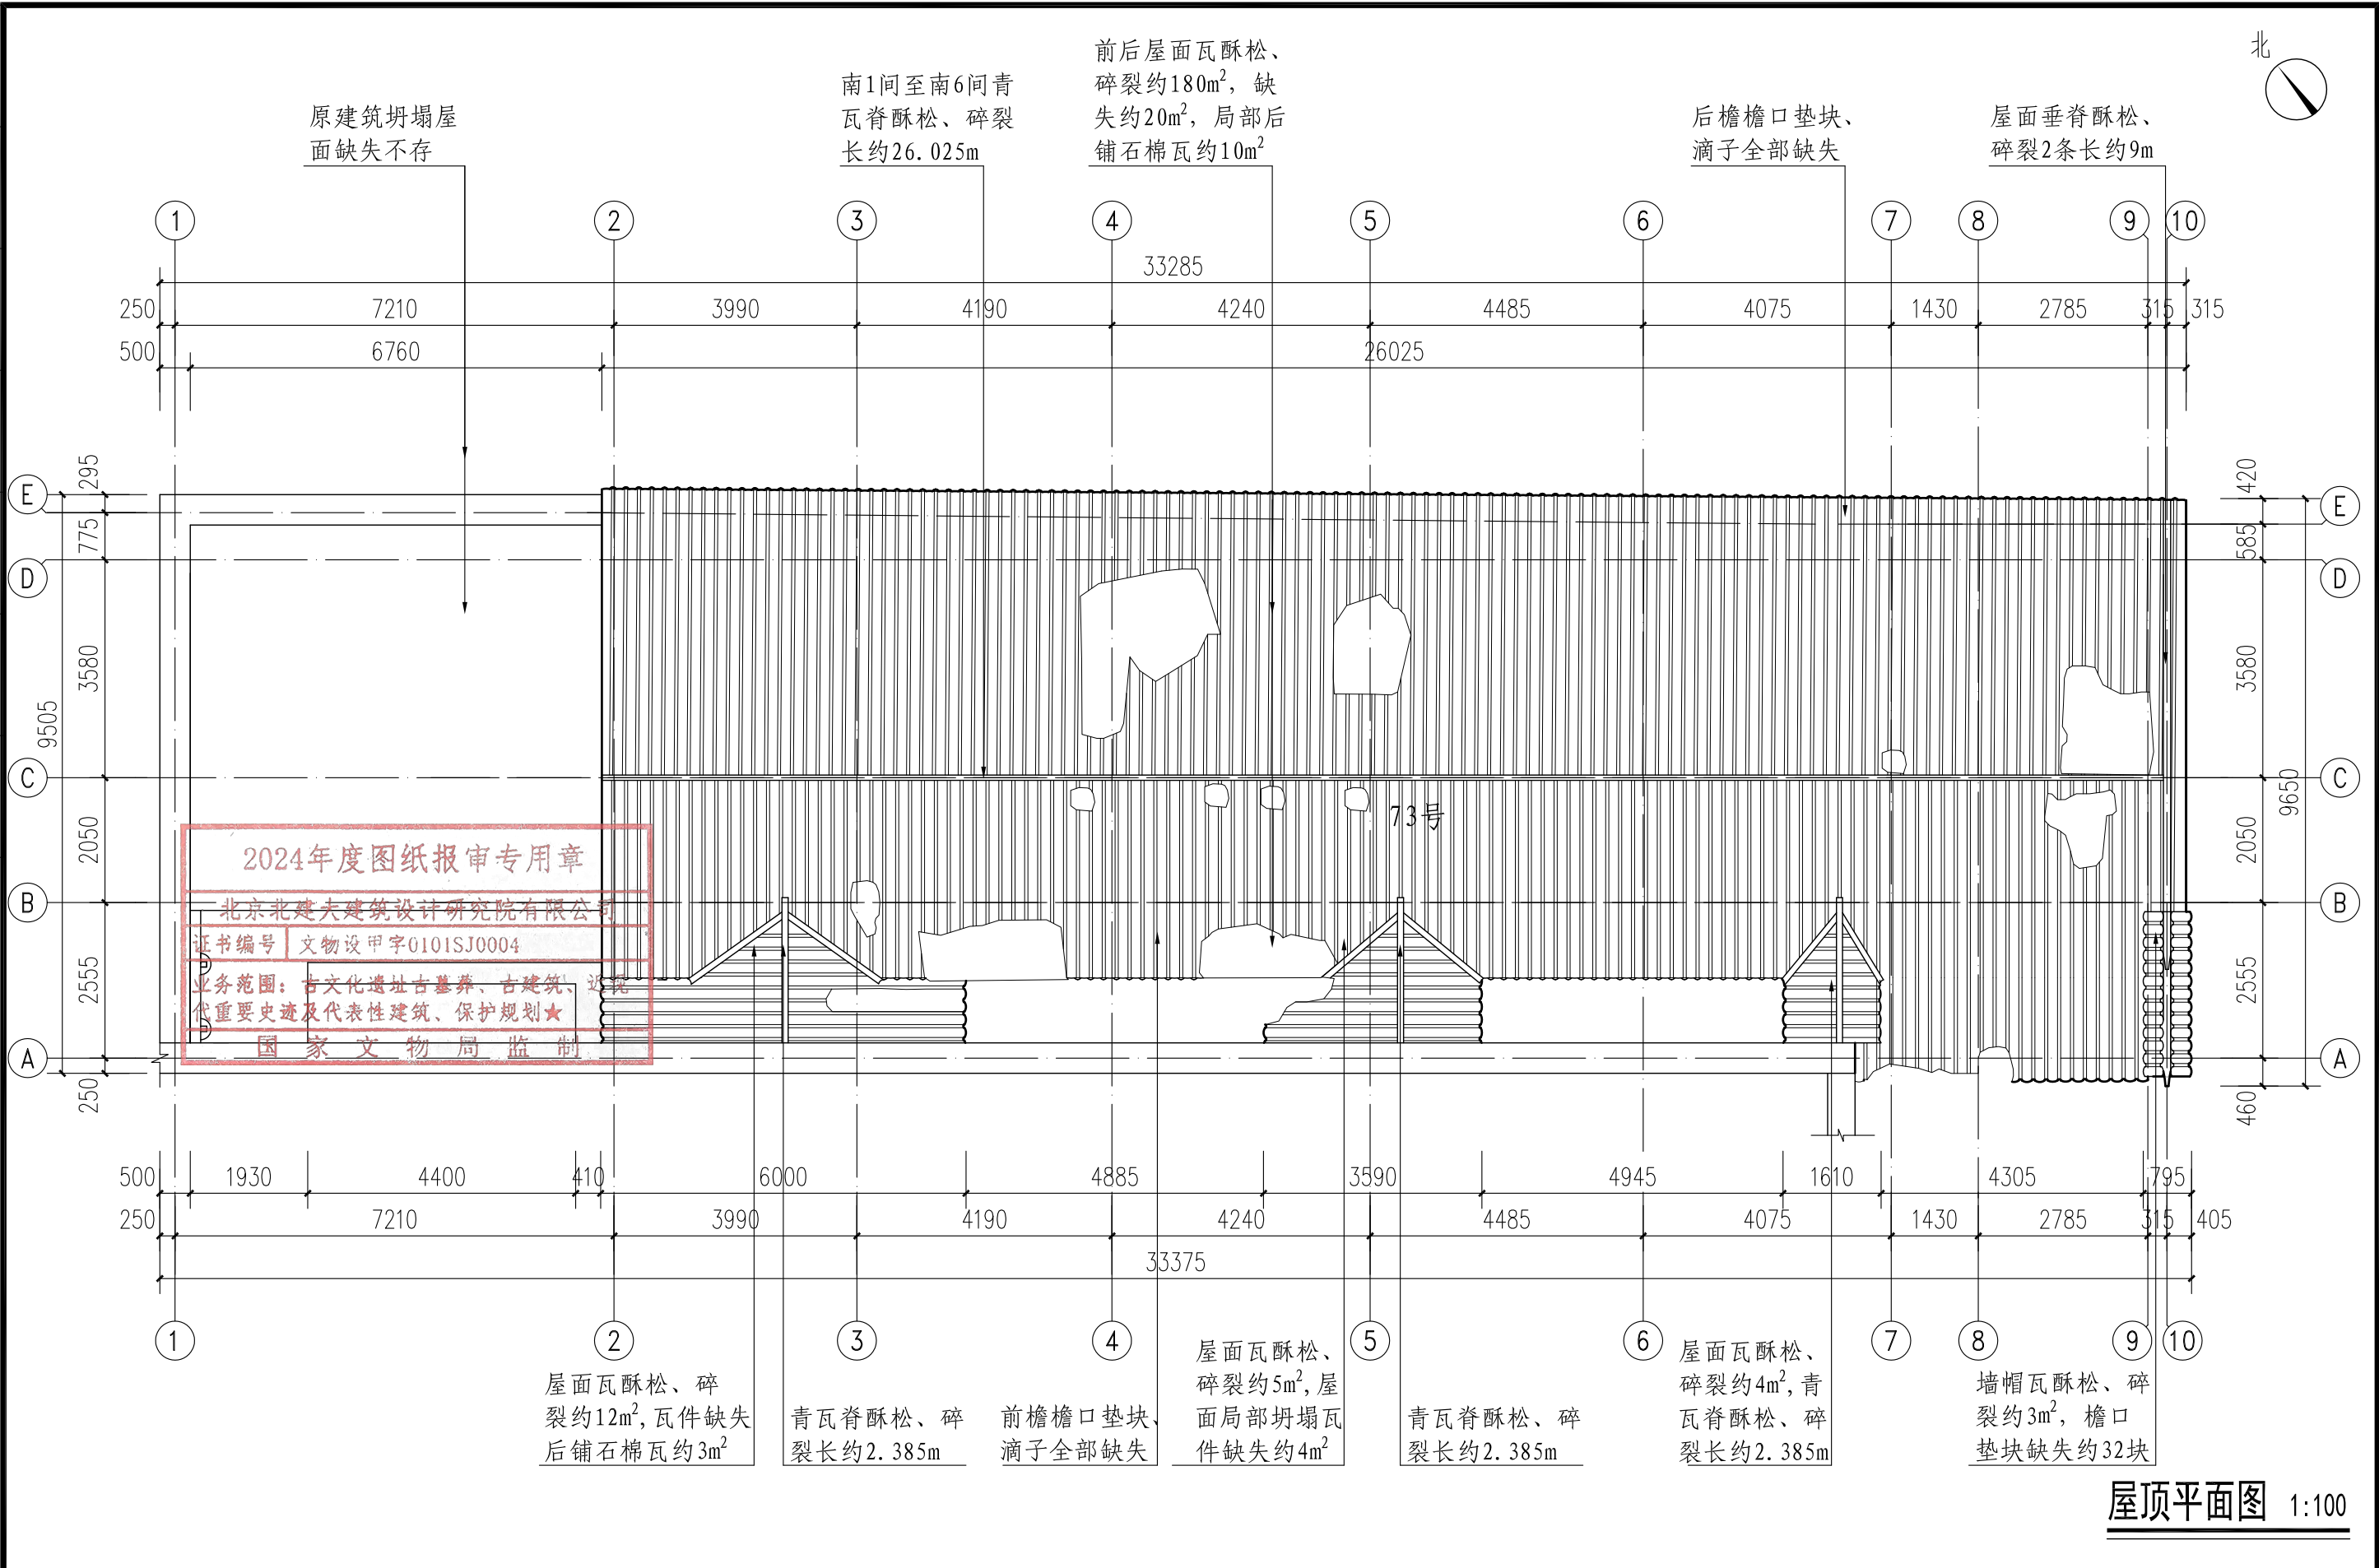


屋顶平面图 1:100

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.
	设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68 70-73、80-93号修缮工程	73号现状勘测——屋顶平面图	图号 DWG. NO.
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE			出图日期 DATE
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气
-------	----	----	-----	----	----

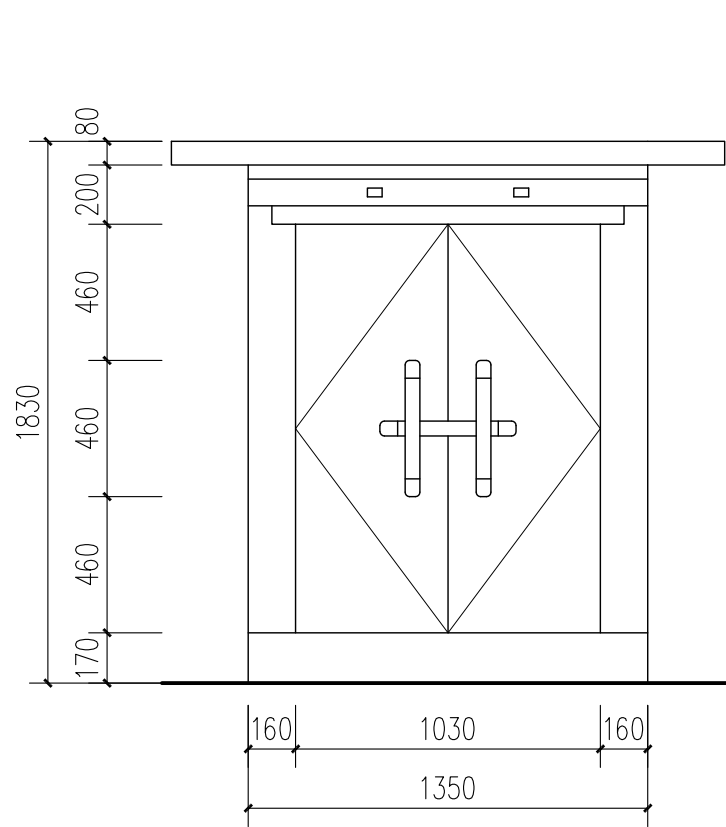


东立面图 1:25

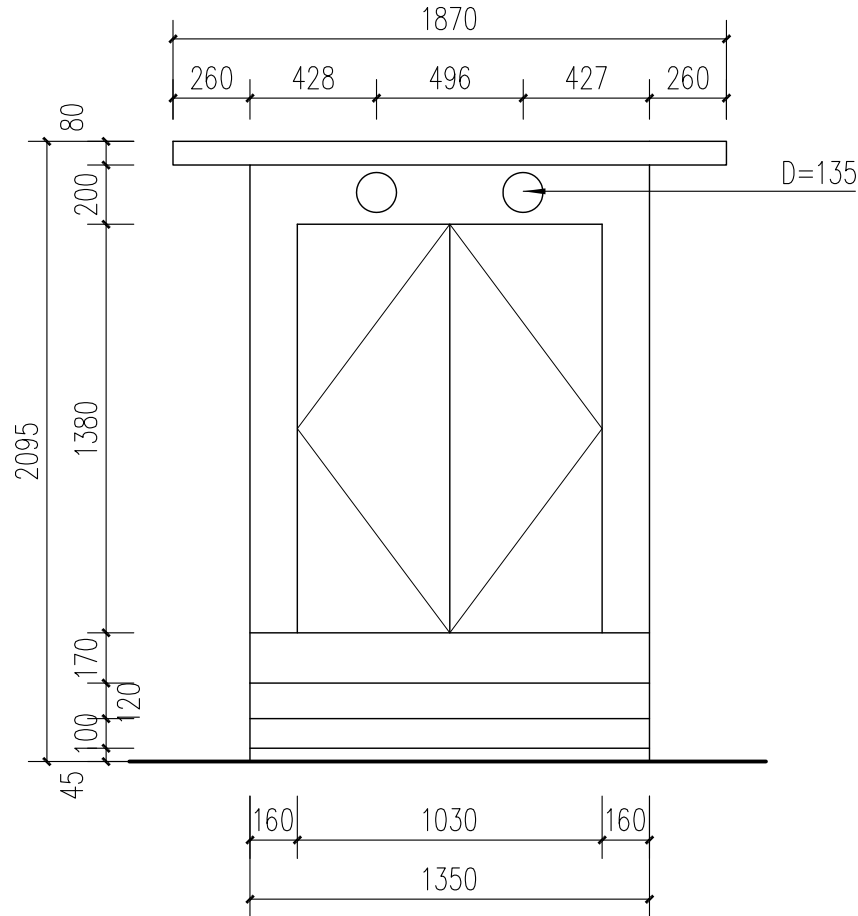


西立面图 1:25

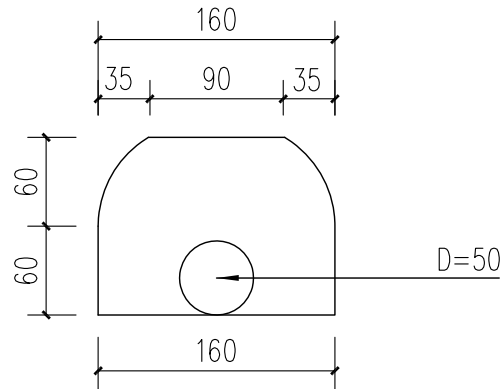

1 1:25

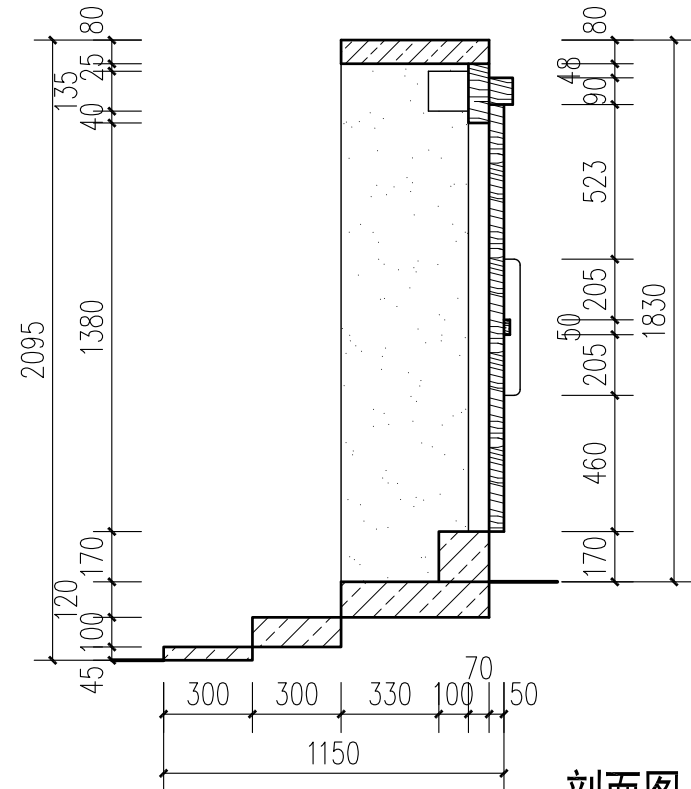

剖面图 1:25

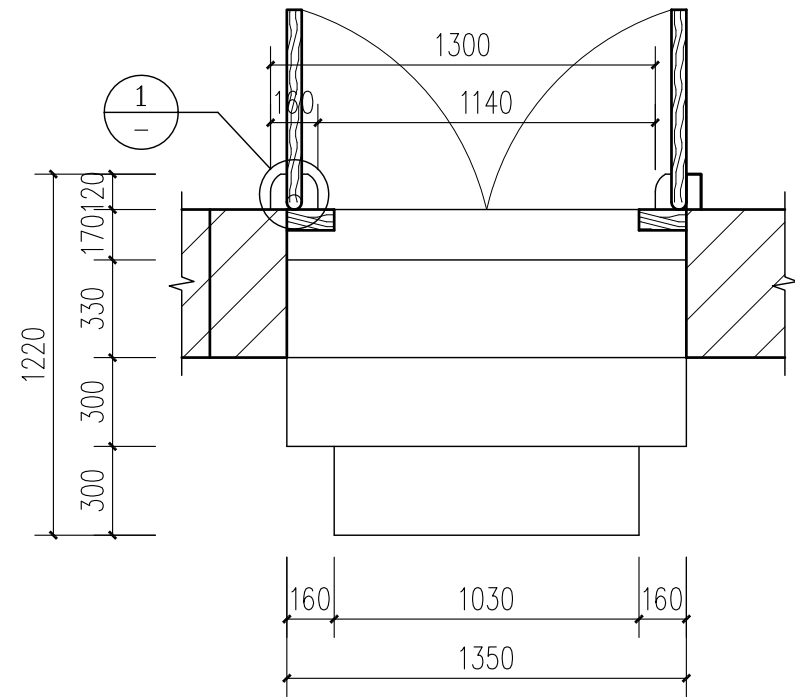

平面图 1:25

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、文物保护单位、历史文化名城、历史文化街区、历史文化村镇、历史文化名城、历史文化街区、历史文化村镇

国家文物局监制

M1详图 1:25

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004


设计签字	SIGNATURE
设计人 DESIGN	胡家研
复核人 CHECK	赵红梅
专业负责人 DISP. RES.	吴安
审核 AUDITE	肖永
审定 AUTHORIZE	肖永
项目负责人 PROJ. M.	肖永

工程名称 PROJECT 广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程


图纸名称、DWG. FILE 73号现状勘测—M1详图

工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
图号 DWG. NO.	73-X-11
出图日期 DATE	2025.2
归档记录 FILE. NO.	


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

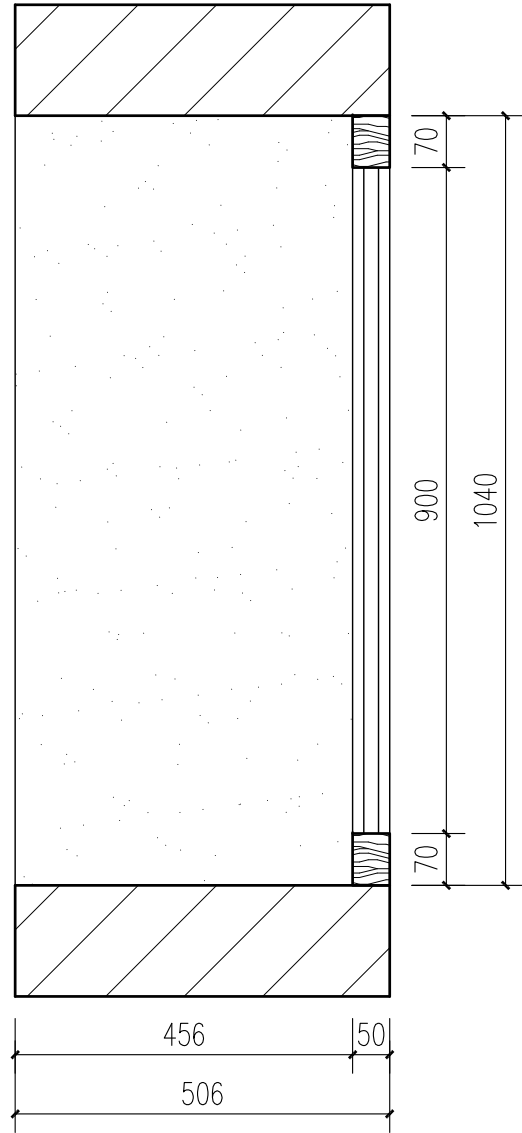

剖面图 1:10

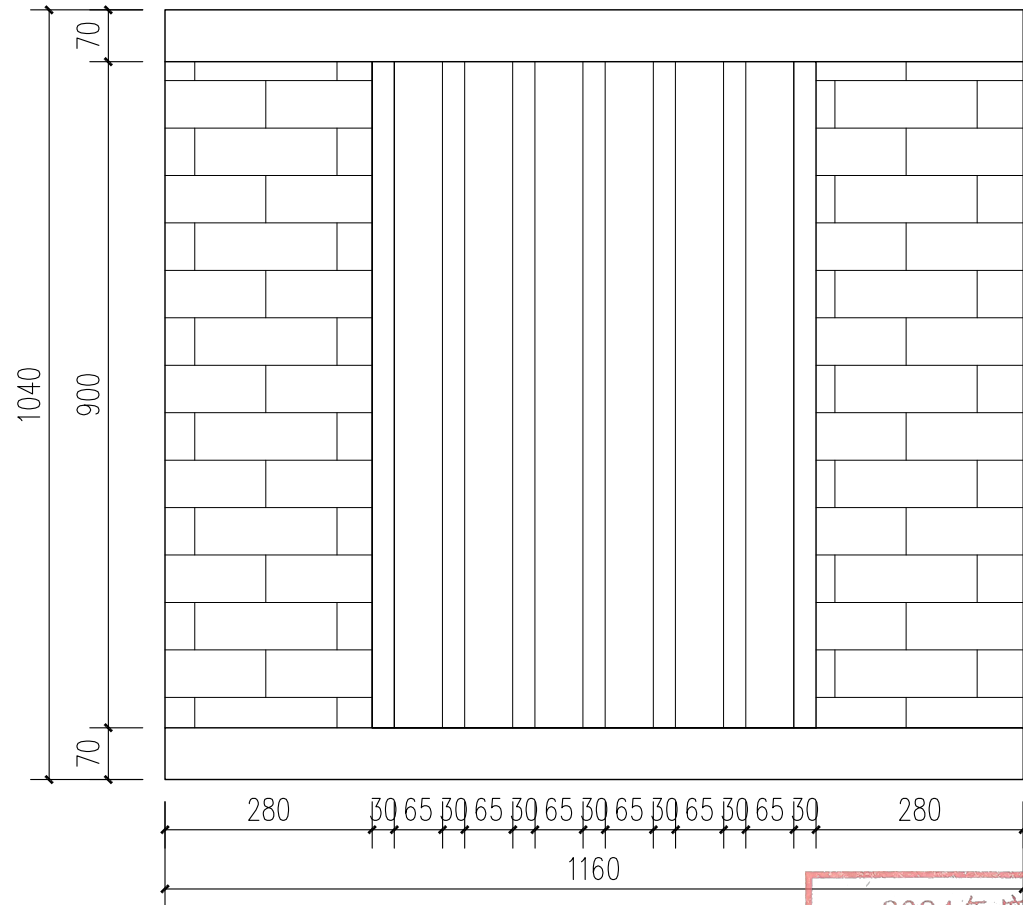

立面图 1:10

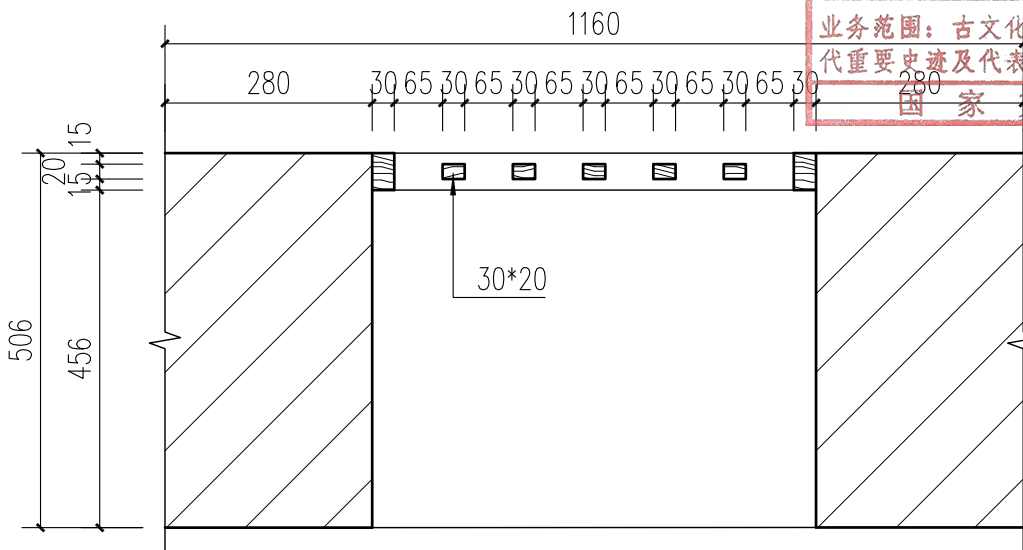

平面图 1:10

C1详图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

73号现状勘测——C1详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


73-X-12

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

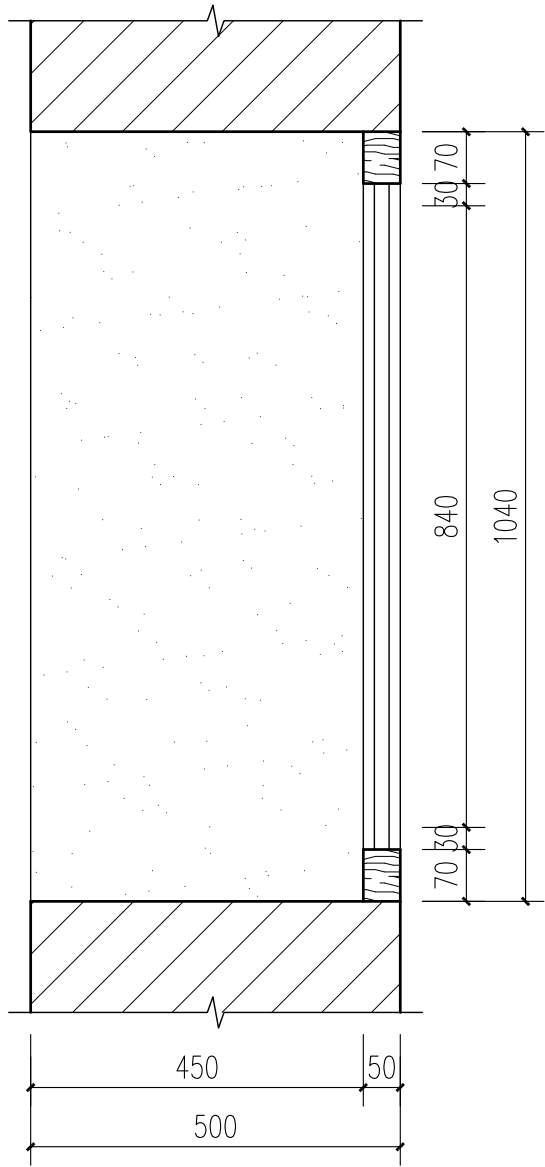

剖面图 1:10

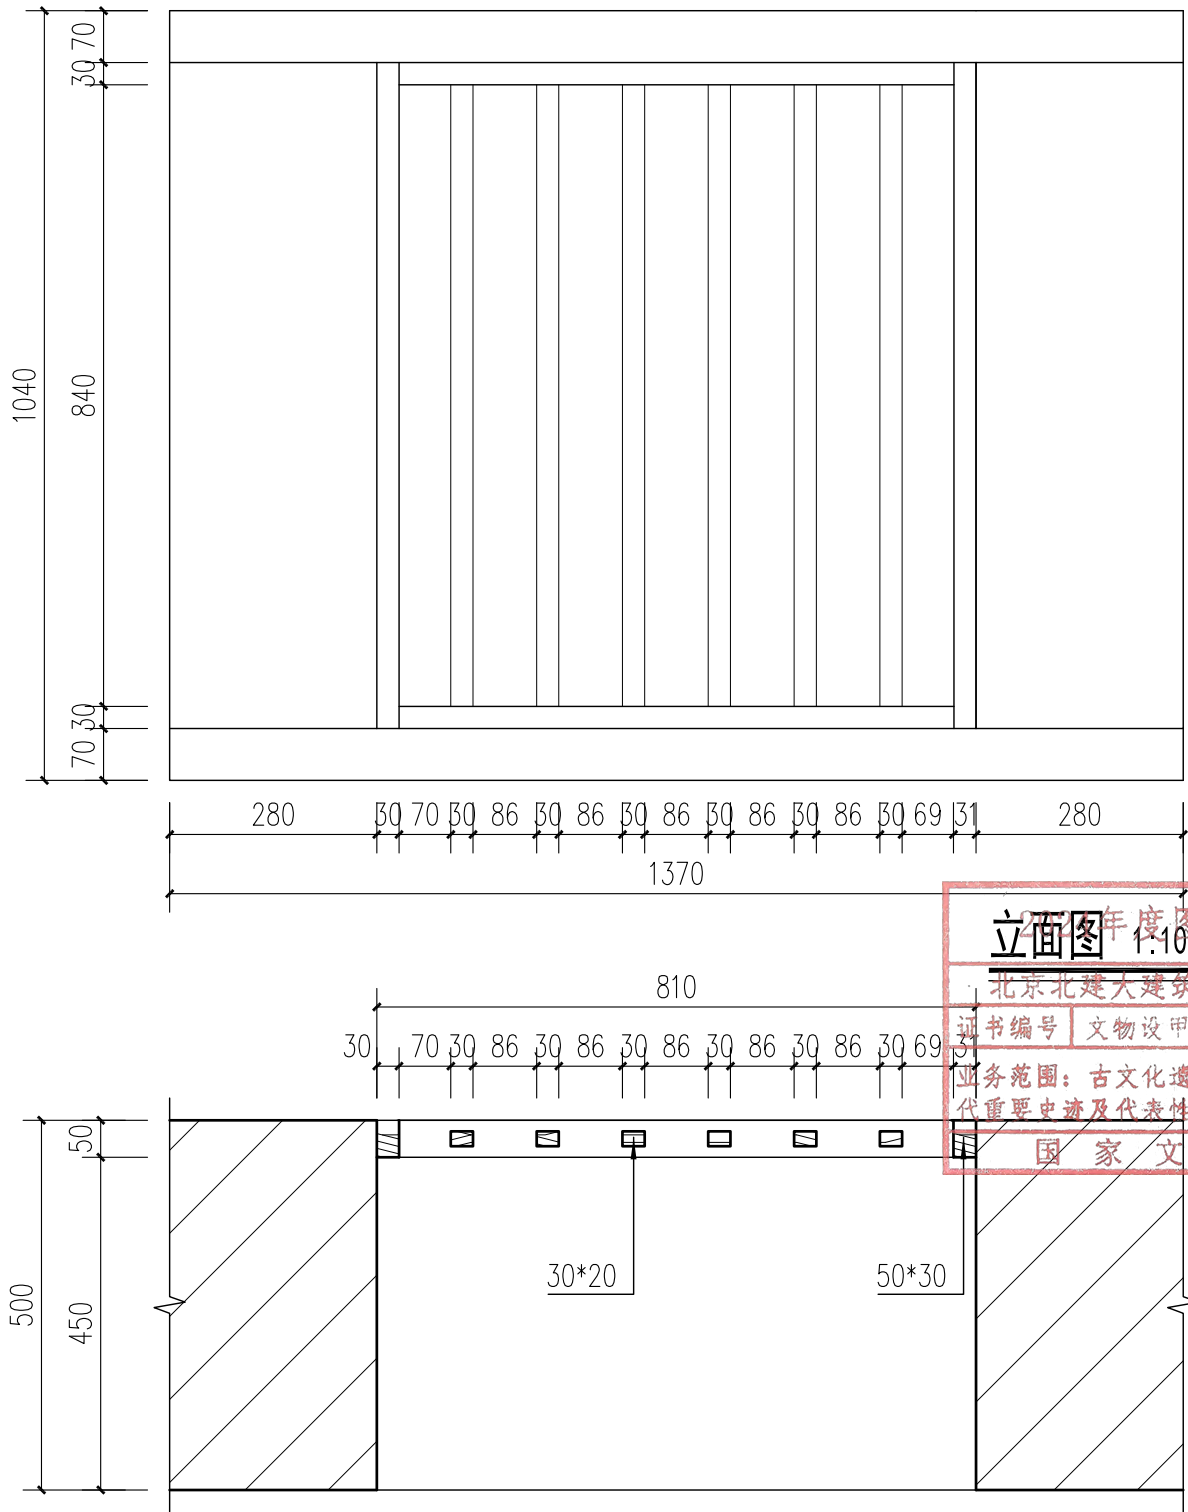

平面图 1:10

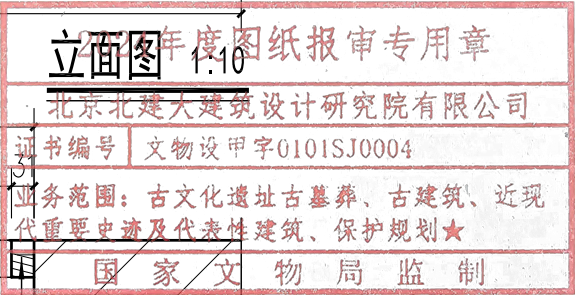

C2详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO.,LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设 计 人 DESIGN

胡家研

审 核 AUDITE

赵红梅

复 核 人 CHECK

赵红梅

审 定 AUTHORIZE

肖 帅

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖 帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

73号现状勘测— C2 详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图 号 DWG. NO.


73-X-13

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

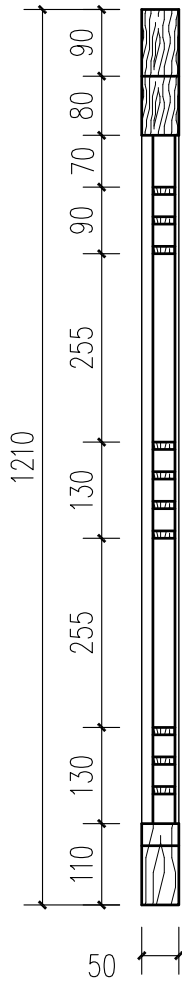

剖面图 1:10

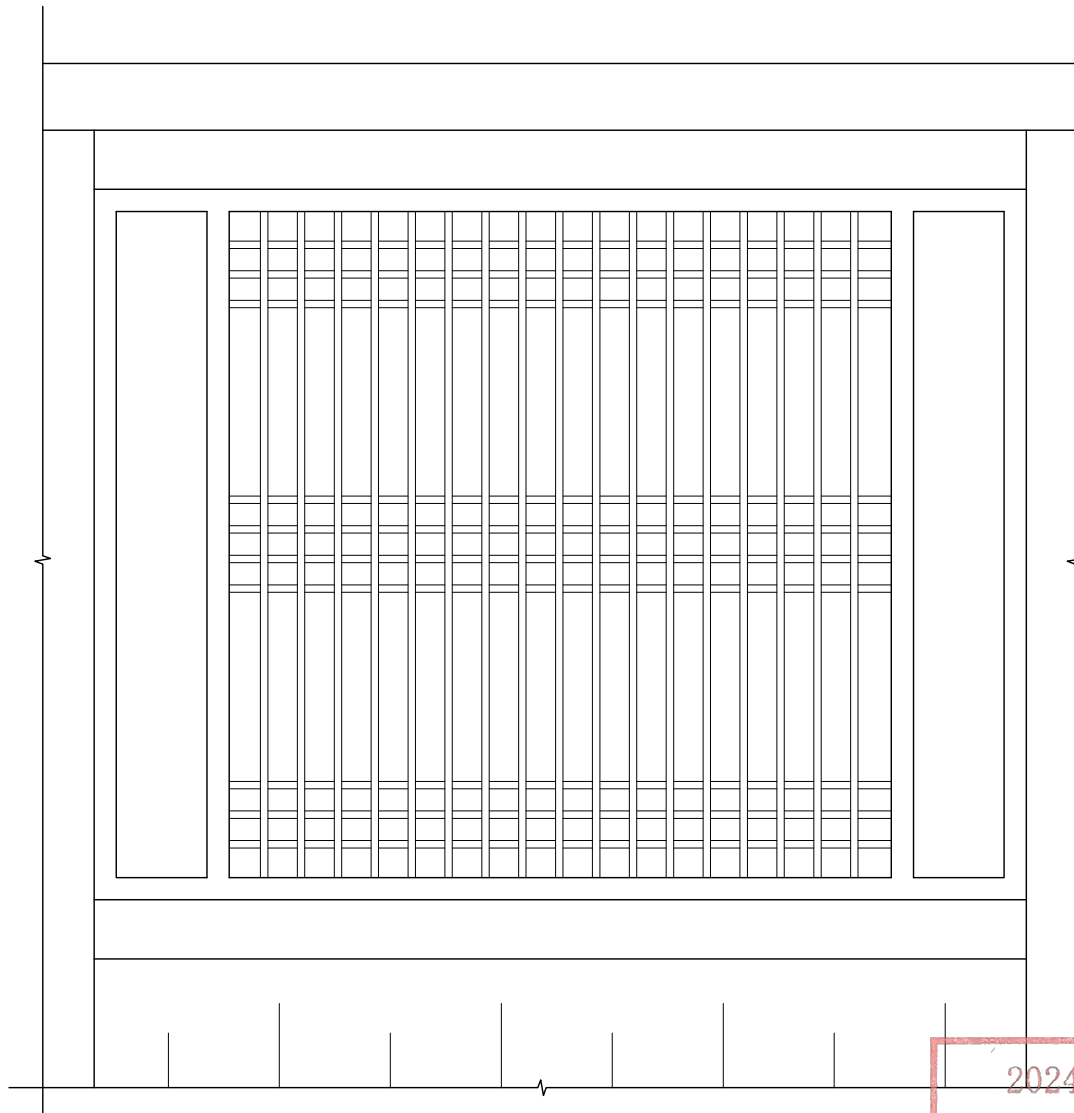

立面图 1:10

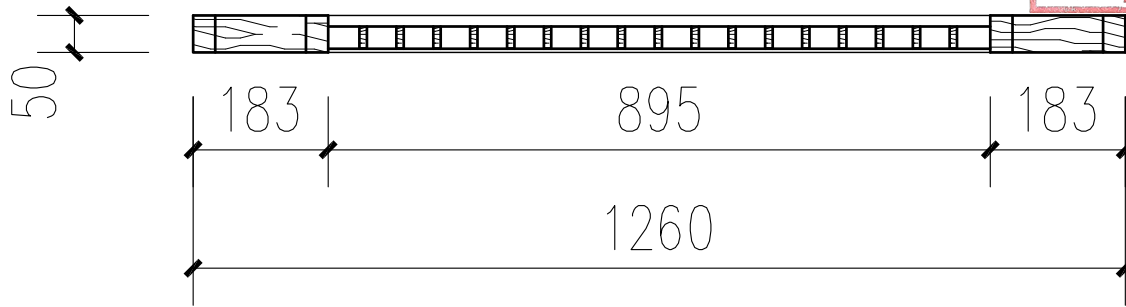

平面图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

C3详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

73号现状勘测— C3详图

工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 73-X-14

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

门窗明细表			
编号	数量	窗尺寸	详图图号
M1	1	1350*1830	73-X-11
C1	1	600*900	73-X-12
C2	1	810*900	73-X-13
C3	2	955*960	73-X-14

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

门窗明细表 1:50

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

张朝

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖坤

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE 局 监

73号现状勘测——门窗明细表

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图 号 DWG. NO.

73-X-15

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.



11、★80—84 号现状残损调查表

80—84 号现状残损调查表

2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号 文物设甲字0101SJ0004		建筑概况	
80—84 号建于清代，位于长岗岭村北面，坐西北朝东南，占地面积 508 平方米，建筑面积 531.80 平方米，保存较好。通面阔 19.12 米，通进深 22.32 米，中置天井，双坡硬山顶青瓦屋面。大门檐口及厅堂上方均置吊顶板，大木梁架均为穿斗式梁架。室内置精美雕刻图案漏窗，形制独特刻具典型的明清时代特点，有着较高的艺术价值，在民居建筑史和艺术史上有着一定的地位。			
			
西立面（局部）北立面东立面（局部）80 号南房东立面（局部）			
残损归纳			
1、台基地面：三合土地面受潮生长青苔，凹凸不平，破损严重，局部地面三合土缺失，后做水泥地面；天井石板碎裂、缺失；阶条石松动、位移、破损、断裂，局部后用水泥修补；石板地面破损、碎裂，局部下沉。（详见80-84号现状勘察照片：编号10-18） 2、墙体墙帽：墙体破损、开裂，局部后开孔洞；墙砖酥碱，缝灰松动、脱落（详见80-84号现状勘察照片：编号19-24） 3、大木构架：1）柱根糟朽；木柱开裂（详见80-84号现状勘察照片：编号25-29）；2）挑穿劈裂、糟朽（详见80-84号现状勘察照片：编号30、31）；3）地梁糟朽（详见现状勘察照片：编号32-37）；4）楼枕、楼板糟朽，部分缺失（详见现状勘察照片：编号38-49）；5）檩条糟朽；（详见现状勘察照片：编号50、51、52）6）椽板糟朽、变形（详见80-84号现状勘察照片：编号53-59）；7）封檐板局部糟朽、缺失（详见80-84号现状勘察照片：编号60-67）； 4、装饰装修： 1）隔扇门局部糟朽严重；墙门糟朽严重，局部轻微破损；各间木门槛均磨损、糟朽严重；（详见80-84号现状勘察照片：编号68-85） 2）局部木窗糟朽严重、缺失，后做木窗或铁窗与原形制不符；窗过梁虫蛀；（详见80-84号现状勘察照片：编号86-92） 3）局部木装修松动、变形、糟朽严重、缺失，局部后做槛墙及木装修，且木装修糟朽严重用木板封挡；（详见80-84号现状勘察照片：编号93-105） 4）吊顶板全部糟朽；（详见80-84号现状勘察照片：编号106、107）；5）墙面抹灰粉化、开裂，局部脱落；（详见80-84号现状勘察照片：编号108-116） 5、屋顶瓦面：屋面瓦酥松、碎裂；墙帽瓦酥松、碎裂；檐口垫块和滴水缺失。（详见80-84号现状勘察照片：编号117-123、124、125、126-129、130-132） 6、其它：墙体及梁架上拉结大量电线，存在安全隐患；原有过廊缺失。			

80 号南侧房残损归纳 1、台基地面：三合土地面局部后铺石板，地面堆积大量杂物；天井石板地面缝灰松动、脱落、下沉、位移；天井台帮石断裂；天井地面生长杂草；排水口淤堵排水不畅。（详见80号南侧房现状勘察照片:编号04、05-08） 2、大木构架：1）柱根糟朽、柱身竖向开裂、虫蛀；瓜柱糟朽、开裂、内倾、柱顶有雨渍；（详见80号南侧房现状勘察照片:编号09-17） 2）地梁糟朽、缺失；（详见80号南侧房现状勘察照片:编号18、19、20）；3）檩端头、檩身糟朽、后加随檩断裂；（详见80号南侧房现状勘察照片:编号21、22、23、24） 4）木穿拔榫、虫蛀、穿身水渍、糟朽；（详见80号南侧房现状勘察照片:编号25、26）；5）楼板缺失、糟朽；楼枕糟朽、拔榫、脱落；（详见现状勘察照片:编号27-31） 6）封檐板缺失；椽板变形、糟朽；（详见80号南侧房现状勘察照片:编号32、33、34） 4、装饰装修：1）板门门扇、上下单槛、门插、下槛、中槛、横陂装修缺失；（详见80号南侧房现状勘察照片:编号35） 2）板壁、木框、装修立框缺失、糟朽、变形、板壁脱榫（详见现状勘察照片:编号35-41）抹灰空鼓（详见80号南侧房现状勘察照片:编号42） 5、屋顶瓦面：屋面瓦酥松、碎裂；垫块、滴水全部缺失；青瓦脊酥松（详见80号南侧房现状勘察照片:编号43、44、45） 6、其它：前檐挑穿后加垂柱1根					
80-84 号现状勘察照片					
编号 01		编号 02		编号 03	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80-84 鸟瞰图		80-84 俯视图		80-84 东立面	
编号 04		编号 05		编号 06	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80-84 北立面		80-84 号院西立面（北向南看）		80-84 号院南立面	

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号文物设甲第0401610004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 07		2022-08-15		编号 09	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-08-15				2022-08-15	
拍摄位置				拍摄位置	
80-84 南立面(西向东看局部)		2022-08-15		80-84 东立面	
		拍摄位置			
		80-84 南立面(南向北看局部)			
编号 10		编号 11		编号 12	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80、81 号室内地面		82 号明间地面		83 号明间地面	
外观现状	原地面三合土缺失，后做水泥地面	外观现状	明间地面三合土缺失	外观现状	明间前室三合土地面破损严重，地面凹凸不平
编号 13		编号 14		编号 15	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83 号前过廊地面		84 号西起第一间地面		82 号前天井阶条	
外观现状	三合土地面生长青苔	外观现状	原地面三合土缺失，后做水泥地面	外观现状	阶条石松动、位移且破损、断裂 2 块，后用水泥修补

编号 16	 2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号: 文物设甲字[2015]10004 业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划 国家文物局监制	拍摄日期		编号 18	
2022-08-15		拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83 号前天井阶条		拍摄位置		84 号西门台阶	
外观现状	天井石板碎裂, 阶条石破损, 断裂, 局部后用水泥修补	外观现状	阶条石松动、位移且破损、断裂后用水泥修补	外观现状	台阶松动
编号 19		编号 20		编号 21	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80-81 号前檐墙		84 号东山墙		83 号西墙	
外观现状	墙体墙面开洞, 墙体破损	外观现状	墙窗上部墙体竖向开裂	外观现状	墙体开裂
编号 22		编号 23		编号 24	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83 号西墙		83 号北山墙		82 号南山墙	
外观现状	墙窗上部墙体松散下沉	外观现状	墙体抹灰老化、脱落, 墙砖酥碱	外观现状	拔檐灰缝脱落

编号 25		编号 26		编号 27	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80 号前檐柱		82 号后檐南廊屋前檐西 1 柱		83 号北次间前室前檐北 2 根柱	
外观现状	前檐柱柱根糟朽	外观现状	柱根糟朽	外观现状	木柱开裂
编号 28		编号 29		编号 30	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83 号北次间后室南侧西 2 根柱子		83 号南次间后室西 1 根柱子		82 号明间后檐南侧挑穿	
外观现状	木柱糟朽	外观现状	柱根糟朽	外观现状	挑穿劈裂
编号 31		编号 32		编号 33	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号		82 号北次间前檐		82 号明间南侧	
外观现状	东六间前檐挑穿糟朽	外观现状	地梁糟朽	外观现状	地梁糟朽





编号 34		编号 35		编号 36	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号明间北 侧		82 号后檐北 廊屋		83 号明间南 侧	
外观现状	地梁糟朽	外观现状	地梁糟朽	外观现状	地梁糟朽
编号 37		编号 38		编号 39	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号东起第 一间		82 号明间		82 号前檐檐 口	
外观现状	东起第一间前檐地梁糟朽	外观现状	楼枕、楼板水渍	外观现状	龙骨糟朽
编号 40		编号 41		编号 42	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83 号明间后 室		83 号南次间 后室		84 号东一间	
外观现状	明间后室楼枕糟朽	外观现状	南次间后室楼枕糟朽	外观现状	楼枕糟朽

编号 43		编号 44		编号 45	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号东二间		82 号明间后室		82 号	
外观现状	枕木糟朽	外观现状	楼板糟朽	外观现状	南次间前室楼板糟朽
编号 46		编号 47		编号 48	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号		83 号		84 号东三间	
外观现状	北次间后室楼板糟朽	外观现状	南次间楼板糟朽、断裂	外观现状	楼板糟朽
编号 49		编号 50		编号 51	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号西一间		82 号南次间		83 号北次间	
外观现状	后换楼板	外观现状	檩糟朽	外观现状	檩糟朽

编号 52		编号 53		编号 54	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号后檐南廊屋		80 号		82 号	
外观现状	屋面檩条糟朽	外观现状	椽板变形糟朽	外观现状	椽板变形、糟朽
编号 55		编号 56		编号 57	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号北廊屋		83 号		84 号	
外观现状	椽板糟朽、断裂	外观现状	前檐椽板糟朽、变形	外观现状	前檐椽板糟朽、变形
编号 58		编号 59		编号 60	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83-84 之间西侧廊子		83-84 之间东侧廊子		80 号	
外观现状	前、后檐糟朽、变形的椽板	外观现状	前、后檐糟朽、变形的椽板	外观现状	前、后檐封檐板缺失

编号 61		编号 62		编号 63	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
81 号		82 号		82 号北廊屋	
外观现状	前檐封檐板缺失	外观现状	檐封檐板缺失，檐口吊顶板水渍槽朽	外观现状	封檐板缺失，檐口吊顶板水渍
编号 64		编号 65		编号 66	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号南廊屋		83 号		84 号	
外观现状	前、后檐封檐板缺失	外观现状	檐封檐板缺失	外观现状	后檐封檐板缺失
编号 67		编号 68		编号 69	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83-84 之间 中间廊子		80-81 号东墙		81-84 之间 廊子处东侧 墙门	
外观现状	前、后檐封檐板缺失	外观现状	门过梁石断裂	外观现状	门洞后被封堵、过梁槽朽

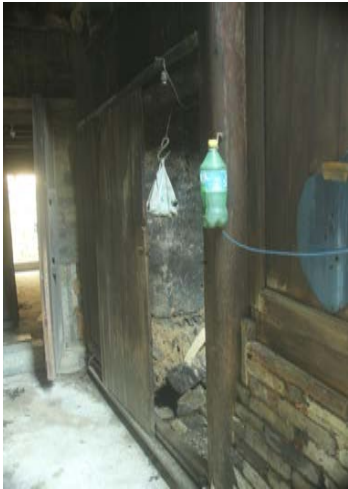编号 70		编号 71		编号 72	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80 号南侧墙门		82-83 号之间 南侧廊子墙 面		83-84 西侧 墙体墙门	
外观现状	门扇糟朽		外观现状	外观现状	
编号 73		编号 74		编号 75	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80 号前檐		82 号		82 号南次间 后室	
外观现状	前檐门立框、门槛糟朽		外观现状	明间后檐榻扇门下部糟朽	
编号 76		编号 77		编号 78	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
北廊屋		南廊屋		84 号二层东 墙门	
外观现状	北廊屋西侧门木板门缺失，后做推拉门		外观现状	西侧门木门松动脱落	
				外观现状	东侧墙门洞后被封堵

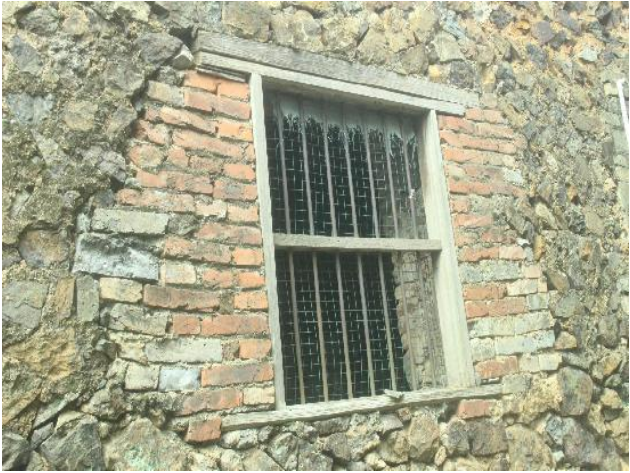编号 79		编号 80		编号 81	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83 号明间后室南侧门		84 号		84 号	
外观现状	门扇缺失	外观现状	西一间前檐后换现代门	外观现状	西二间前檐后换现代门
编号 82		编号 83		编号 84	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号东一间		81 号北墙门东侧 1 门		81 号北墙门东侧 2 门	
外观现状	前檐板门残破，门上板壁缺失	外观现状	门扇破损，门框糟朽脱落	外观现状	门扇、过梁虫蛀
编号 85		编号 86		编号 87	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
81 号北墙门东侧 2 门		84 号东山墙下部墙窗		81 号北墙东 1 窗	
外观现状	过梁糟朽严重	外观现状	墙窗、上下过梁、上下窗框糟朽严重	外观现状	东 1 窗原有木窗缺失，后做窗

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物谏甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 88		编号 89		编号 90	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
81 号北墙东 2 窗		81 号北墙东 3 窗		83 号西墙墙 窗	
外观现状	原窗缺失，后做木窗且窗上框糟朽	外观现状	原有木窗缺失，后做铁窗	外观现状	窗洞后拆改，墙窗后封堵，上、下过梁缺失
编号 91		编号 92		编号 93	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号西墙墙 窗		81 号前檐		82 号明间南 侧	
外观现状	墙窗糟朽	外观现状	原有木装修全部缺失	外观现状	前檐柱与门之间装修松动、变形
编号 94		编号 95		编号 96	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号		南廊屋		北廊屋	
外观现状	明间后室后做木装修	外观现状	木装修糟朽严重	外观现状	前檐原有木装修缺失，后紧贴台明，后砌槛墙及后做木装修，且木装修糟朽严重

编号 97		编号 98		编号 99	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
83 号		83 号南次间前室		83 号南次间后室	
外观现状	明间后室后做木装修	外观现状	西侧板壁变形	外观现状	西侧木装修变形
编号 100		编号 101		编号 102	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号		84 号		84 号	
外观现状	西侧前檐（西一间）板壁缺失后砌墙	外观现状	西侧前檐（西一间）二层东侧板壁缺失	外观现状	西侧前檐（西二间）装修缺失后砌墙
编号 103		编号 104		编号 105	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号		84 号		84 号	
外观现状	西侧前檐（西二间）二层中间装修缺失	外观现状	东侧前檐（东二间）二层板壁缺失	外观现状	东侧前檐（东一间）二层西侧板壁缺失

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号文物设甲字0101SJ0004


业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 107

拍摄日期

编号 106		2022-08-15	拍摄位置	82 号		编号 108	
拍摄日期						拍摄日期	
2022-08-15						2022-08-15	
拍摄位置						拍摄位置	
外观现状	明间前室檐口吊顶板糟朽	外观现状	明间后室吊顶板糟朽	外观现状	84 号东山墙外	外观现状	山墙墙体抹灰脱落、墙石外露、缝灰流失
编号 109		2022-08-15	拍摄位置	84 号西墙室内		编号 110	
拍摄日期						拍摄日期	
2022-08-15						2022-08-15	
拍摄位置						拍摄位置	
外观现状	西一间西墙墙体均为后做水泥抹灰	外观现状	80-83 号南侧山墙	外观现状	83 号南侧山墙室内	外观现状	83 号南侧山墙墙体抹灰老化、脱落
编号 112		2022-08-15	拍摄位置	83 号北山墙室内		编号 113	
拍摄日期						拍摄日期	
2022-08-15						2022-08-15	
拍摄位置						拍摄位置	
外观现状	墙体抹灰脱落	外观现状	82 号南山墙室内	外观现状	82 号北山墙室内	外观现状	南次间前室墙体抹灰脱落

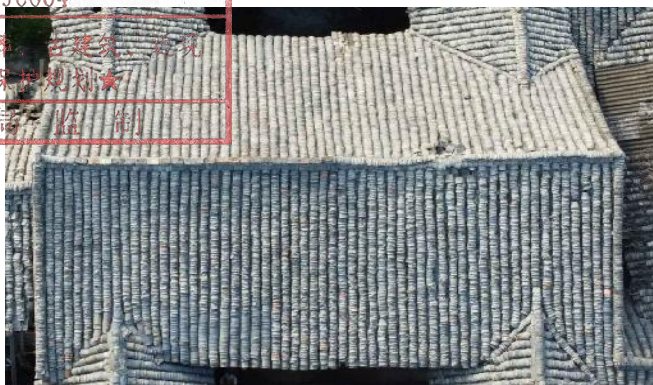编号 115		编号 116		编号 117	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
84 号北侧墙体室内		81-83 号北山墙		80 号	
外观现状	室内墙体污损抹灰老化、脱落 外观现状 墙体抹灰老化、脱落，墙石外露			外观现状	前、后坡屋面瓦酥松、碎裂
编号 118		编号 119		编号 120	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
81 号		82 号		82 号南廊屋	
外观现状	前、后坡屋面瓦酥松、碎裂	外观现状	前、后坡屋面瓦酥松、碎裂	外观现状	前、后坡屋面瓦酥松、碎裂
编号 121		编号 122		编号 123	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号北廊屋		81 与 84 之间廊子（东侧）、82 与 84 之间廊子（中间）		84 号	
外观现状	前、后坡屋面瓦酥松、碎裂	外观现状	前、后坡屋面瓦酥松、碎裂	外观现状	前、后坡屋面瓦酥松、碎裂

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字G101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

编号 124		编号 125		编号 126	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
80-81 东山墙		84 号东山墙		80 号前檐	
外观现状	清除杂草、墙帽瓦酥松、碎裂	外观现状	北侧马头墙墙帽瓦酥松、碎裂	外观现状	前檐滴水缺失
编号 127		编号 128		编号 129	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
81 号前檐		82 号前檐		83 号前檐	
外观现状	前檐滴水缺失	外观现状	前檐滴水缺失	外观现状	前檐滴水缺失
编号 130		编号 131		编号 132	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
82 号		83 号		84 号	
外观现状	前檐垫块缺失	外观现状	前檐垫块缺失	外观现状	前檐垫块缺失

2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93 号修缮工程二次勘察设计方案 证书编号文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国家文物局监制					
80 号南侧房现状勘察照片					
编号 01		编号 02		编号 03	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2020-10-23		2020-10-23		2020-10-23	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
64 号航拍位置		东立面		西立面	
编号 04		编号 05		编号 06	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2020-10-23		2020-10-23		2020-10-23	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
室内地面		前檐天井石板地面		前檐天井东侧阶条石	
外观现状	原为三合土地面局部后铺石板，现地面堆积大量杂物	外观现状	石板下沉	外观现状	条石缝灰松动、脱落，条石松动位移
编号 07		编号 08		编号 09	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2020-10-23		2020-10-23		2020-10-23	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
后檐天井南侧台帮石		后檐天井石板地面		前檐柱柱根	
外观现状	台帮石断裂	外观现状	地面生长杂草，石板地面缝灰松动、脱落	外观现状	柱根糟朽

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司


证书编号文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 10		拍摄日期		编号 12	
2022-8-09		拍摄日期		拍摄日期	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
前檐柱柱身		后檐柱，板壁立框柱根		后檐柱柱身	
外观现状		柱身竖向开裂，有虫眼		外观现状	
外观现状	柱身竖向开裂，有虫眼	外观现状	柱根糟朽；木框根部糟朽	外观现状	柱身中部糟朽破损
编号 13		编号 14		编号 15	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南侧中柱		前檐挑穿上瓜柱		东 3 根瓜柱柱根	
外观现状	柱根糟朽	外观现状	瓜柱糟朽	外观现状	开裂
编号 16		编号 17		编号 18	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
瓜柱、木穿		瓜柱		前檐地梁	
外观现状	瓜柱柱顶有雨渍；瓜柱与中柱间木穿虫蛀，穿身水渍糟朽	外观现状	瓜柱柱顶雨渍糟朽，瓜柱柱身雨渍糟朽	外观现状	糟朽透彻

编号 19		编号 20		编号 21	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
后檐地梁		西侧中柱南侧地梁		后檐西 1 根	
外观现状	糟朽透彻	外观现状	柱间装修地梁缺失	外观现状	檩条糟朽
编号 22		编号 23		编号 24	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
脊檩及随檩		西 4 檩		西 15 檩东侧	
外观现状	糟朽	外观现状	东侧后加随檩	外观现状	后加随檩现断裂
编号 25		编号 26		编号 27	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南侧二层东 1 板壁上木穿		后檐二层板壁装修下木穿		楼板、枕木	
外观现状	木穿拔榫	外观现状	糟朽	外观现状	屋面漏雨楼板、楼枕糟朽严重

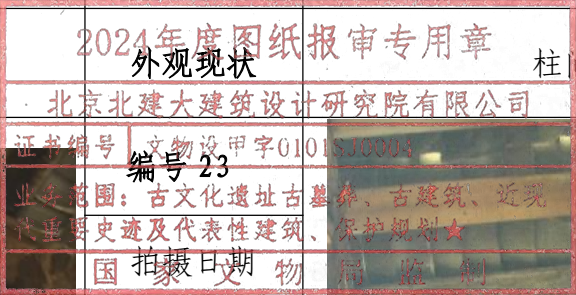

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司


证书编号文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 28		拍摄日期		编号 30	
拍摄日期		2022-8-09		拍摄日期	
2022-8-09		拍摄位置		2022-8-09	
拍摄位置		东起第 6 根楼枕		拍摄位置	
楼枕				楼梯口南侧梁	
外观现状	楼枕端头糟朽	外观现状	楼枕脱落	外观现状	横梁糟朽
编号 31		编号 32		编号 33	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
前檐吊顶		前檐二层装修		后檐二层装修	
外观现状	龙骨缺失，残留安装痕迹	外观现状	前坡檐口封檐板缺失；板壁装修缺失，残存板壁变形、糟朽；吊顶板糟朽、缺失；屋面瓦缺失，滴子、垫块缺失	外观现状	后坡檐口封檐板缺失；板壁装修缺失，残存板壁变形，木框糟朽；屋面瓦缺失，滴子、垫块缺失
编号 34		编号 35		编号 36	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
椽板		前檐一层装修		前檐一层装修	
外观现状	椽板变形糟朽，缺失	外观现状	装修板壁均缺失，木框外钉竹席，残存木框均糟朽	外观现状	装修板壁均缺失

编号 37		编号 38		编号 39		
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期		
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09		
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置		
南侧中柱南侧板壁		二层南侧东 1 板壁		二层南侧东 2 板壁		
外观现状	装修板壁槽朽		穿下板壁装修缺失		外观现状	板壁装修位移变形
编号 40		编号 41		编号 42		
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期		
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09		
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置		
二层南侧西 1 板壁		二层南侧西 2 板壁		室内北侧墙面		
外观现状	板壁装修变形、脱榫		板壁装修缺失，残存立柱		外观现状	抹灰空鼓、脱落
编号 43		编号 44		编号 45		
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期		
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09		
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置		
屋面		屋面		屋面		
外观现状	屋面瓦酥松、碎裂，部分缺失		屋面瓦酥松、碎裂，部分缺失		外观现状	青瓦脊酥松

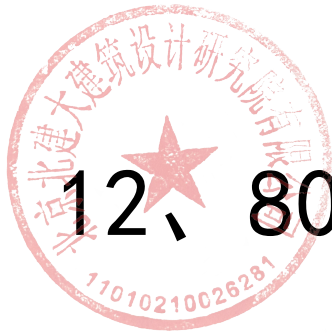

12、80—84

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划、	
国家文物局监制	

号现状勘测图

图纸目录

工程名称：广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93号修缮工程


工程编号: WB1518-040

序号	图 号	图 名	图 幅	序号	图 号	图 名	图 幅
01	80-84-X-1	80-84号现状勘测——80号南侧房首层平面图	3#	23	80-84-X-23	80-84号现状勘测——9-9剖面图	3#
02	80-84-X-2	80-84号现状勘测——80号南侧房二层平面图	3#	24	80-84-X-24	80-84号现状勘测——屋顶平面图	3#
03	80-84-X-3	80-84号现状勘测——80号南侧房南立面图	3#	25	80-84-X-25	80-84号现状勘测——M1详图	3#
04	80-84-X-4	80-84号现状勘测——80号南侧房东、西立面图	3#	26	80-84-X-26	80-84号现状勘测——M2详图	3#
05	80-84-X-5	80-84号现状勘测——80号南侧房1-1剖面图	3#	27	80-84-X-27	80-84号现状勘测——M3详图	3#
06	80-84-X-6	80-84号现状勘测——80号南侧房屋顶平面图	3#	28	80-84-X-28	80-84号现状勘测——M4详图	3#
07	80-84-X-7	80-84号现状勘测——80号南侧房东侧天井详图	3#	29	80-84-X-29	80-84号现状勘测——M5详图	3#
08	80-84-X-8	80-84号现状勘测——80号南侧房西侧天井详图	3#	30	80-84-X-30	80-84号现状勘测——M6详图	3#
09	80-84-X-9	80-84号现状勘测——平面图	3#	31	80-84-X-31	80-84号现状勘测——C1详图	3#
10	80-84-X-10	80-84号现状勘测——二层平面图	3#	32	80-84-X-32	80-84号现状勘测——C2详图	3#
11	80-84-X-11	80-84号现状勘测——东立面图	3#	33	80-84-X-33	80-84号现状勘测——C3详图	3#
12	80-84-X-12	80-84号现状勘测——南立面图	3#	34	80-84-X-34	80-84号现状勘测——门窗明细表	3#
13	80-84-X-13	80-84号现状勘测——北立面图	3#				
14	80-84-X-14	80-84号现状勘测——西立面图	3#				
15	80-84-X-15	80-84号现状勘测——1-1剖面图	3#				
16	80-84-X-16	80-84号现状勘测——2-2剖面图	3#				
17	80-84-X-17	80-84号现状勘测——3-3剖面图	3#				
18	80-84-X-18	80-84号现状勘测——4-4剖面图	3#				
19	80-84-X-19	80-84号现状勘测——5-5剖面图	3#				
20	80-84-X-20	80-84号现状勘测——6-6剖面图	3#				
21	80-84-X-21	80-84号现状勘测——7-7剖面图	3#				
22	80-84-X-22	80-84号现状勘测——8-8剖面图	3#				



归档记录 FILE NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

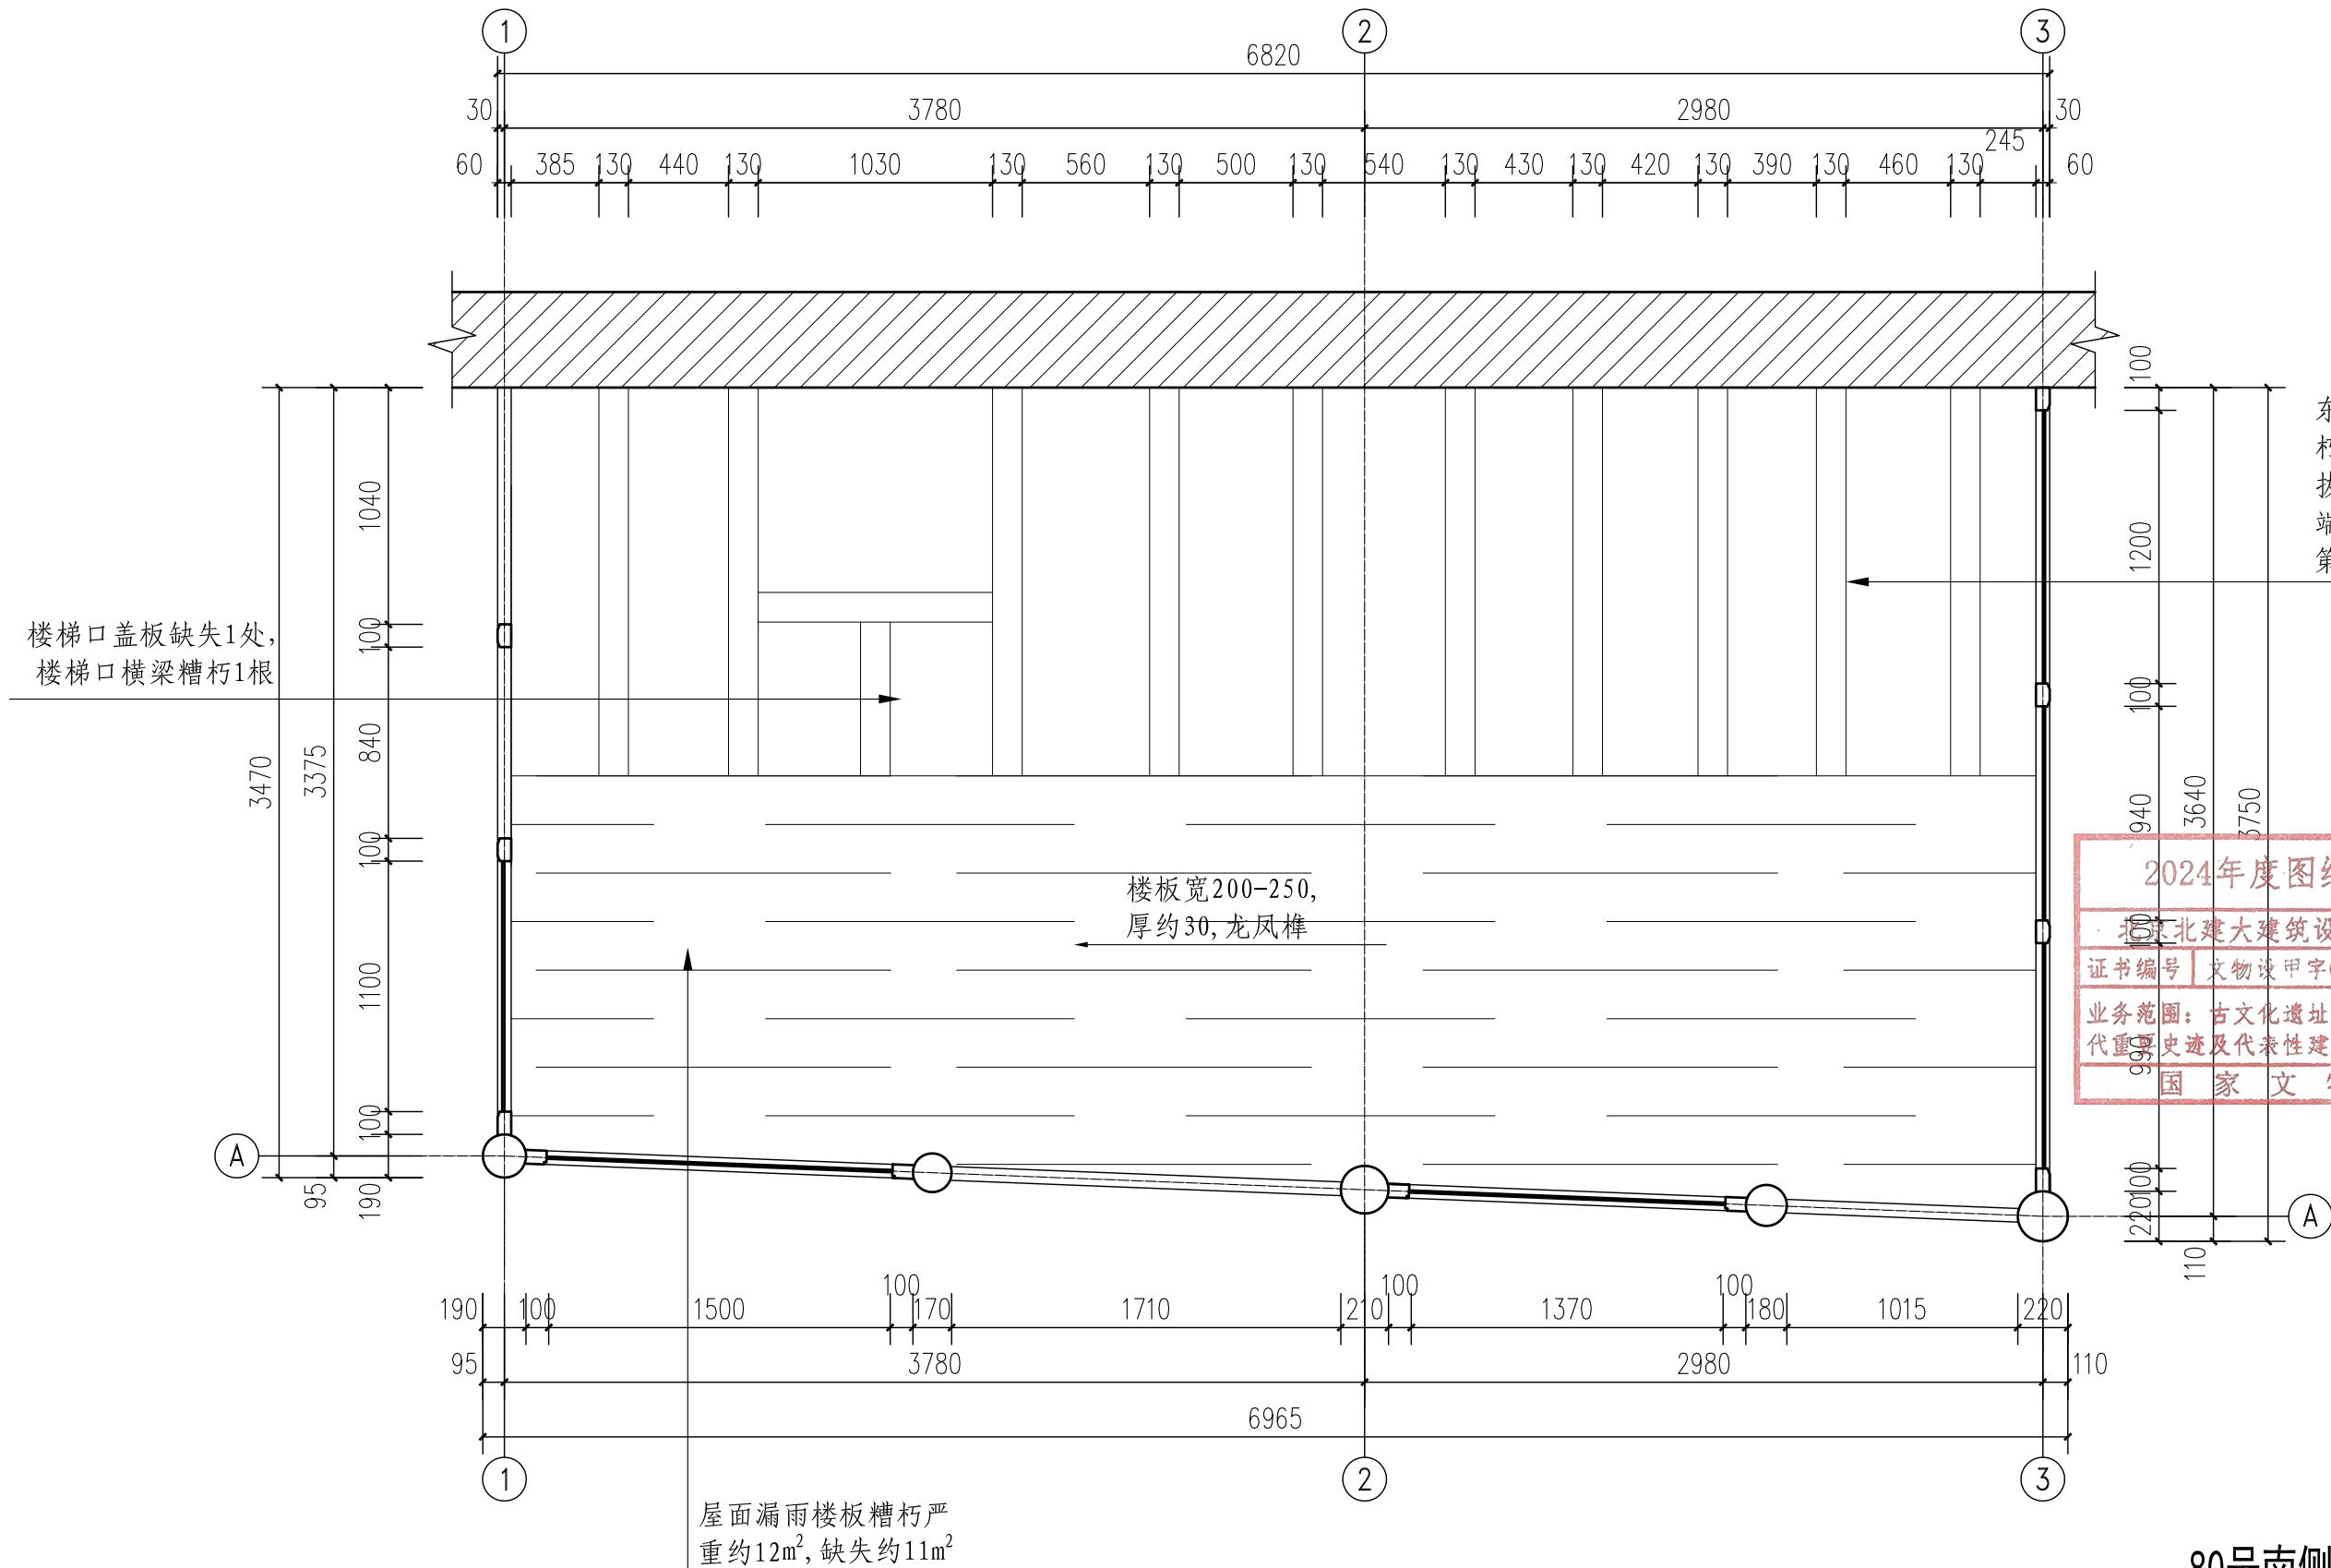

80号南侧房二层平面图 1:30

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测—
80号南侧房二层平面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


80-84-X-2

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.


电					
气					
暖					
通					
给					
排					
水					
结					
构					
建					
筑					
项					
目					
负					
责					
人					

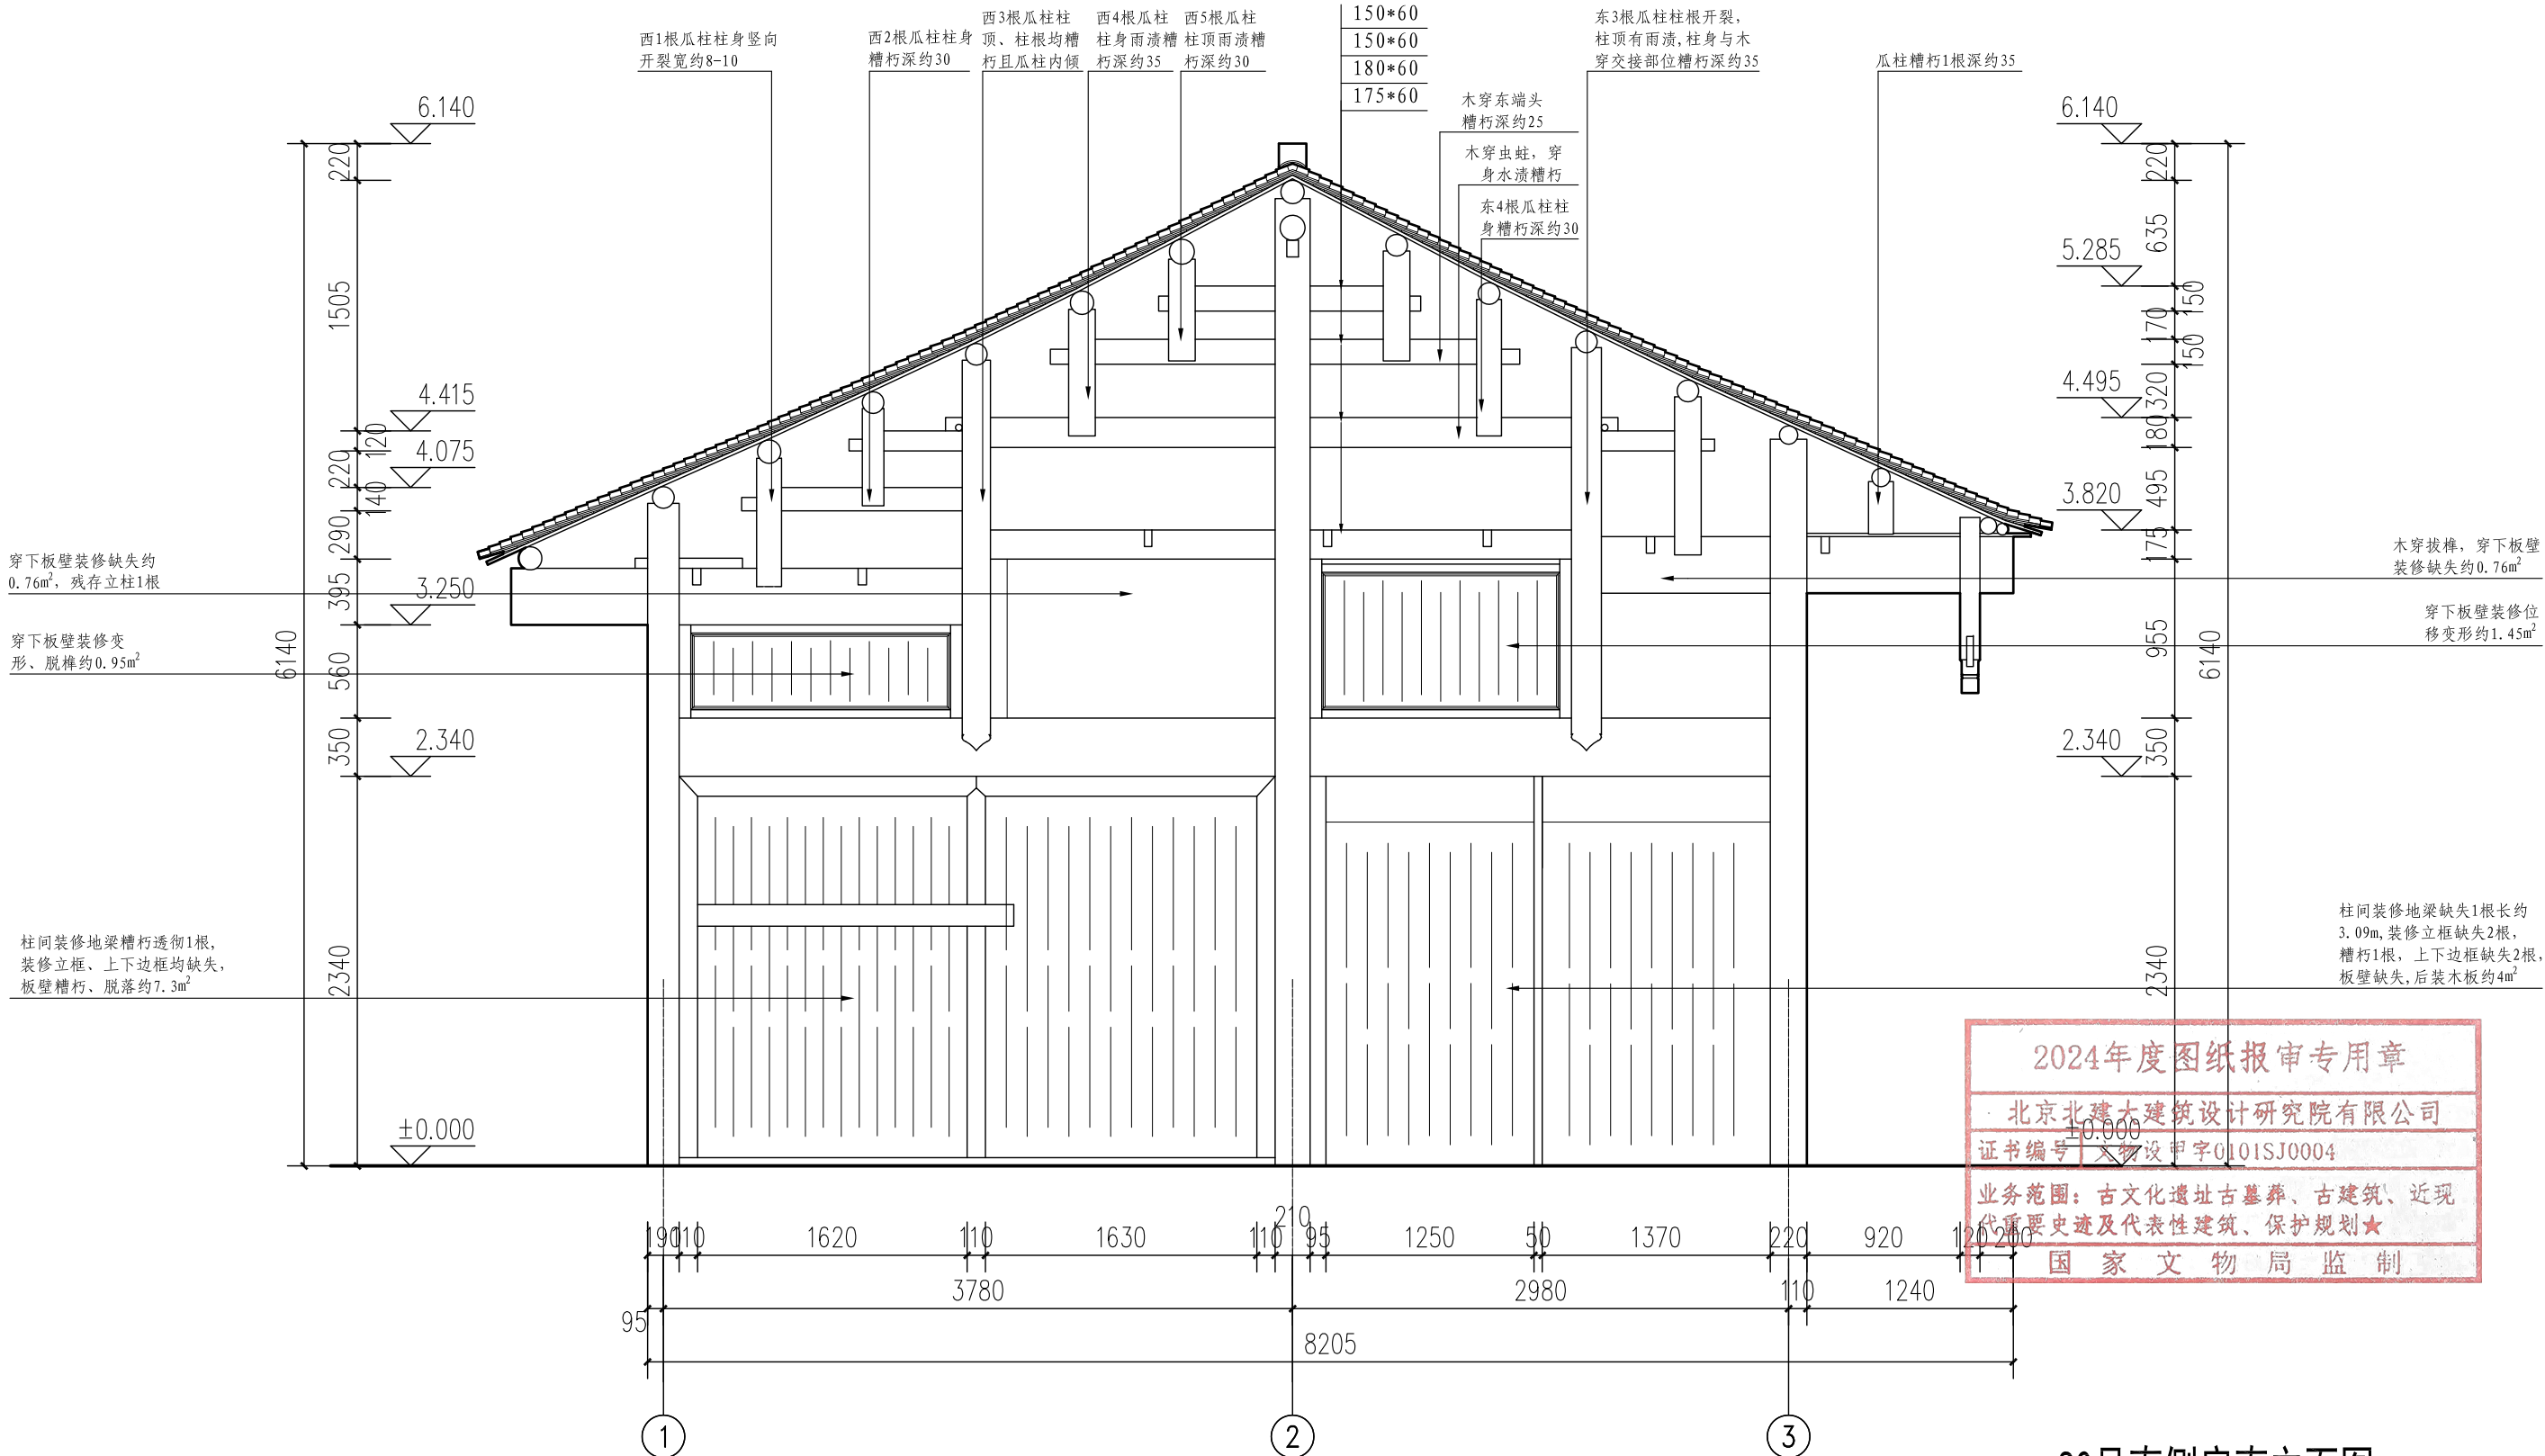


80号南侧房南立面图 1:40

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518—040
	设计人 DESIGN	刘国栋	审核 AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	80—84号现状勘测—— 80号西侧房南立面图	图 号 DWG. NO.	80—84—X—3
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

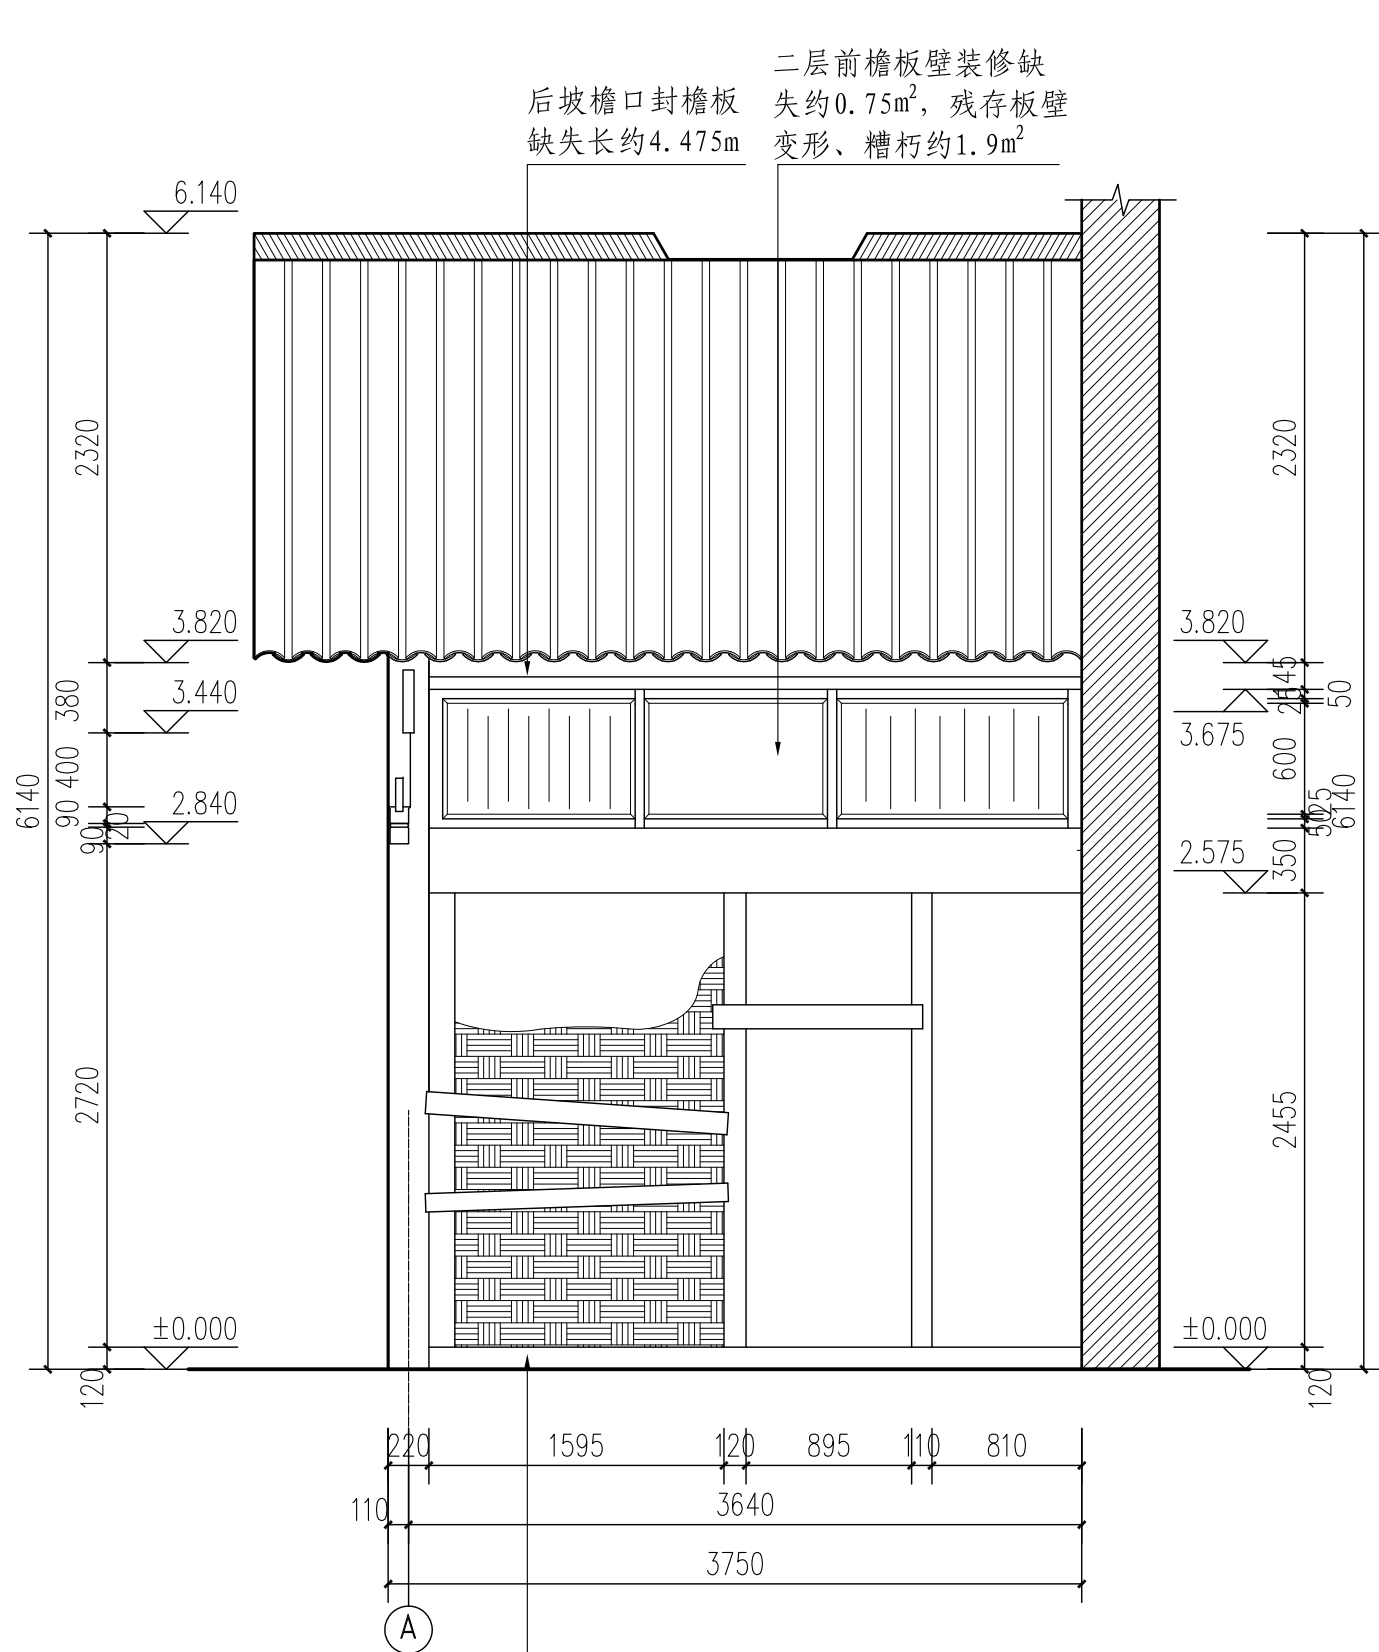

80号南侧房东立面图 1:40

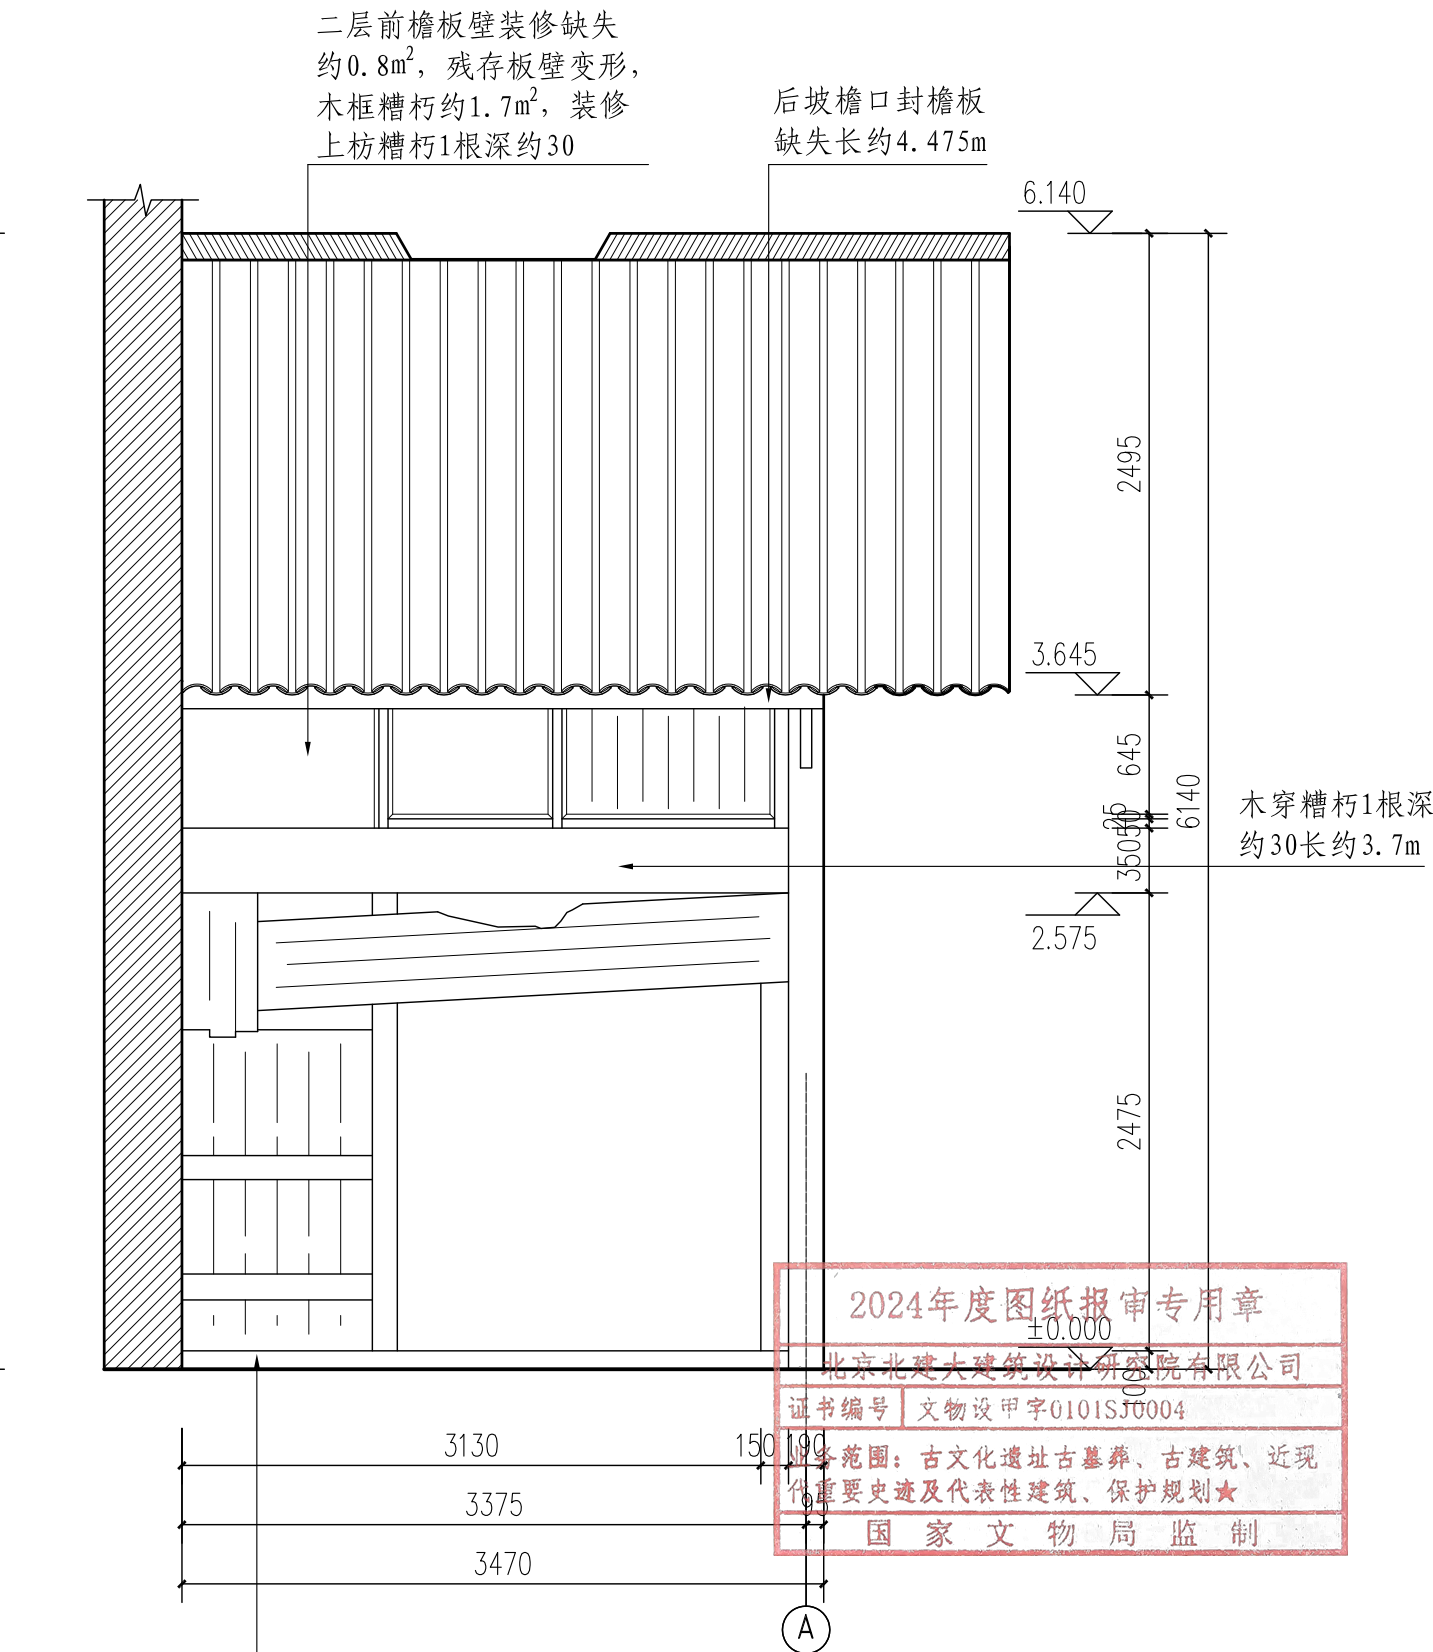

80号南侧房西立面图 1:40

80号南侧房东、西立面图 1:40

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	刘国栋	审核 AUDITE	肖永
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖永
专业负责人 DISP. RES.	吴安	工程主持人 PROJ. M.	肖永

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测—
80号南侧房东、西立面图

工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 80-84-X-4


出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

西1、5、10、14、15檩端头糟朽，西
2、3、7、9、13檩檩身糟朽，脊檩及随檩均
糟朽糟朽深约30-50；西4檩东侧后加随檩1根
现状较好，西15檩东侧后加随檩1根现断裂


屋面漏雨前后坡椽板变形
糟朽约20m²，缺失约3m²

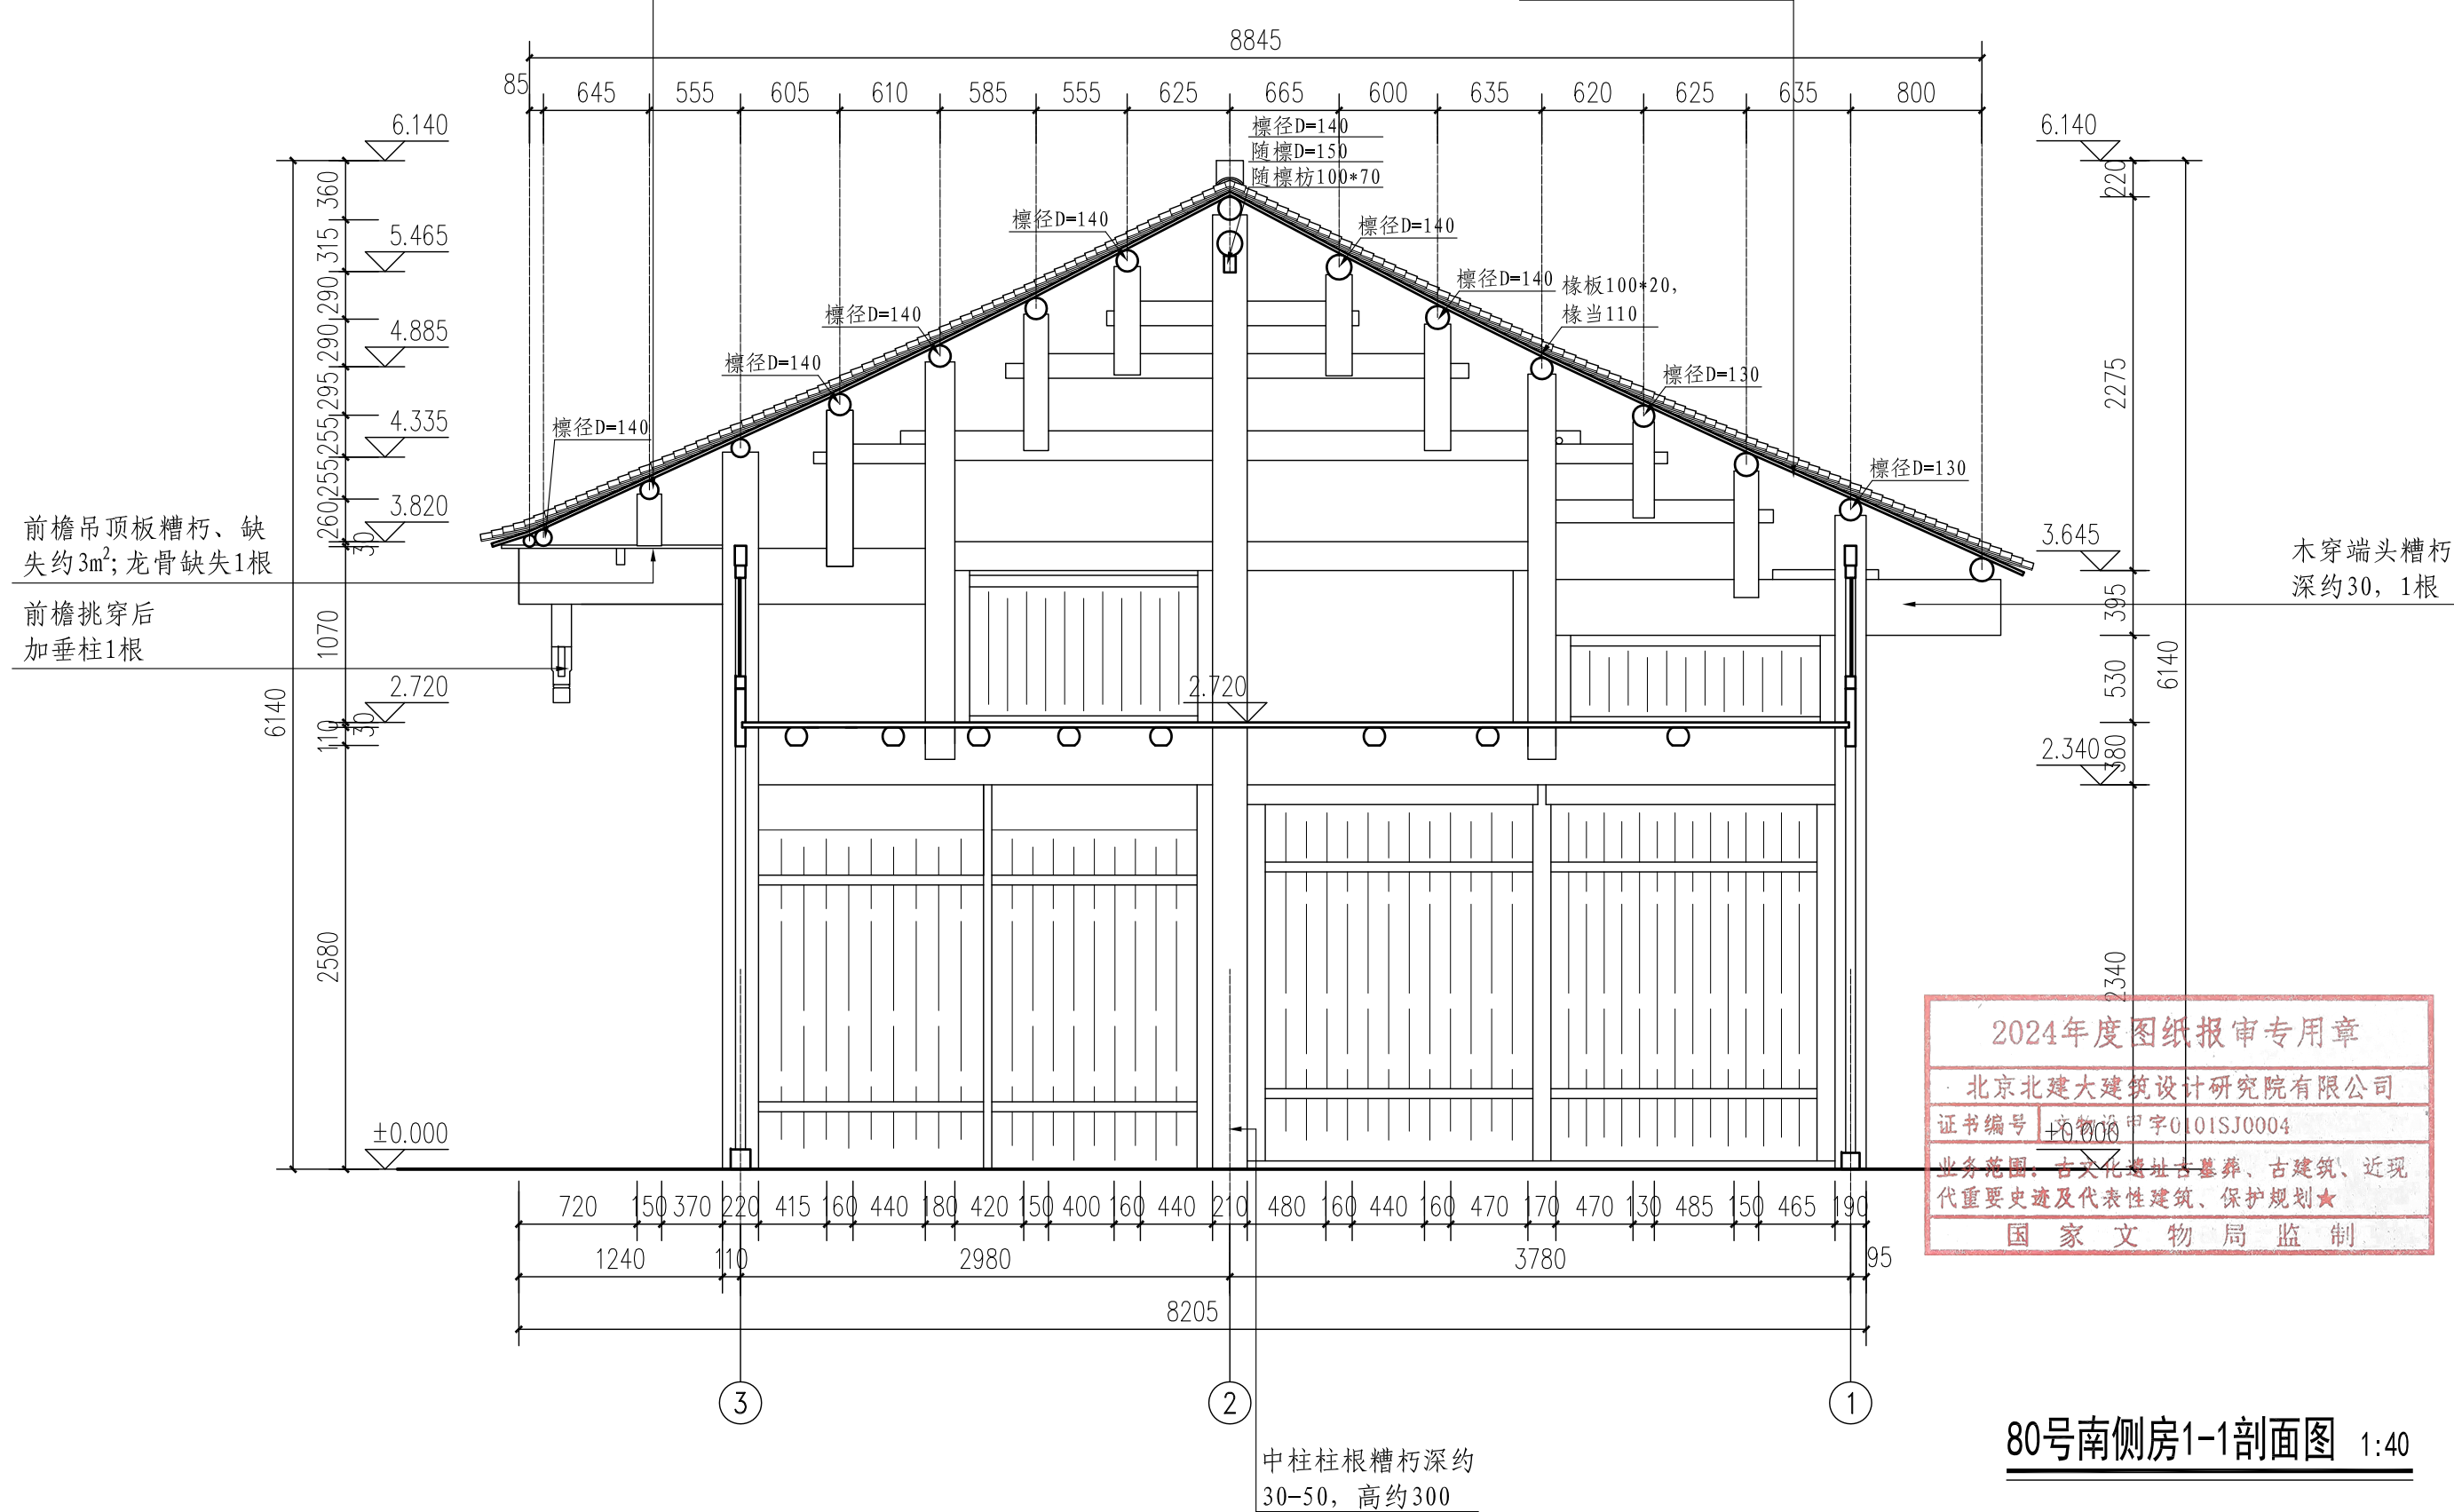

80号南侧房1-1剖面图 1:40

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT 广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68 70-73、80-93号修缮工程	图纸名称 DWG. TITLE 80—84号现状勘测— 80号南侧房1—1剖面图	工程编号 PROJ. NO.	WB1518—040
	设计人 DESIGN	刘国振	审核 AUDITE	肖东		图号 DWG. NO.	80—84—X—5
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖东		出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖东		归档记录 FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

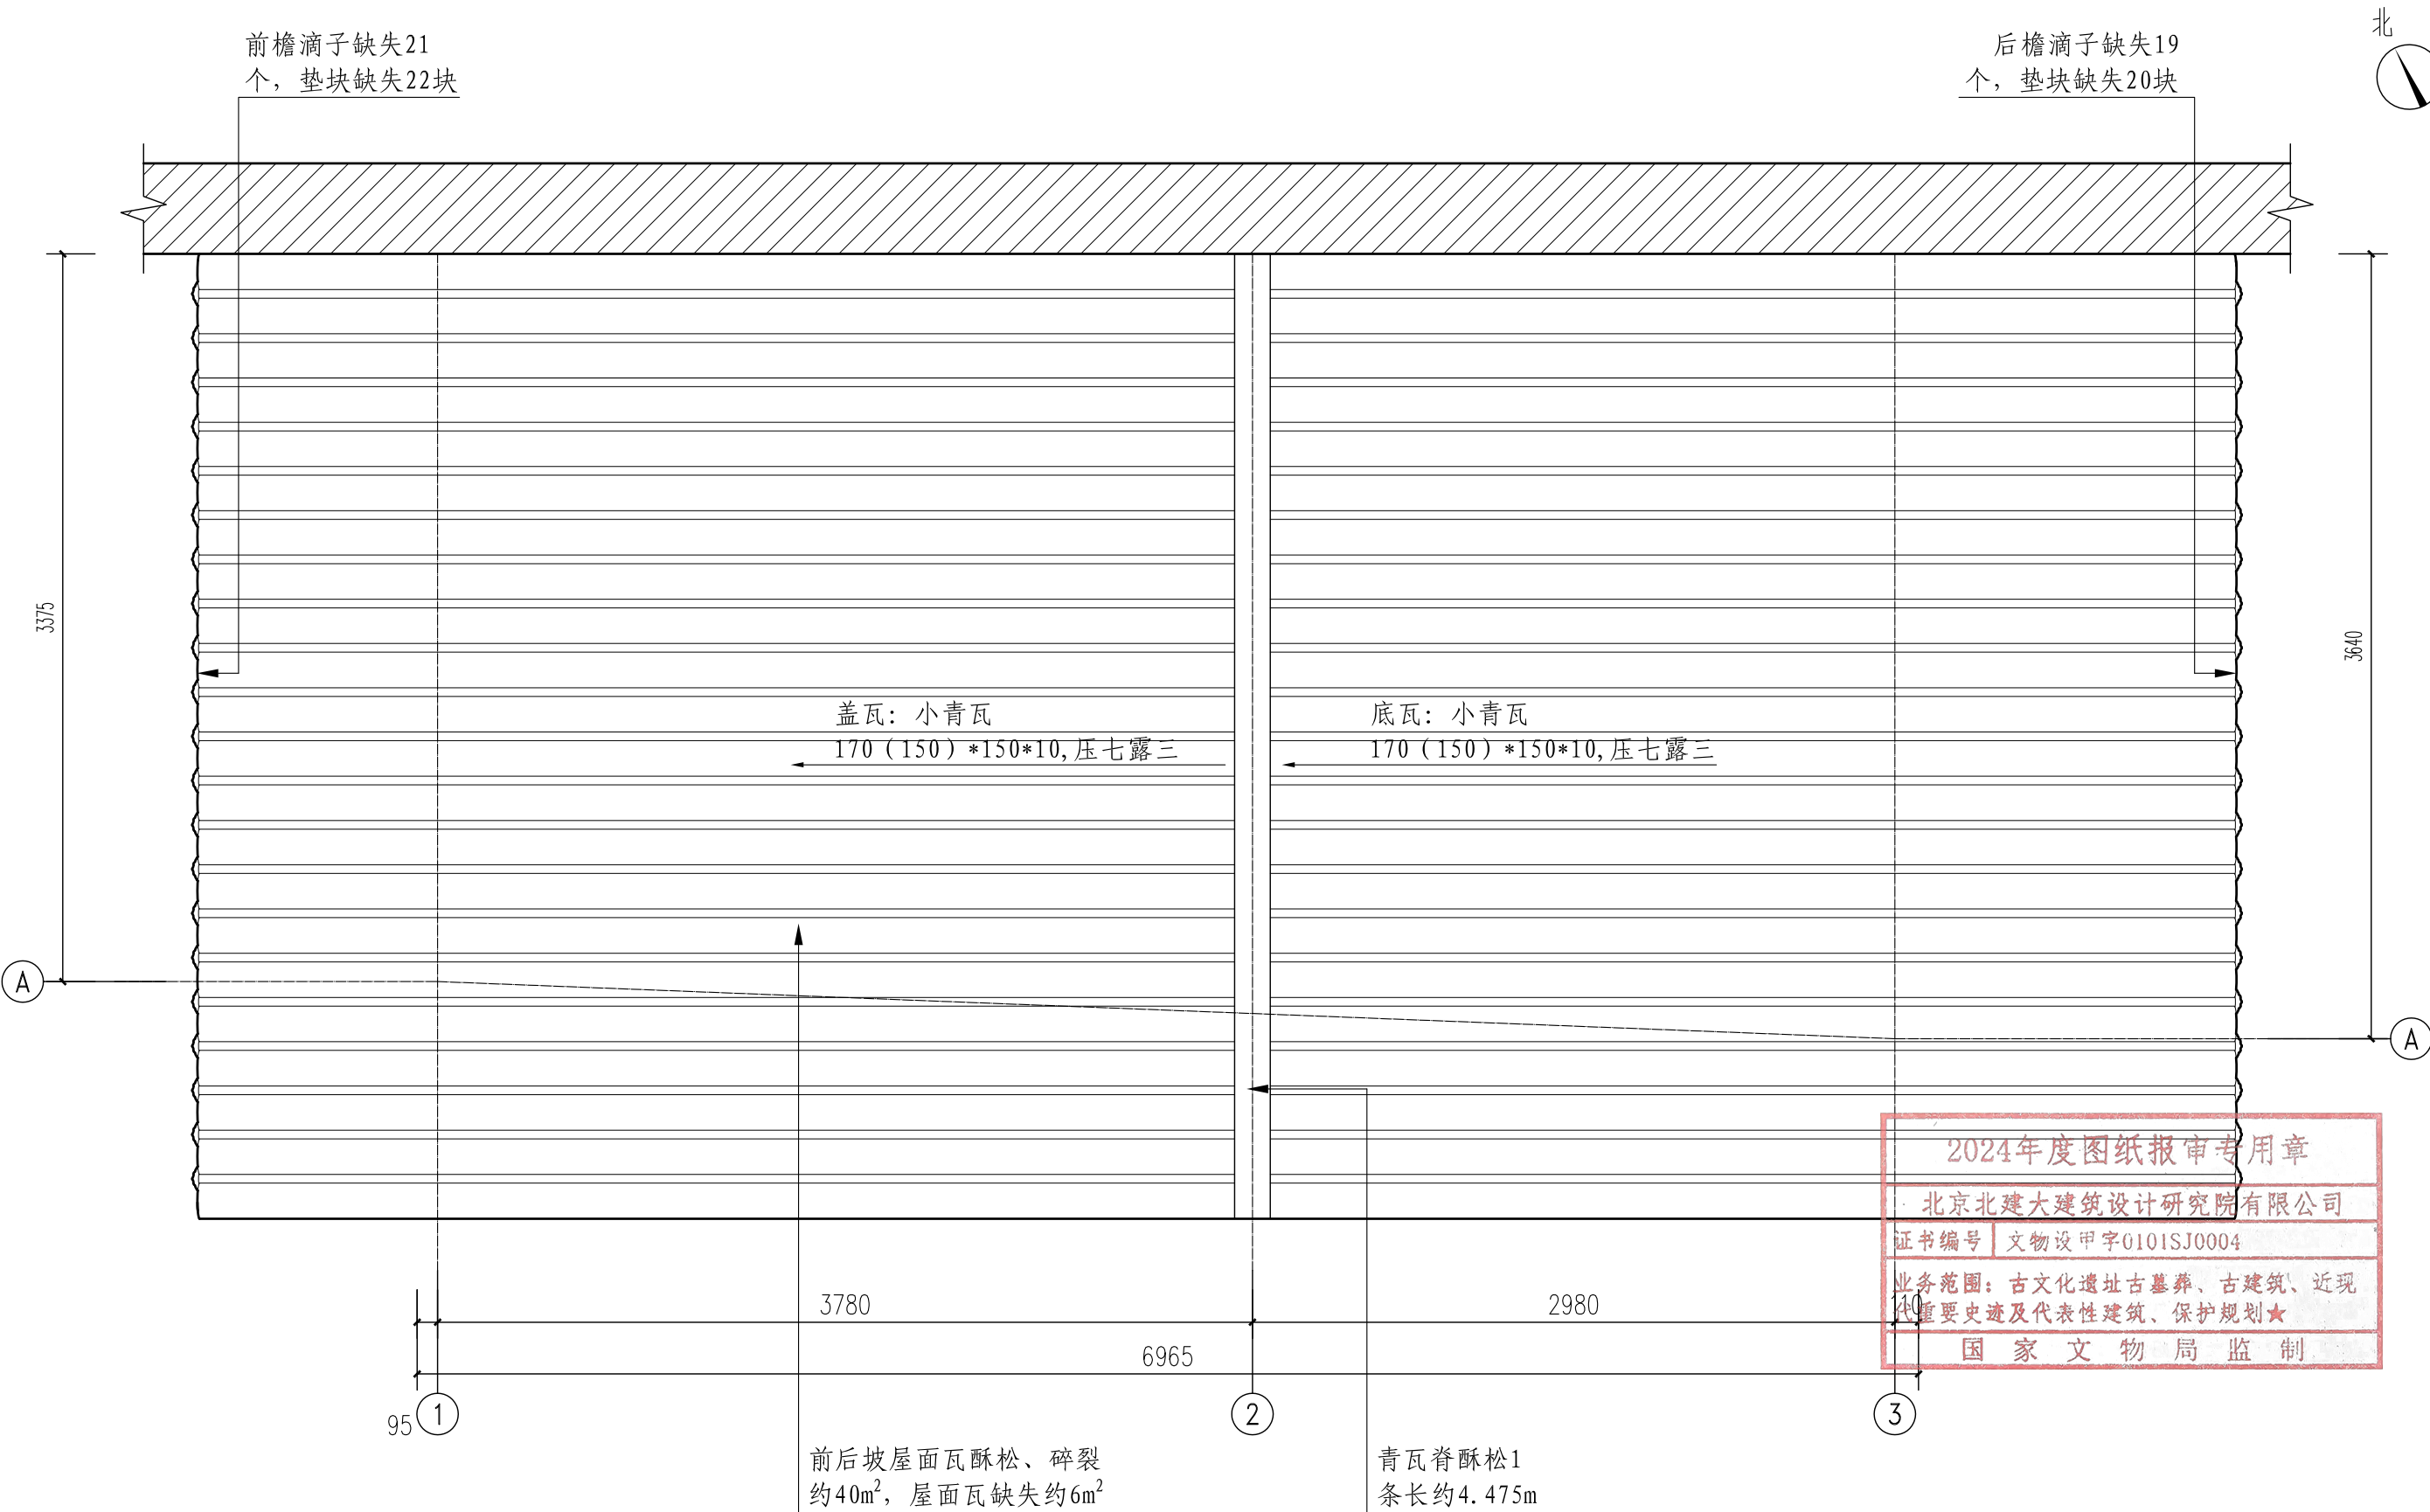

80号南侧房屋顶平面图 1:30

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80—84号现状勘测—
80号南侧房屋顶平面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518—040

图号 DWG. NO.


80—84—X—6

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


电	气								
暖	通								
给	排	水							
结	构								
建	筑								
项	目	负	责	人					

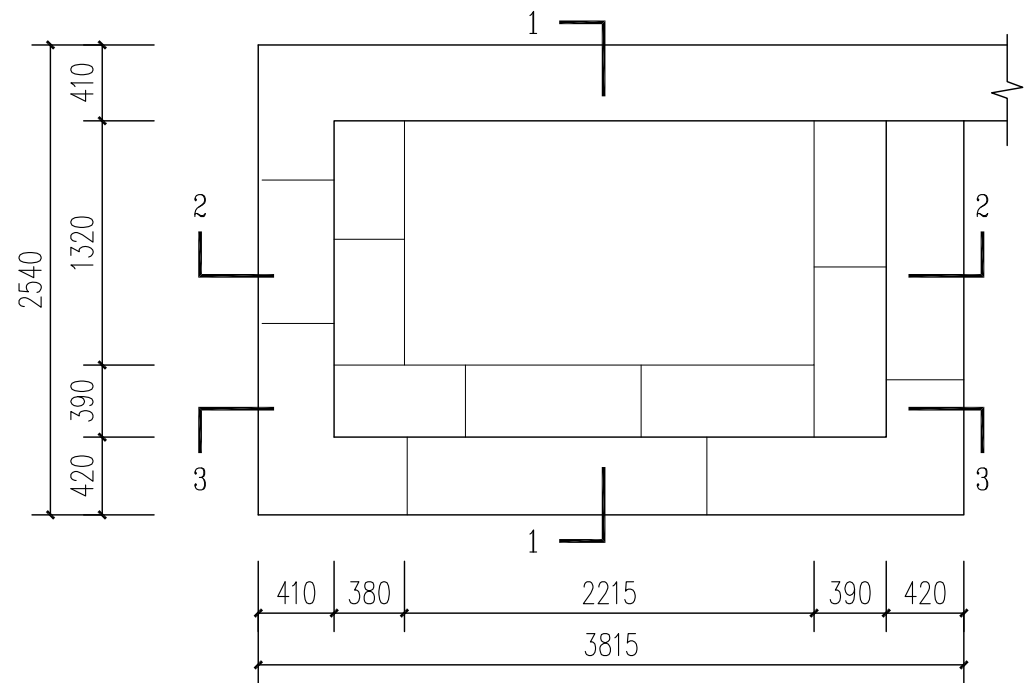


南侧天井平面图 1:40

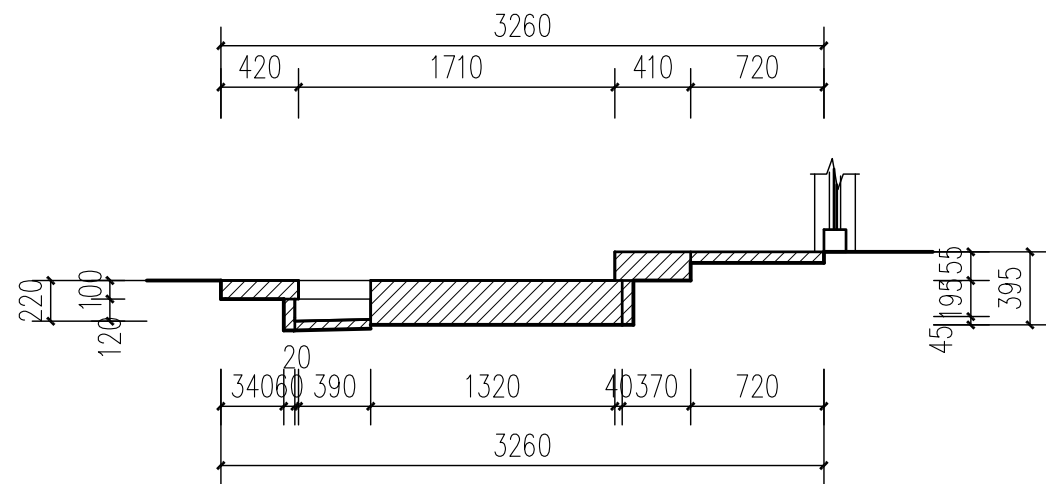

1-1剖面图 1:40

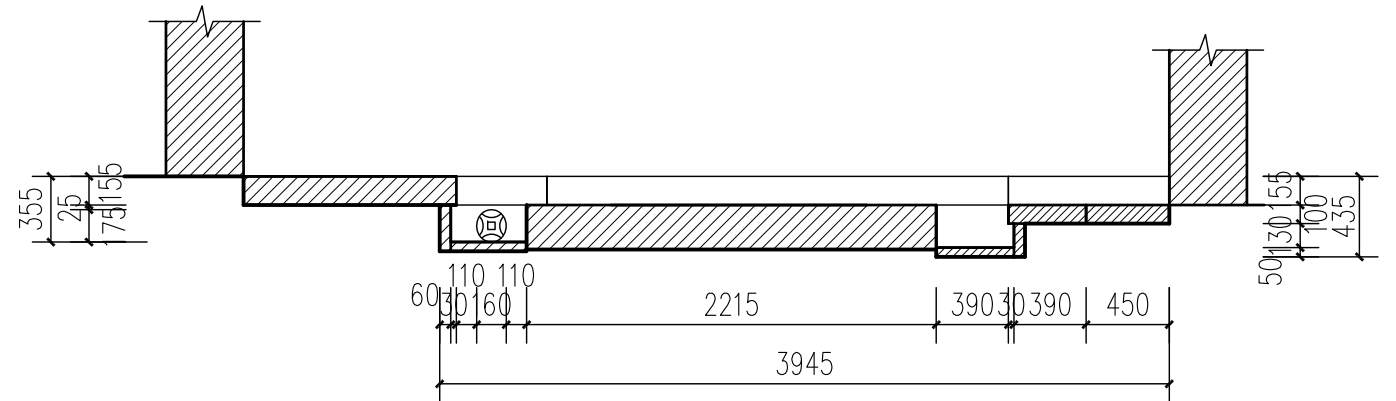

2-2剖面图 1:40

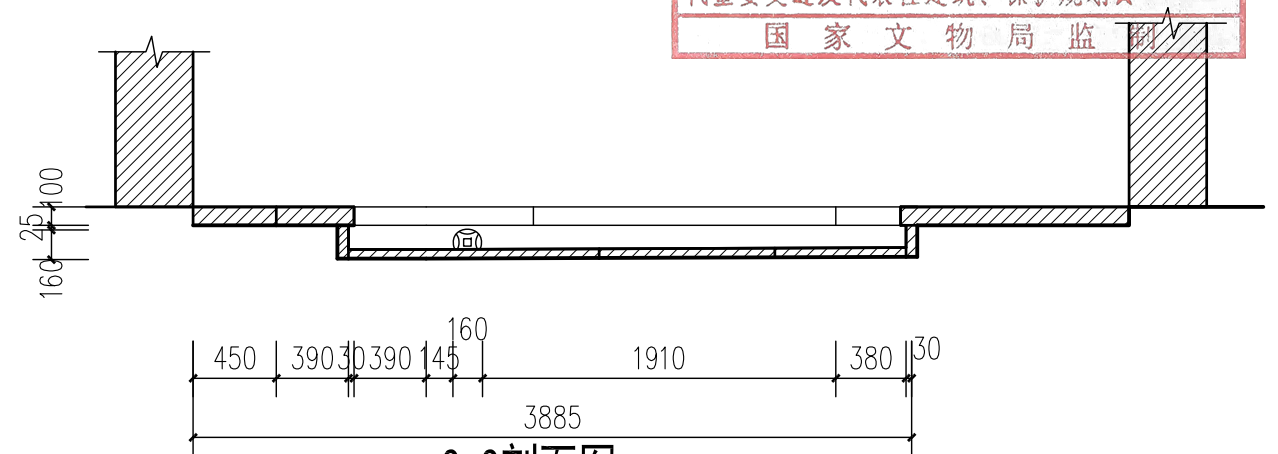

3-3剖面图 1:40

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监

80号南侧房东侧天井详图 1:40

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测—

80号南侧房东侧天井详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


80-84-X-7

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建	结	给排水	暖通	电气

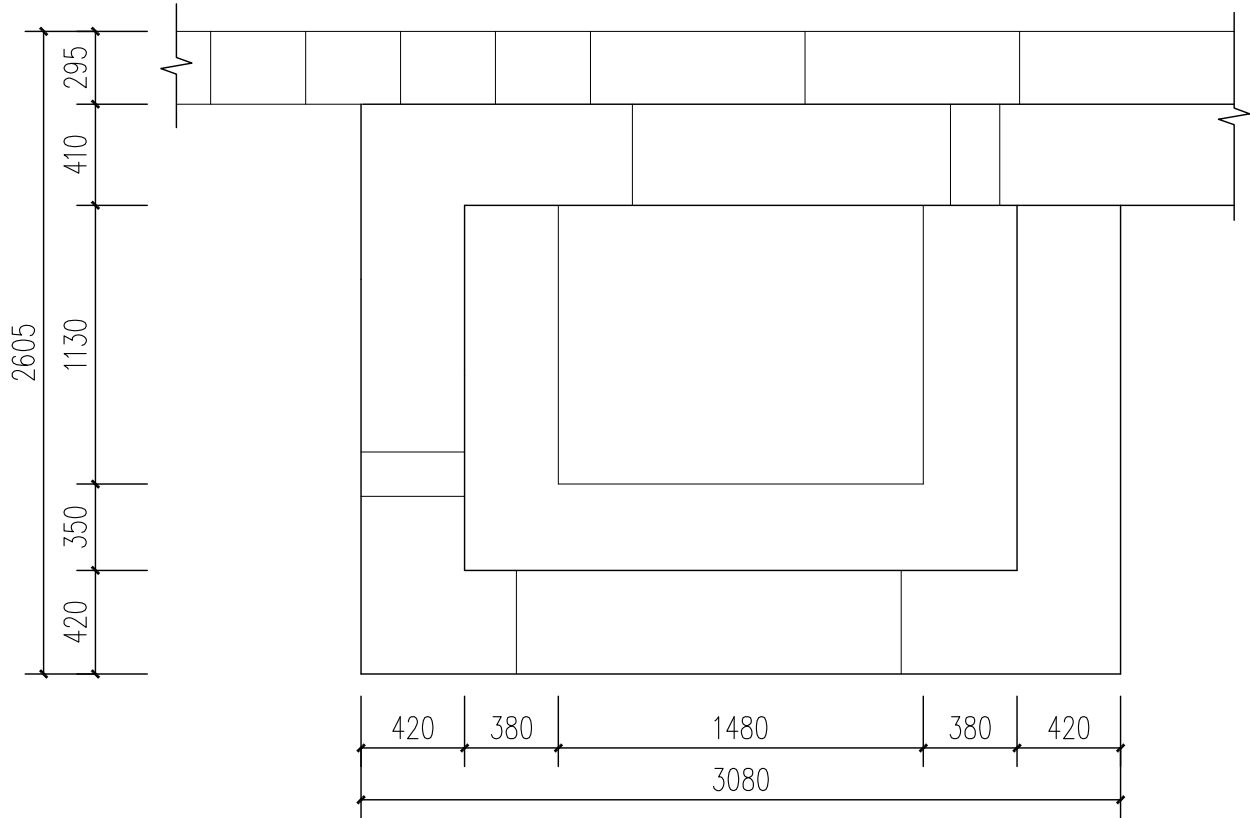


北侧天井平面图 1:30

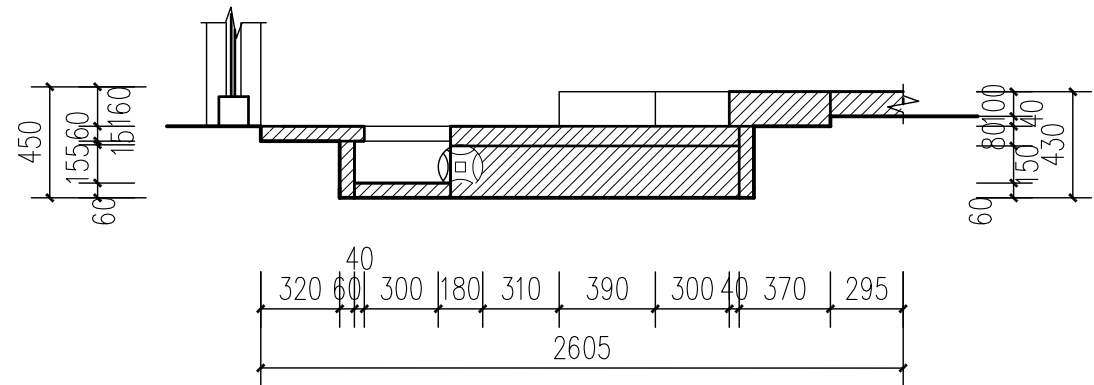

1-1剖面图 1:30

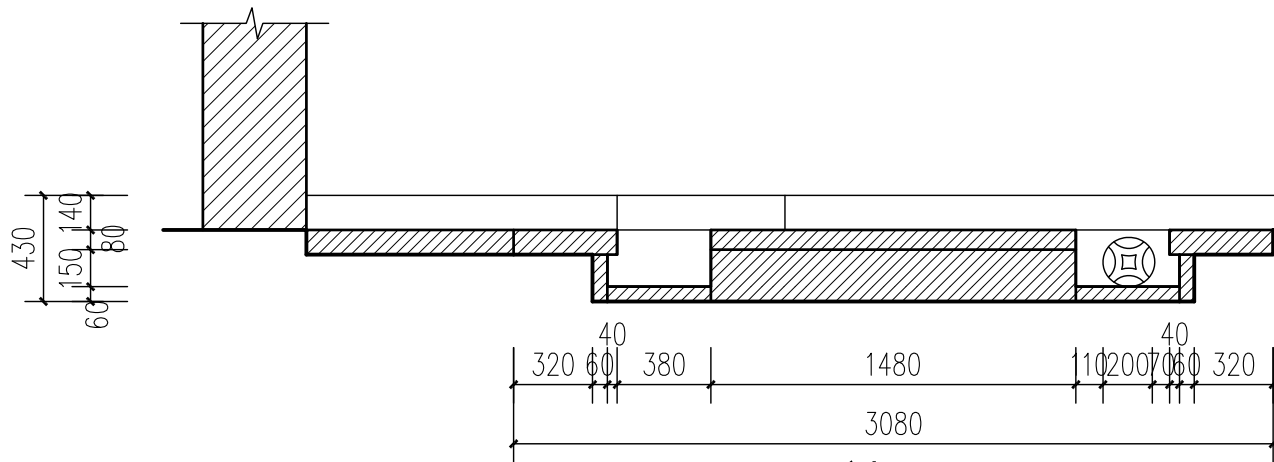

2-2剖面图 1:30

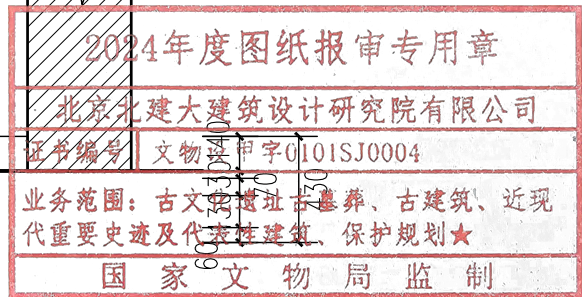

80号南侧房西侧天井详图 1:30

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国振

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测—
80号南侧房西侧天井详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040


图号 DWG. NO.

80-84-X-8

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

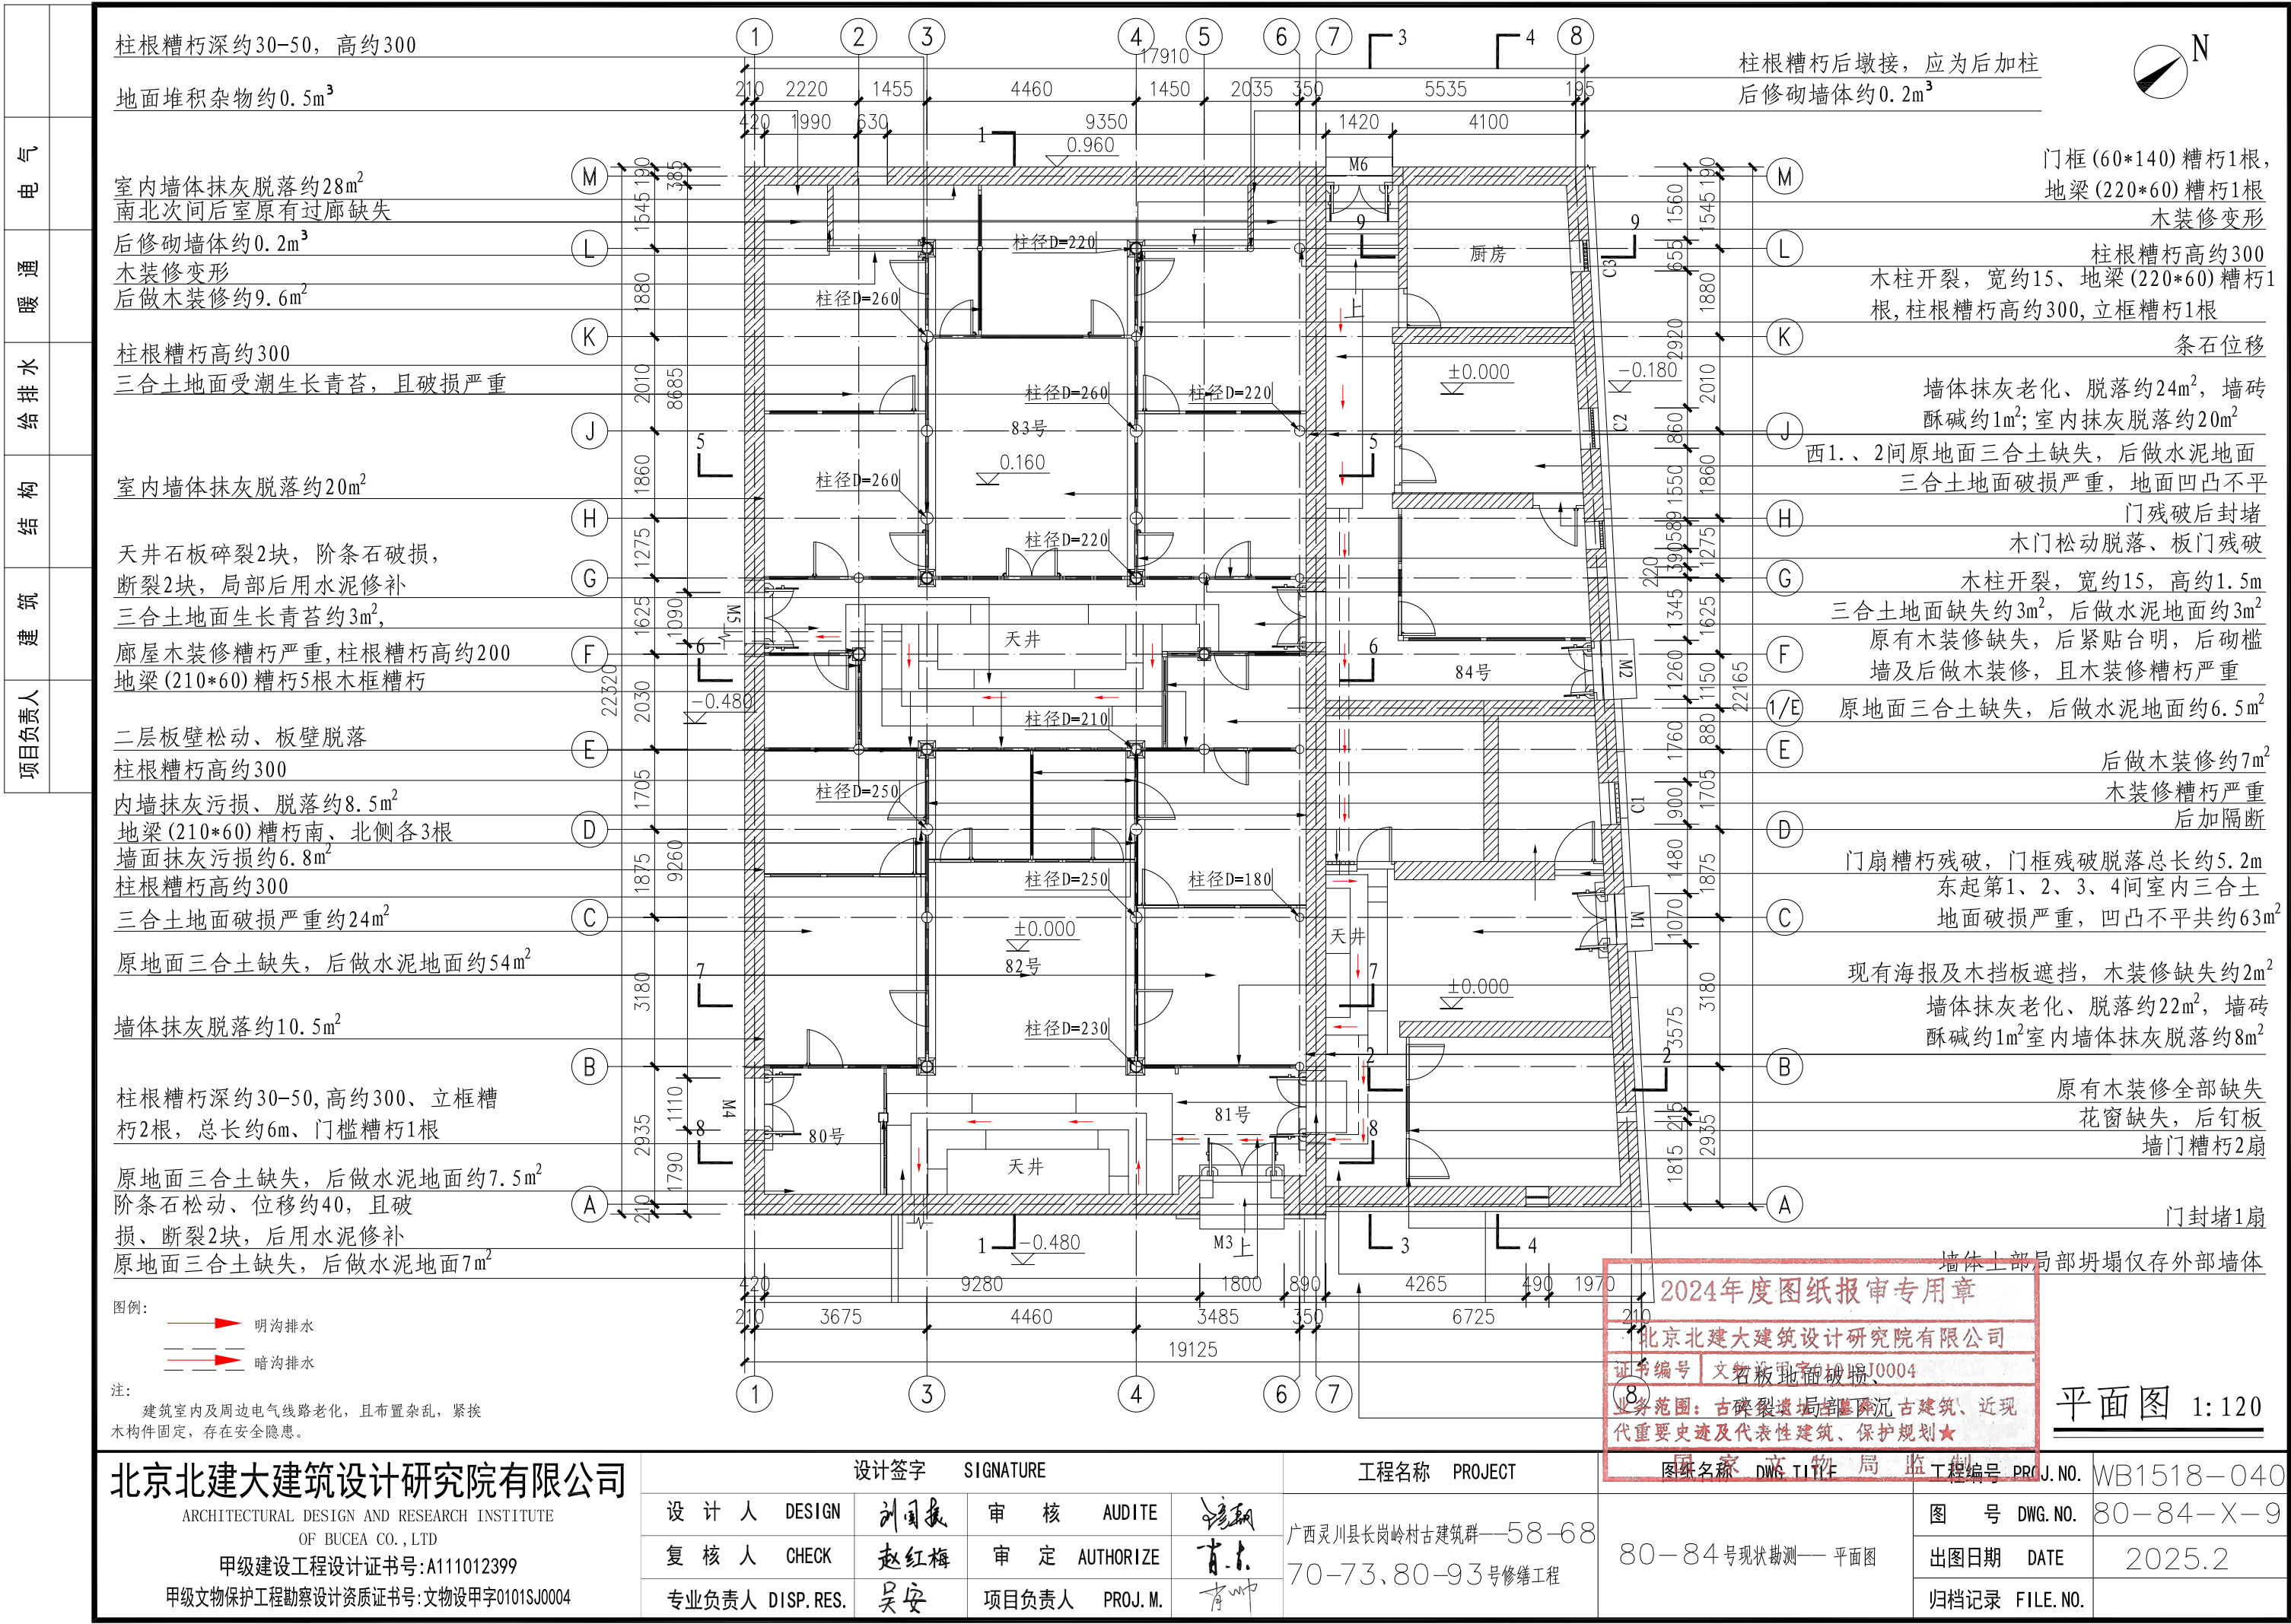

电	
气	
通	
暖	
水	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

83号南北次间后室过廊楼板
全部缺失，楼枕糟朽共4根

83号南北次间后室过廊二层木装
修板壁糟朽及装修下木枋糟朽

后室楼板糟朽约11m²

枕木糟朽6根，楼板糟朽约10m²

西起第2、4根枕木糟朽
楼枕糟朽2根，缺失1根，楼板缺
失约2.5m²，留存楼板糟朽约0.5m²

装修板壁糟朽，木门缺失

木柱柱根、柱身均糟朽共2根

楼枕缺失2根，楼板全部缺失约4m²

楼板糟朽约5m²

板壁缺失约6.5m²

楼板糟朽约10m²

楼板糟朽约4m²

楼板后换约11m²

残损情况不详

楼枕糟朽3根，楼板缺失约2.5m²，
留存楼板糟朽约0.5m²

二进正房二层次间缺失板壁约1.5m²

楼板缺失约4m²

楼板糟朽约4m²

装修板壁糟朽，木门缺失

南起第一根枕木糟朽，檐枋糟朽1根

楼板糟朽约6m²

楼板糟朽约2m²



楼板糟朽约4m²

西起第1、2根枕木糟朽

南起第1、2、3、6根枕木糟朽

楼板糟朽约12m²

楼板糟朽约4m²

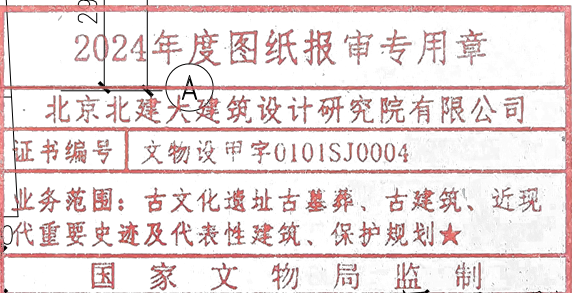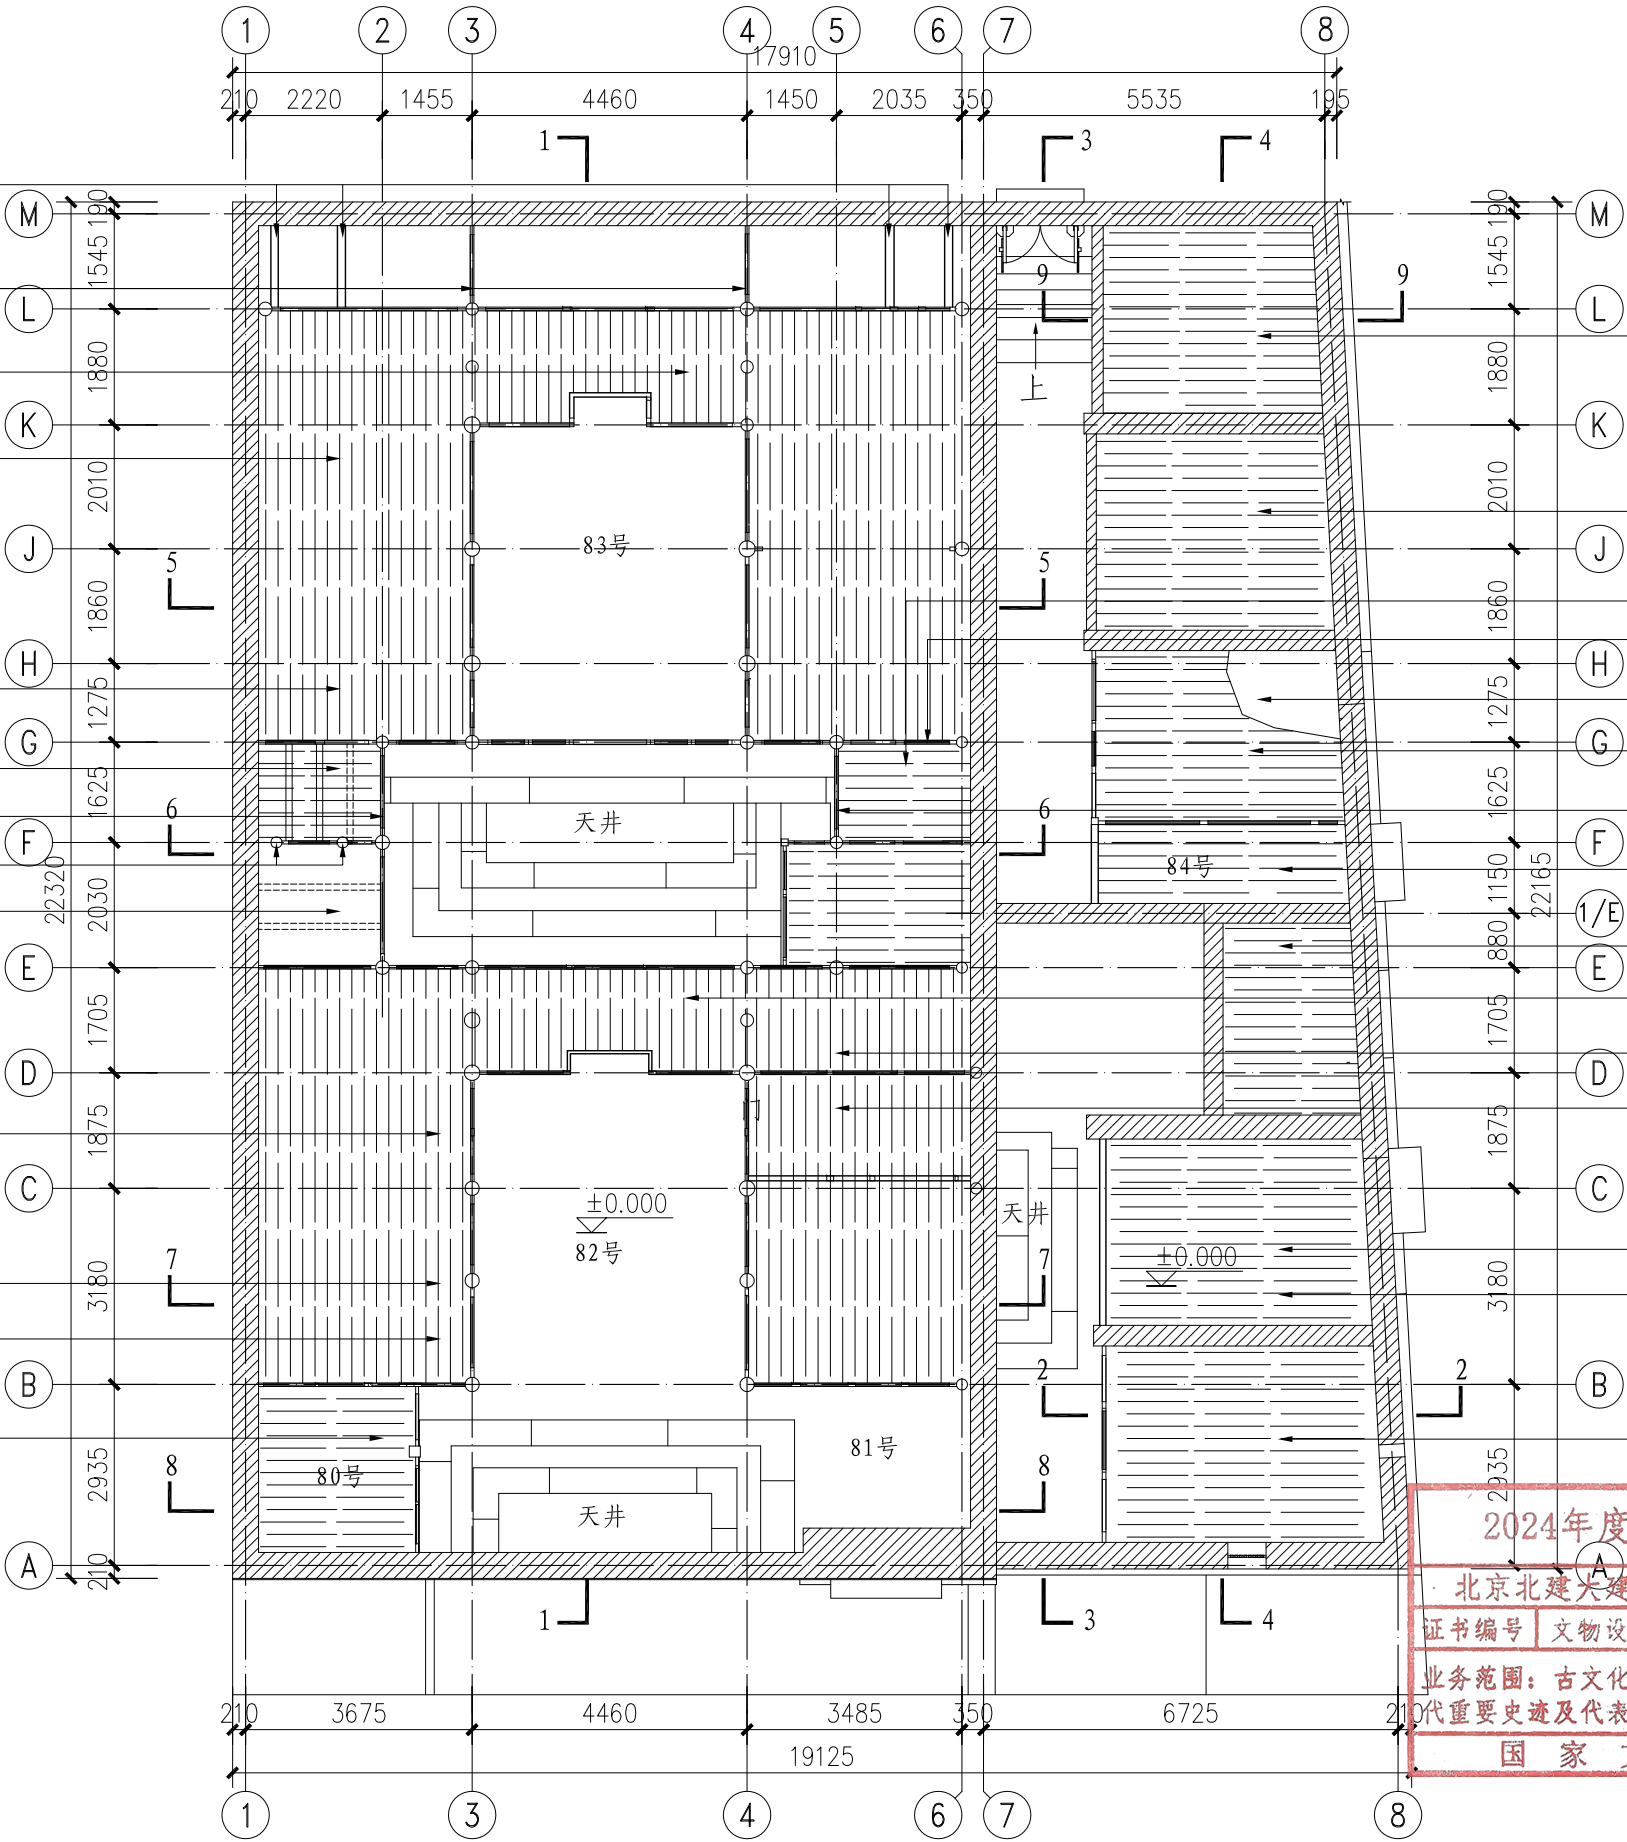

二层平面图 1:120

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58—68
70—73、80—93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80—84号现状勘测—
二层平面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518—040

图号 DWG. NO.


80—84—X—10

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

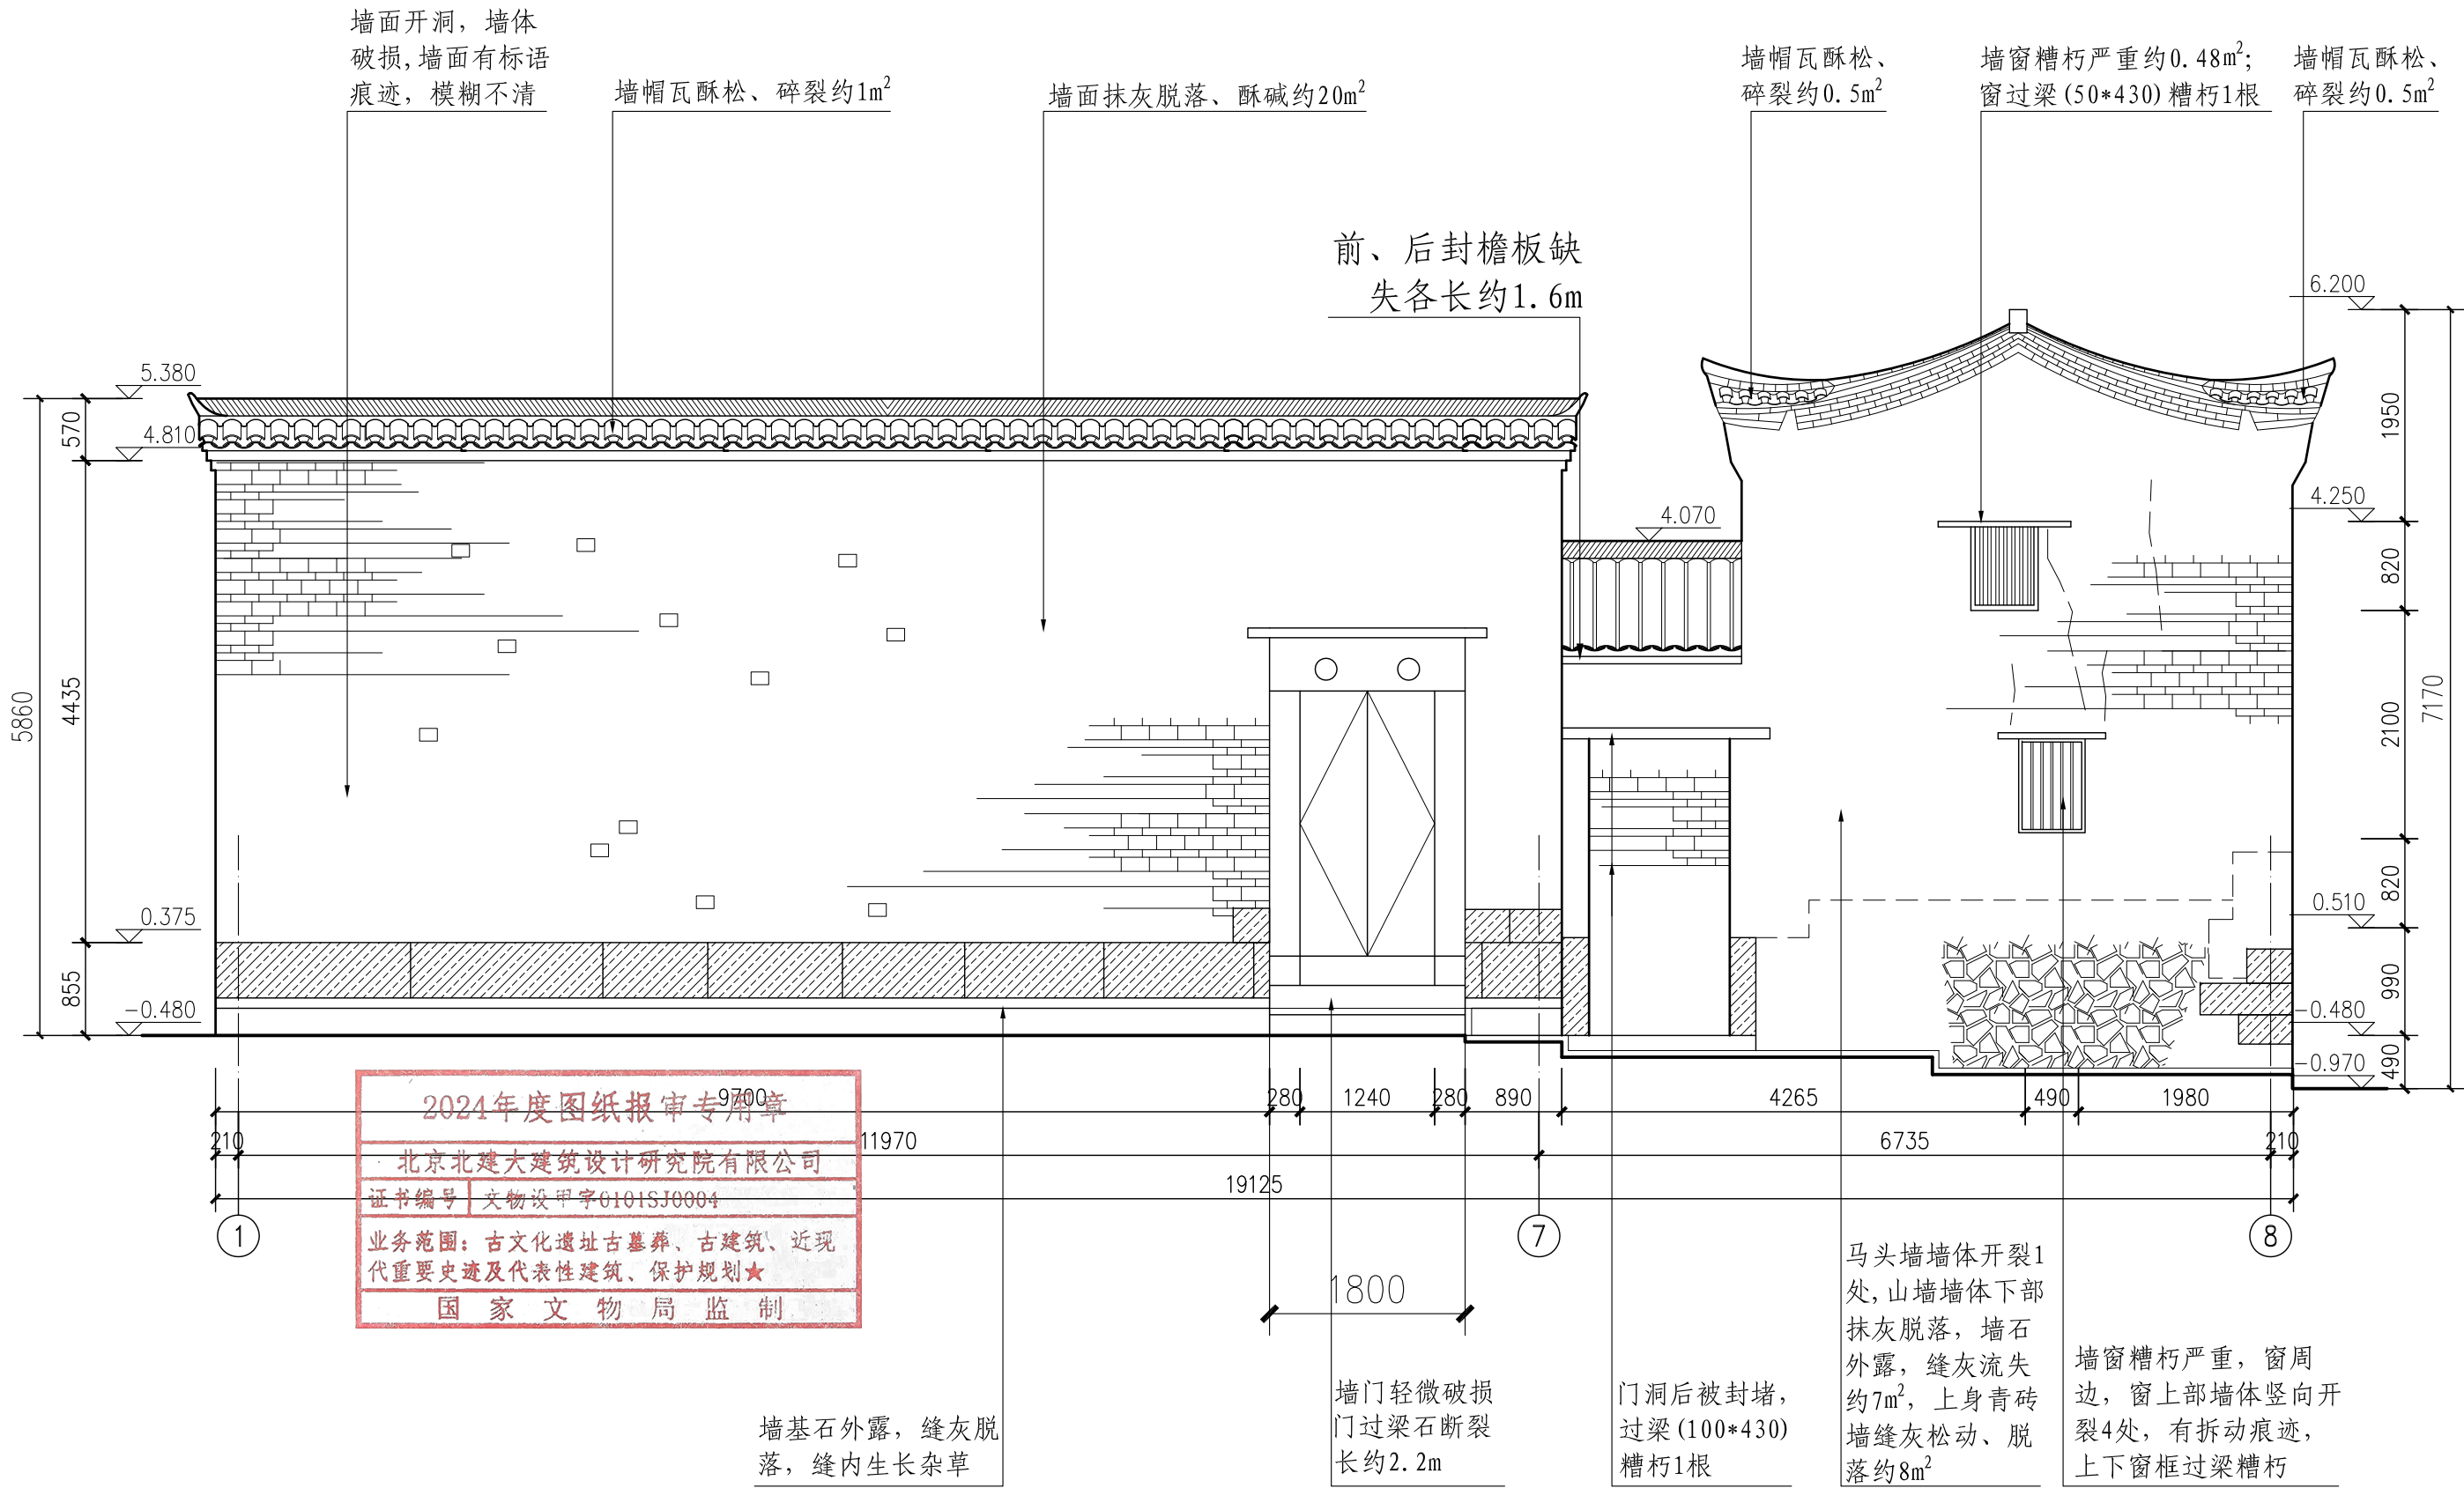

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

吴安

审定 AUTHORIZE

肖小

专业负责人 DISP. RES.

项目负责人 PROJ. M.

肖小

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测—东立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040


图号 DWG. NO.

80-84-X-11

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

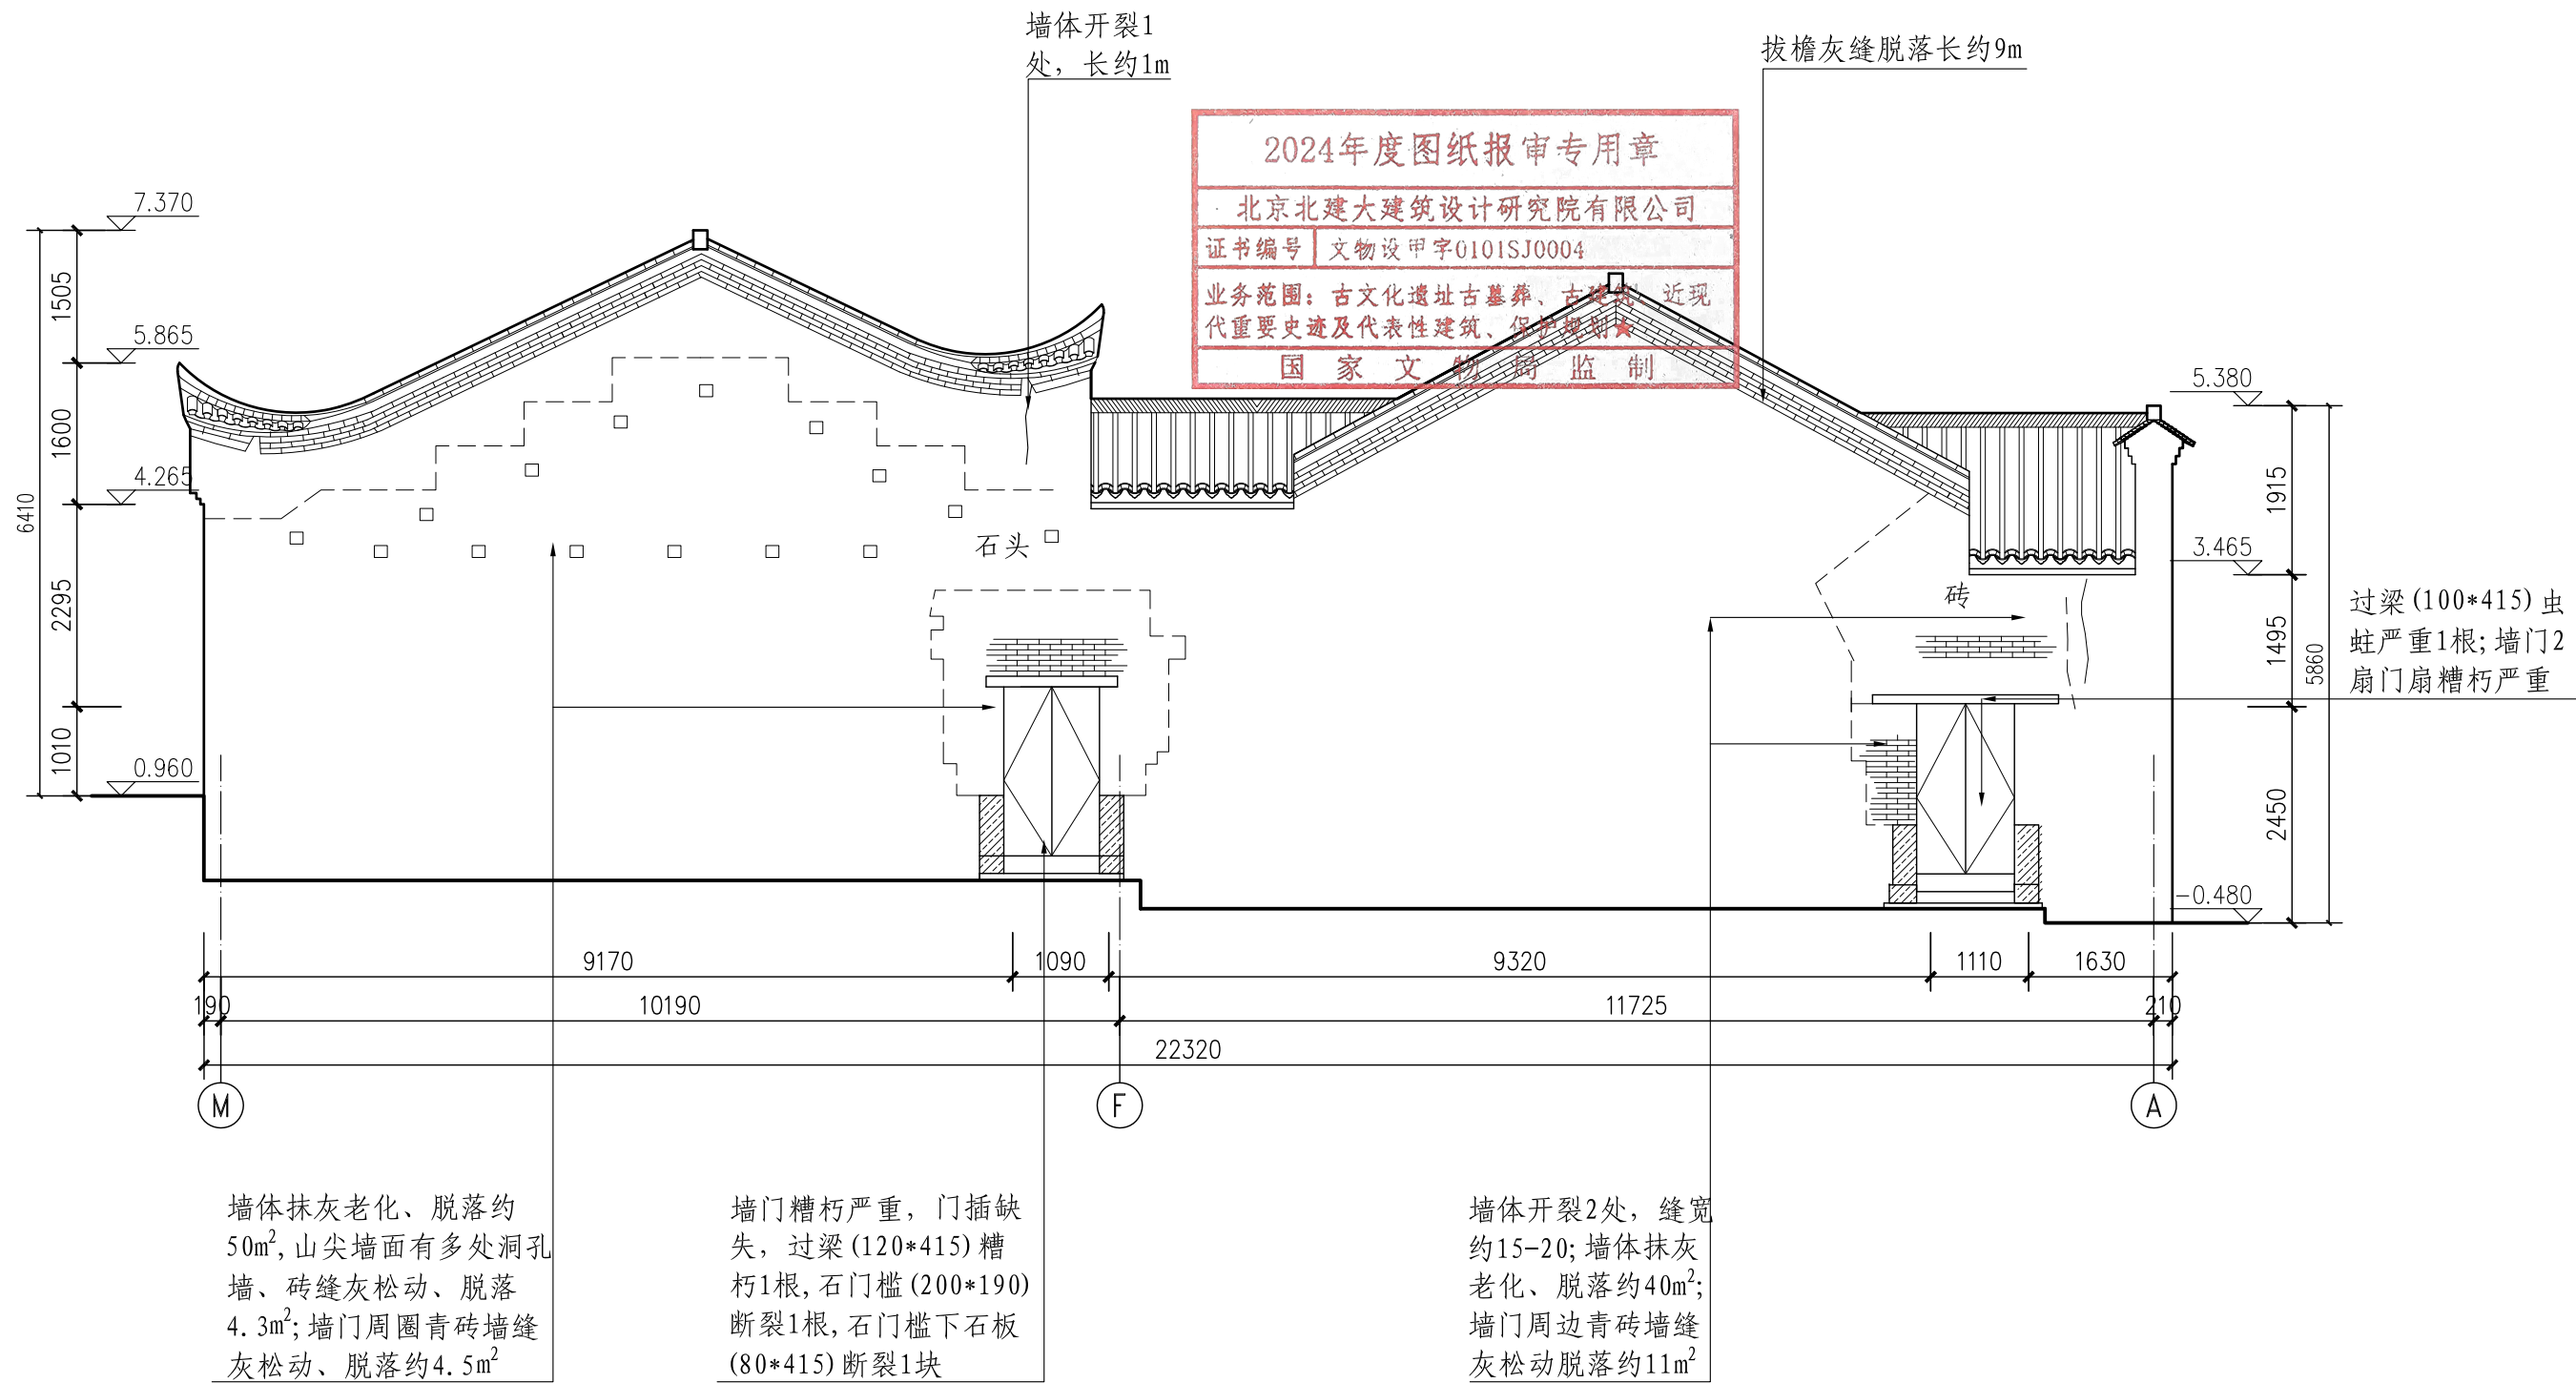

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE


80-84号现状勘测——南立面图

工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 80-84-X-12

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

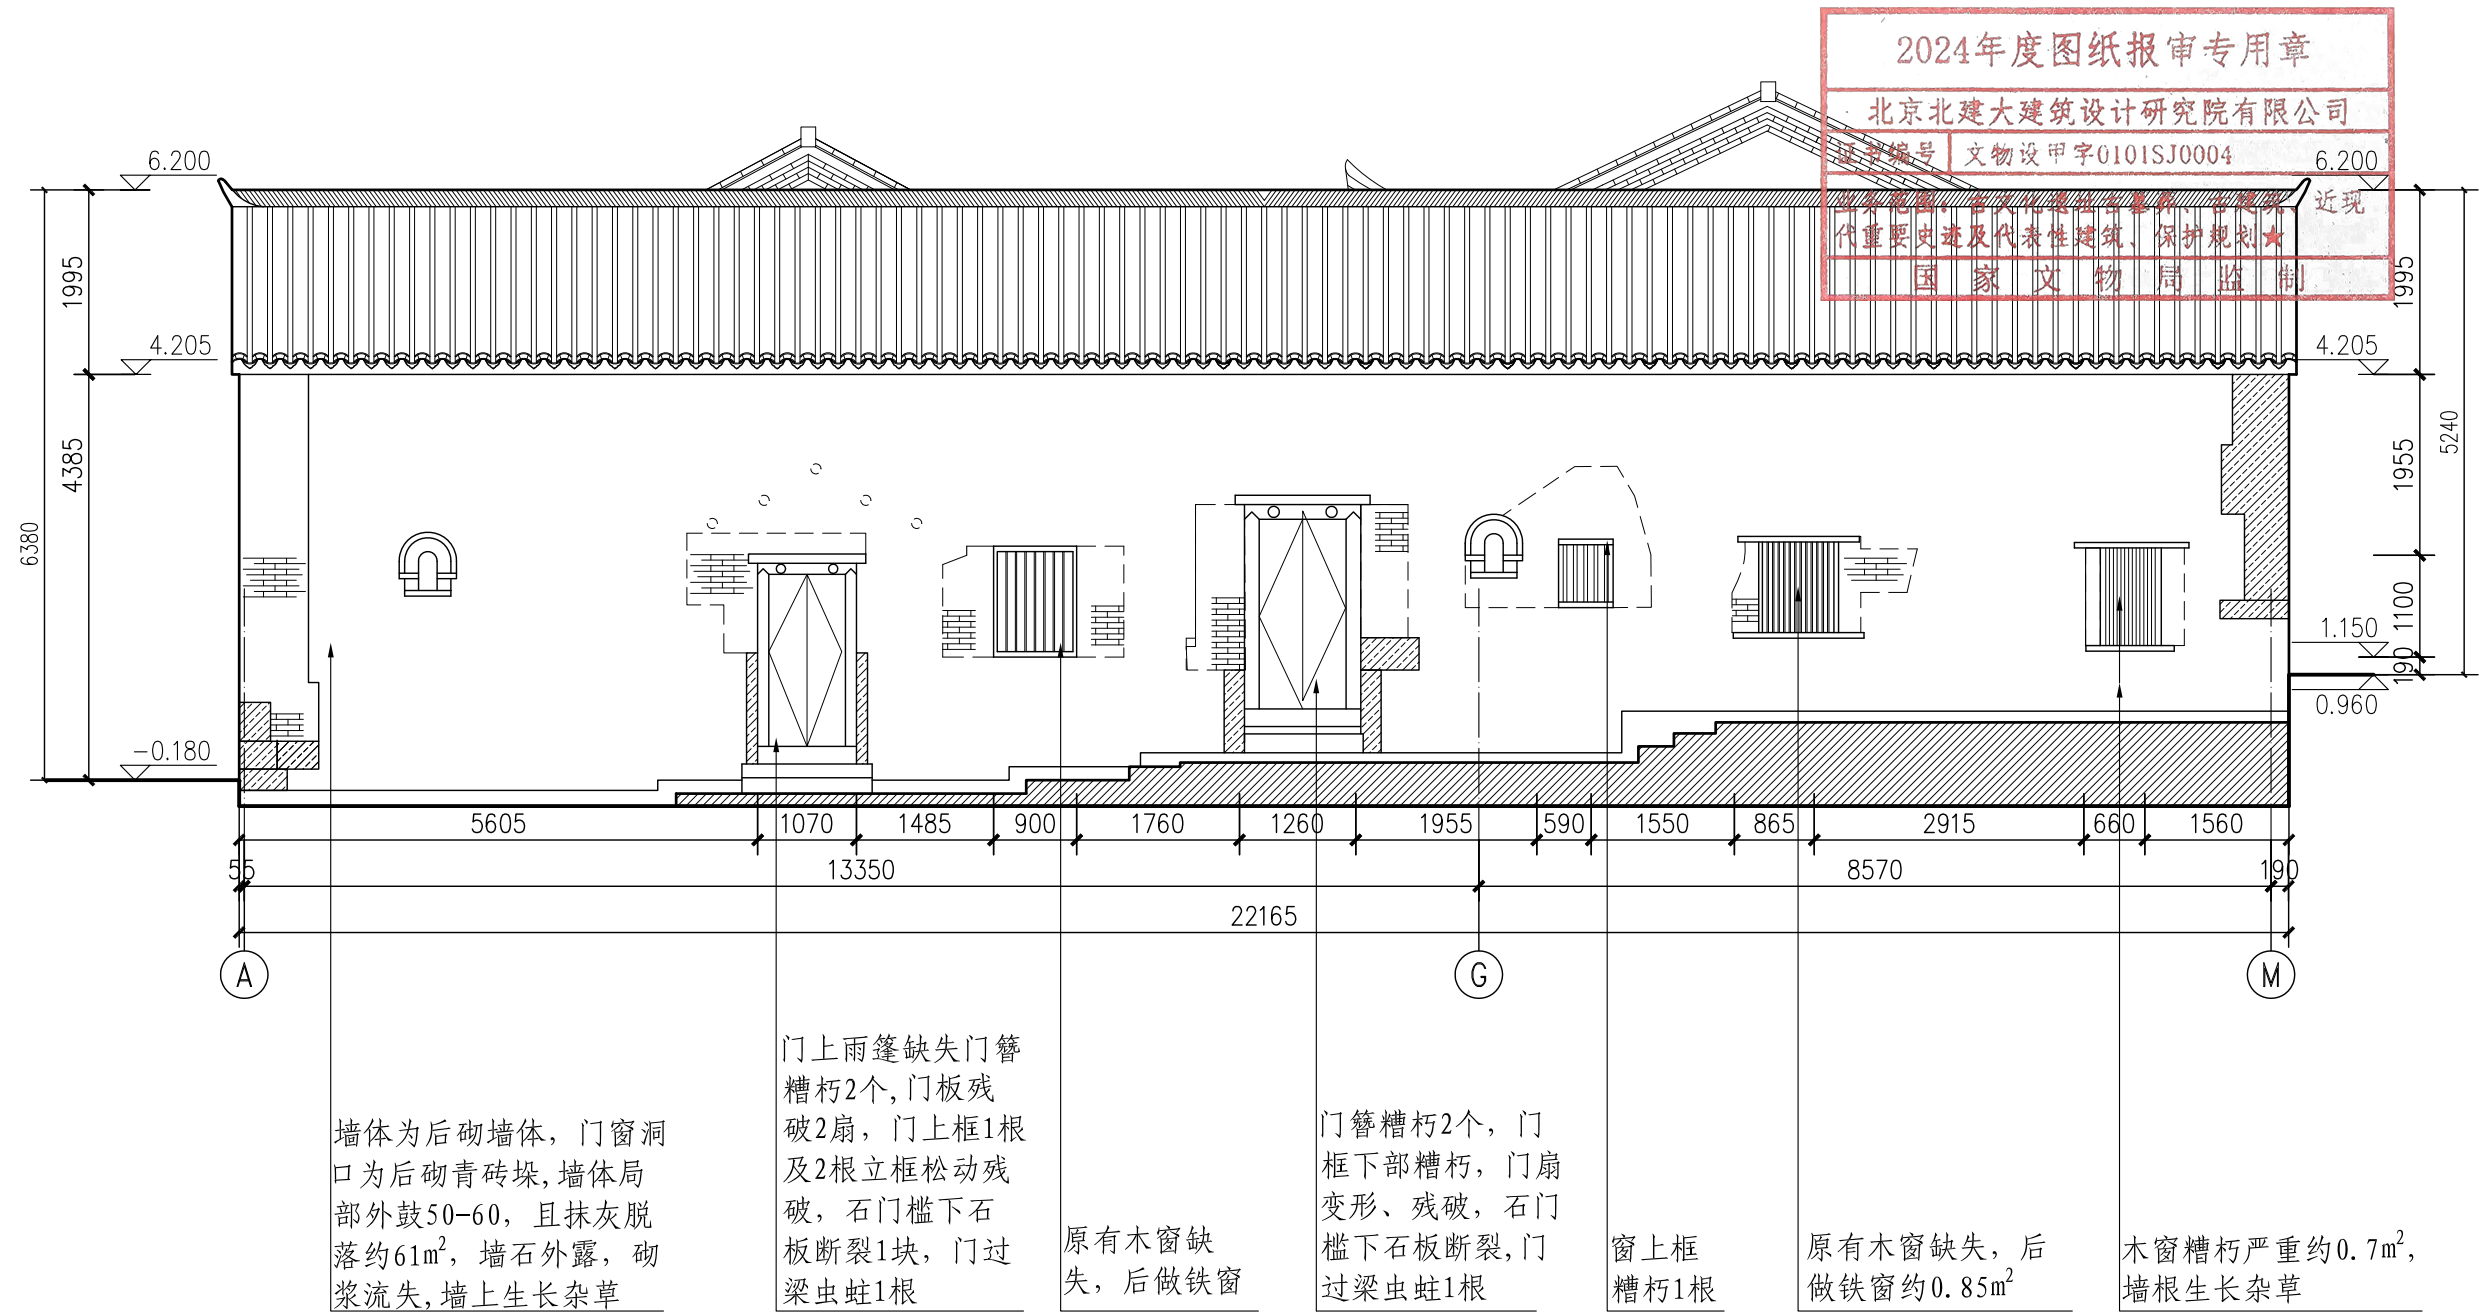


注: 1. 墙体及梁架上拉结
大量电线, 存在安全隐患。

北立面图 1: 80

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号: A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE				工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518—040
	设 计 人 DESIGN	刘国振	审 核 AUDITE	肖东	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68 70—73、80—93号修缮工程	80—84号现状勘测——北立面图	图 号 DWG. NO.	80—84—X—13
	复 核 人 CHECK	赵红梅	审 定 AUTHORIZE	肖东			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖东			归档记录 FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

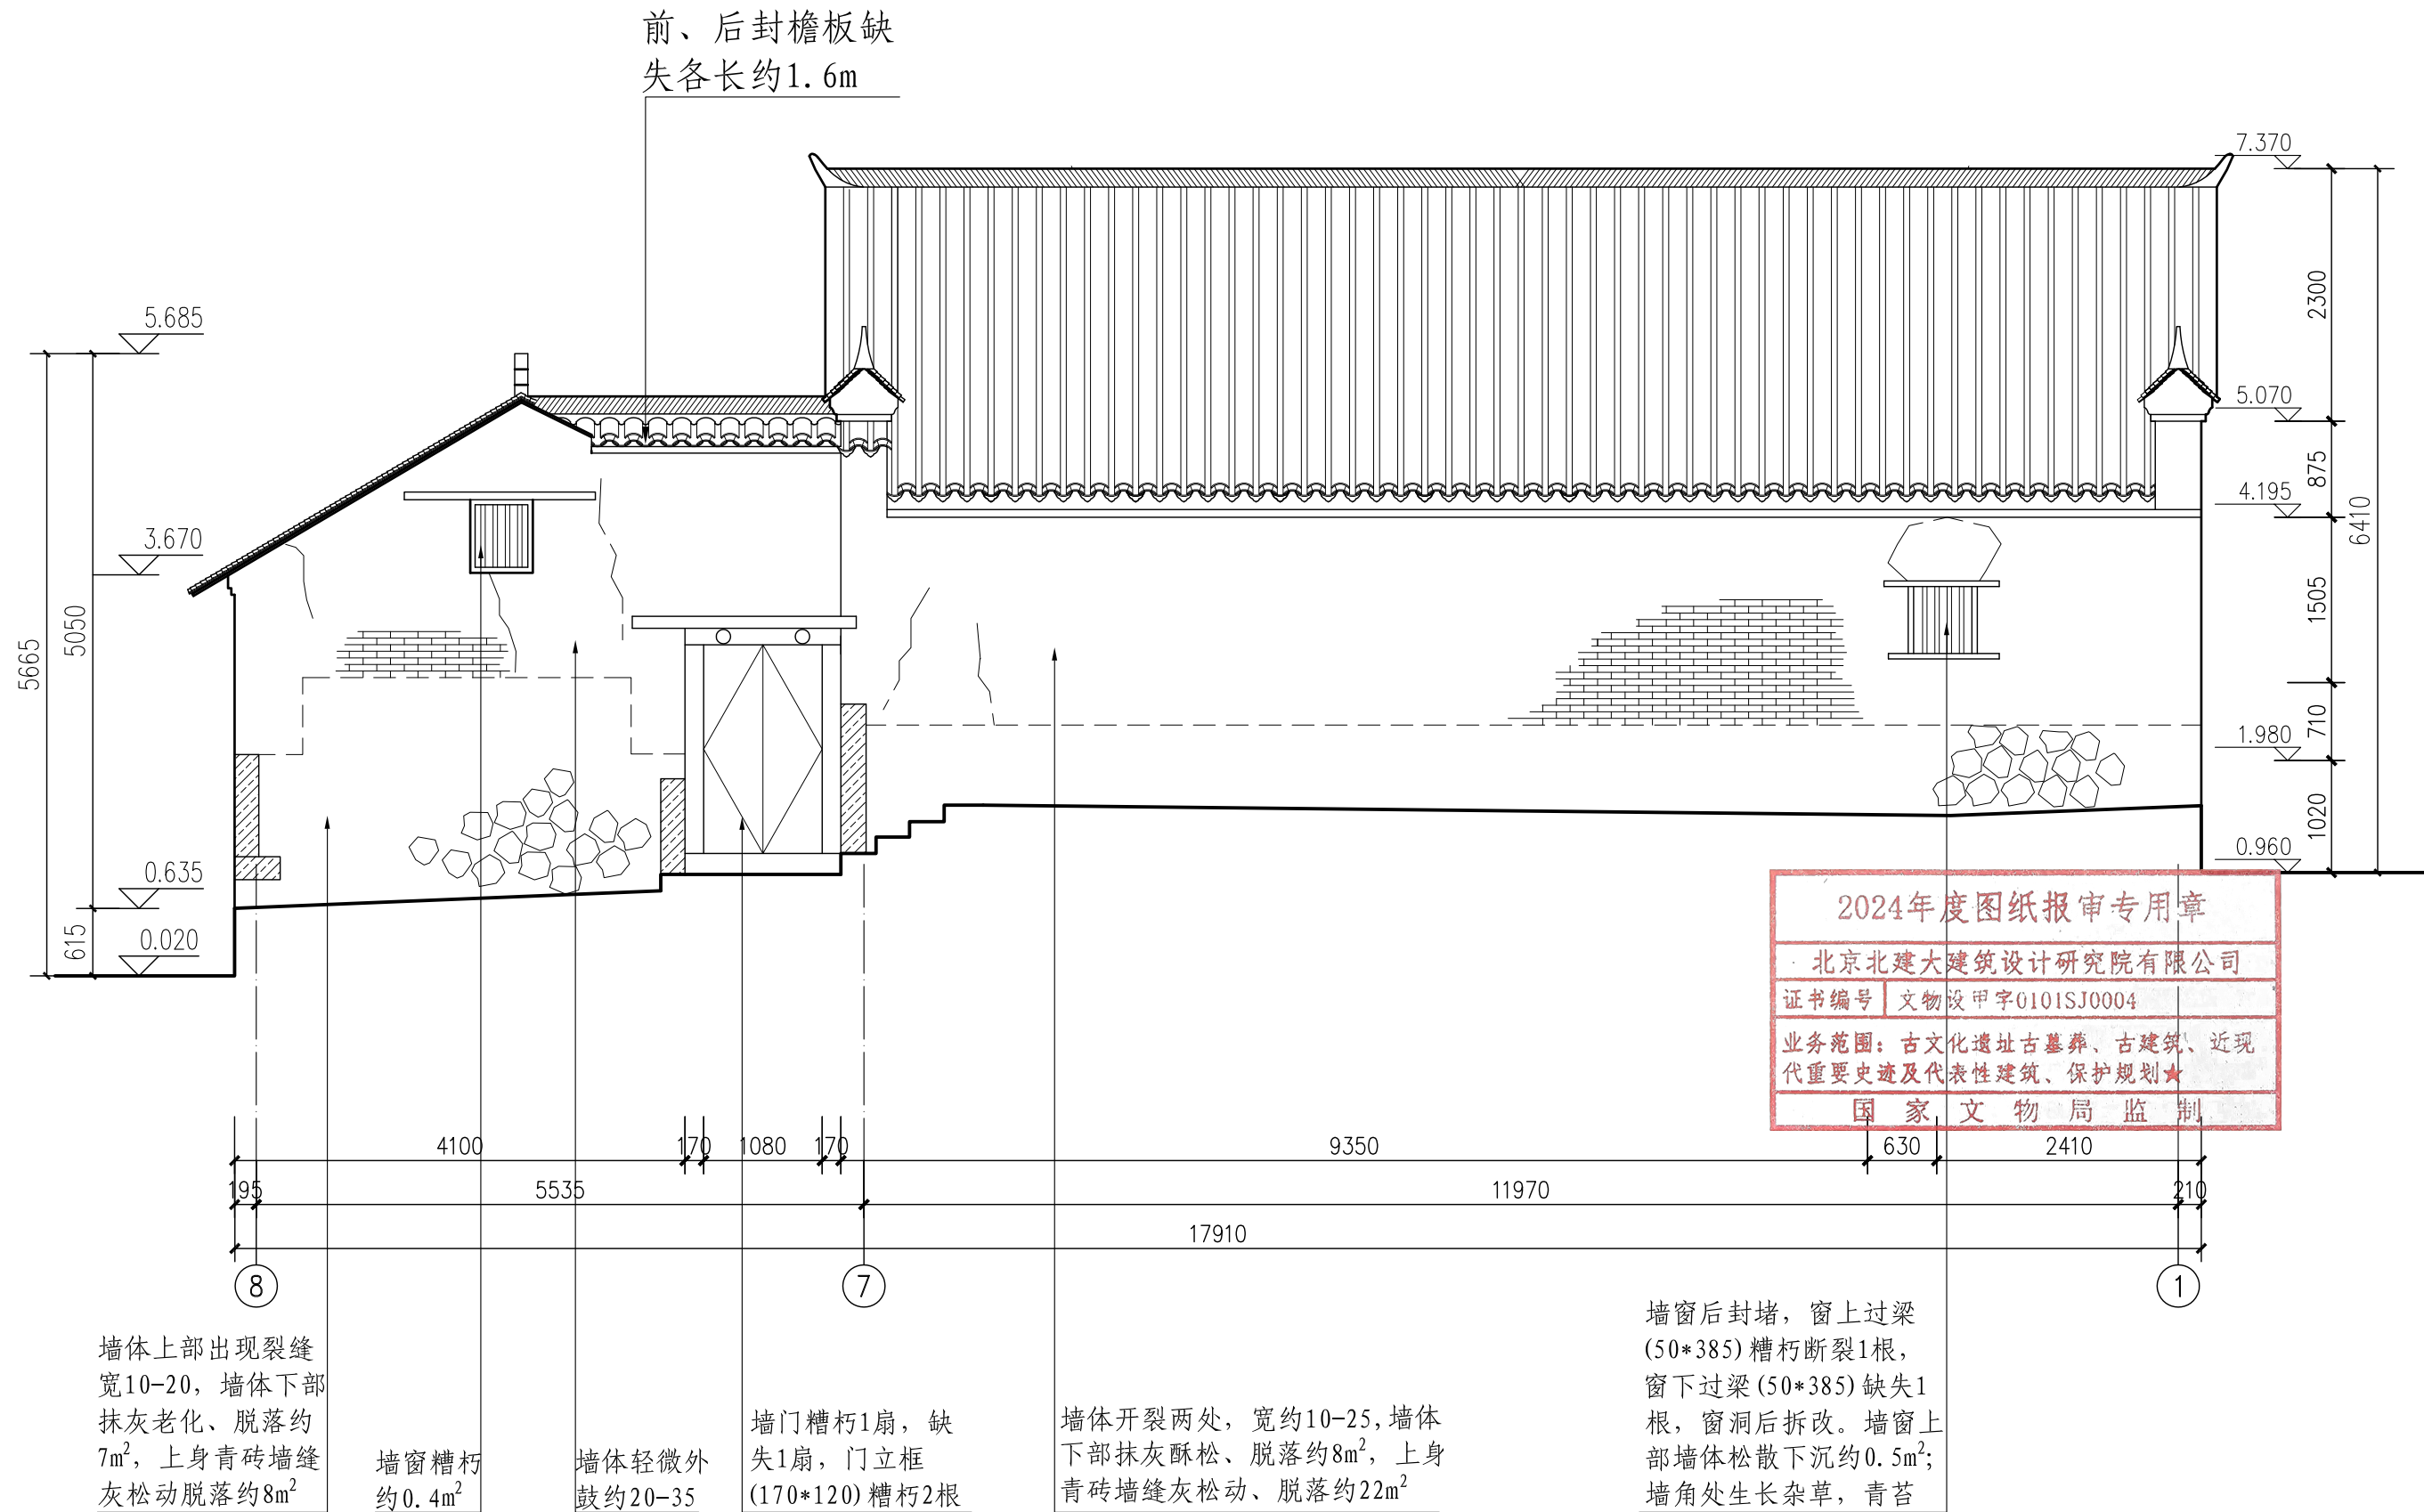

注：1. 墙体及梁架上拉结大量电线，存在安全隐患。

西立面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测—西立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040


图号 DWG. NO.

80-84-X-14

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

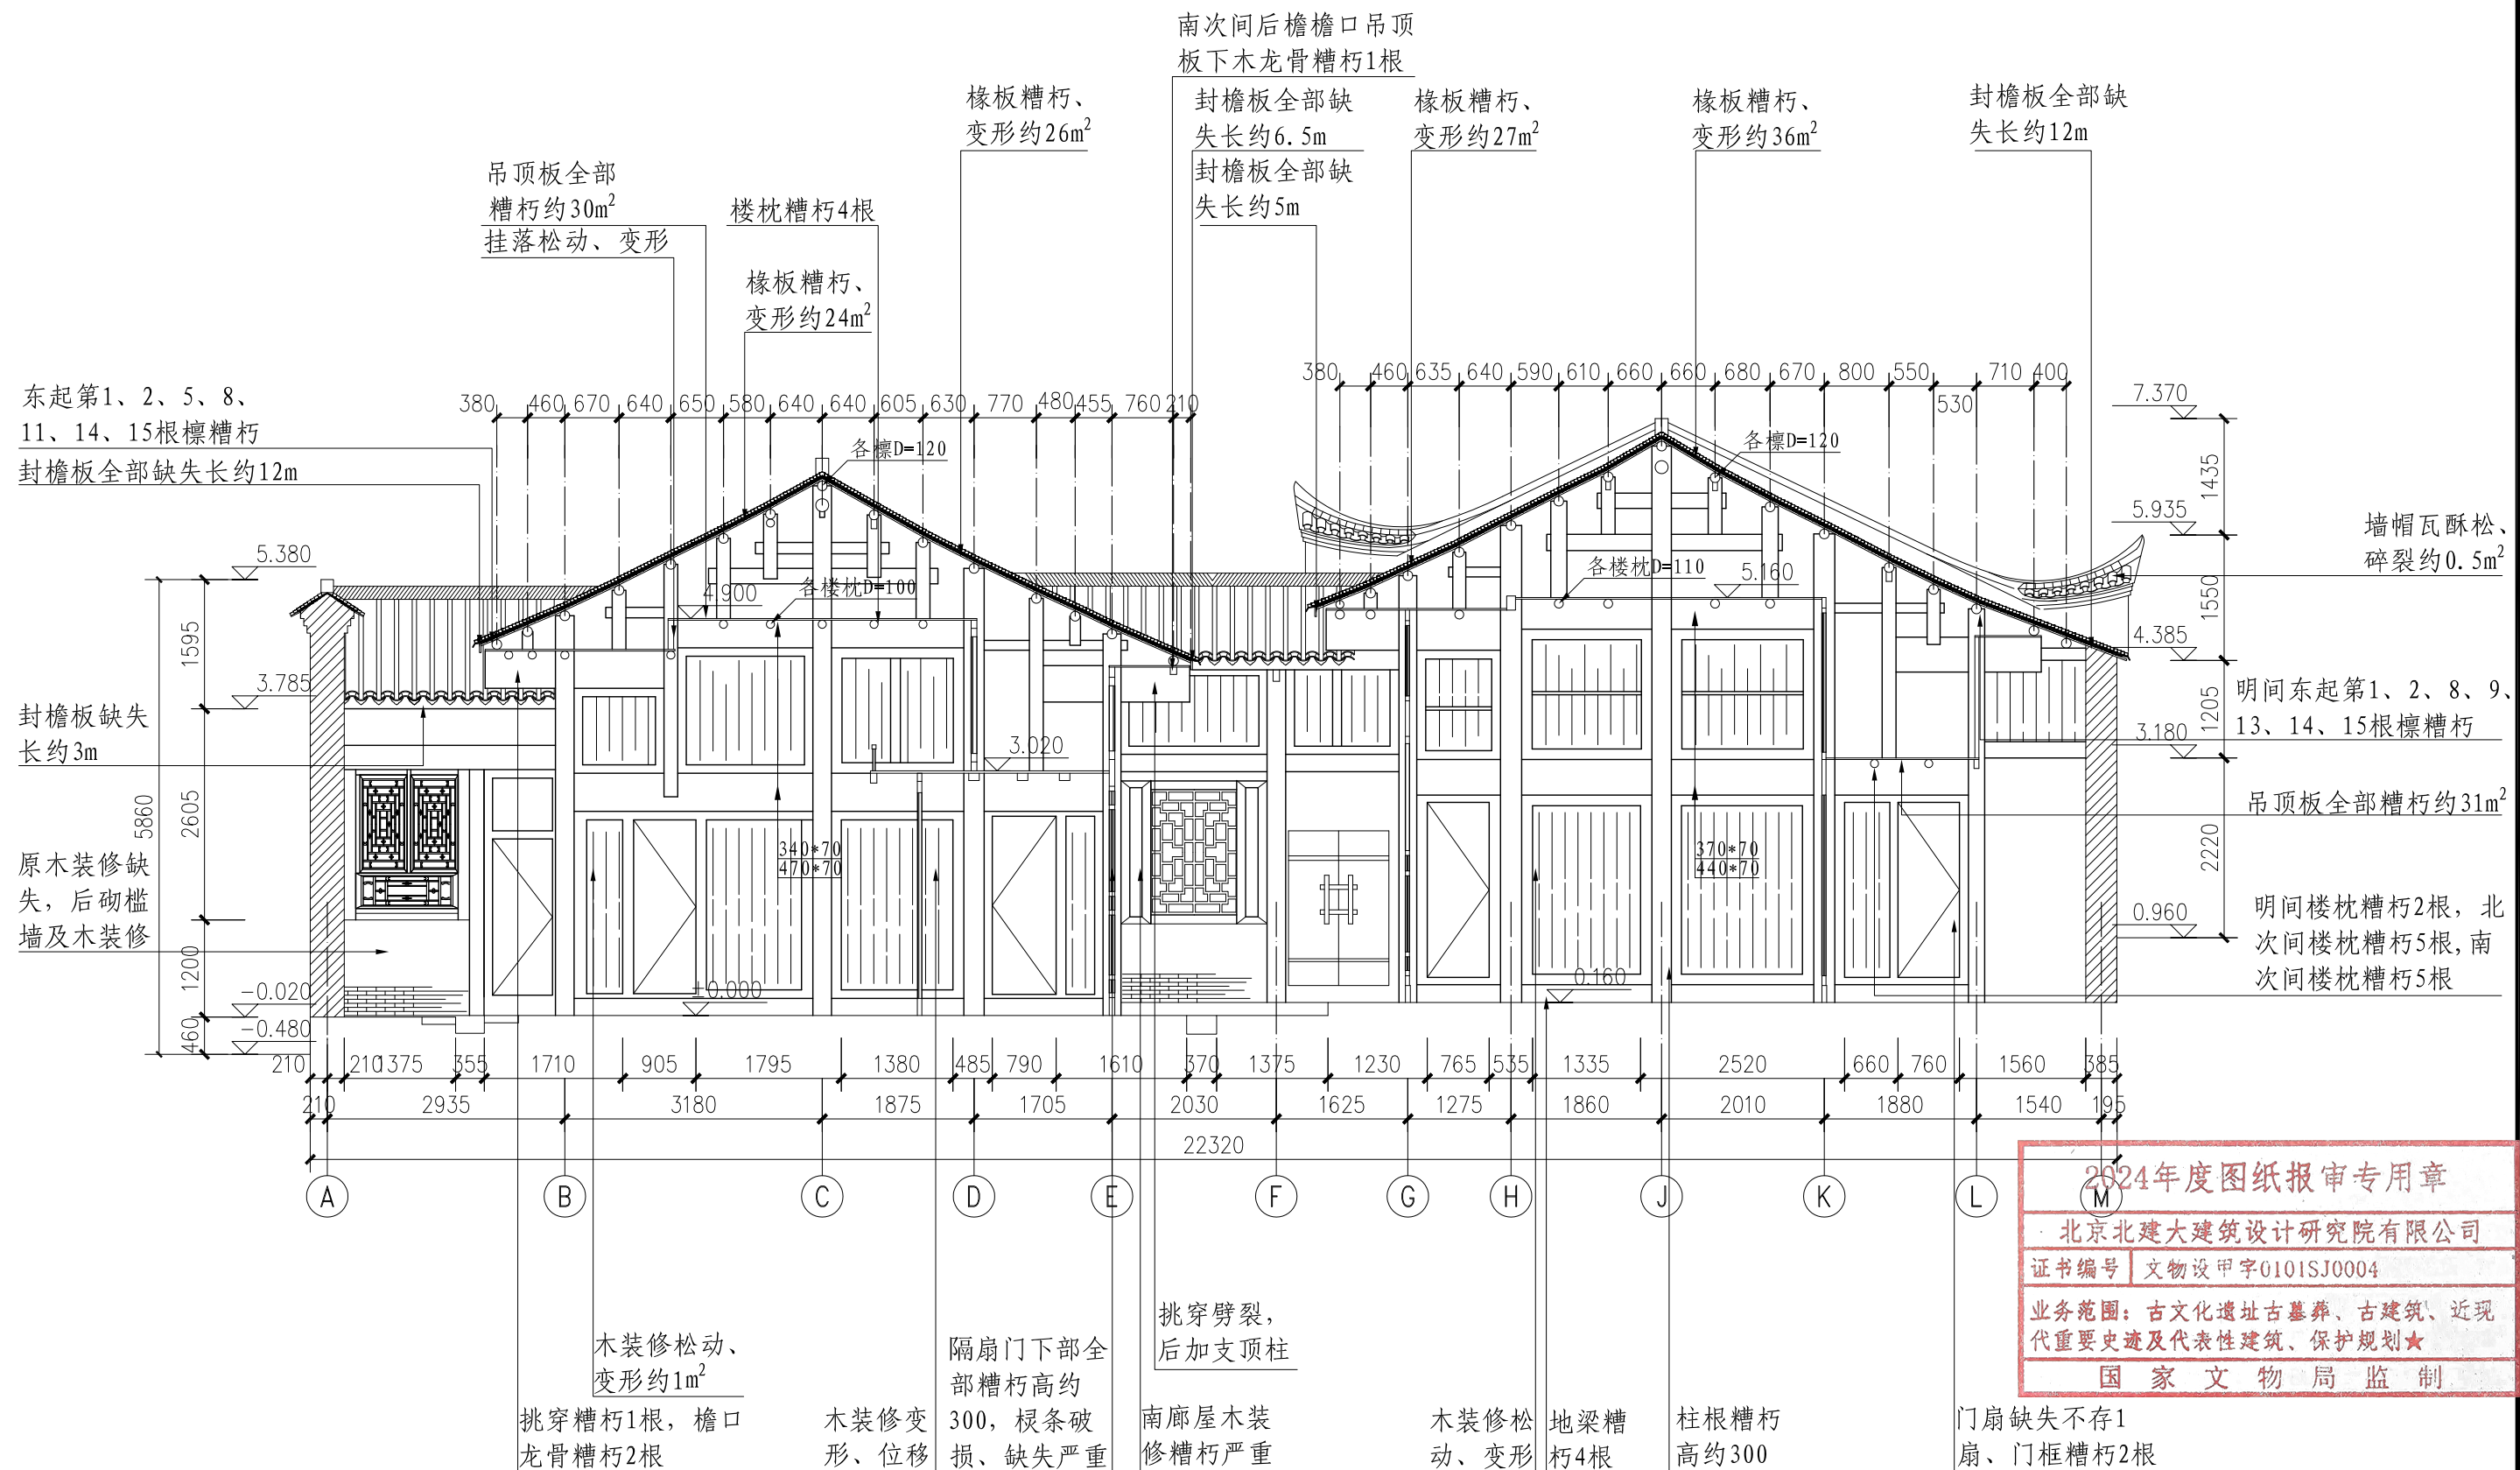


2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

1-1剖面图 1:80


北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE				工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设 计 人 DESIGN	刘国振	审 核 AUDITE	肖东	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	80-84号现状勘测—— 1-1 剖面图	图 号 DWG. NO.	80-84-X-15
	复 核 人 CHECK	赵红梅	审 定 AUTHORIZE	肖东			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖东			归档记录 FILE. NO.	

电					
气					
暖					
通					
给					
排					
水					
结					
构					
建					
筑					
项					
目					
负					
责					
人					

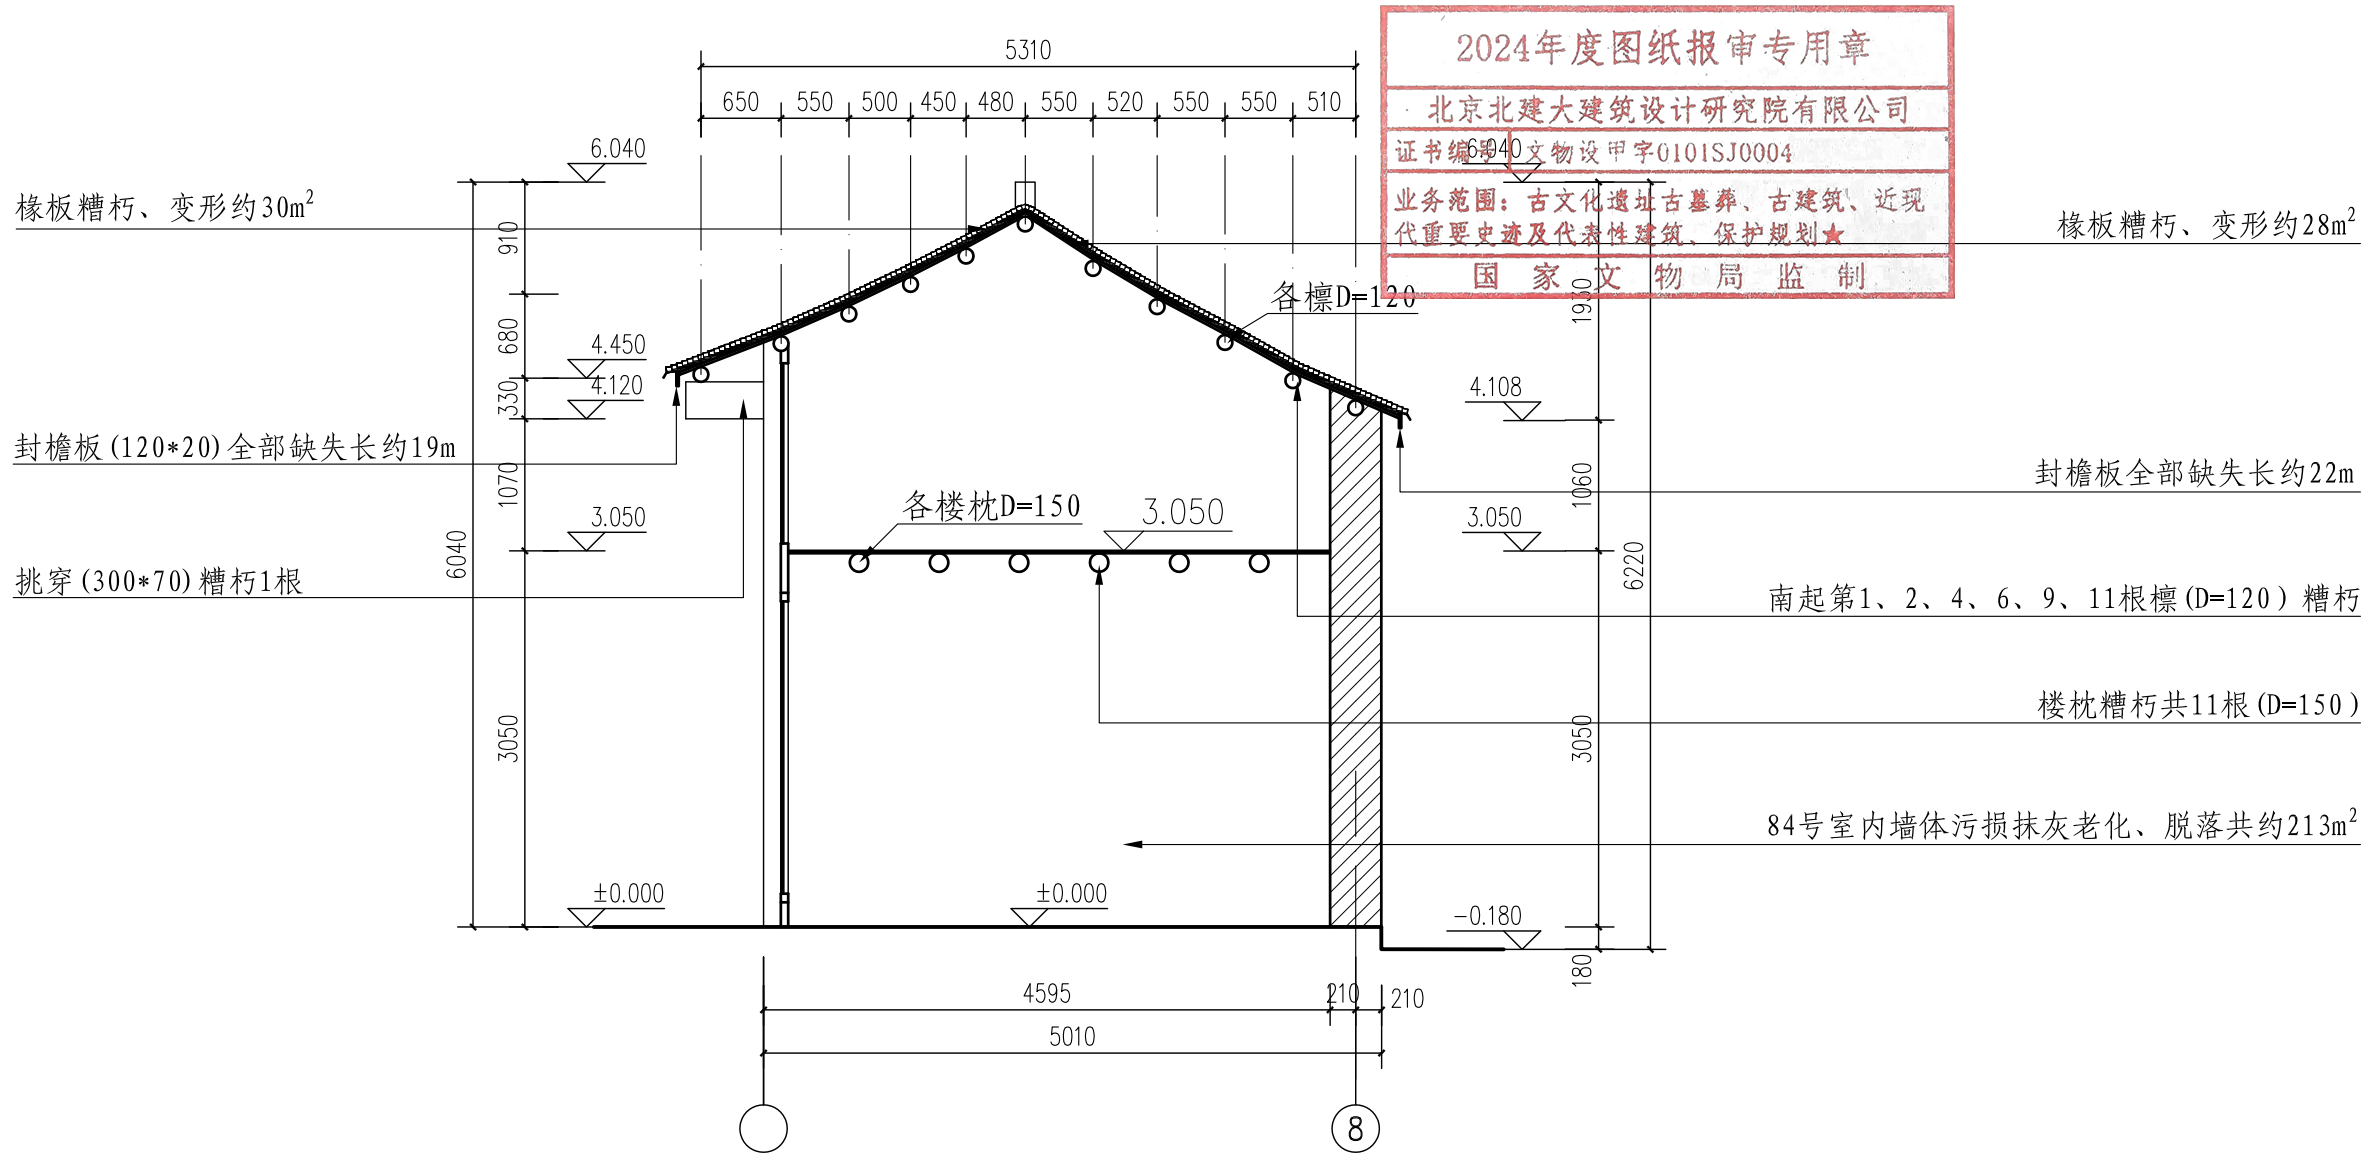

2-2剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE				工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设 计 人 DESIGN	刘国振	审 核 AUDITE	肖东	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	80-84号现状勘测—— 2-2剖面图	图 号 DWG. NO.	80-84-X-16
	复 核 人 CHECK	赵红梅	审 定 AUTHORIZE	肖东			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖东			归档记录 FILE. NO.	

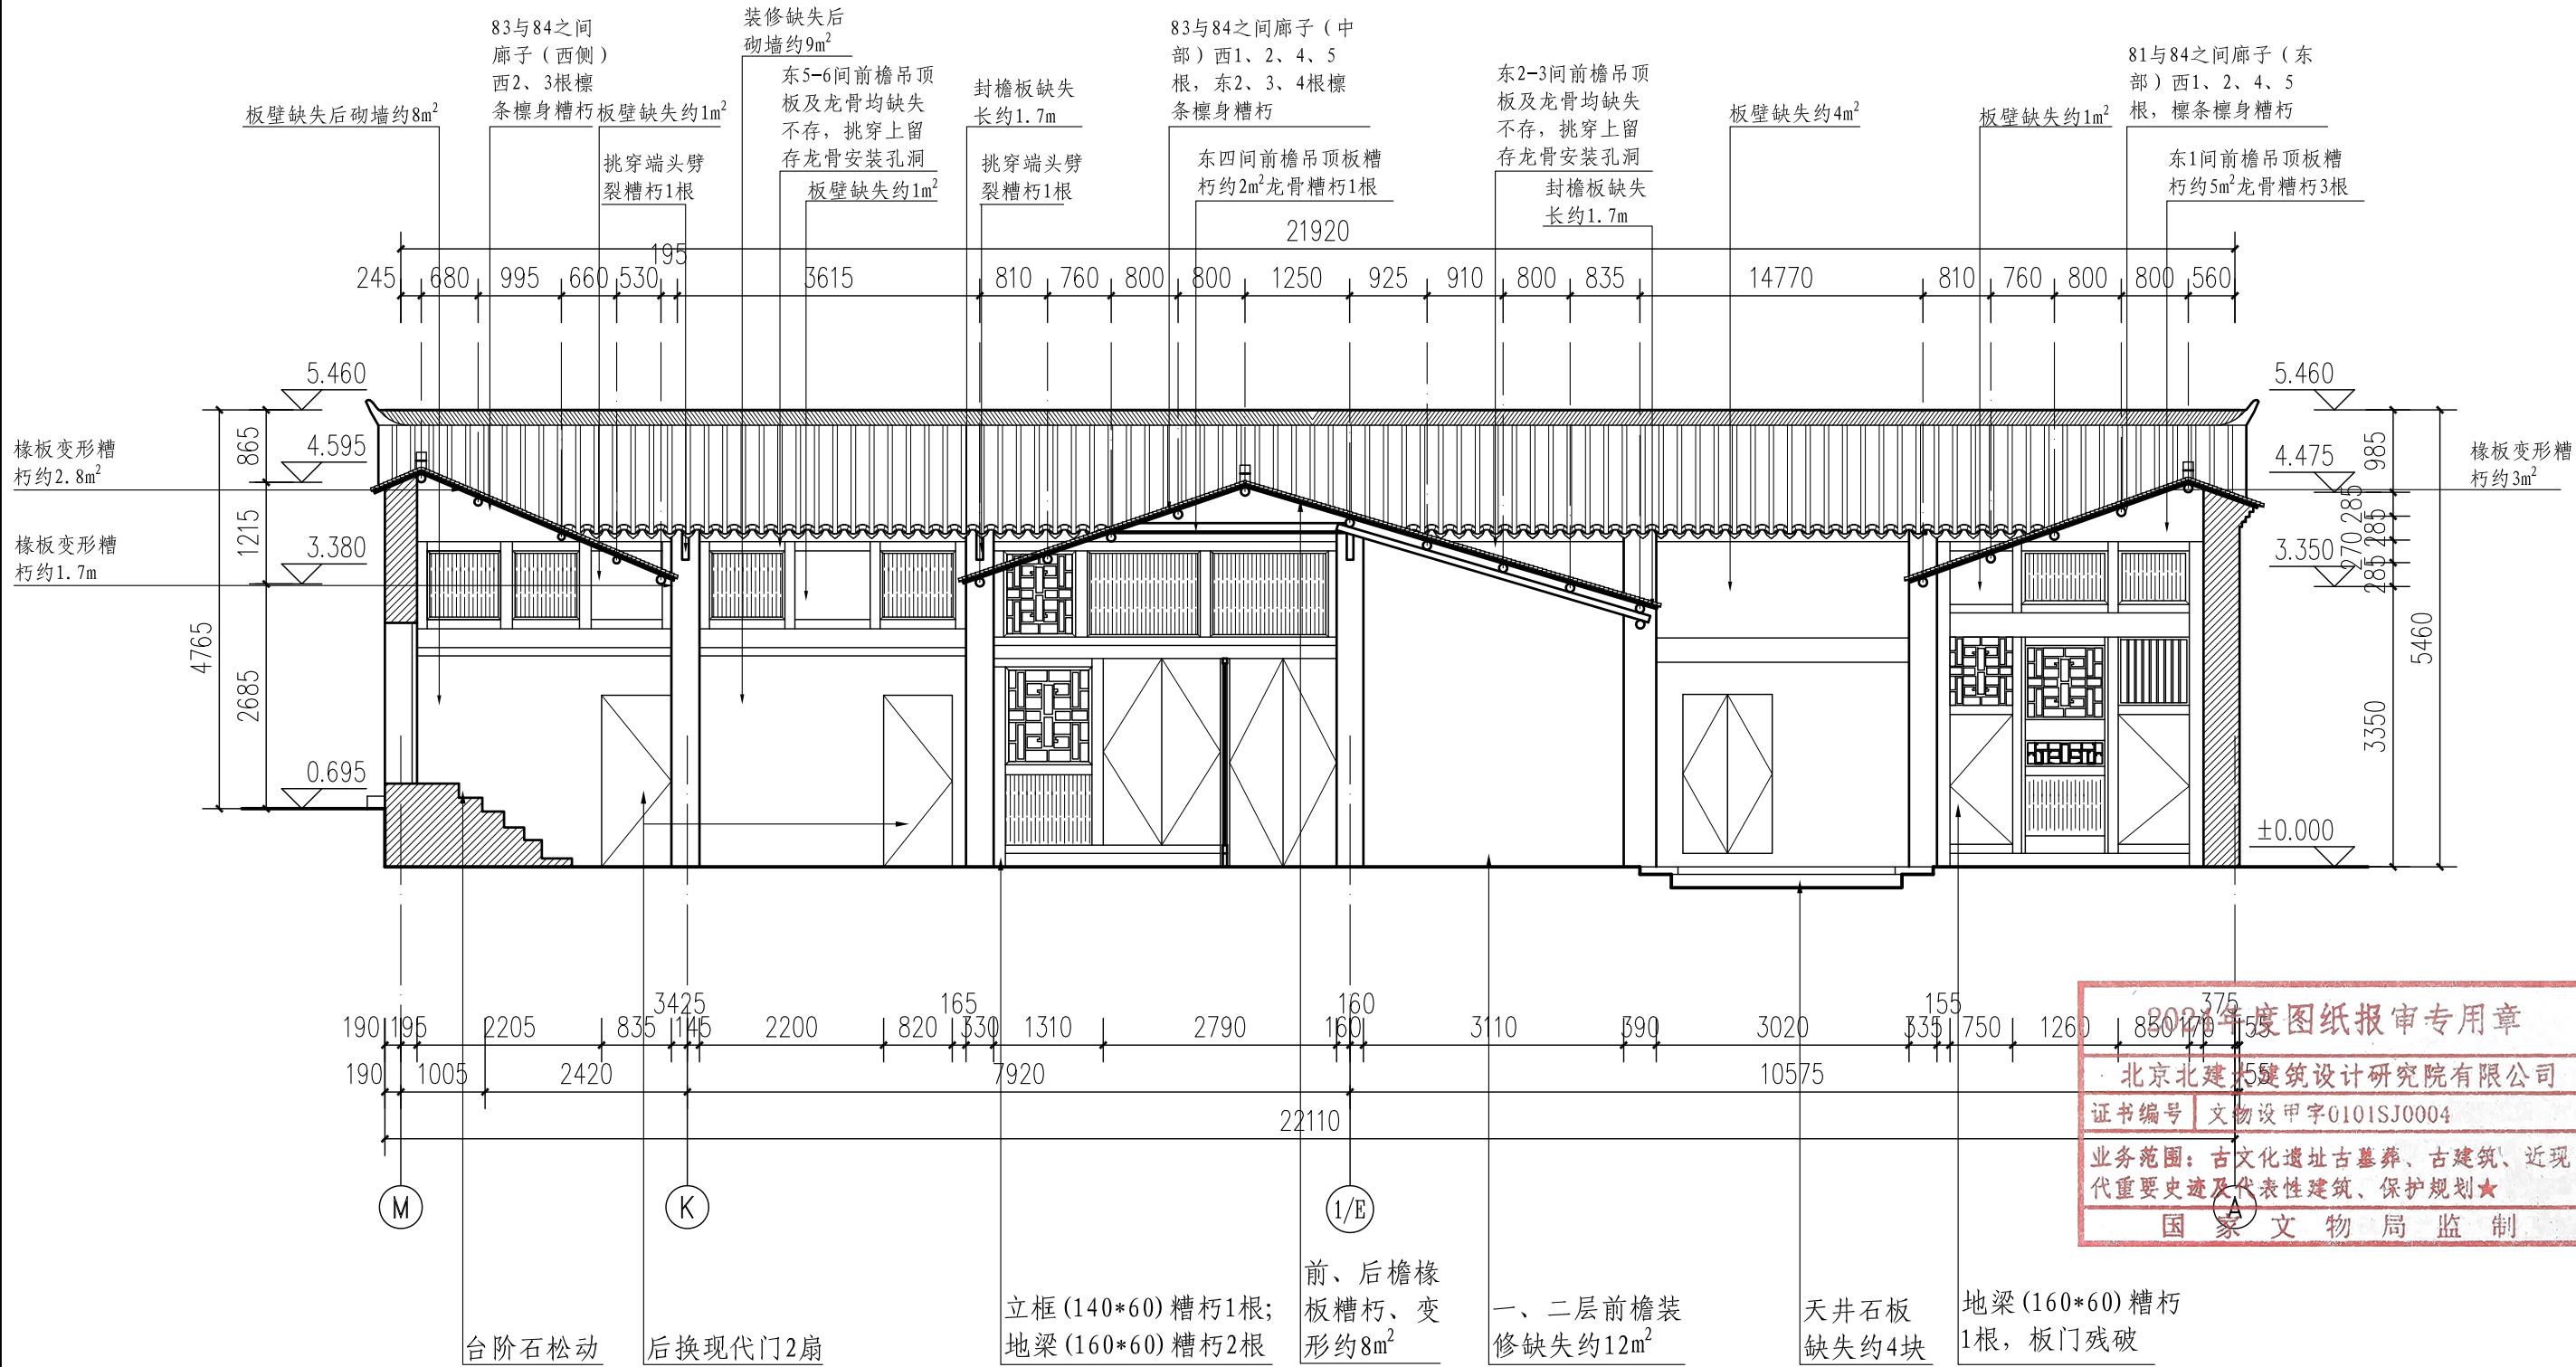


2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

3-3剖面图 1: 80

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号: A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人 DESIGN	刘国振	审核 AUDITE	肖东	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程 3-3剖面图	图号 DWG. NO.	80-84-X-17
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖东		出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖东		归档记录 FILE. NO.	


电 气	
暖 通	
给 排 水	
结 构	
建 筑	
项目负责人	

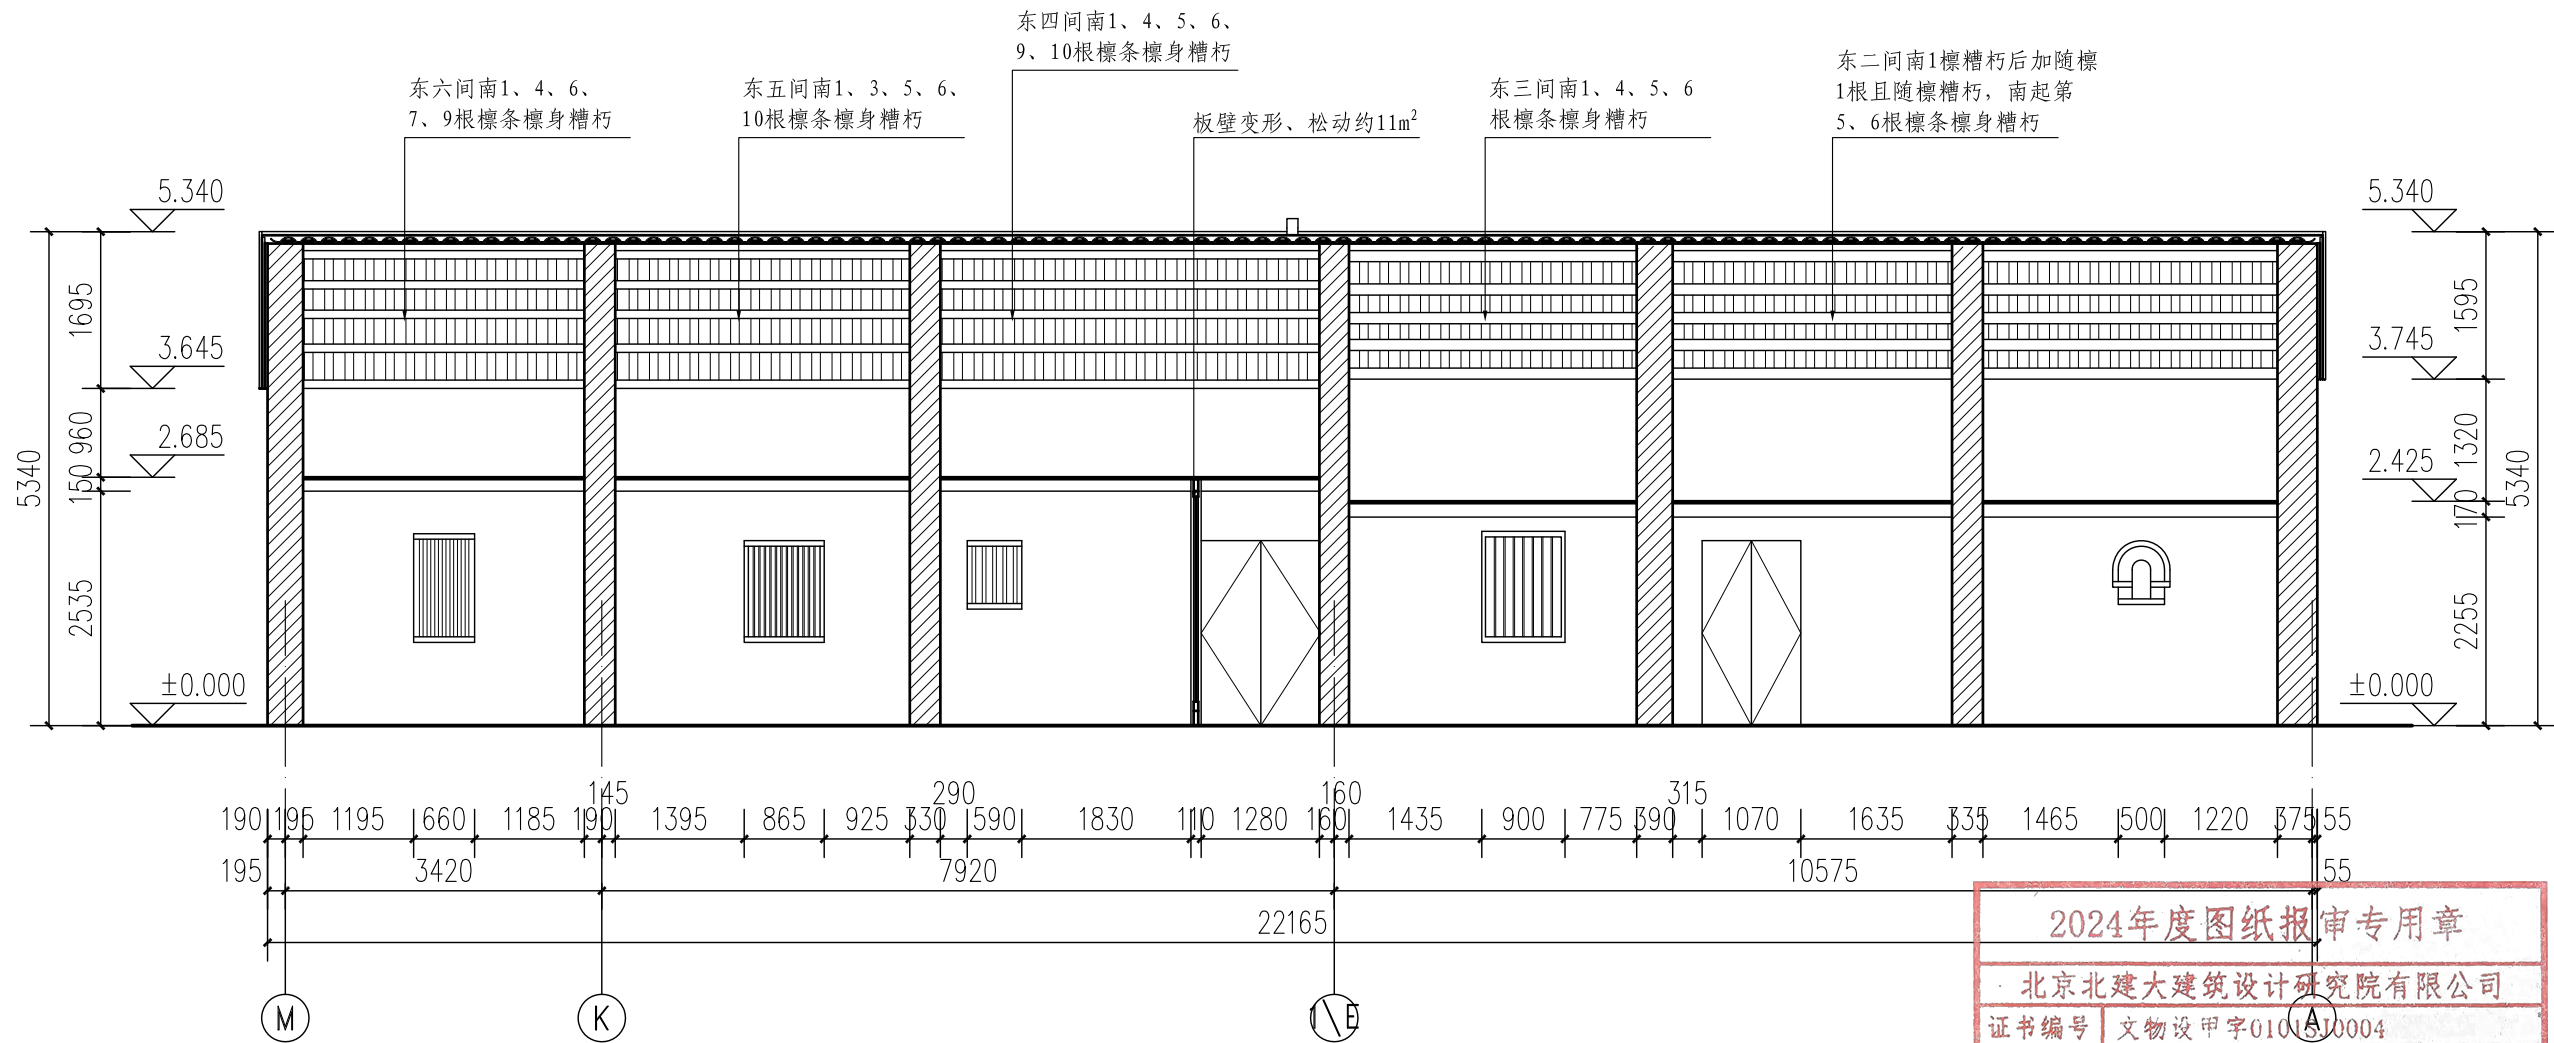

4-4剖面图 1:80


北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE				工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设 计 人 DESIGN	刘国振	审 核 AUDITE	肖永	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	80-84号现状勘测—— 4-4剖面图	图 号 DWG. NO.	80-84-X-18
	复 核 人 CHECK	赵红梅	审 定 AUTHORIZE	肖永			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖永			归档记录 FILE. NO.	

电					
气					
暖					
通					
给					
排					
水					
结					
构					
建					
筑					
项					
目					
负					
责					
人					

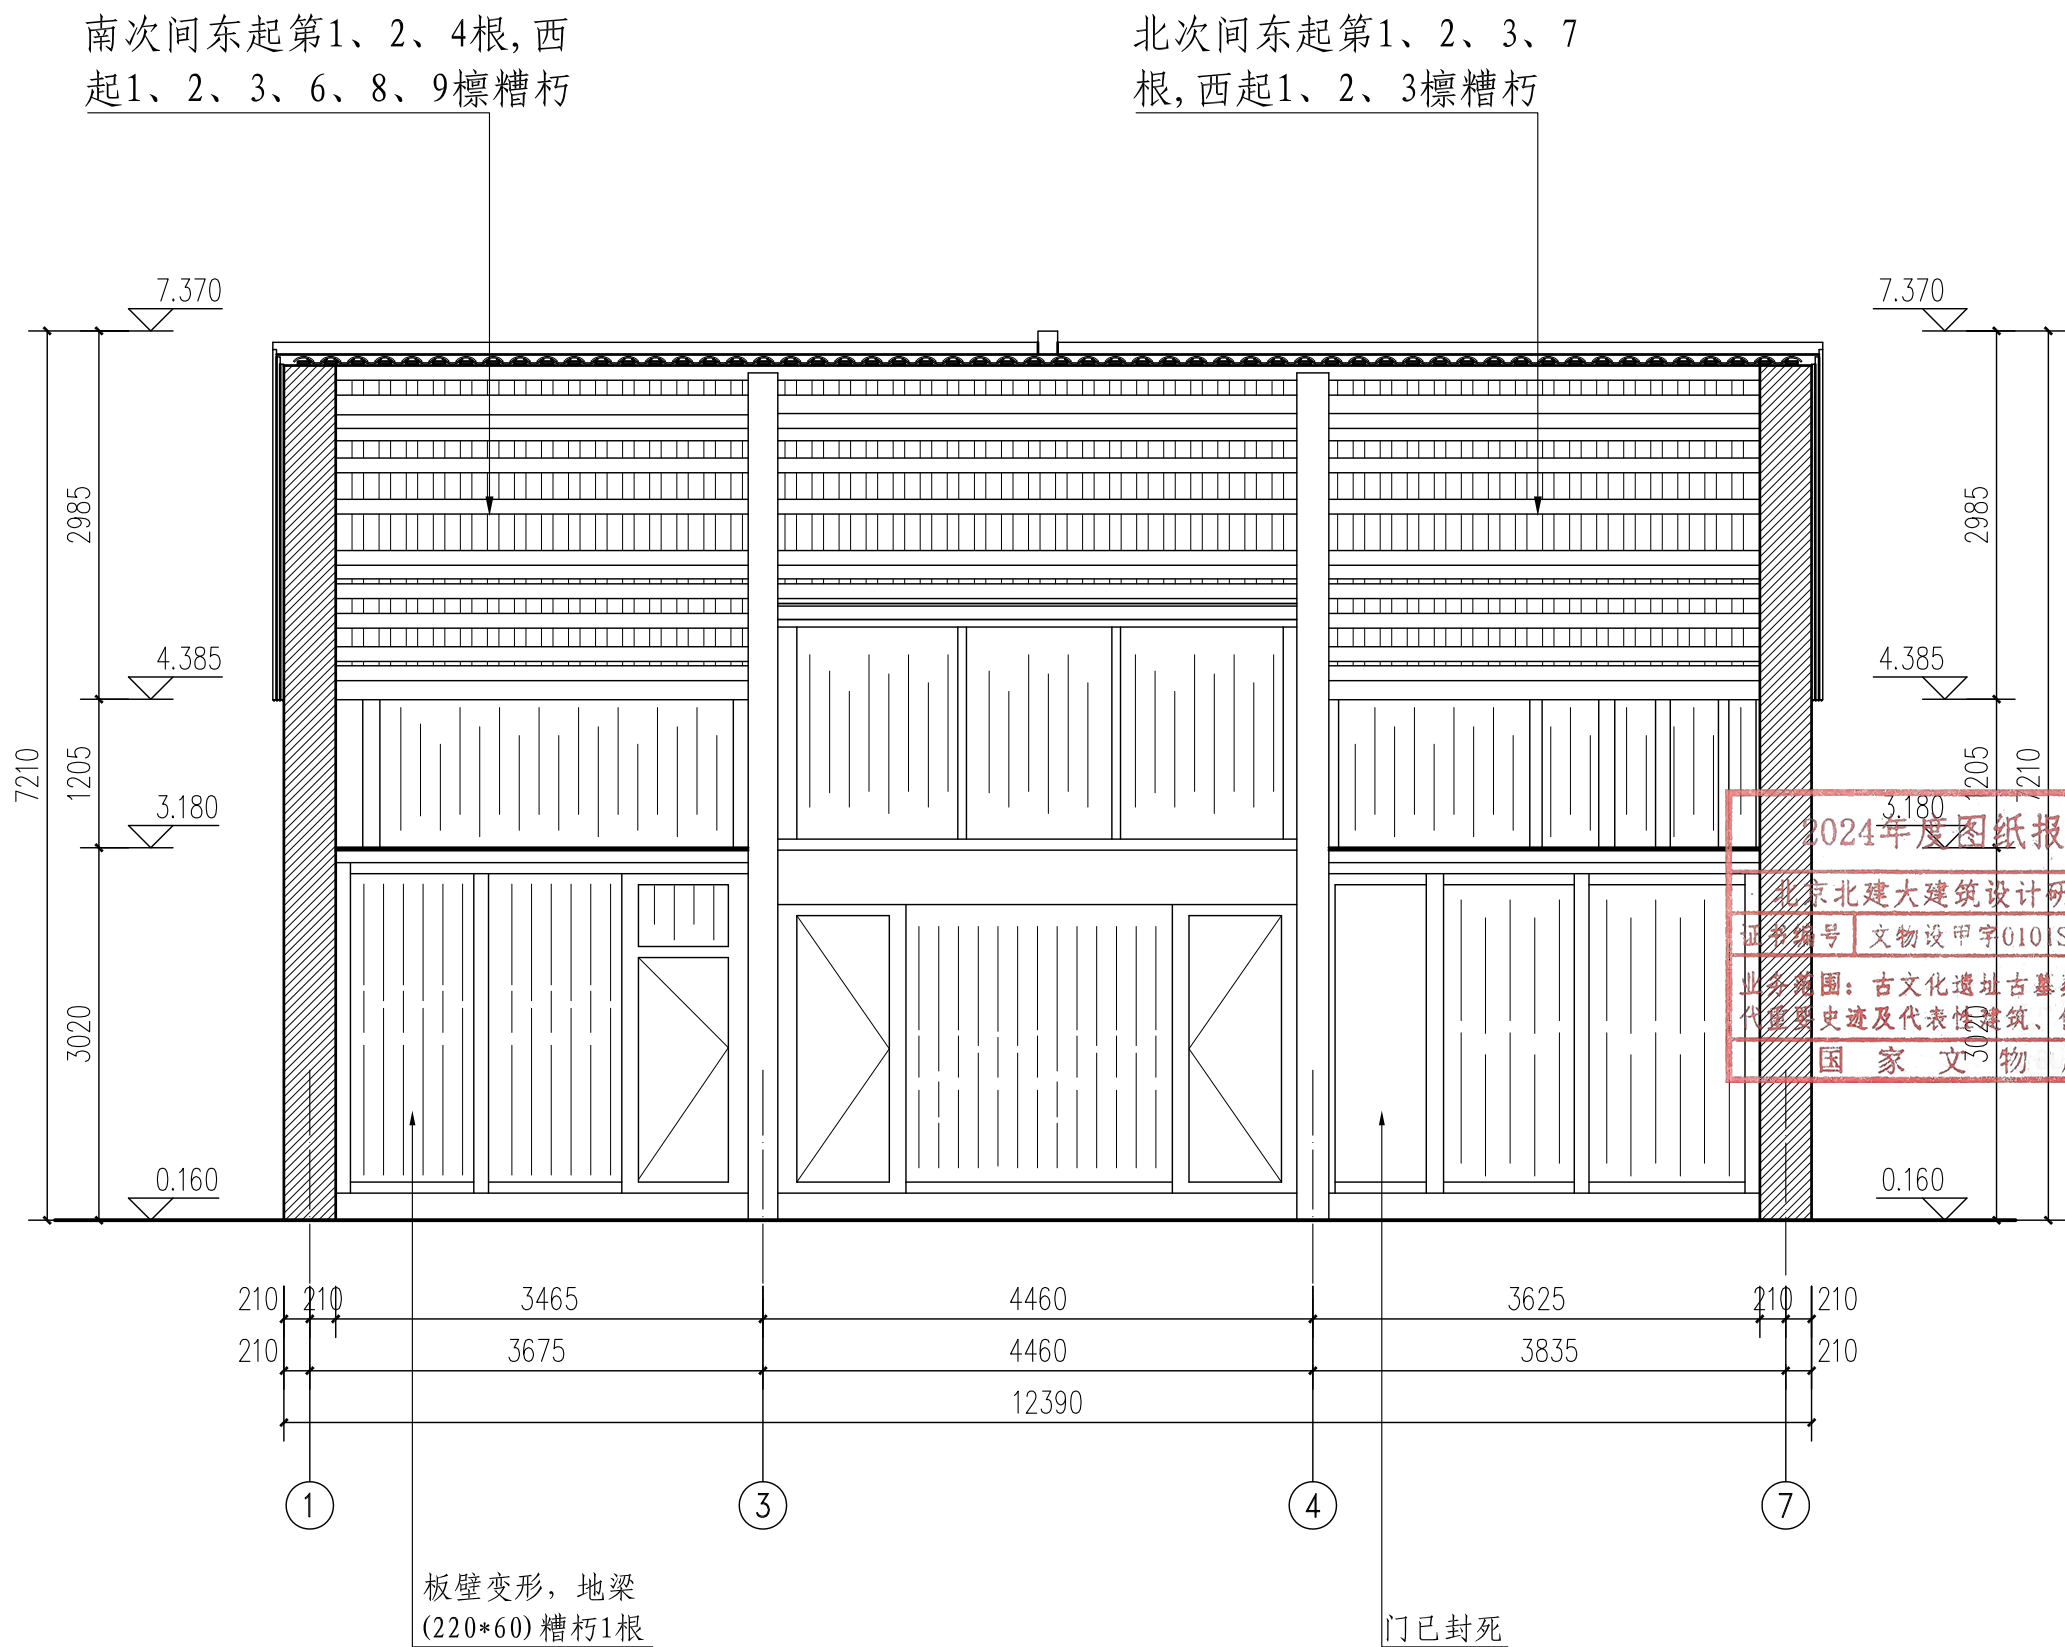


北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号: A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人 DESIGN	刘国振	审核 AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	80-84号现状勘测—— 5-5剖面图	图 号 DWG. NO.	80-84-X-19
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
水	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

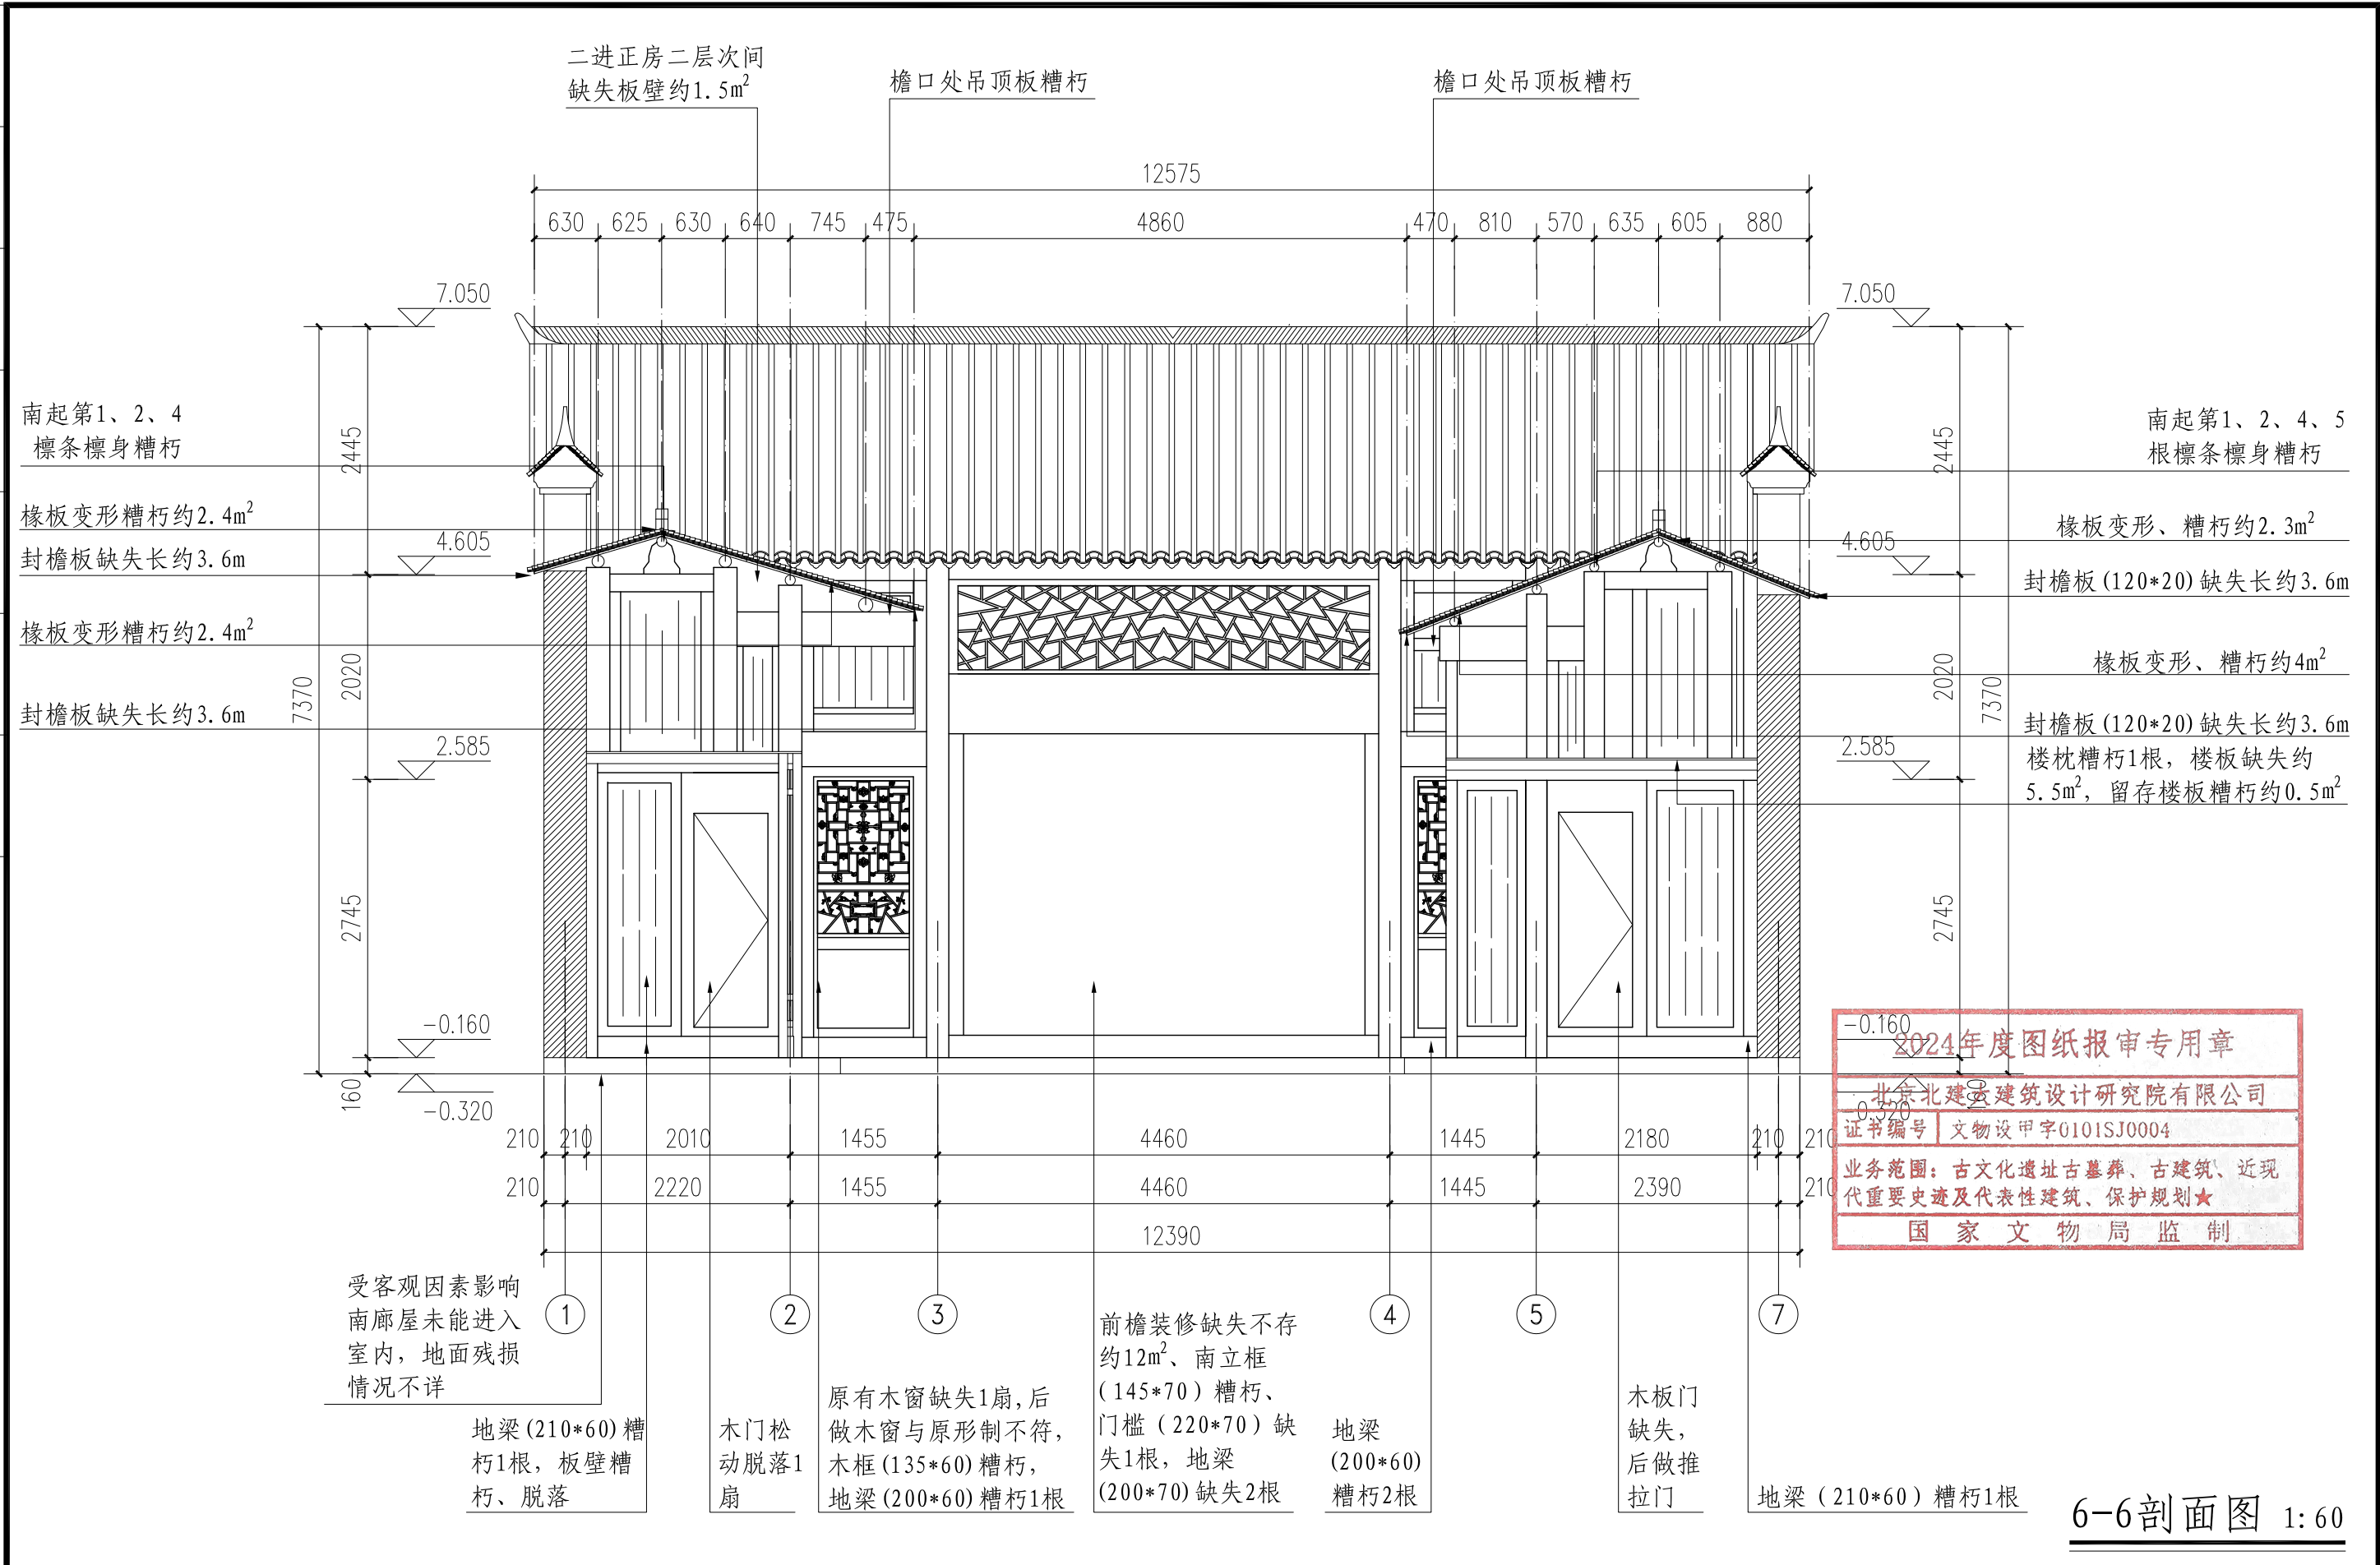

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号: A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字G101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT 广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	图纸名称 DWG. TITLE 80-84号现状勘测—— 6-6剖面图	工程编号 PROJ. NO. WB1518-040	
	设计人 DESIGN	刘国栋	审核 AUDITE			图号 DWG. NO.	80-84-X-20
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.	

电					
气					
暖					
通					
给					
排					
水					
结					
构					
建					
筑					
项					
目					
负					
责					
人					

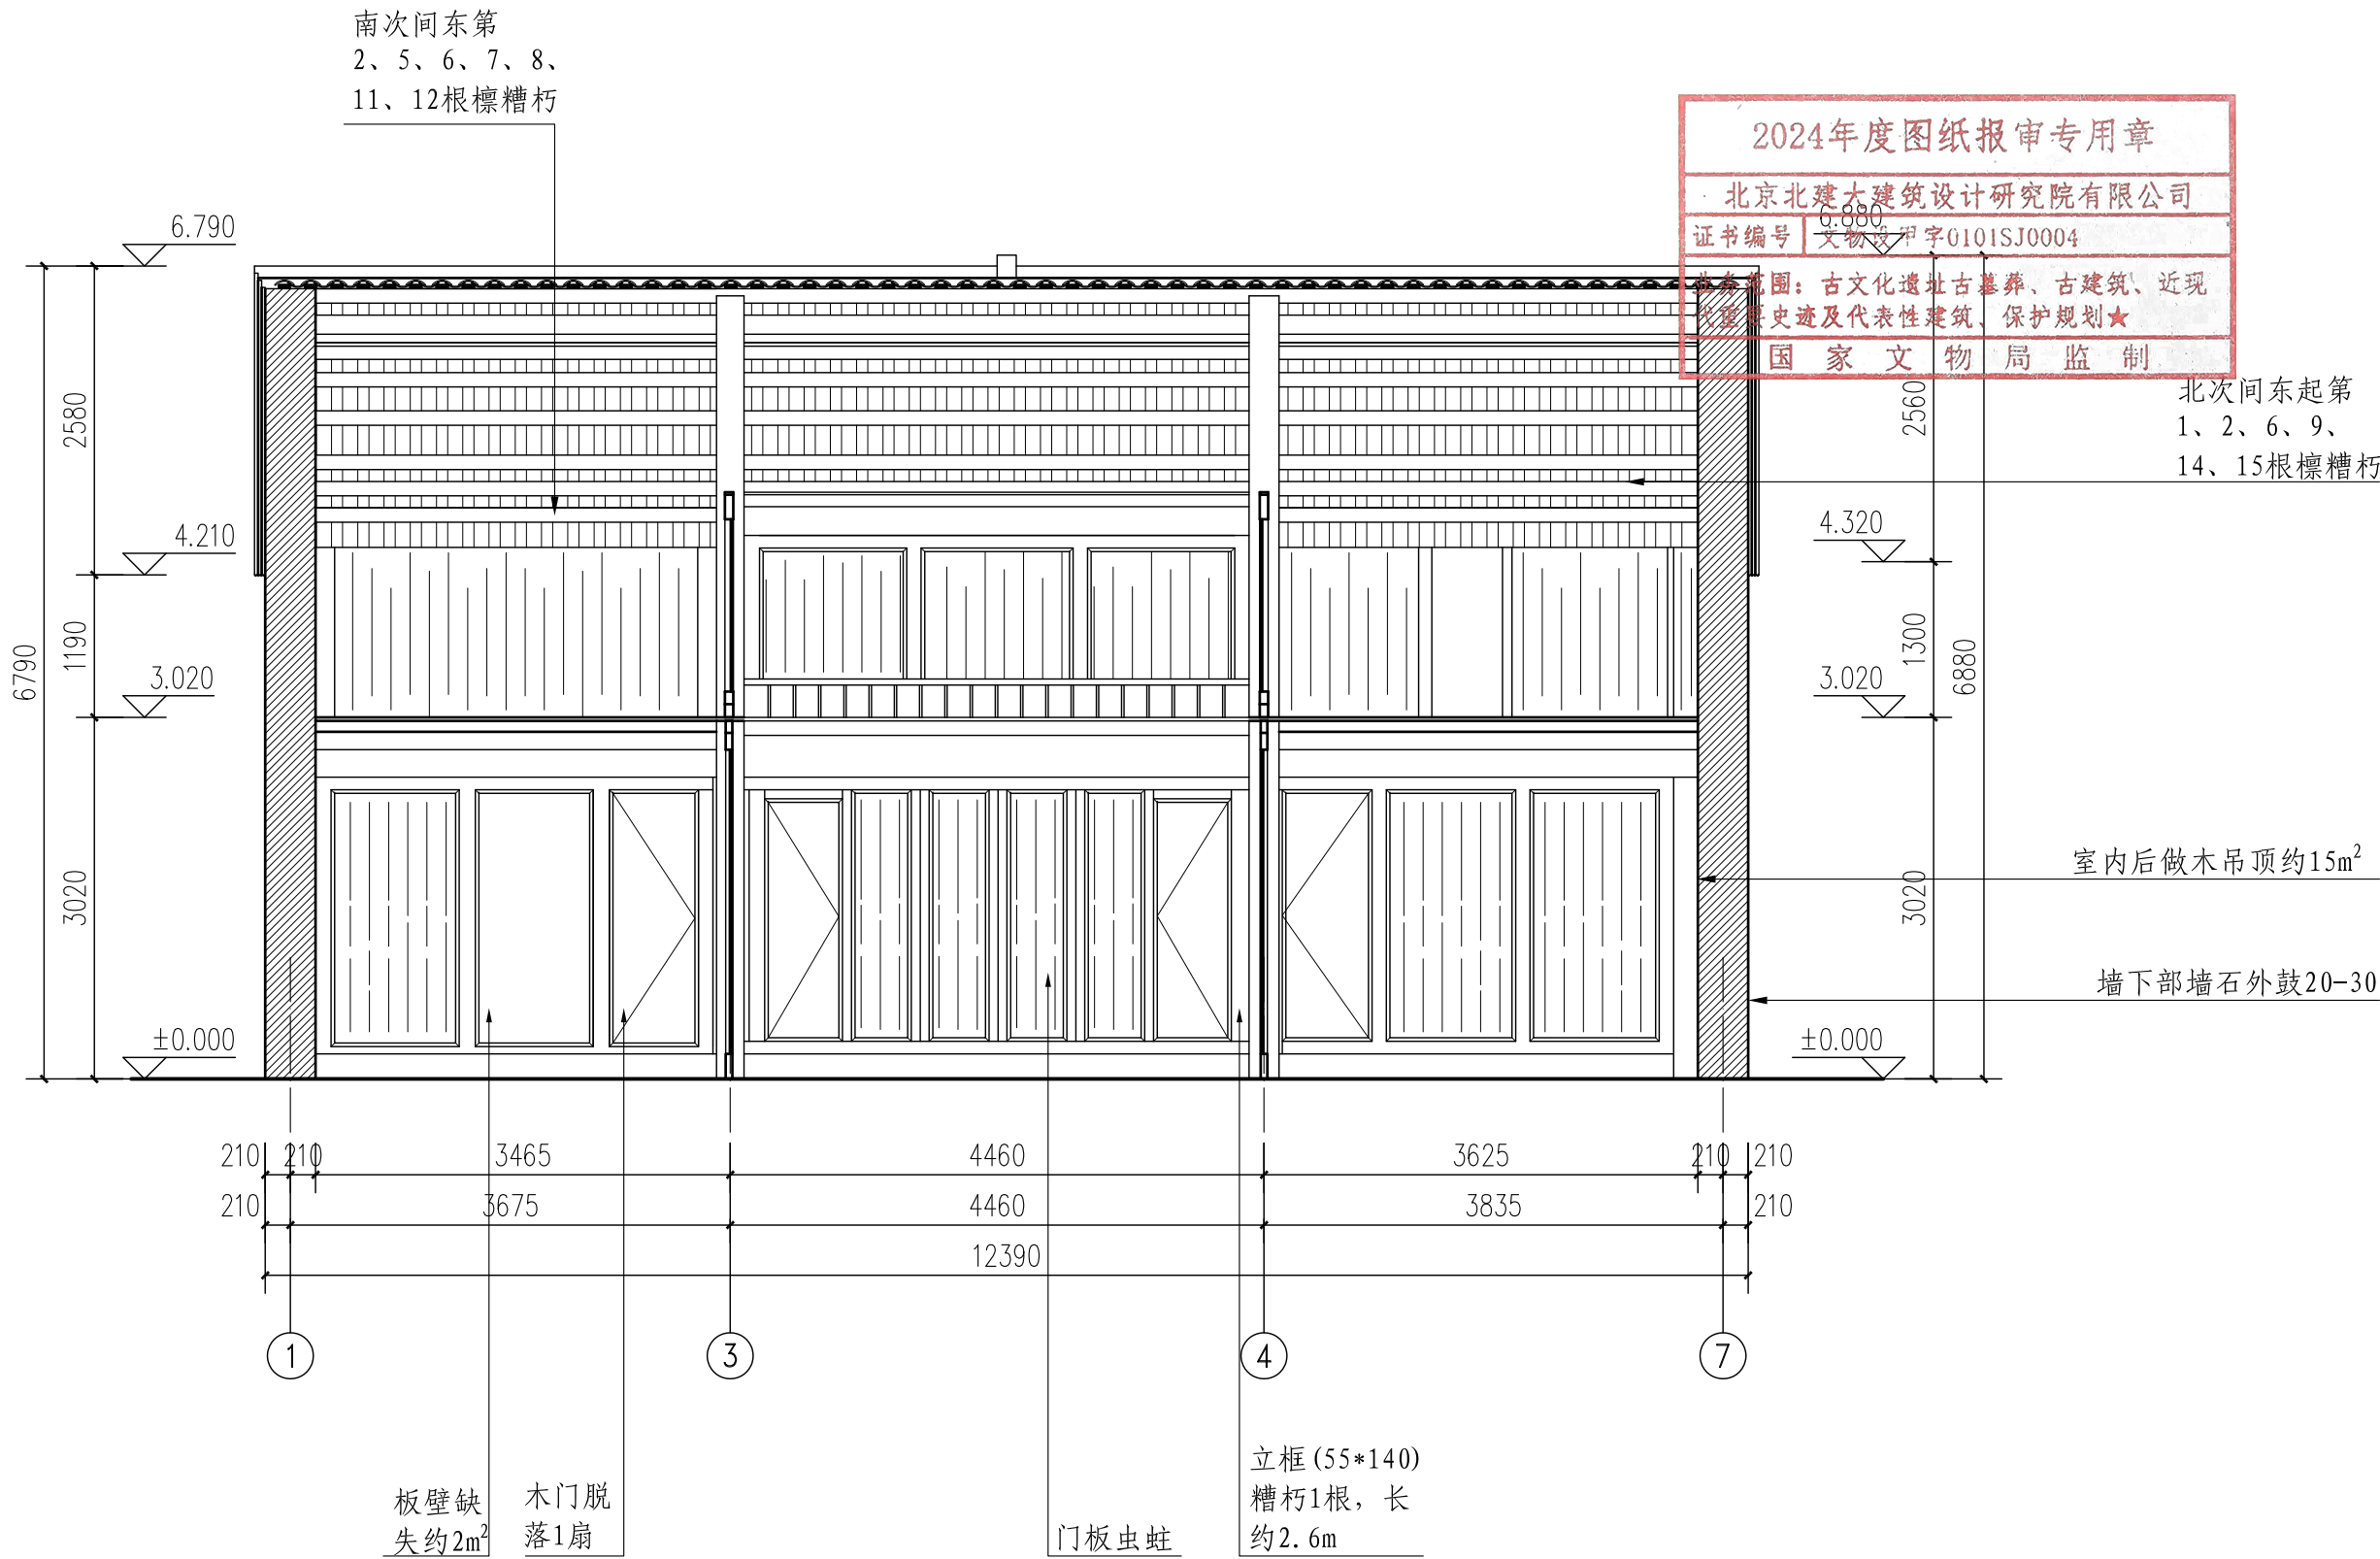

7-7剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国振

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测——
7-7剖面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

80-84-X-21

出图日期 DATE

2025.2



归档记录 FILE. NO.



8-8剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE				工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人 DESIGN	刘国豪	审核 AUDITE	肖永	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	80-84号现状勘测—— 8-8剖面图	图号 DWG. NO.	80-84-X-22
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖永			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖永			归档记录 FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

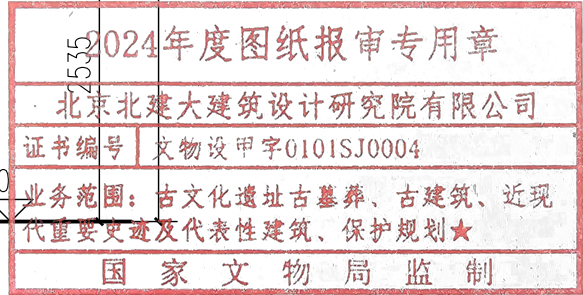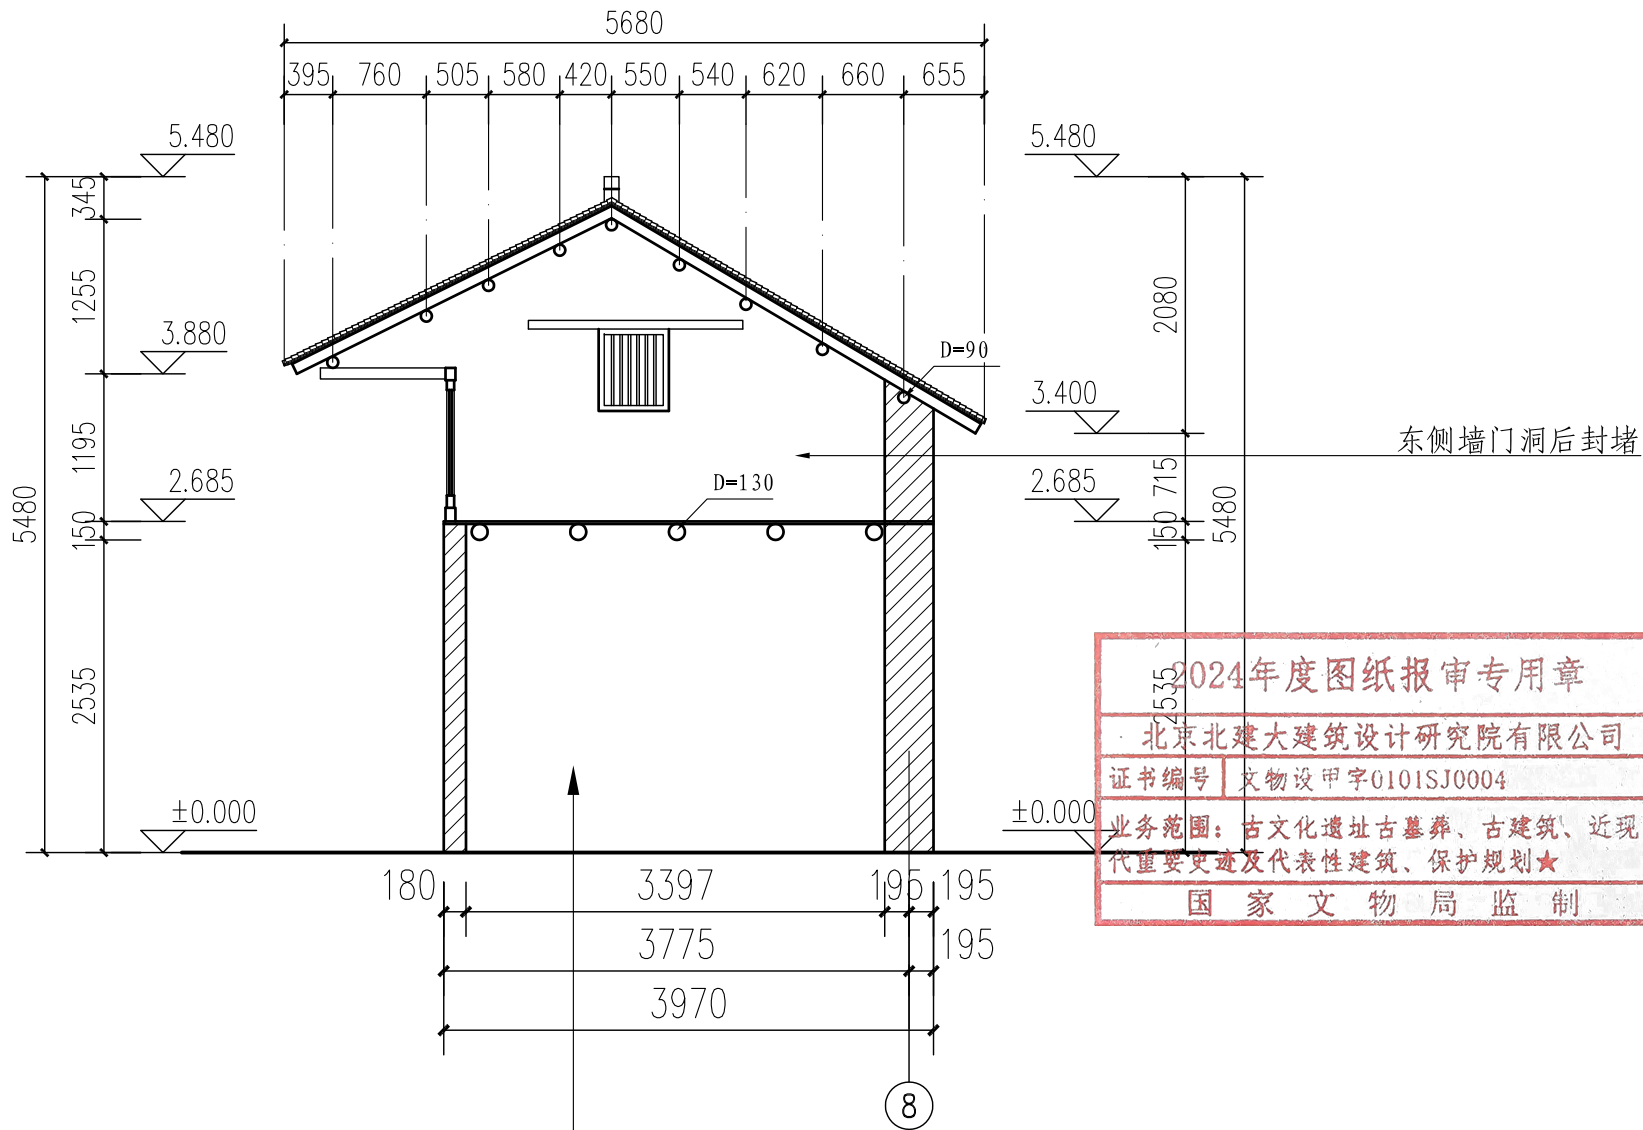

9-9剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国振

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测——
9-9剖面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


80-84-X-23

出图日期 DATE

2025.2


归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

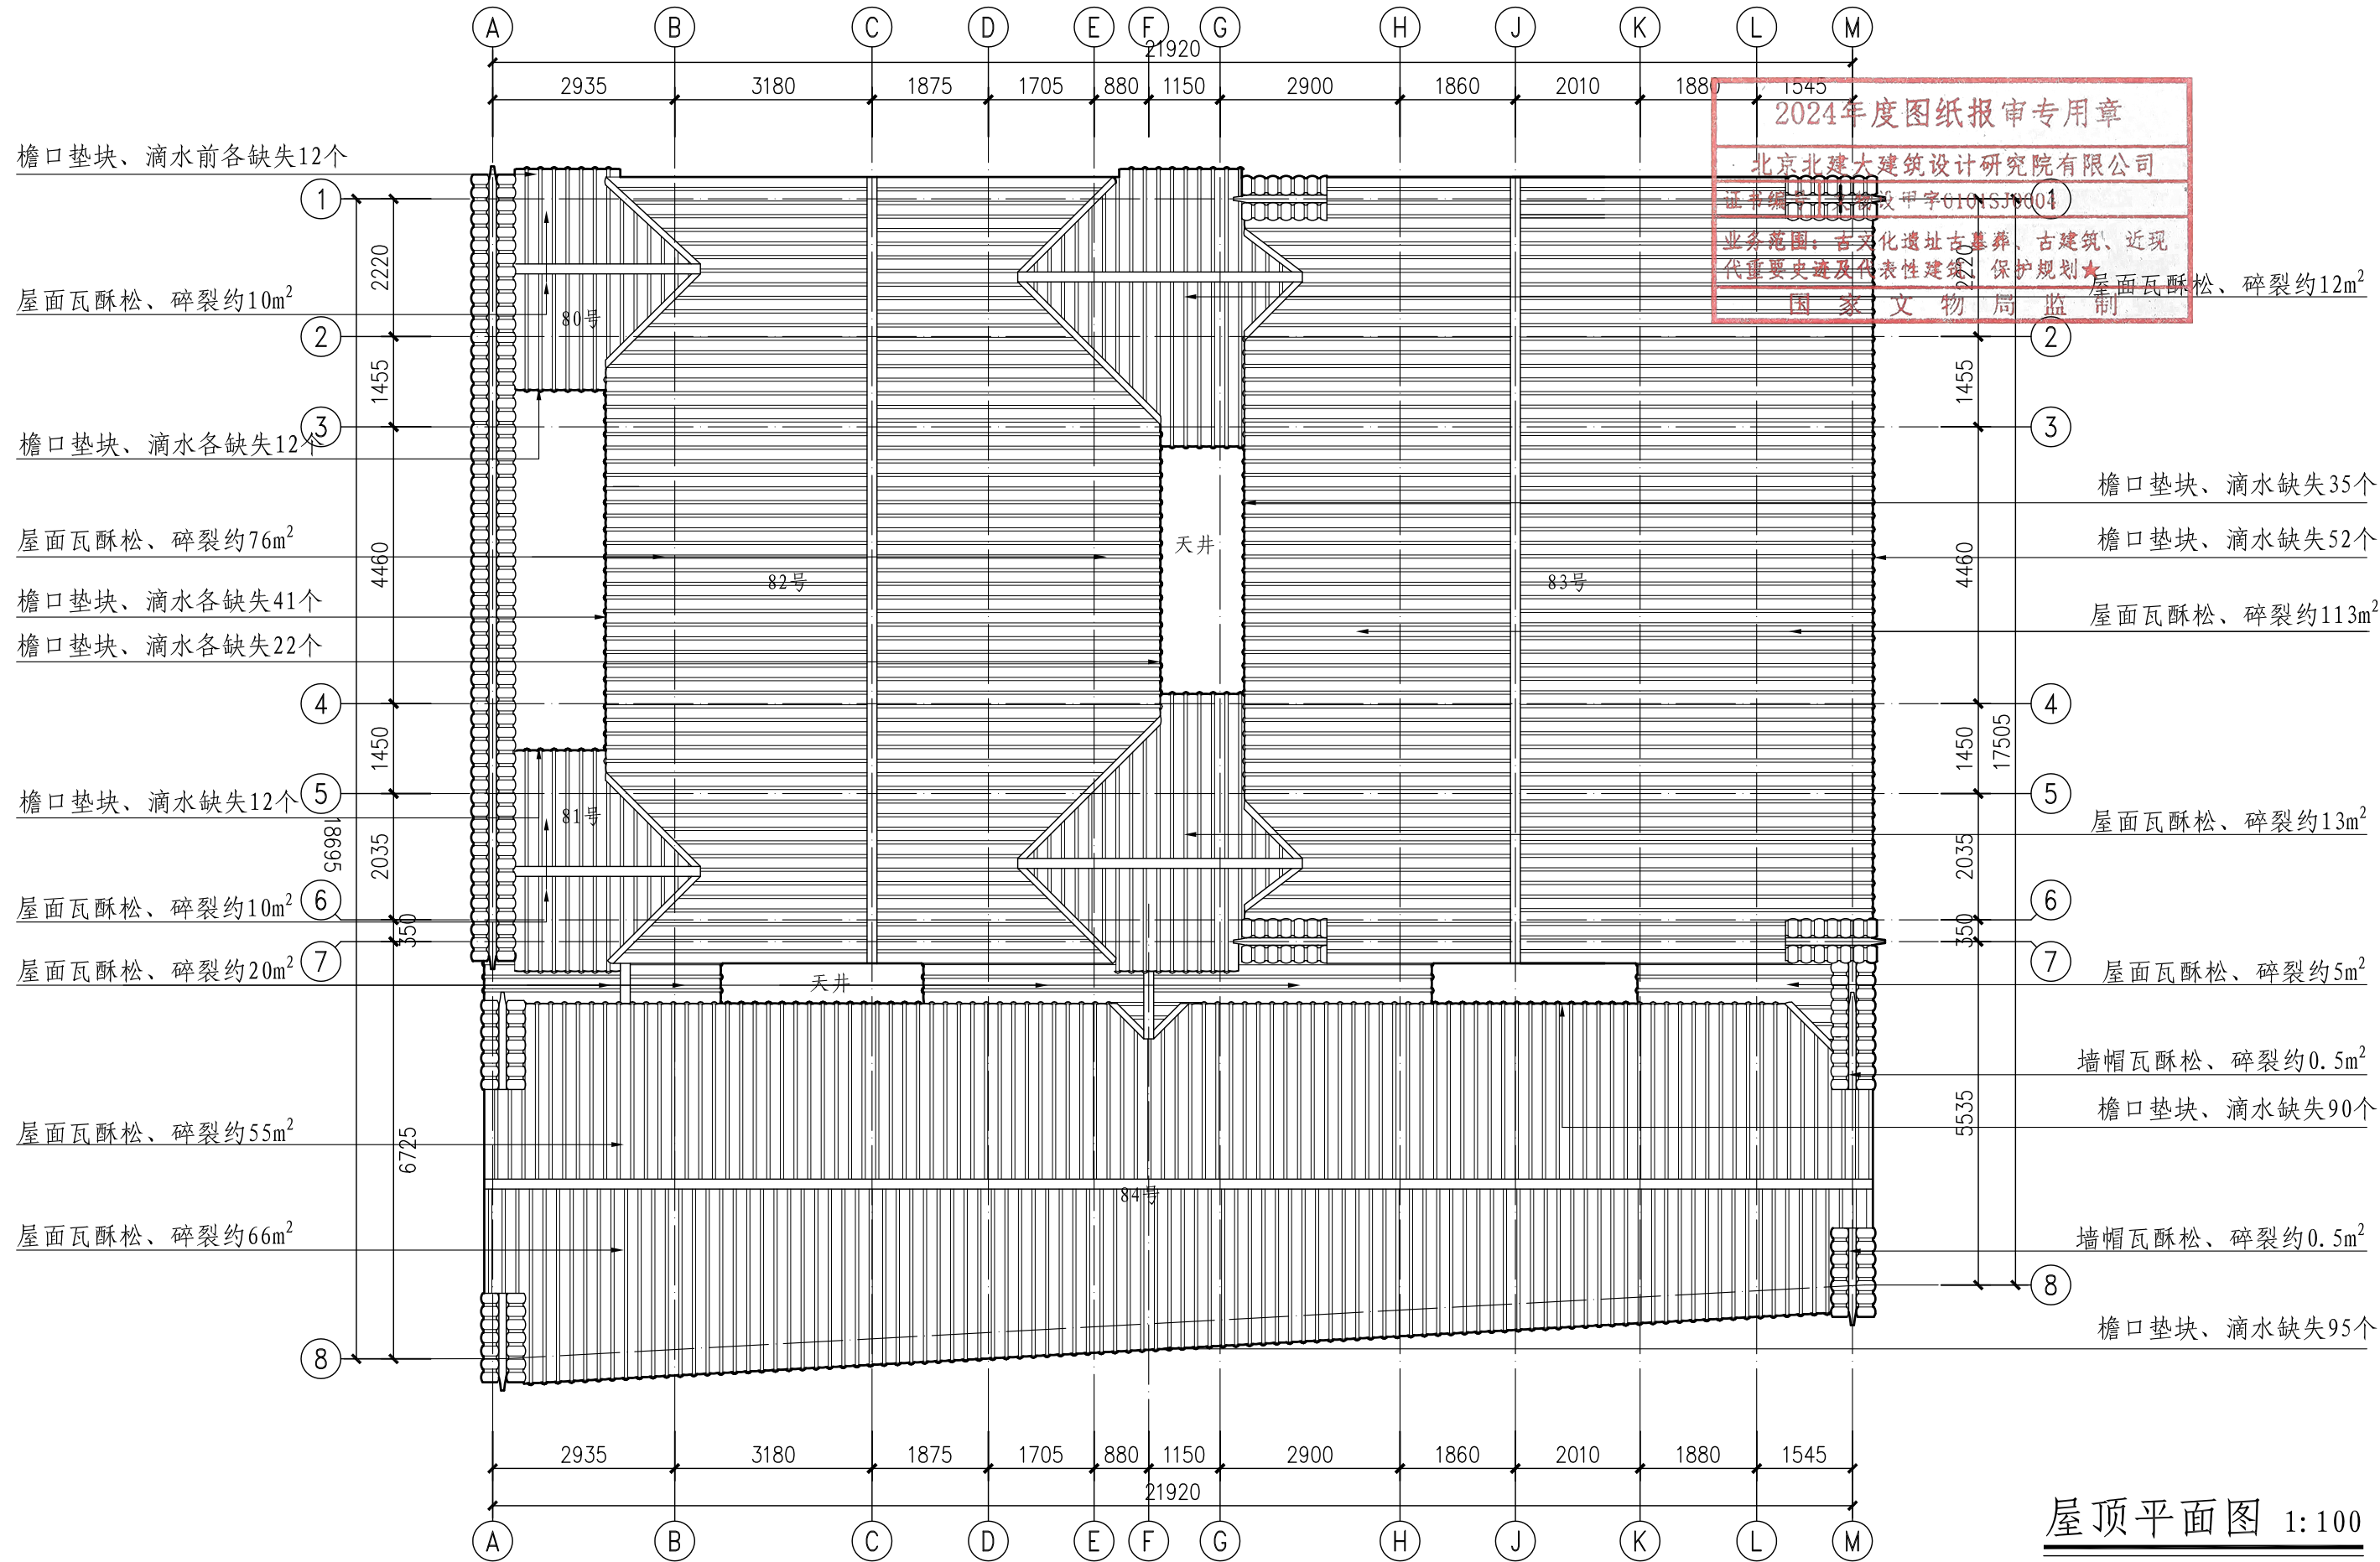


北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人 DESIGN	刘国振	审核 AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	80-84号现状勘测—— 屋顶平面图	图 号 DWG. NO.	80-84-X-24
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.	


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气	
-------	-----	-----	-------	-----	-----	--

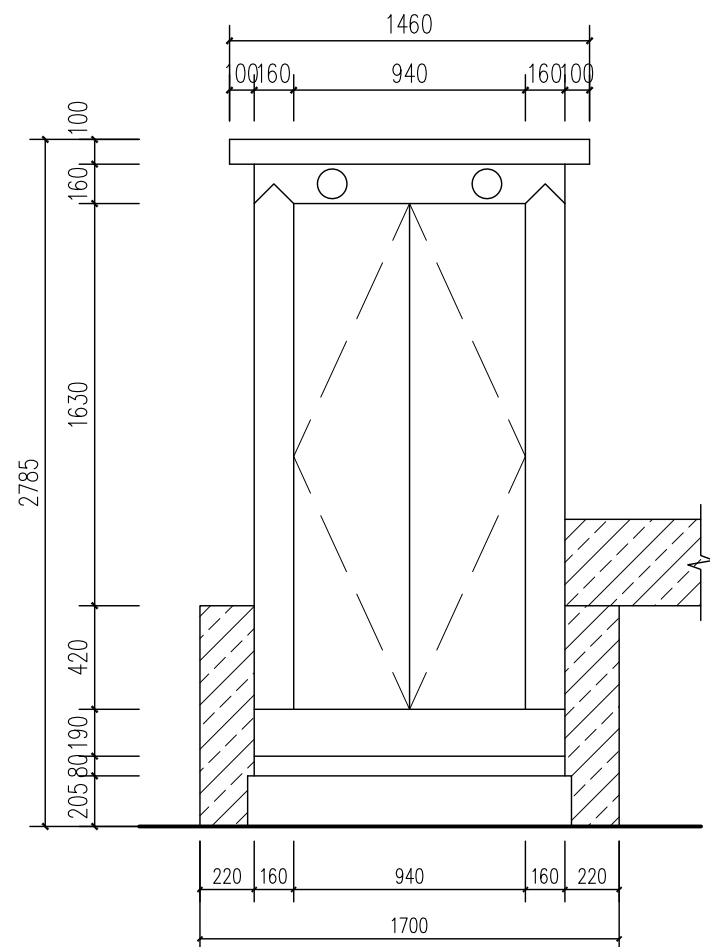


东立面图 1:25

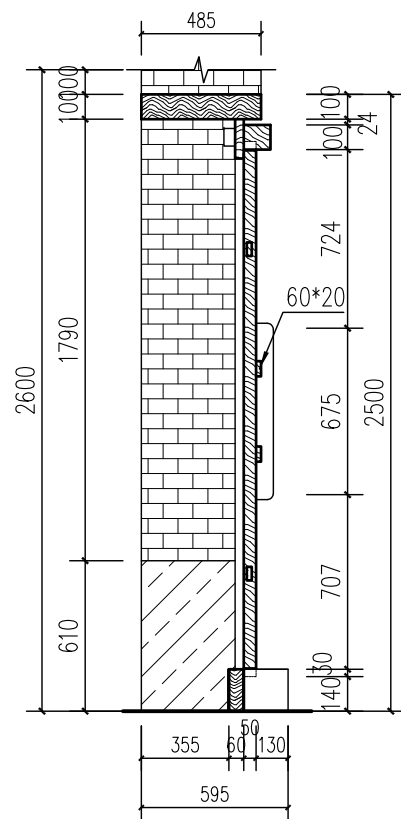


剖面图 1:25

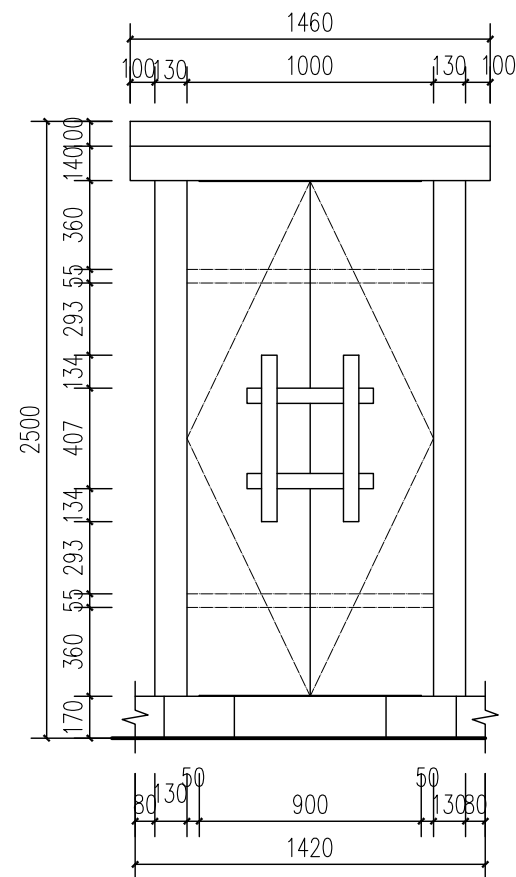

西立面图 1:25

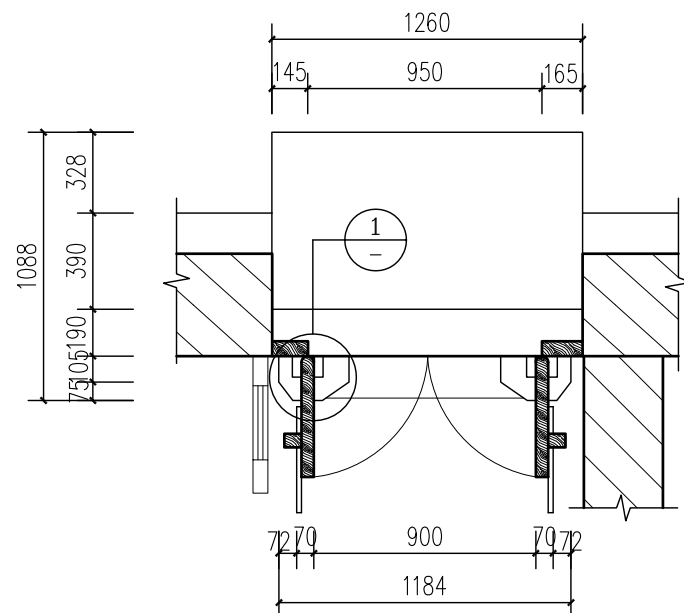

平面图 1:25

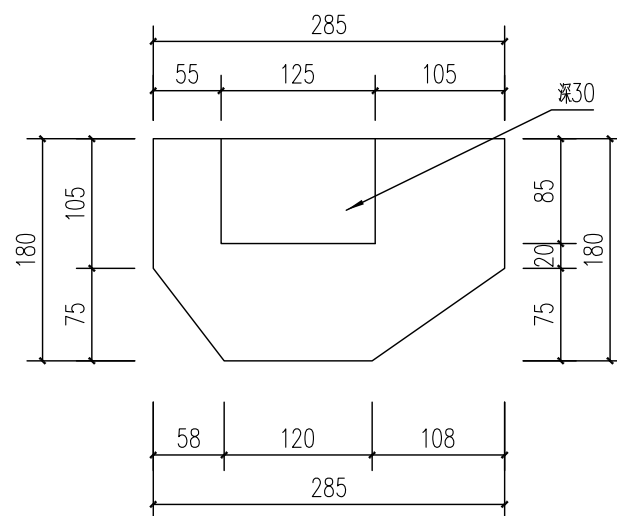

① 1:25

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司 M3 详图 1:25

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现

代重	要史迹及代表性建筑	保护规划★
	图纸名称 DWG. TITLE	
国	家文	物局監制

公司M3详图 1:25

工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
----------------	------------

图号 DWG. NO.	80-84-X-27
-------------	------------

出图日期 DATE	2025.2
-----------	--------

归档记录 FILE.NO.

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国振

审 核 AUDITE

复 核 人 CHECK

赵红梅

審 定 AUTHORIZE

专业负责人 DISP. RES

吴安

项目负责人 PROJ. M


工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68


70-73、80-93号修缮工程

M3详图


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

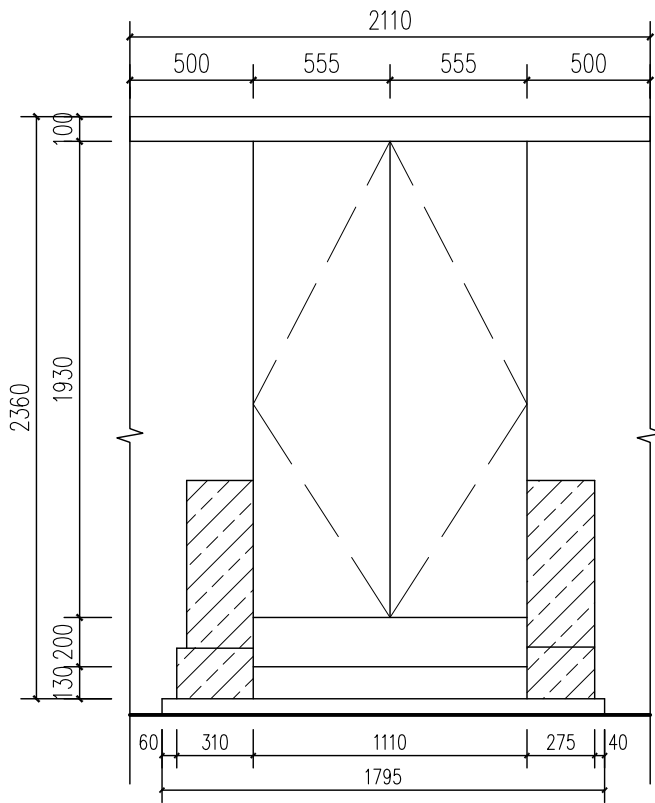


立面图 1: 25

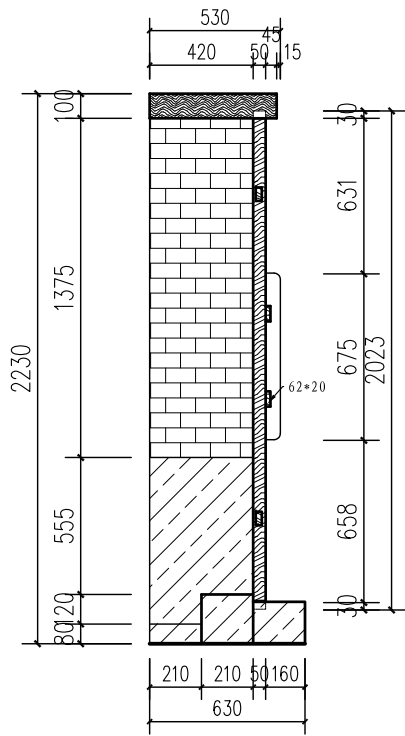


剖面图 1: 25

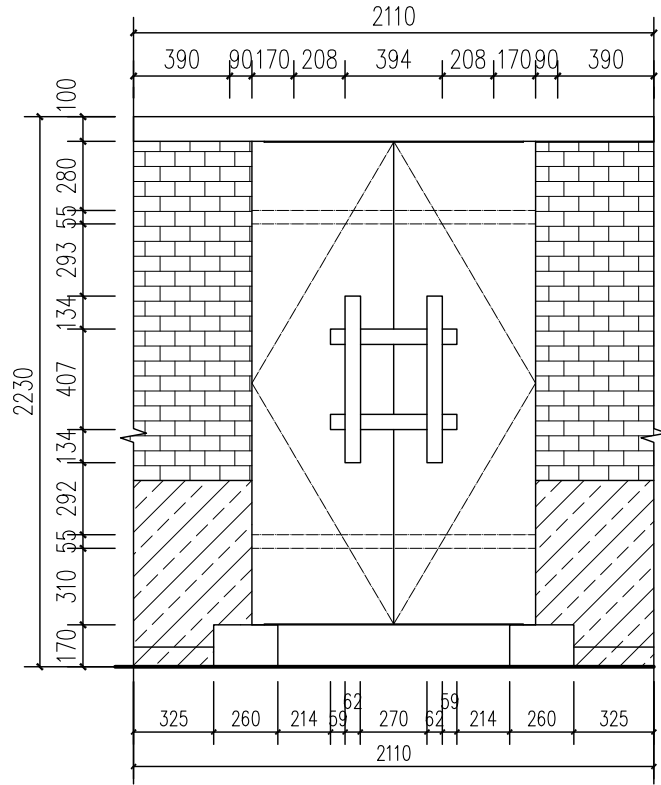

立面图 1: 25

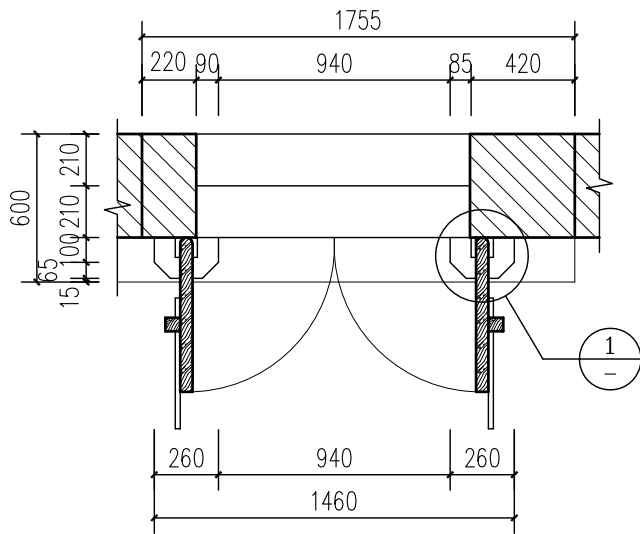

平面图 1: 25

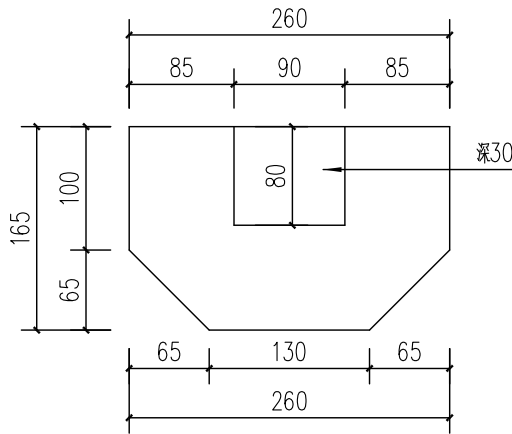

1 1: 25

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	

M4详图 1: 25

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国振

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图 家 纸 名 称

物 资 监 制

80-84号现状勘测——
M4详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图 号 DWG. NO.


80-84-X-28

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项 目 负 责 人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

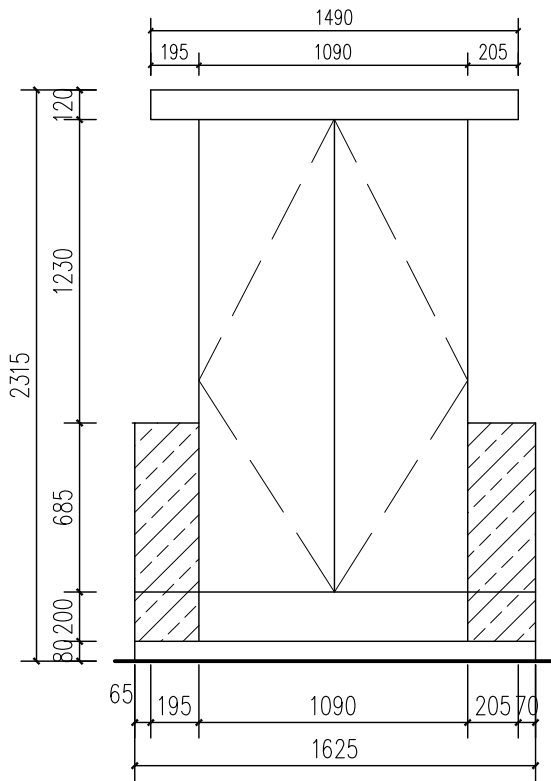



立面图 1: 25

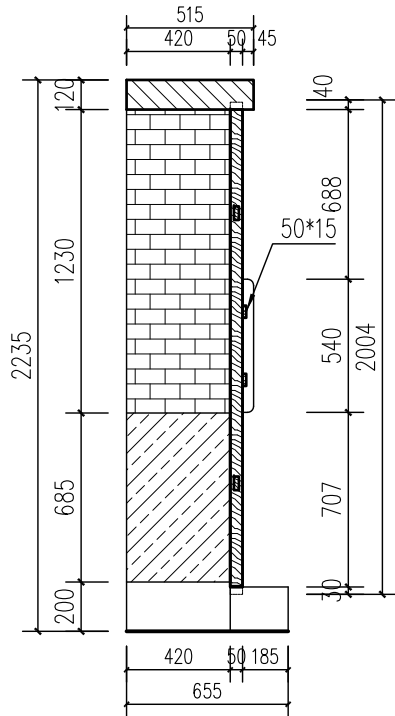


剖面图 1: 25

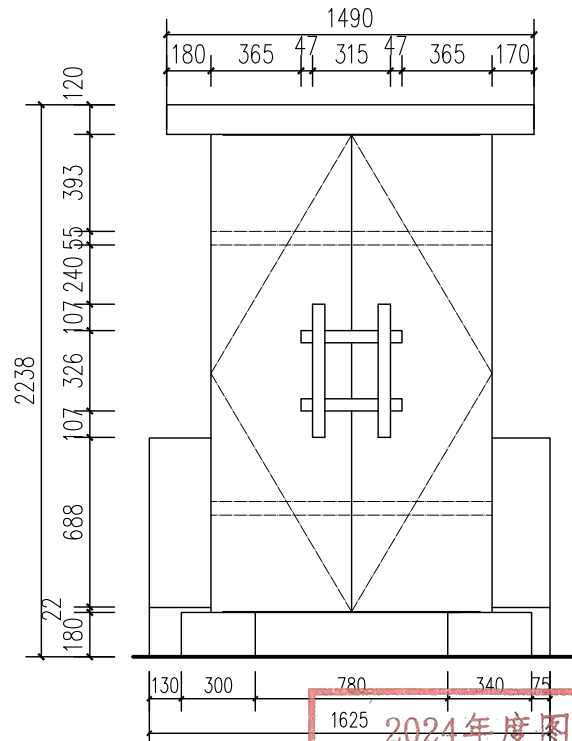

立面图 1: 25

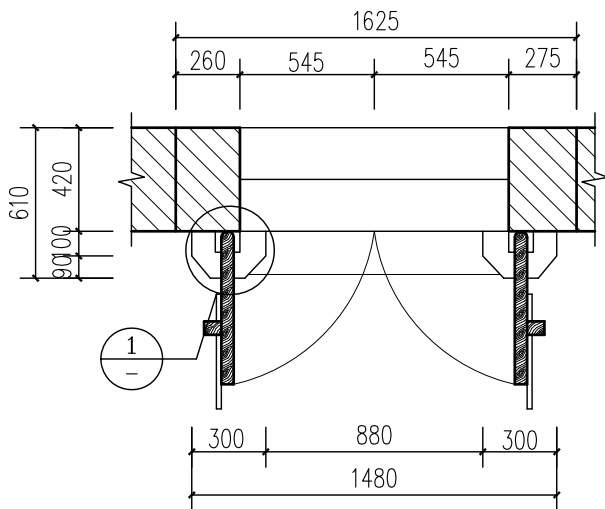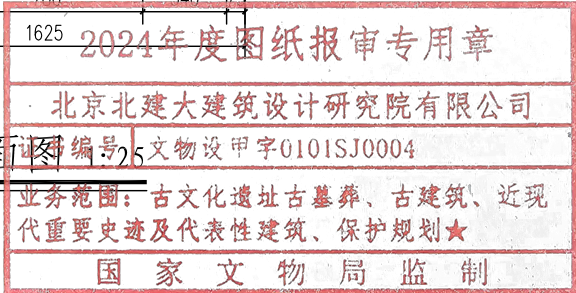

平面图 1: 25

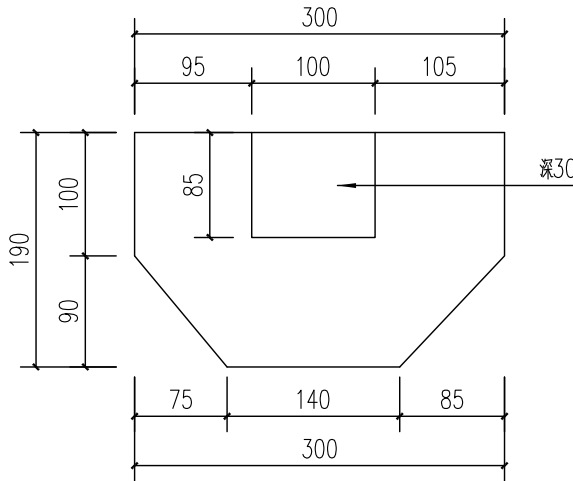

1: 25

M5详图 1: 25

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国振

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号现状勘测——
M5详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


80-84-X-29

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

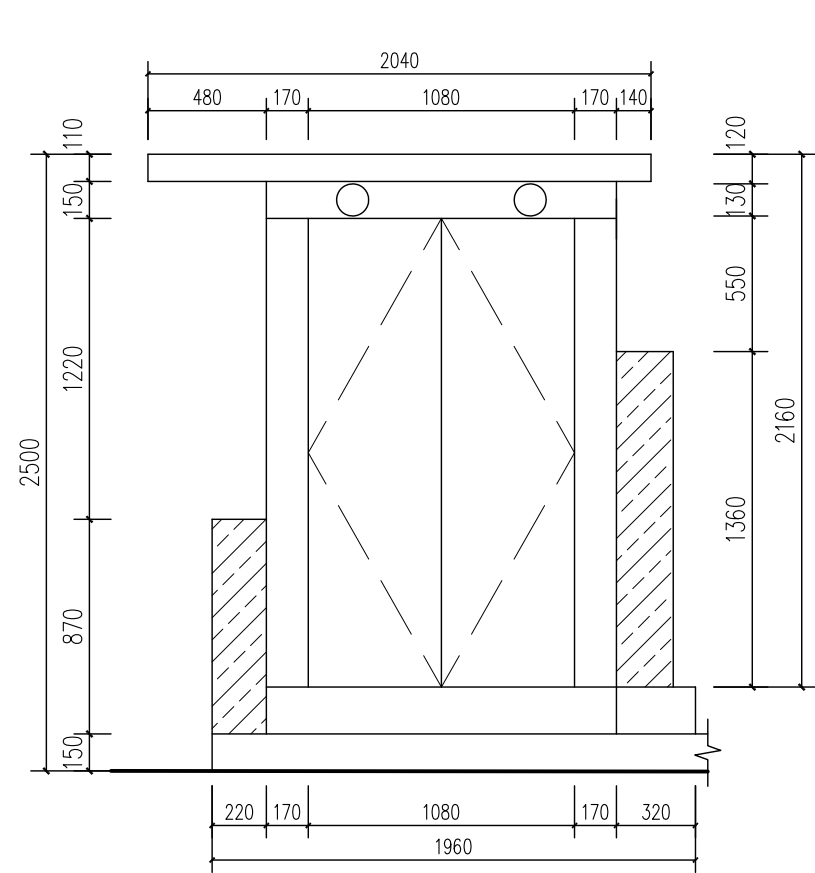


立面图 1: 25

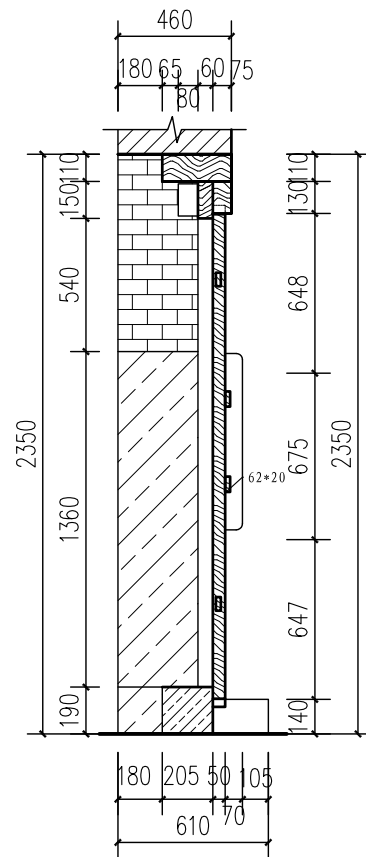


剖面图 1: 25

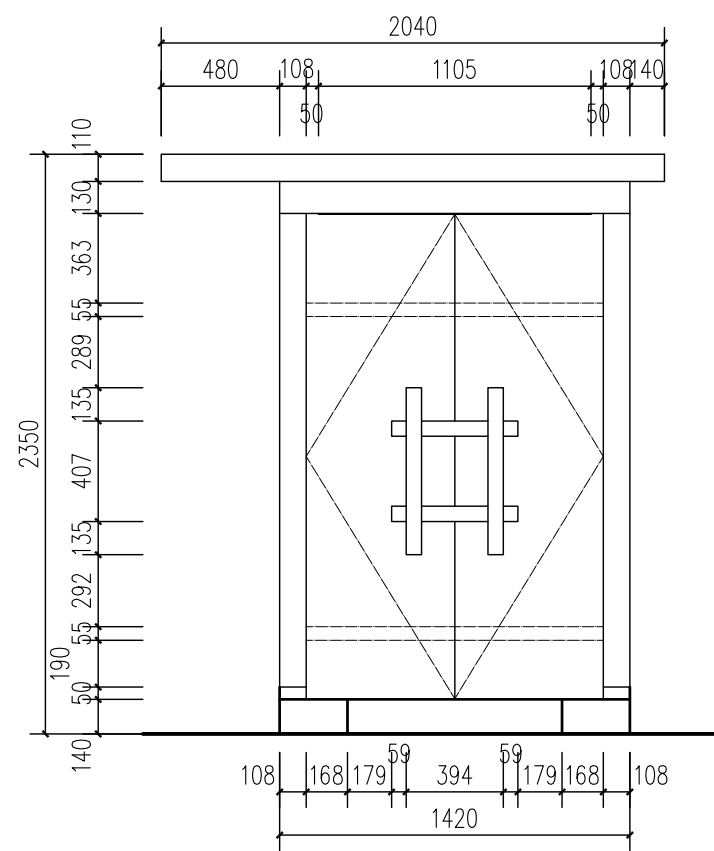

立面图 1: 25

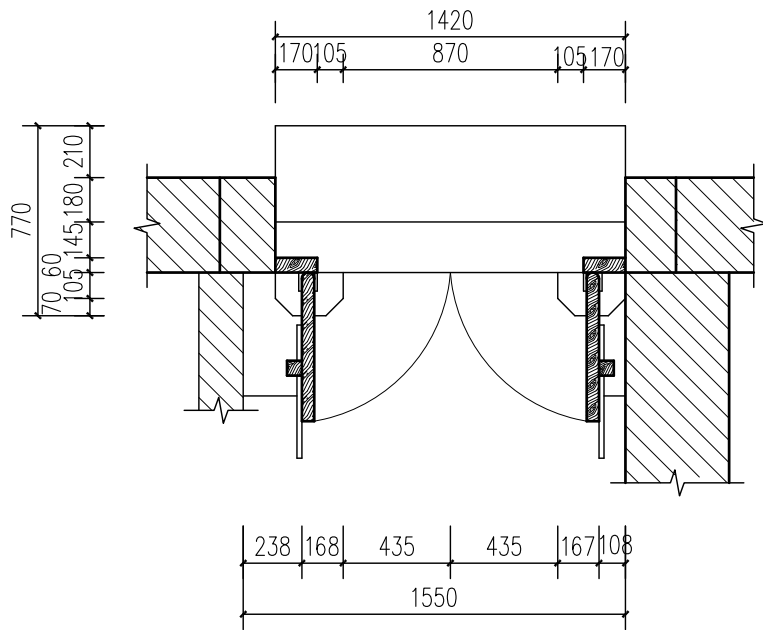

平面图 1: 25

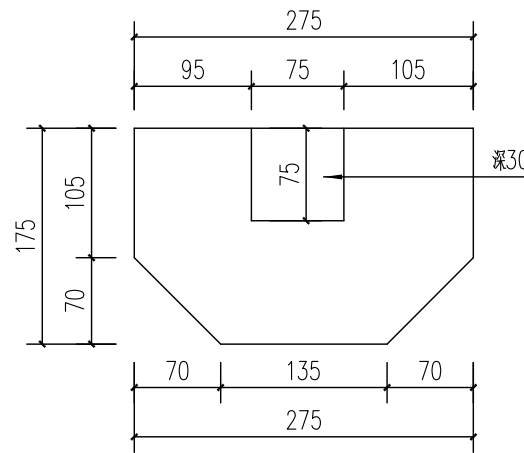

1 1: 25

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68

70—73、80—93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80—84号现状勘测——

M6详图

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

M6详图 1: 25

工程编号 PROJ. NO.

WD1518—040

图号 DWG. NO.


80—84—X—30

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

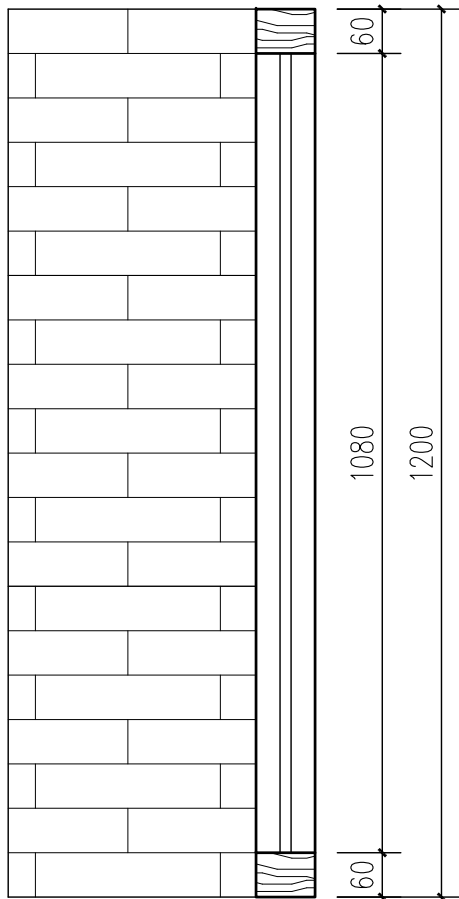

剖面图 1:10

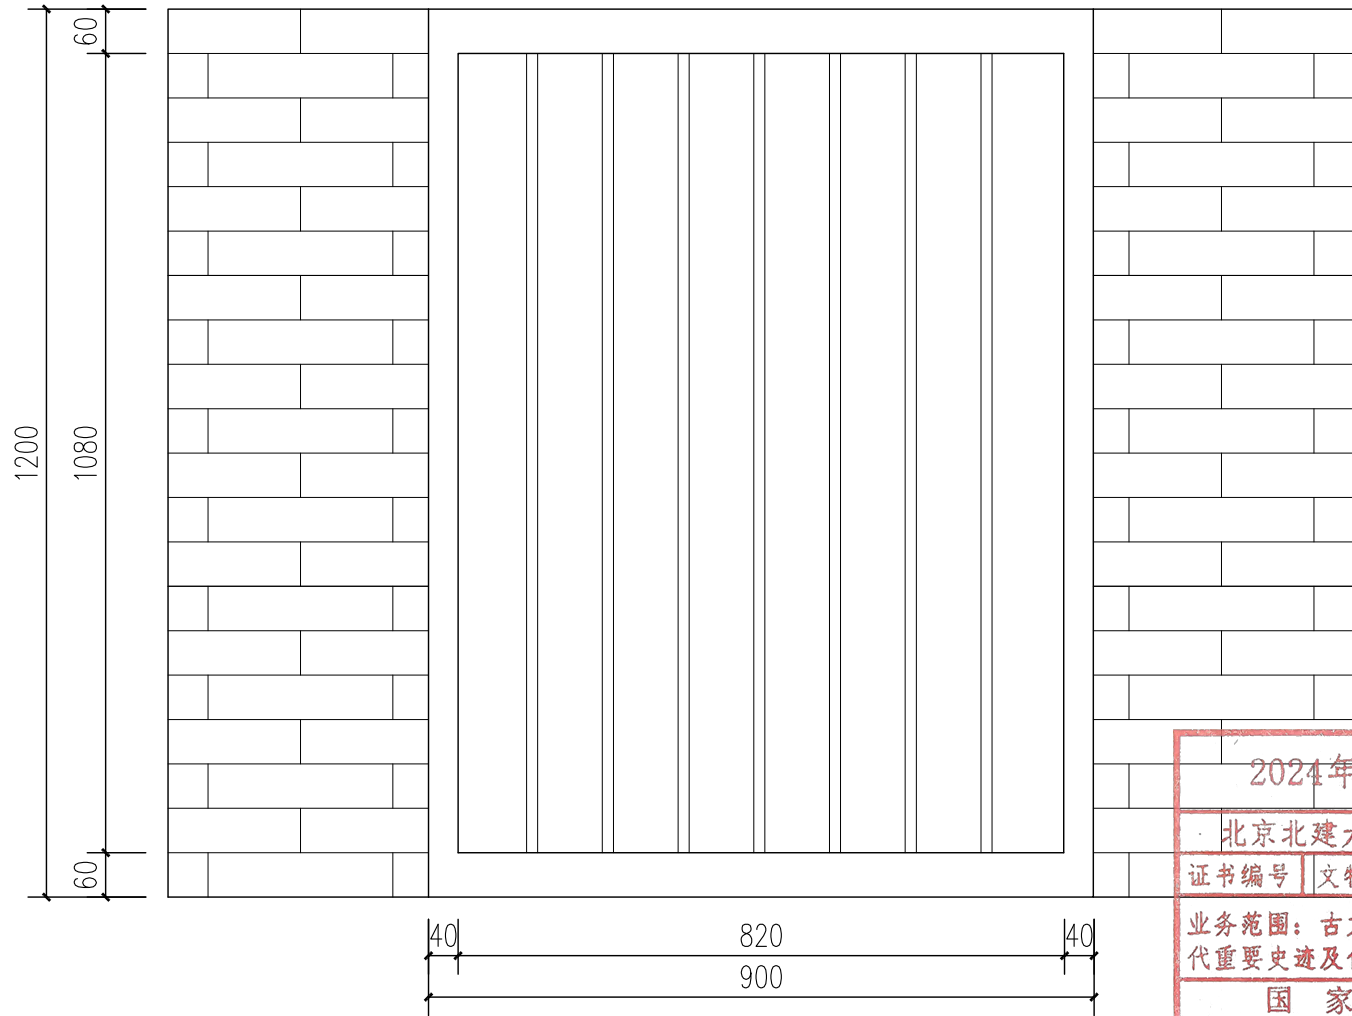

立面图 1:10

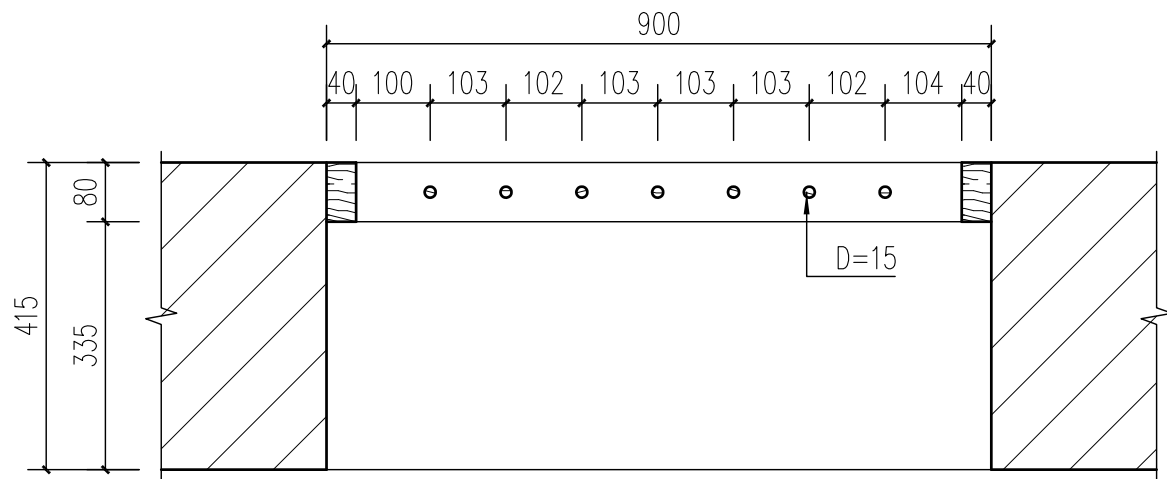

平面图 1:10

C1详图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号修缮设计——
C1详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


80-84-X-31

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

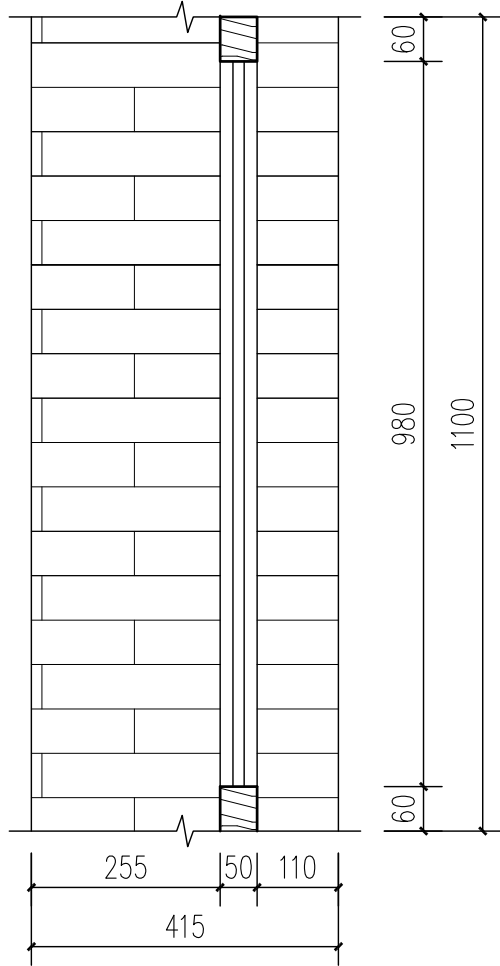


剖面图 1:10

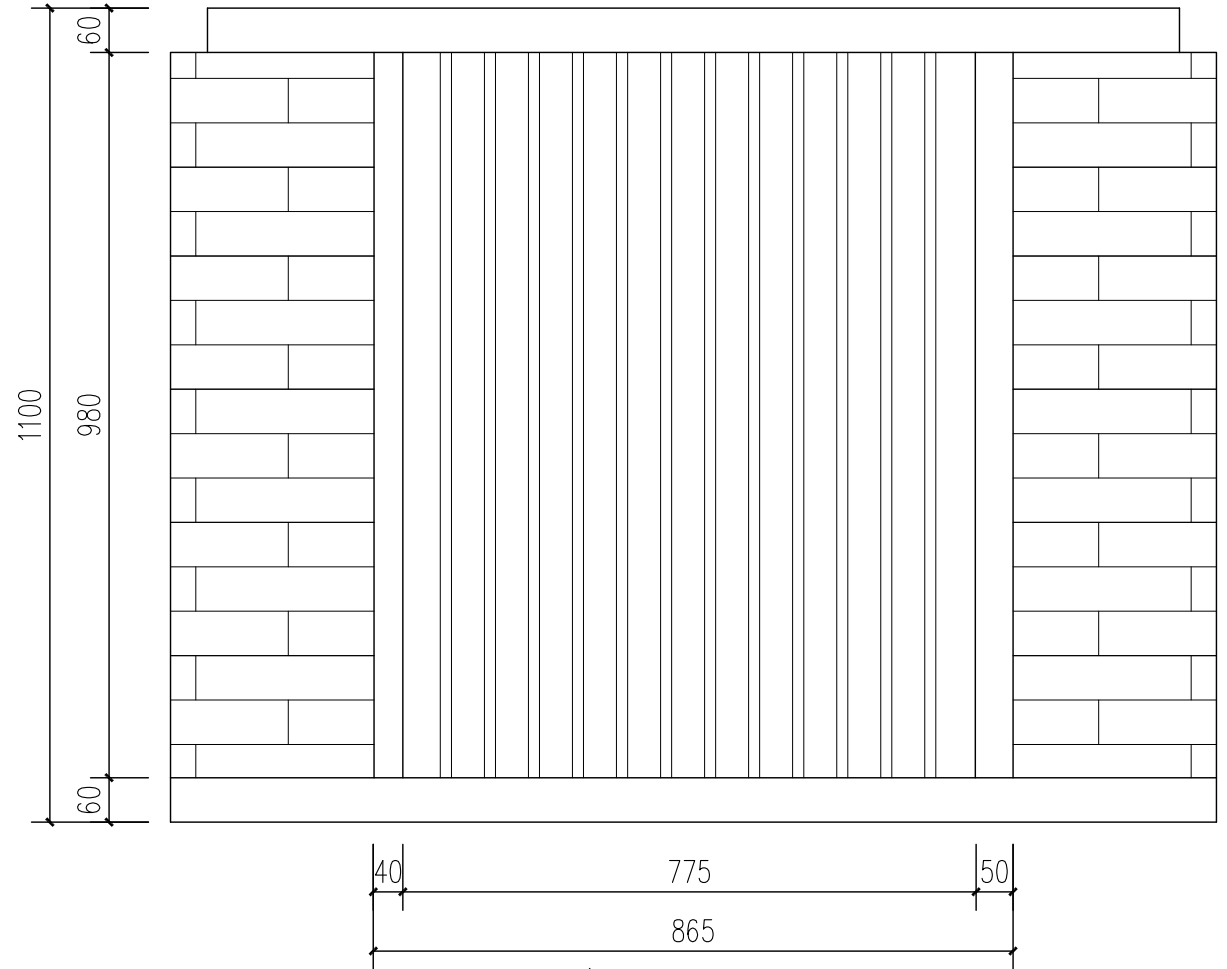

立面图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

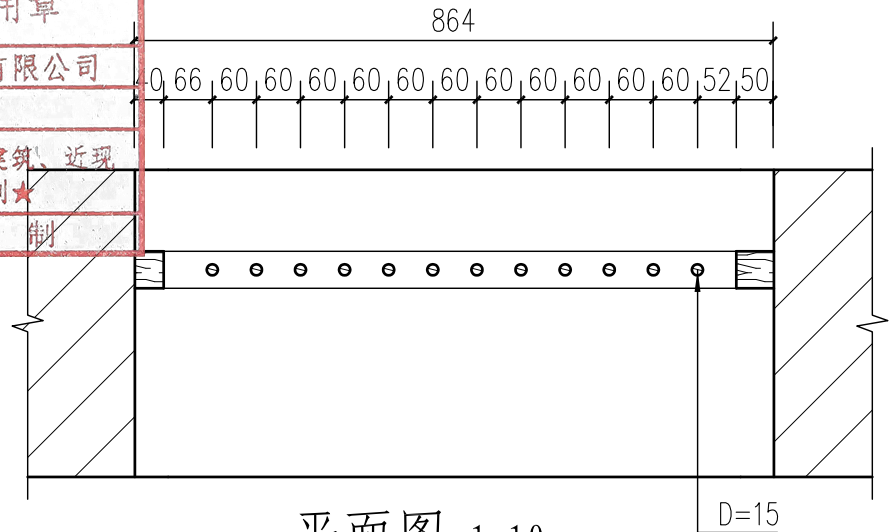

平面图 1:10

C2详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国振

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号修缮设计——
C2详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


80-84-X-32

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.





项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

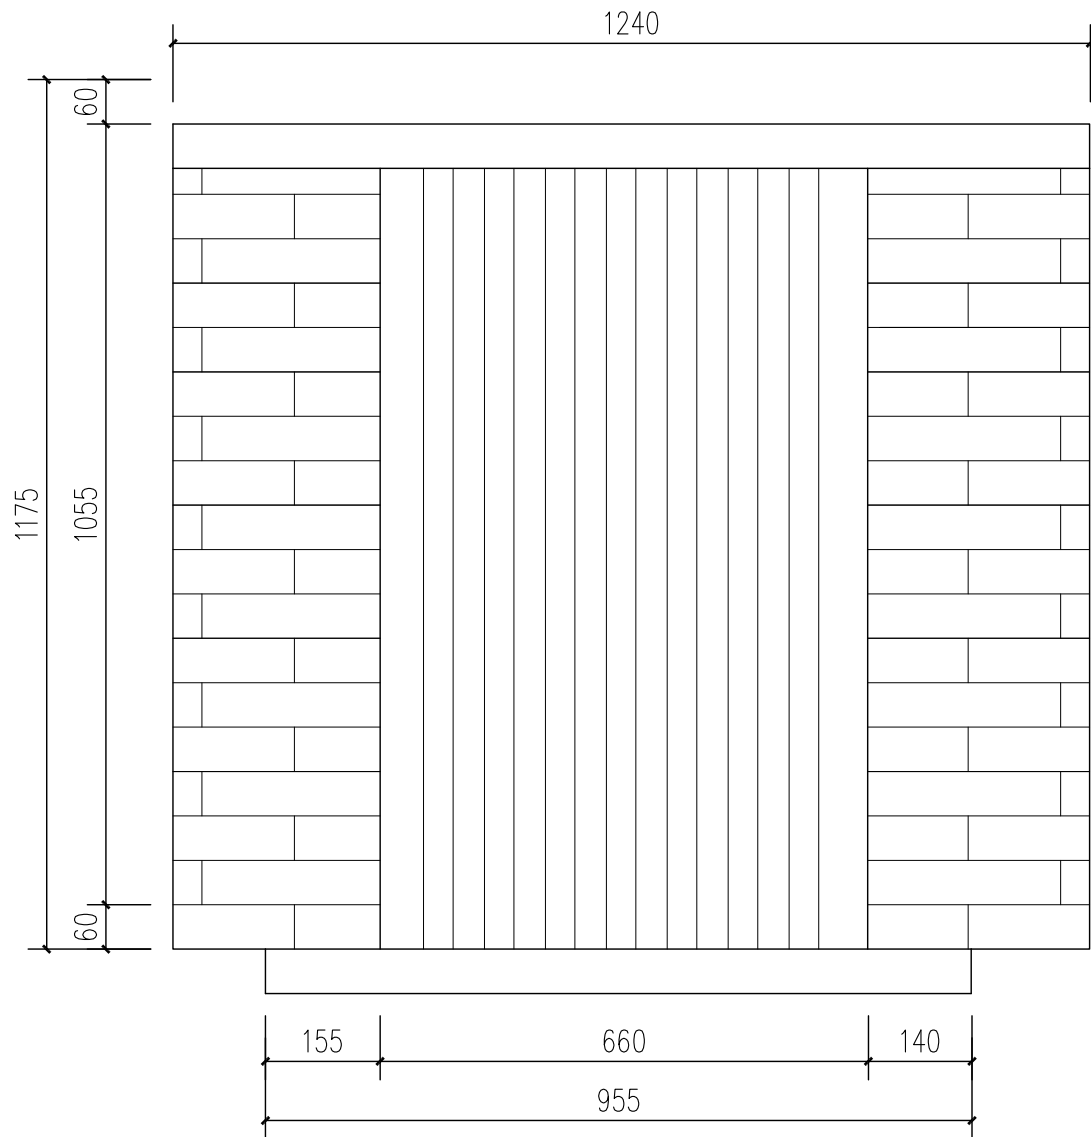

立面图 1:10

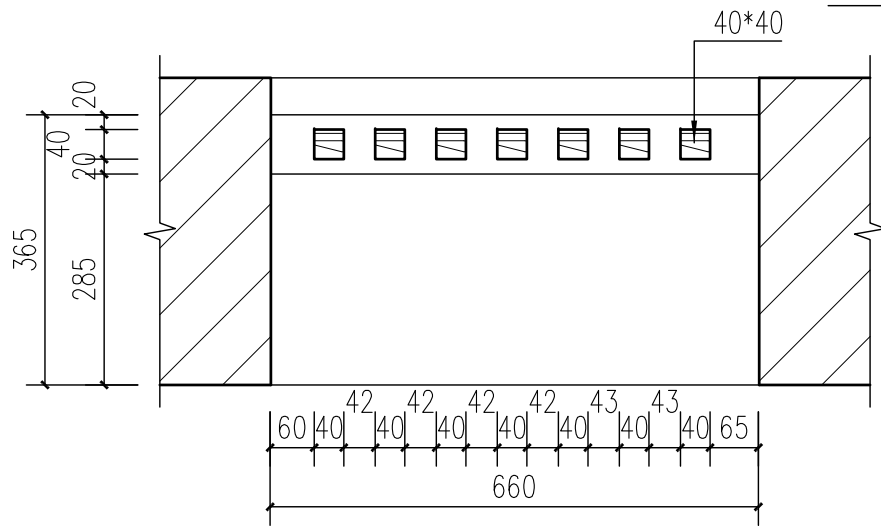

平面图 1:10

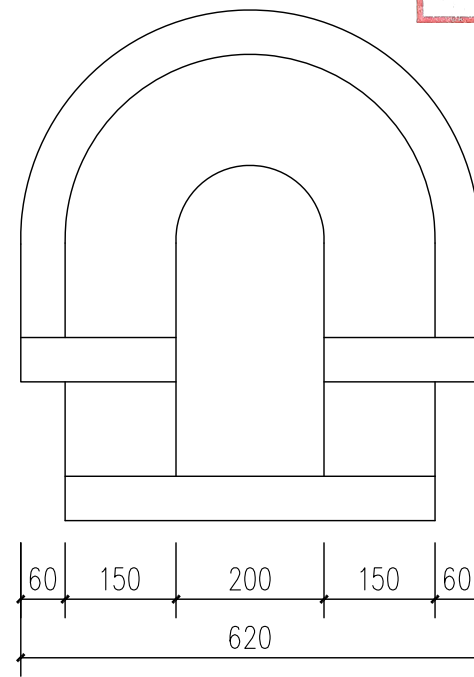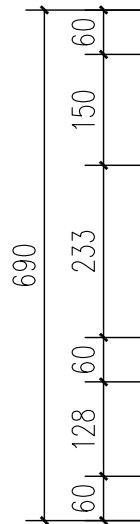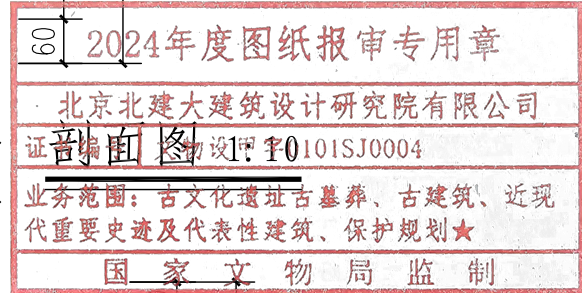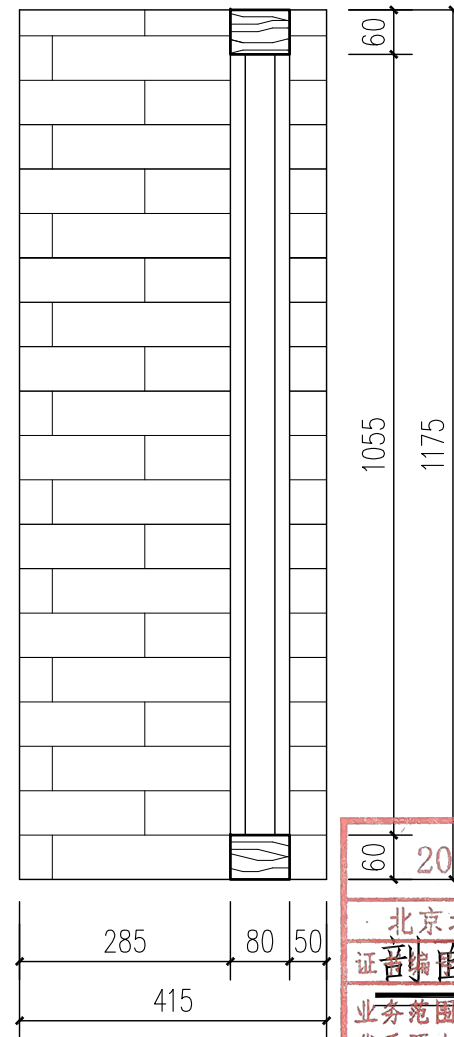

C3详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

刘国栋

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

80-84号修缮设计——
C3详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

80-84-X-33


出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
通	
暖	
水	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	


门窗明细表			
编号	数量 (樘)	窗尺寸	详图图号
M-1	1	1070*1900	80-81-X-25
M-2	1	1260*2050	80-81-X-26
M-3	1	1260*2090	80-81-X-27
M-4	1	1110*1960	80-81-X-28
M-5	1	1090*1915	80-81-X-29
M-6	1	1420*1900	80-81-X-30
C-1	1	900*1200	80-81-X-31
C-2	1	865*1100	80-81-X-32
C-3	1	660*1175	80-81-X-33

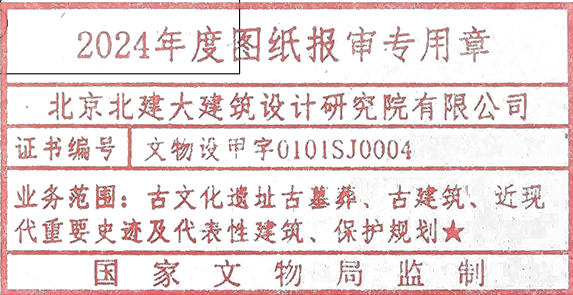

门窗明细表 1:80

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518—040
	设 计 人 DESIGN	刘国振	审 核 AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68 70—73、80—93号修缮工程	80—84号现状勘测—— 门窗明细表	图 号 DWG. NO.	80—84—X—34
	复 核 人 CHECK	赵红梅	审 定 AUTHORIZE			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.	

13、85—86 号现状残损调查表

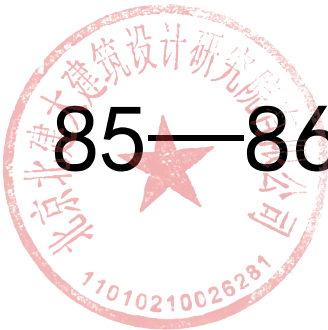

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设审字[010]第10004号
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

2024年度图纸报审专用章

85—86号现状残损调查表

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

85—86号建筑概况

85—86号建于清代，位于长岗岭村西面，坐北朝南，占地面积 379.97 平方米，建筑面积 816.68 平方米。通面阔约 12 米，通进深约 20 米，青瓦屋面，本瓦作叠瓦脊。门房檐口及正房上方均置吊顶板，大木梁架均为穿斗式梁架。前檐墙由青砖垒砌，后檐墙为土坯砖砌筑，山墙两侧开门，墙上置木窗，装修置精美雕刻图案棂条窗，形制独特，具有典型的明清时代特点，有着较高的艺术价值，在民居建筑史和艺术史上有着一定的地位。



鸟瞰图



俯视图



西立面



东立面（鸟瞰）

残损归纳

一、85-86号：

1、台基地面：1）地面三合土破损、缺失，凹凸不平，局部后做瓷砖、水泥地面；院落杂土地面，堆积杂物；（详见85-86号现状勘察照片：编号04-09）

2）台明堆积杂物，台明条石松动、位移缝灰脱落，局部破损、缺失；台明台帮缺失，后砌红砖台帮；（详见85-86号现状勘察照片：编号10-13）

3）天井石板地面缝灰脱落，石板松动，缝隙生长杂草；台阶石板松动、位移，破损、断裂，后用水泥修补（详见85-86号现状勘察照片：编号14、15、16）

4）86号后檐墙坍塌，排水沟被掩埋；（详见85-86号现状勘察照片：编号17）

2、墙体墙帽：1）墙基处生长苔藓，砖缝生长杂草；墙砖缝灰脱落，墙石松散；墙体开裂；墙面后开孔洞，后抹水泥；雨水冲刷墙面土坯砖酥碱剥落严重；（详见85-86号现状勘察照片：编号18-32）

2）86号后檐墙体坍塌，残存部分墙基，残存墙体歪闪；（详见85-86号现状勘察照片：编号33）


3）墙顶砖拔檐缝灰松动、脱落，86号西山墙后拆改，原为硬山后改为悬山屋面山尖拔檐缺失不存。（详见85-86号现状勘察照片：编号34、35、36）

4）窗下槛墙缝灰松动脱落，表面生长青苔（详见85-86号现状勘察照片：编号37、38）

3、大木构架：1）柱根糟朽（详见85-86号现状勘察照片：编号39-46）

2）穿、枋、过梁变形糟朽；地梁糟朽；（详见85-86号现状勘察照片：编号47-52）

- 3) 楼枕糟朽、断裂、脱落缺失; 楼板糟朽、缺失; (详见85-86号现状勘察照片: 编号55-64)
- 4) 檩条糟朽; 椽板变形、糟朽; (详见85-86号现状勘察照片: 编号65-69)
- 5) 椽板变形、糟朽; (详见85-86号现状勘察照片: 编号70)
- 6) 封檐板缺失; (详见85-86号现状勘察照片: 编号71、72)
- 4、装饰装修: 1) 石门槛断裂, 木门槛磨损严重; 木门框、门扇变形、糟朽, 部分缺失; (详见85-86号现状勘察照片: 编号73-84)
- 2) 木窗缺失, 后换与原制不符; 残存木窗松动、变形糟朽; (详见85-86号现状勘察照片: 编号85、86、87)
- 3) 板壁装修雨渍、虫蛀, 松动、变形部分糟朽、缺失; (详见85-86号现状勘察照片: 编号88、89、90、91、92)
- 4) 吊顶板、龙骨糟朽; (详见85-86号现状勘察照片: 编号93、53、54)
- 5) 室内外墙面抹灰污损、脱落; (详见85-86号现状勘察照片: 编号94、95)
- 5、屋顶瓦面: 屋面瓦、墙帽瓦酥松、碎裂; 屋面檐口垫块、滴子部分缺失; 屋面青瓦脊、墙帽脊酥松、碎裂。 (详见85-86号现状勘察照片: 编号96、97、98、99、100、101)
- 6、油 饰: 85-86号建筑木构件表面无油饰, 表面水渍。 (详见85-86号现状勘察照片: 编号102、103)
- 7、电 气: 建筑室内及周边电气线路老化, 且布置杂乱, 紧挨木构件固定, 存在安全隐患。 (详见85-86号现状勘察照片: 编号104)
- 8、虫 害: 木构件均存在虫蚁蛀蚀情况, 且局部蛀蚀严重;
- 9、其 他: 室内后砌隔墙 (详见85-86号现状勘察照片: 编号105) ; 紧挨建筑后接建房屋。

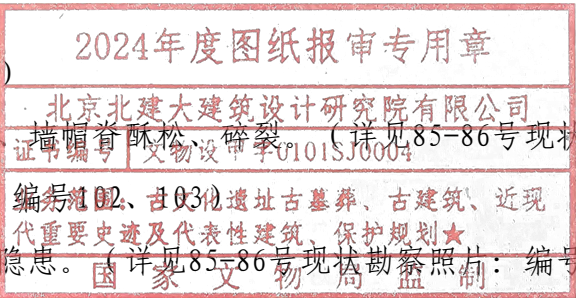

85-86 号现状勘察照片					
编号 01		编号 02		编号 03	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号南立面		85 号北立面		86 号南立面	
编号 04		编号 05		编号 06	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号西次间隔墙南侧		85 号东廊屋		85 号东次间	
外观现状	后做水泥地面	外观现状	室内后做水泥地面	外观现状	后做瓷砖地面

编号 07		编号 08		编号 09	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号西次间地面		86 号东次间后室		85 号前檐天井东侧	
外观现状	三合土破损，凹凸不平	外观现状	地面三合土破损，凹凸不平	外观现状	杂土地面堆积杂物，后搭木棚
编号 10		编号 11		编号 12	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号前檐台明		86 号前檐台明		85 号前檐台明	
外观现状	台明地面堆积木材	外观现状	台明条石松动、位移缝灰脱落	外观现状	台明条石局部破损
编号 13		编号 14		编号 15	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号前檐天井台帮		85 号前檐天井		86 号前檐天井	
外观现状	青红砖缝灰脱落，表面生长青苔	外观现状	天井石板地面缝灰脱落，石板地面上后做水泥台阶	外观现状	天井内后砌水泥池；天井条石地面缝灰脱落


2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号: 文物设审字0101SJ0024

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代史迹及代表性建筑、保护规划

国家文物局监制

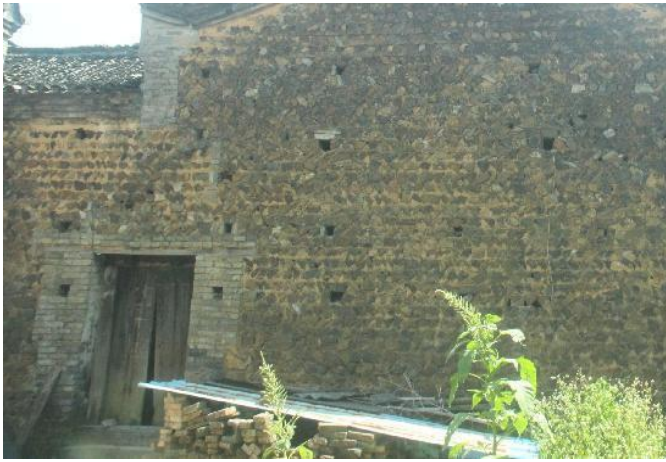编号 16		编号 17		编号 18	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号西山墙西侧		86 号后檐排水沟		85 号东次间前檐墙	
外观现状	台阶石板松动、位移，破损、断裂，后用水泥修补	外观现状	后檐墙坍塌，排水沟被掩埋	外观现状	墙根处生长苔藓，墙砖缝灰脱落，缝隙生长杂草；墙体多处开裂
编号 19		编号 20		编号 21	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号东次间前檐墙		85 号东次间前檐墙		85 号东次间前檐墙	
外观现状	毛石墙基墙石松散	外观现状	窗洞后拆改，窗上部墙体斜裂两道	外观现状	檐窗周围后抹水泥；原木窗缺失，后换现代木框玻璃窗
编号 22		编号 23		编号 24	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号前檐门洞		85-86 号东山墙		85-86 号东山墙	
外观现状	斜向开裂	外观现状	缝隙生长杂草，墙石表面生长青苔、黑霉	外观现状	墙面后开孔洞

编号 25		编号 26		编号 27	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85-86 号东山墙门洞南侧		85-86 号西山墙		85-86 号西山墙门洞南侧	
外观现状	青砖踩缝灰松动、脱落	外观现状	青砖墙与土坯墙交接部位开裂	外观现状	青砖踩缝灰松动、脱落
编号 28		编号 29		编号 30	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号后檐西廊屋后檐墙		85 号西山墙南侧马头墙		86 号西山墙北侧转角处	
外观现状	雨水冲刷墙面土坯砖酥碱	外观现状	雨水冲刷墙面土坯砖酥碱剥落严重	外观现状	墙面局部后抹水泥
编号 31		编号 32		编号 33	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号西山墙北侧转角处		86 号西山墙窗上侧		86 号后檐	
外观现状	青砖墙缝灰松动脱落	外观现状	雨水冲刷墙面土坯砖酥碱剥落严重	外观现状	后檐墙部分坍塌

2024年度图纸报审专用章


北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号: 建设甲字第1930004号

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划

国家文物局监制

编号 34		编号 35		编号 36	
拍摄日期		2022-08-20		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号后檐东廊屋后檐墙		85 号后檐西廊屋后檐墙		86 号西山墙	
外观现状	拔檐缝灰松动、脱落，缝隙生长杂草；檐口垫块缺失	外观现状	拔檐缝灰松动、脱落，局部残破，缝隙生长杂草；檐口垫块缺失	外观现状	后拆改，原为硬山后改为悬山屋面，山尖拔檐缺失不存
编号 37		编号 38		编号 39	
拍摄日期		2022-08-20		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号后檐西廊屋前檐墙		85 号后檐东廊屋前檐墙		85 号明间前檐西侧柱	
外观现状	窗下槛墙缝灰松动脱落，表面生长青苔	外观现状	窗下槛墙缝灰松动脱落，表面生长青苔	外观现状	柱根糟朽
编号 40		编号 41		编号 42	
拍摄日期		2022-08-20		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号明间东楹梁架中柱		85 号后檐西廊屋前檐北侧柱		85 号后檐东廊屋前檐北侧柱	
外观现状	柱根糟朽	外观现状	柱根糟朽	外观现状	柱根糟朽

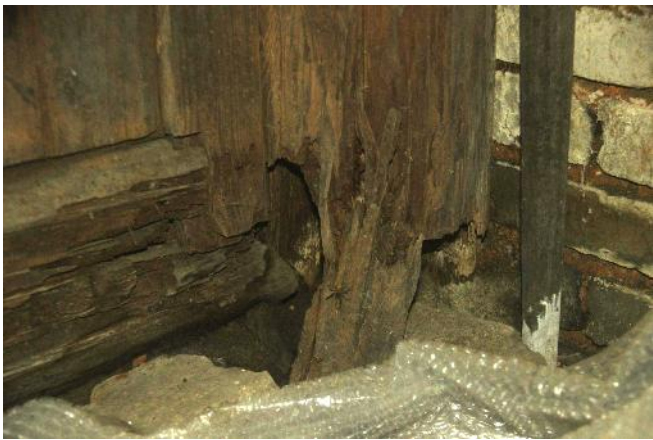编号 43		编号 44		编号 45	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号西槌梁架中柱		86 号西槌梁架前金柱		86 号西槌梁架前檐柱	
外观现状	柱根糟朽	外观现状	柱根糟朽	外观现状	柱根糟朽
编号 46		证书编号 文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国家文物局监制		编号 48	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号东槌后檐柱		86 号明间前室北侧装修		86 号明间后室东侧装修	
外观现状	柱根糟朽	外观现状	装修地梁糟朽	外观现状	地梁糟朽
编号 49		编号 50		编号 51	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄置位	
86 号西槌梁架中柱后金柱间地梁		86 号西次间前檐		86 号东次间前檐	
外观现状	地梁糟朽	外观现状	装修地梁糟朽；门槛磨损	外观现状	装修地梁糟朽

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号: 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划

国家文物局监制

编号 52		编号 53		编号 54	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号东次间前室北侧装修		85 号明间前檐吊顶		86 号明间	
外观现状	地梁糟朽	外观现状	龙骨虫蛀严重，糟朽；吊顶板糟朽	外观现状	龙骨糟朽；吊顶板变形糟朽
编号 55		编号 56		编号 57	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号明间后室		86 号西次间前室		86 号西次间后室	
外观现状	楼枕、楼板糟朽脱落	外观现状	前室楼枕下后钉塑料布，枕木残损情况不详	外观现状	楼枕、楼板糟朽
编号 58		编号 59		编号 60	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号西次间后室		86 号西次间后室		86 号前檐东过廊	
外观现状	楼板糟朽	外观现状	楼枕糟朽	外观现状	楼枕糟朽

编号 61		编号 62		编号 63	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号明间		86 号西次间后室		86 号前檐西过廊	
外观现状	楼板糟朽、缺失	外观现状	2024年度图纸报审专用章 楼板变形糟朽 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号 文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国家文物局监制	外观现状	楼板变形、糟朽
编号 64		编号 65		编号 66	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85-86 东侧过廊		85 号明间		85 号明间	
外观现状	楼板变形、糟朽	外观现状	檩条水渍糟朽	外观现状	檩条、椽板糟朽
编号 67		编号 68		编号 69	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号东次间		86 号西次间		86 号东次间	
外观现状	檩条糟朽，椽板水渍	外观现状	檩条糟朽	外观现状	檩条糟朽

编号 70		编号 71		编号 72	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号前坡椽板		85 号明间前檐		86 号后檐	
外观现状	椽板变形、糟朽	外观现状	檐口封檐板松动变形	外观现状	封檐板全部缺失；滴子、垫块缺失
编号 73		编号 74		编号 75	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85-86 号东山墙门		85-86 号东山墙门		85-86 号西山墙木门	
外观现状	石门槛断裂；台阶石断裂	外观现状	南侧门框糟朽	外观现状	南侧门框位移脱榫
编号 76		编号 77		编号 78	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85-86 号西山墙木门		85 号后檐西廊屋北侧装修		85 号东次间西侧板门	
外观现状	木门松动变形，门扇下部残破	外观现状	板门松动、变形	外观现状	板门缺失后换与原制不符

2024年度图纸报审专用章


北京北建大建筑设计研究院有限公司



证书编号文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 79		编号 80		编号 81	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号后檐东廊屋北侧装修		86 号明间前室北侧装修		86 号明间后室西侧装修	
外观现状	门框下部糟朽	外观现状	门扇松动变形，门槛糟朽	外观现状	门扇缺失
编号 82		编号 83		编号 84	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号明间后室西侧		86 号明间后室东侧		86 号明间东楹梁架	
外观现状	门槛糟朽	外观现状	装修门扇缺失	外观现状	前檐柱、金柱间板门变形松动
编号 85		编号 86		编号 87	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号西次间后檐		85 号后檐东廊屋前檐		85 号西山墙窗	
外观现状	原花窗缺失，后换棂条窗；窗下板壁缺失	外观现状	棂条窗缺失后换与原制不符	外观现状	墙窗棂条松动、位移

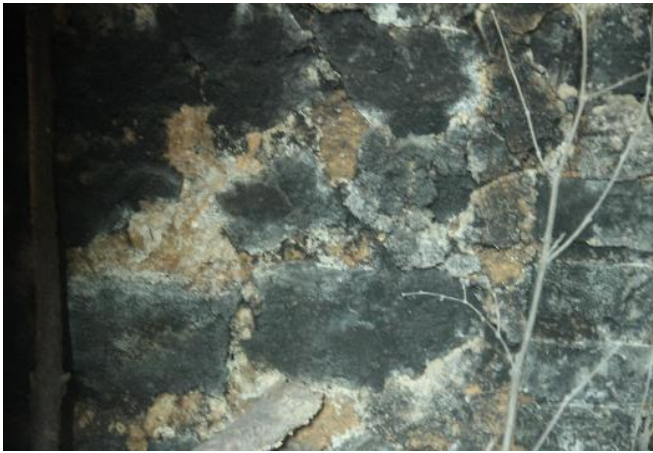编号 88		北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号：文物设甲字0101S10004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划等 国家文物局监制		编号 90	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-08-20				2022-08-20	
拍摄位置				拍摄位置	
85 号明间西楹梁架间板壁		2022-08-20	85 号明间后檐	85 号后檐东廊屋二层前檐	
外观现状	板壁雨渍虫蛀	外观现状	枋下原有装修缺失，枋上残留榫眼	外观现状	木装修缺失不存
编号 91		编号 92		编号 93	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号明间二层装修板壁		86 号前檐西过廊		85 号后檐吊顶	
外观现状	板壁雨渍糟朽	外观现状	二层前檐板壁板壁缺失；二层板壁板壁装修缺失不存	外观现状	吊顶板、龙骨糟朽
编号 94		编号 95		编号 96	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
85 号东次间室内		86 号西次间室内		85-86 号屋面	
外观现状	墙面后被污损，抹灰局部脱落	外观现状	墙面抹灰污损，局部脱落	外观现状	屋面瓦酥松、碎裂

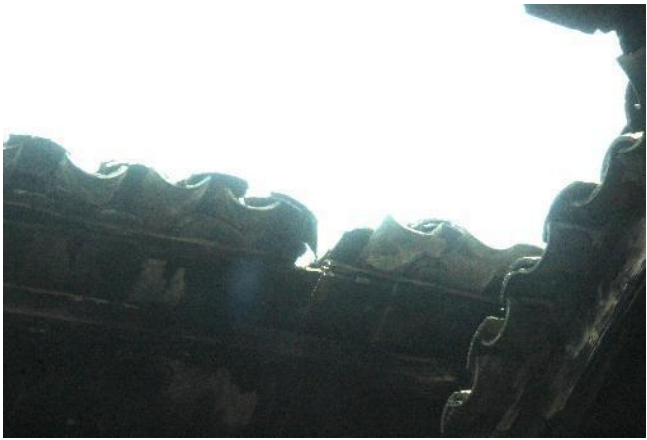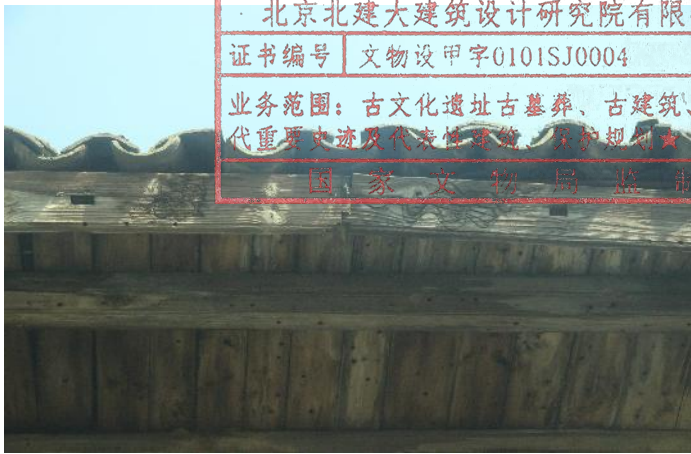编号 97		编号 98		编号 99	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号前坡		85 号西山墙 北侧墙帽		85 号东山墙 南侧墙	
外观现状	屋面瓦酥松、碎裂	外观现状	墙帽酥松碎裂	外观现状	墙帽酥松碎裂
编号 100		编号 101		编号 102	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号明间前 檐滴子、垫块		85 号前檐墙 檐口垫块		85 号前檐木 装修	
外观现状	滴子、垫块缺失	外观现状	垫块破损、缺失	外观现状	木构件表面水渍，无油饰
编号 103		编号 104		编号 105	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-20		2022-08-20		2022-08-20	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
86 号明间木 装修		86 号前檐东 过廊		85 号后檐东 廊屋室内	
外观现状	木构件表面水渍，无油饰	外观现状	电气线路布置杂乱，紧挨木构件固定，存在安全隐患	外观现状	后砌隔墙



图纸目录

工程名称: 广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93号修缮工程

工程编号: WB1518-040

序号	图号	图名	图幅
01	85-86-X-01	85-86号现状勘测——首层平面图	3#
02	85-86-X-02	85-86号现状勘测——二层平面图	3#
03	85-86-X-03	85-86号现状勘测——南立面图	3#
04	85-86-X-04	85-86号现状勘测——东立面图	3#
05	85-86-X-05	85-86号现状勘测——西立面图	3#
06	85-86-X-06	85-86号现状勘测——1-1剖面图	3#
07	85-86-X-07	85-86号现状勘测——2-2剖面图	3#
08	85-86-X-08	85-86号现状勘测——3-3剖面图	3#
09	85-86-X-09	85-86号现状勘测——4-4剖面图	3#
10	85-86-X-10	85-86号现状勘测——屋顶平面图	3#
11	85-86-X-11	85-86号现状勘测——M1详图	3#
12	85-86-X-12	85-86号现状勘测——M2详图	3#
13	85-86-X-13	85-86号现状勘测——M3详图	3#
14	85-86-X-14	85-86号现状勘测——C1详图	3#
15	85-86-X-15	85-86号现状勘测——C2详图	3#
16	85-86-X-16	85-86号现状勘测——C3详图	3#
17	85-86-X-17	85-86号现状勘测——C4详图	3#
18	85-86-X-18	85-86号现状勘测——门窗明细表	3#

北京市住房和城乡建设委员会
北京勘察设计研究院有限公司
证书编号：京设甲字G101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制


2024年度图纸报审专用章

所长
(室主任)

院长
(副院长)

工程主持人

审定
(副总工)

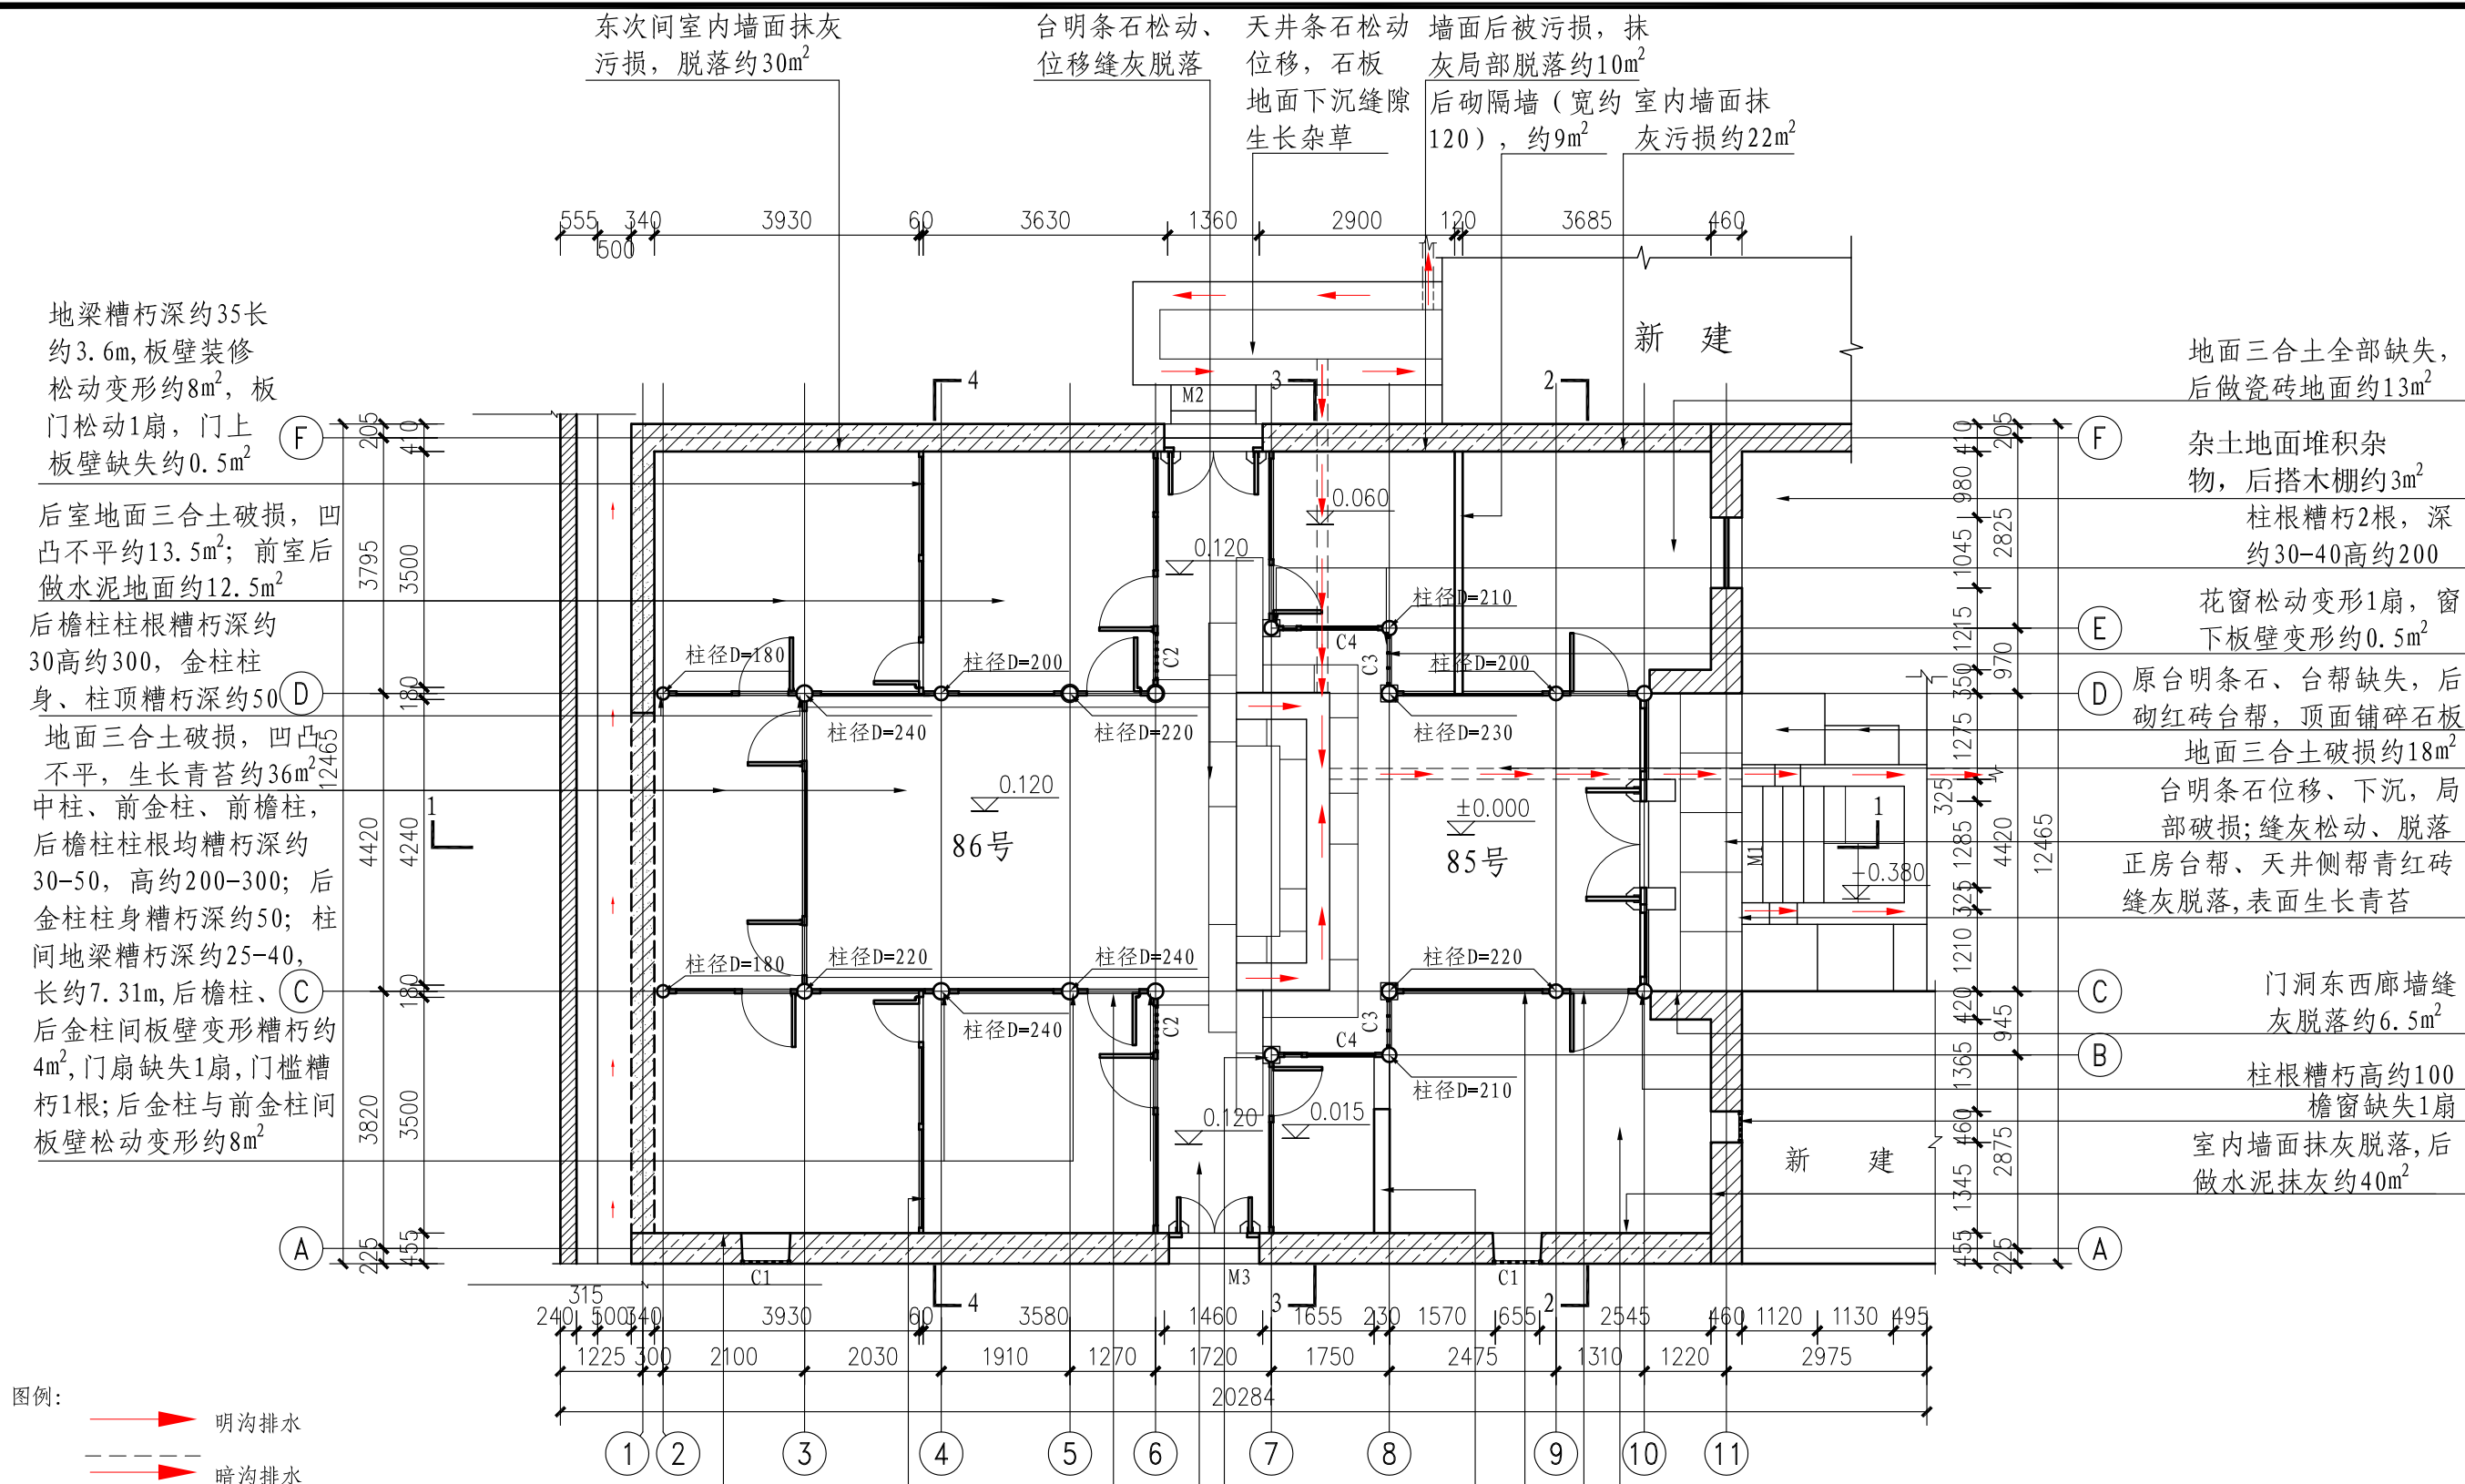

注:

- 1、勘察中发现85、86号建筑木构件均存在虫蚁蛀蚀情况, 且局部蛀蚀严重, 但露明部位未发现活体虫蚁, 不排除隐蔽部位存在的可能。
- 2、建筑室内及周边电气线路老化, 且布置杂乱, 紧挨木构件固定, 存在安全隐患。
- 3、85、86号建筑、东西廊屋室内地面堆积杂物、建筑垃圾约5m³

室内墙面抹灰污损, 局部脱落约30m²

西次间装修地梁糟朽深约40长约3.6m, 板壁装修糟朽、脱落9m², 板门糟朽1扇

板门变形松动1扇

地面三合土缺失, 后做水泥地面约5m²

柱根糟朽高约200

后砌隔墙(宽约230), 约9m²

地面后做水泥地面约16m²

板门松动变形1扇

板壁雨渍虫蛀约5.2m²

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字G101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字G101SJ0004


设计签字	SIGNATURE	工程名称	PROJECT
设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	肖明
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖明
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖明

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68 70-73、80-93号修缮工程

图纸名称	DWG. TITLE	工程编号	PROJ. NO.
85-86号现状勘测—首层平面图		WB1518-040	
图号 DWG. NO.	85-86-X-01	出图日期 DATE	2025.2
归档记录 FILE. NO.			

电
气
暖
通
给
排
水
结
构
建
筑
项
目
负
责
人

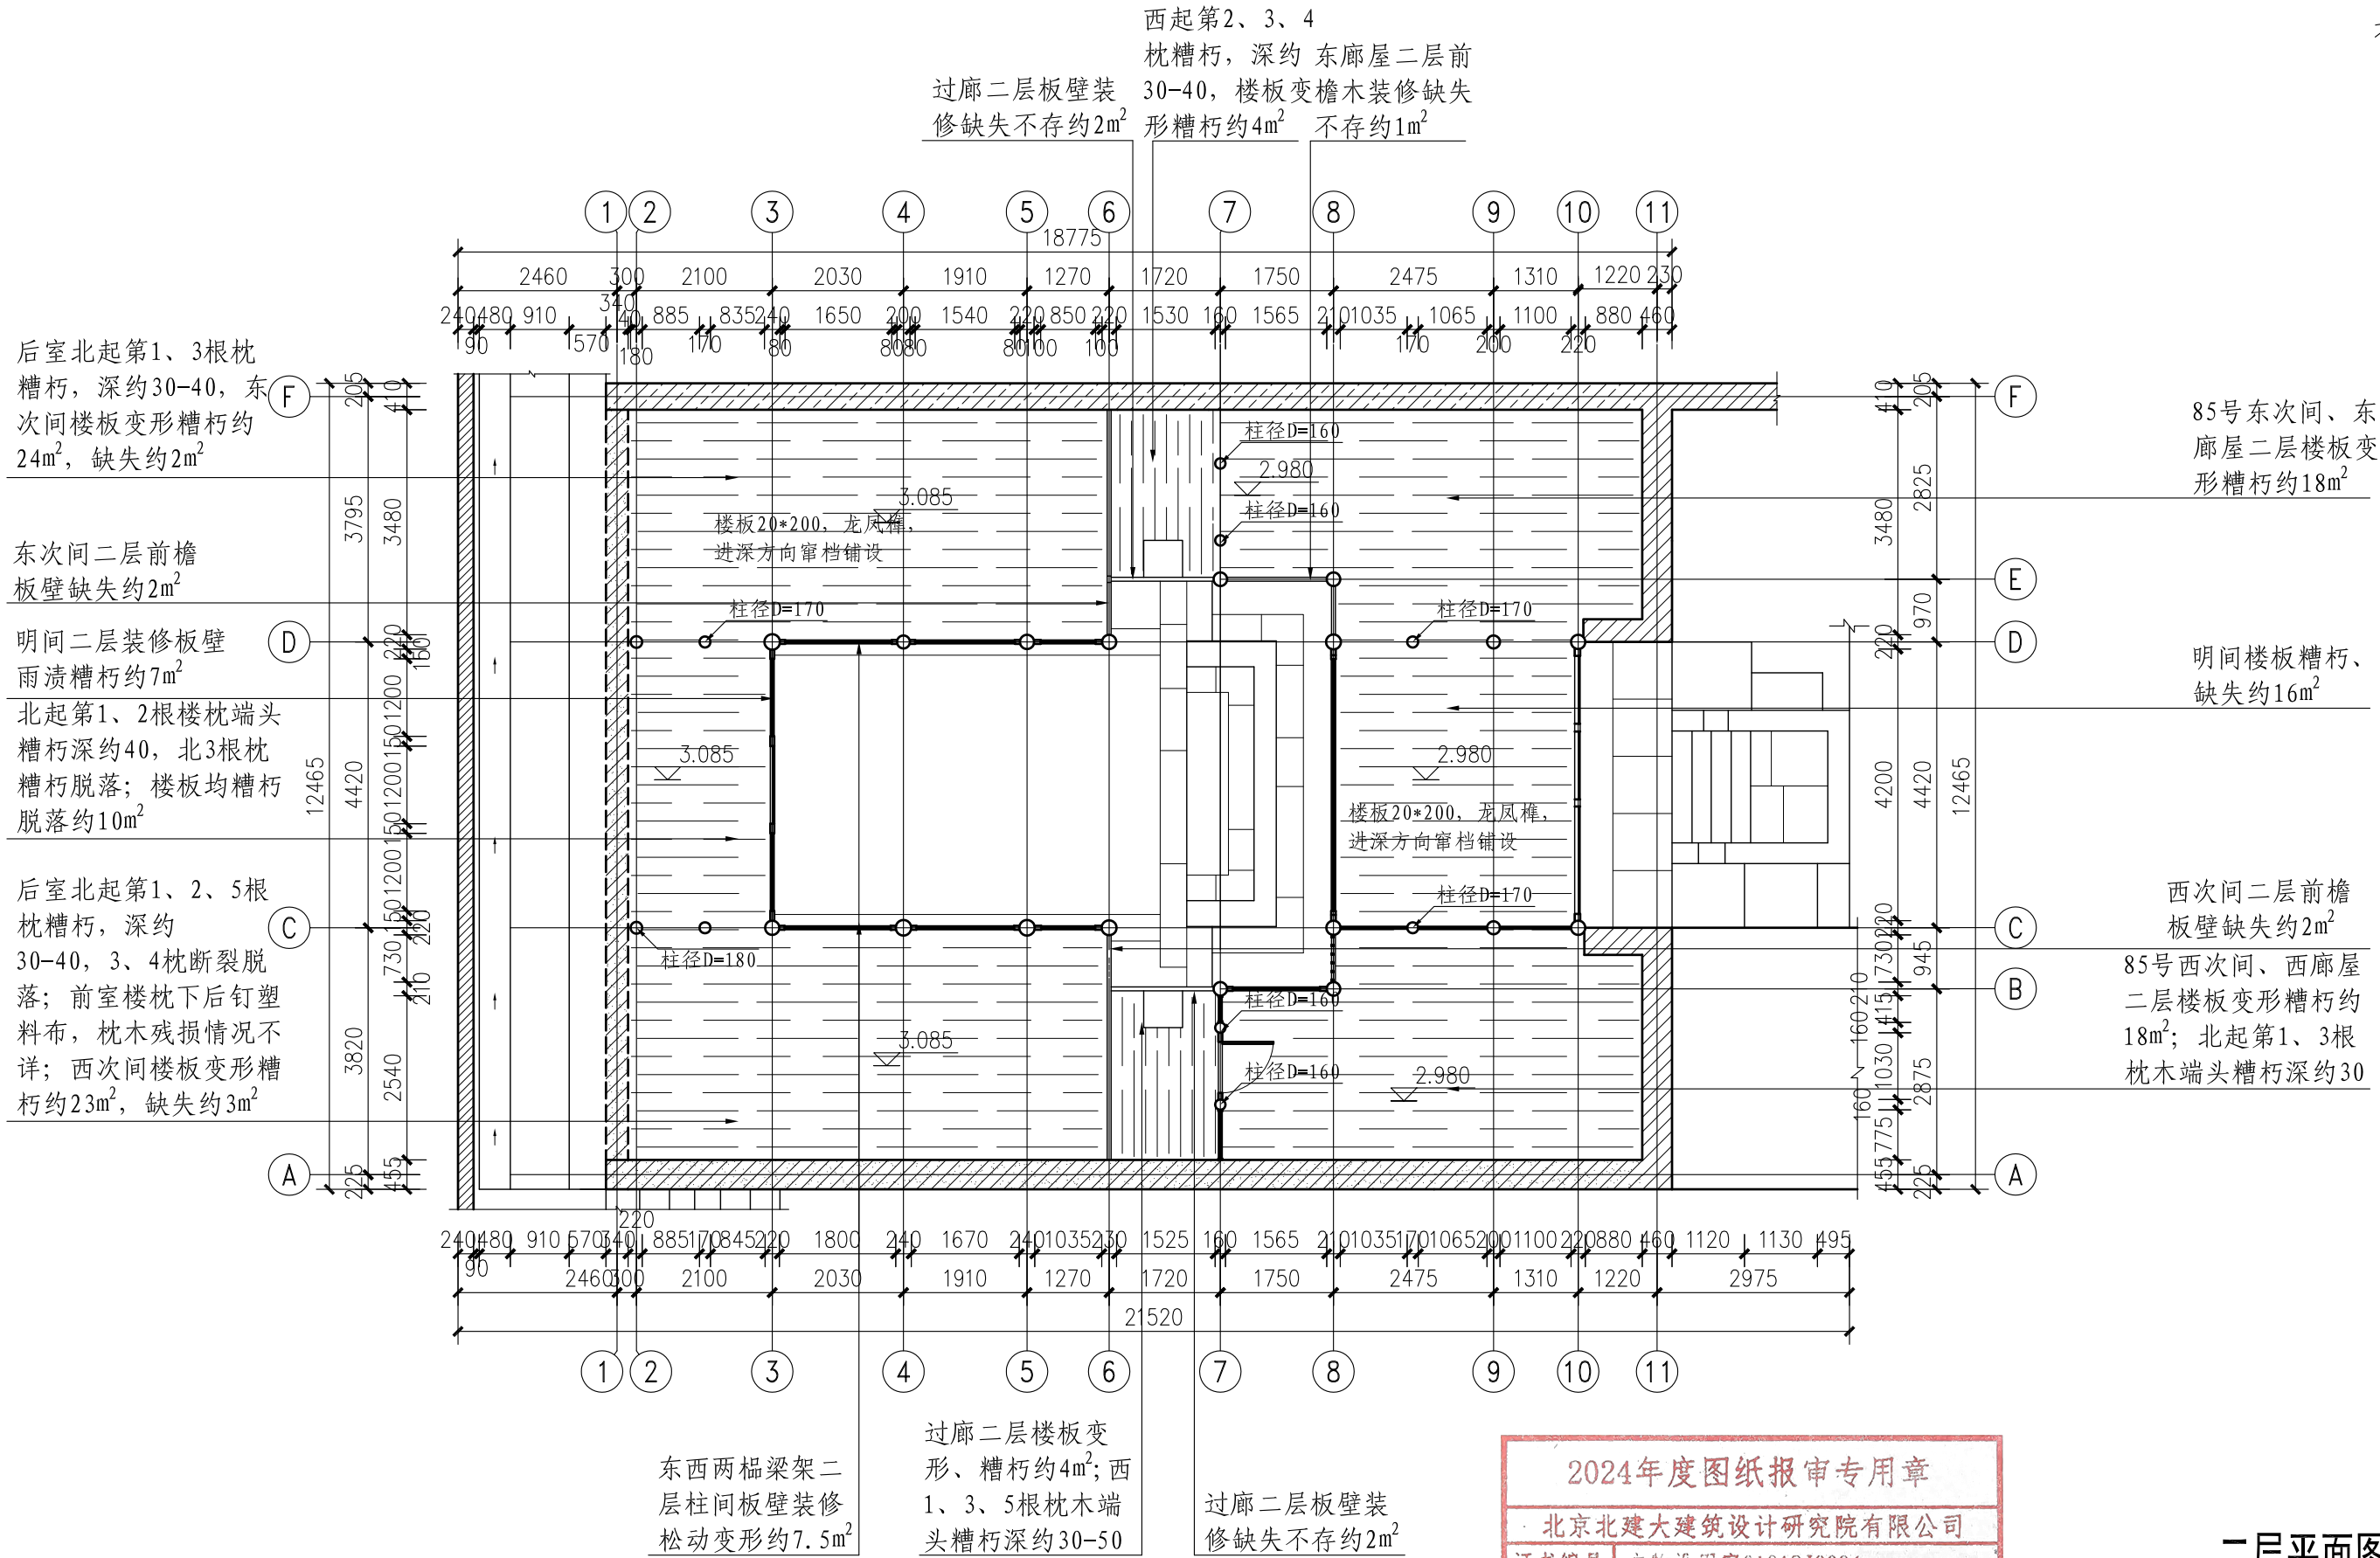

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

青

工程名称 PROJECT

家文

物

图

纸

名

称

DWG. TITLE

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68

70-73、80-93号修缮工程

85-86号现状勘测—二层平面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


85-86-X-02

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

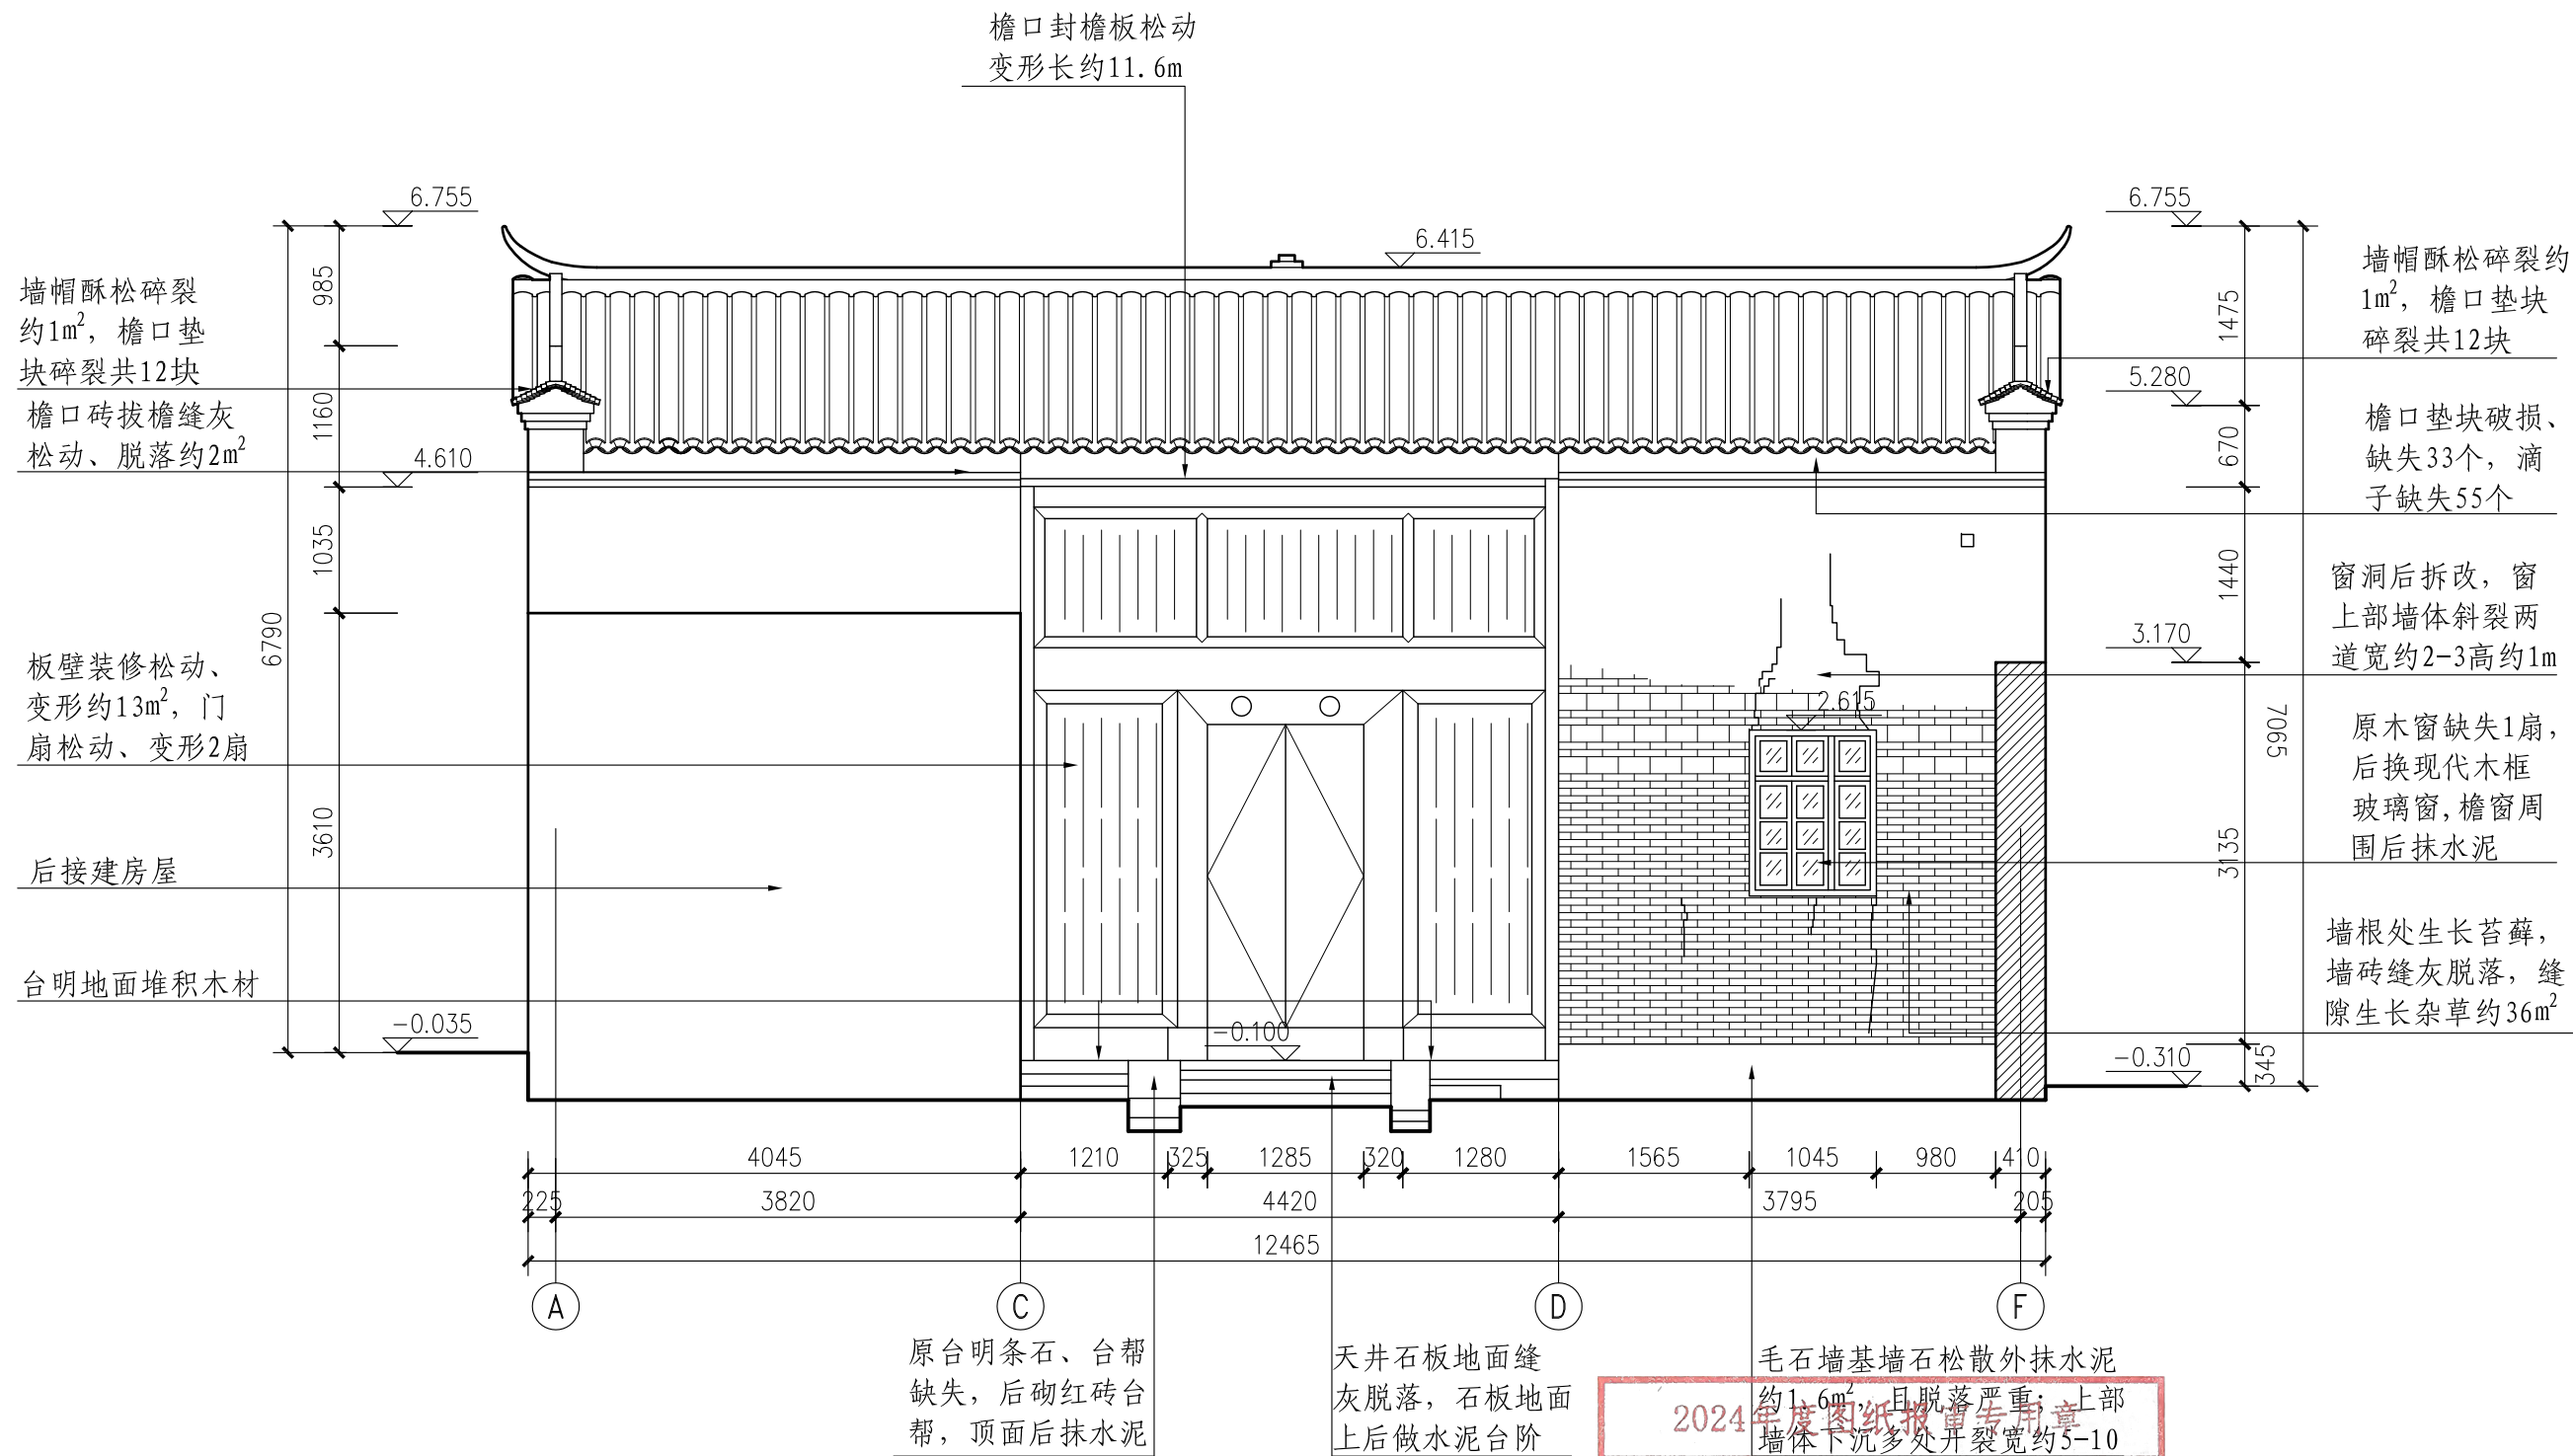

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

南立面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

青

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—南立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


85-86-X-03

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

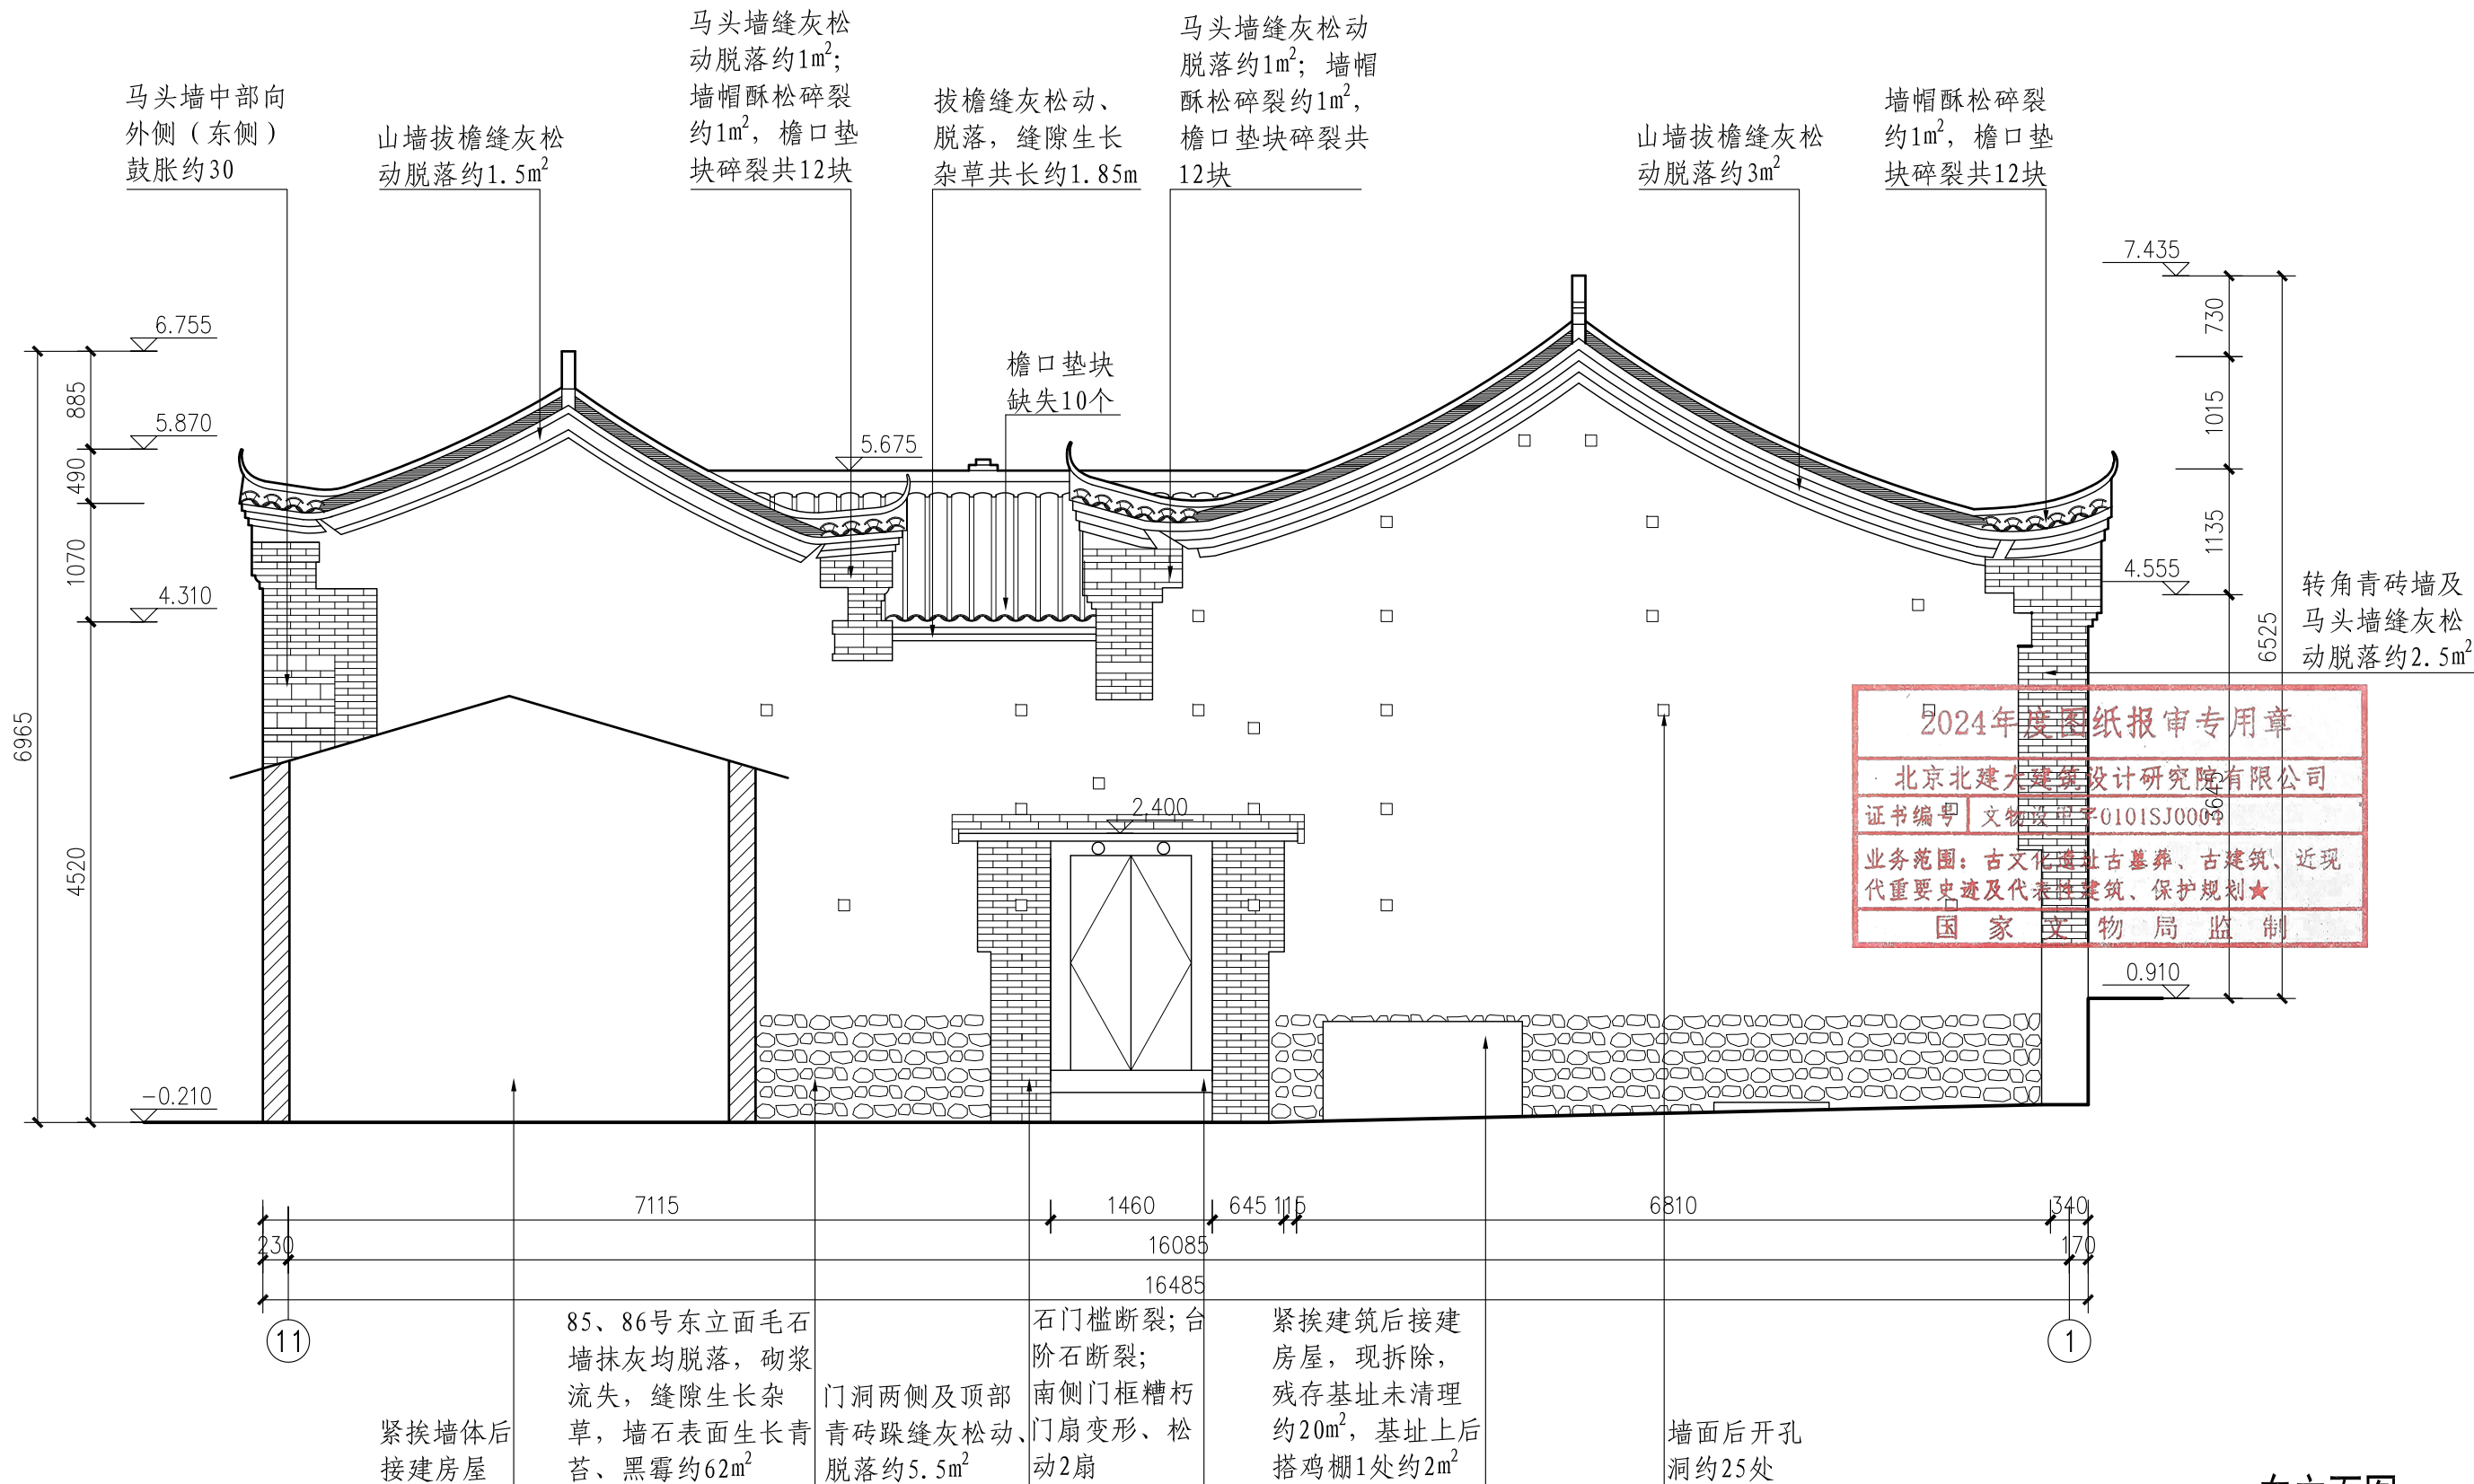

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

东立面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—东立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

85-86-X-04

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字G101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖明

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—西立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

85-86-X-05

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

86号西山墙后拆改，
原为硬山后改为悬山
屋面，山尖拔檐、前
后檐马头墙缺失不存

雨水冲刷墙面
土坯砖酥碱剥
落严重约3m²

雨水冲刷墙面土
坯砖酥碱约1m²

土坯砖墙缝灰脱落，
墙砖松散开裂2道
宽约5-8约1m²

拔檐缝灰松
动、脱落，局
部残破，缝隙
生长杂草共长
约1.85m

雨水冲刷墙面土
坯砖酥碱约1m²

山墙拔檐缝灰松
动脱落约1.5m²

马头墙向东歪闪约
30，青砖墙与土坯
墙交接部位开裂

墙面局部后抹
水泥约1.5m²

转角青砖墙
缝灰松动脱
落约3m²

檐口垫块
缺失10个

墙帽酥松碎裂约
1m²，檐口垫块
碎裂共12块

门过梁糟朽1根深约30，
南侧门框位移脱榫底部
糟朽深约20高约300，木
门松动变形2扇，门扇下
部残破约0.5m²，南侧门
扇门轴后拼补现开裂


毛石墙缝灰松动脱
落，表面生长青苔，
缝隙生长杂草约27m²

墙窗根条松
动、位移

青砖墙缝灰松
动脱落约3.5m²

门洞两侧青砖踩缝灰
松动、脱落约4m²

西立面图 1:60

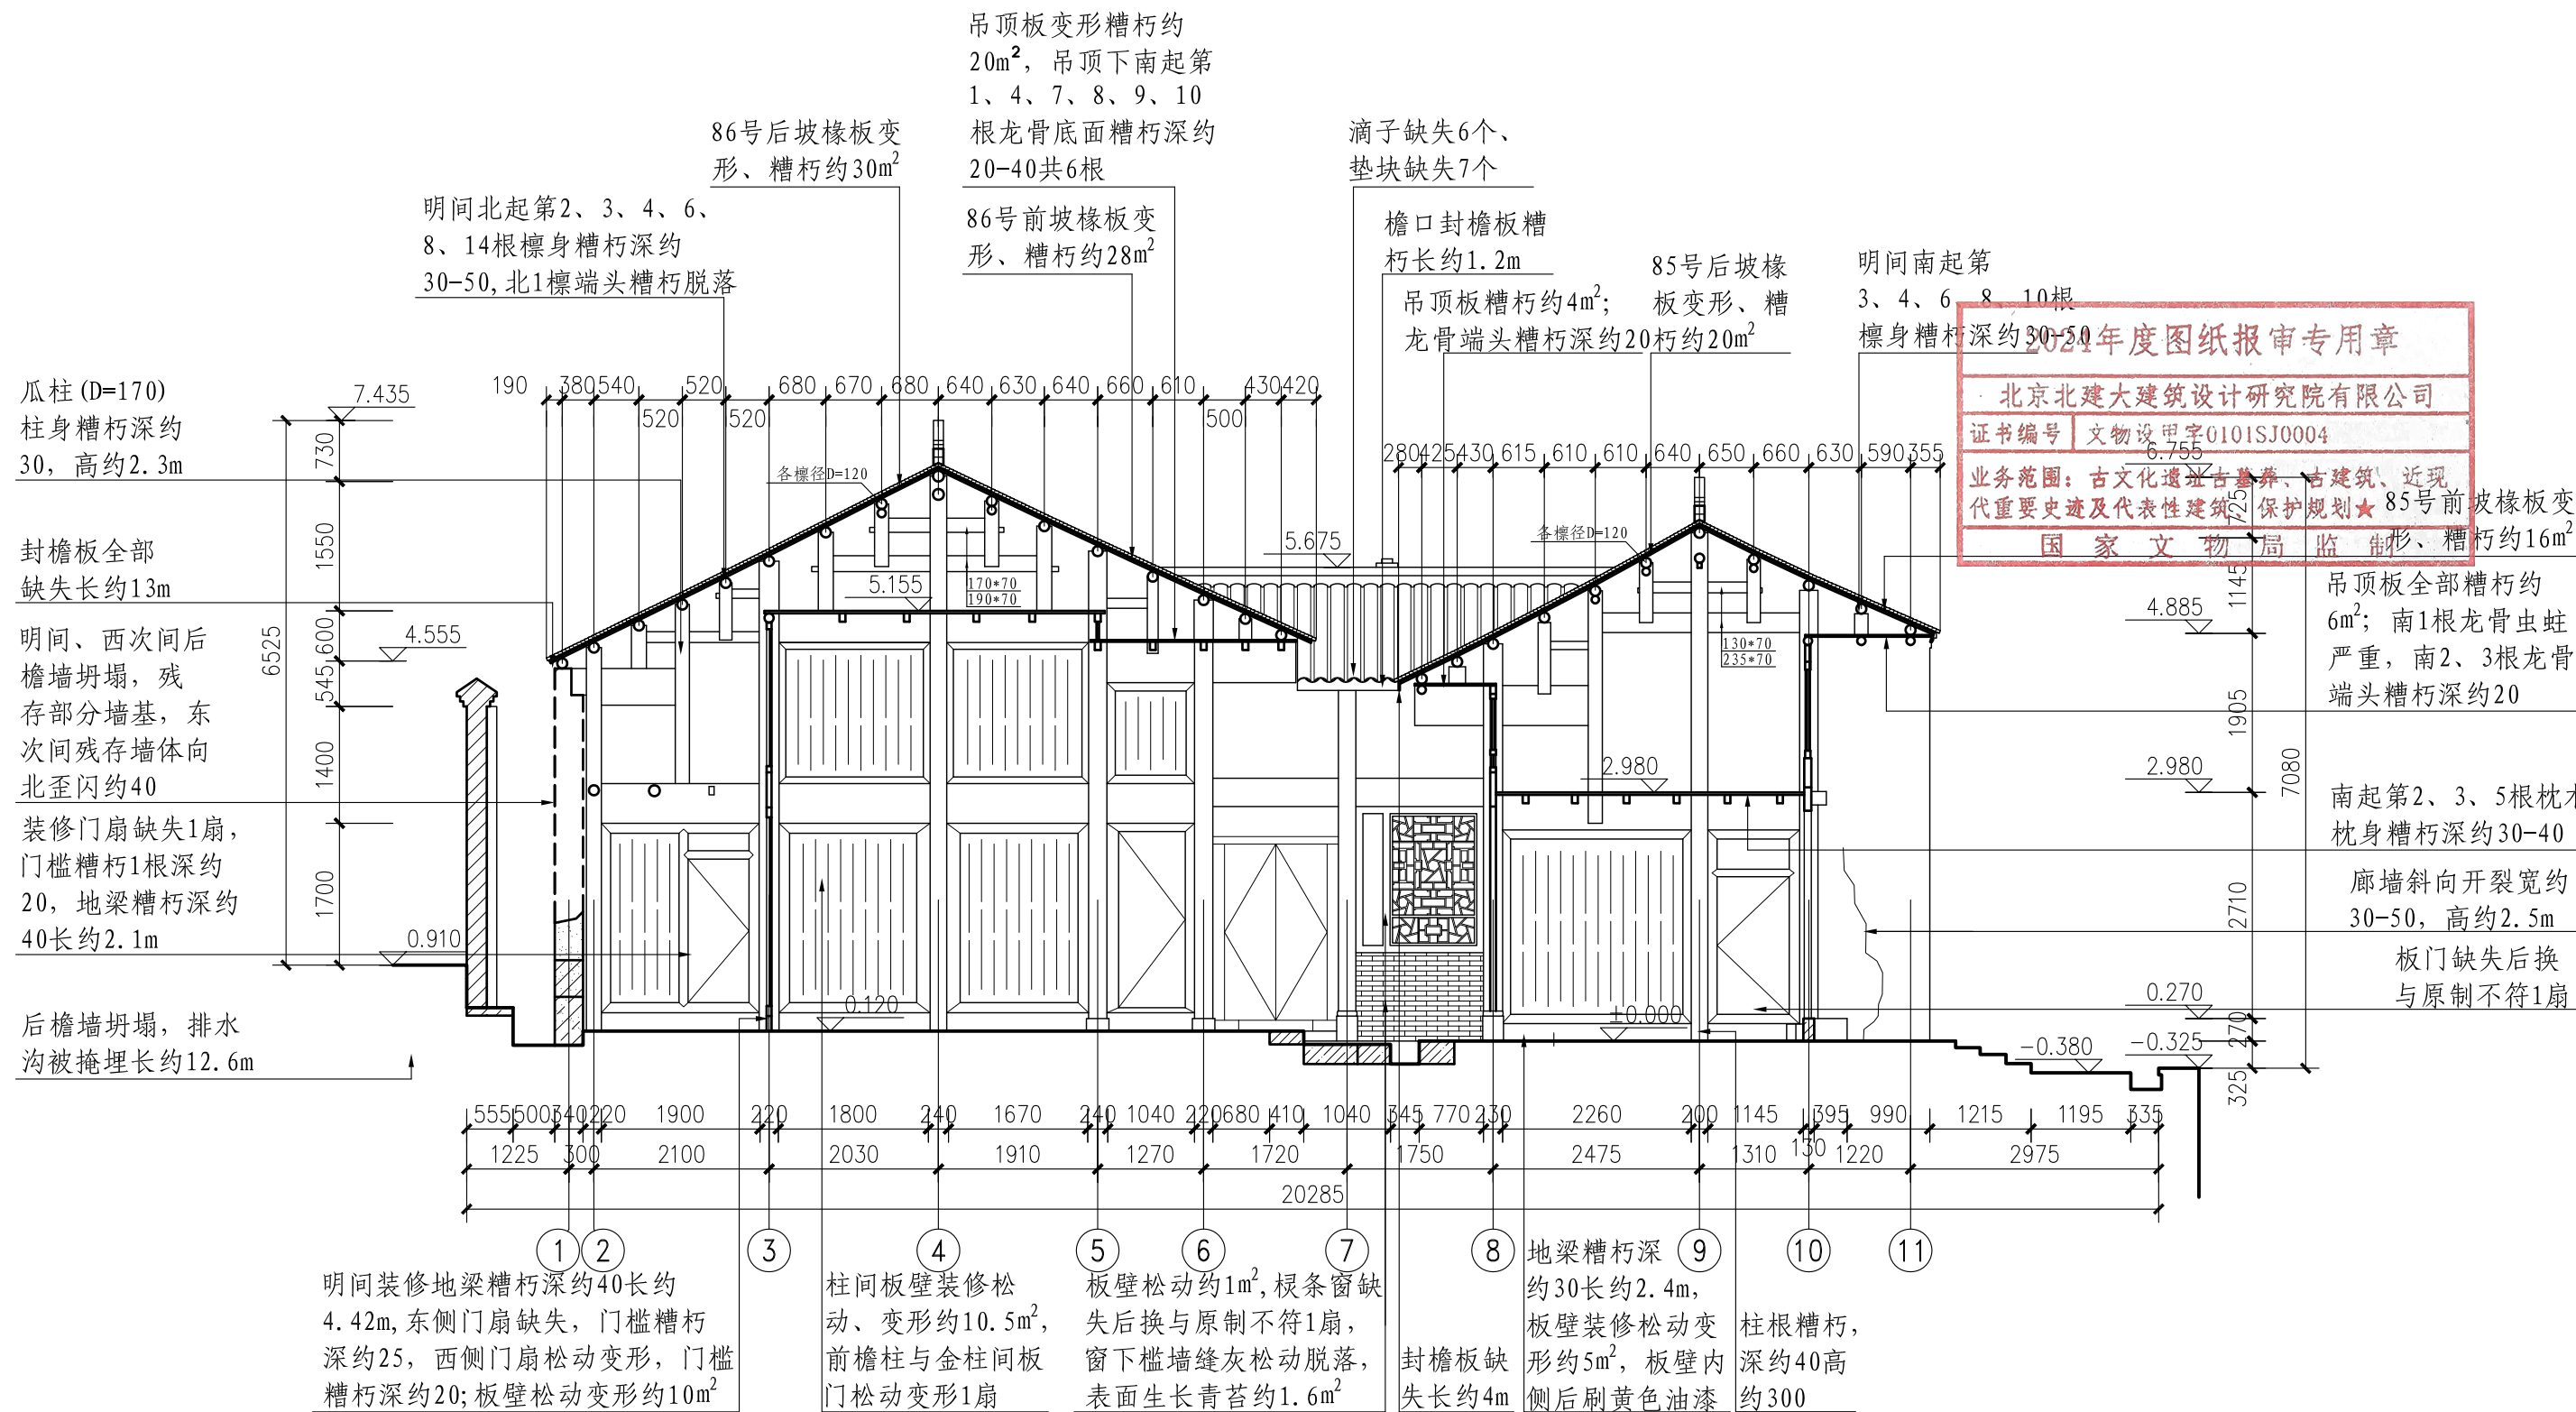

1-1剖面图 1:80

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE



85-86号现状勘测—1-1剖面图

工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 85-86-X-06

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

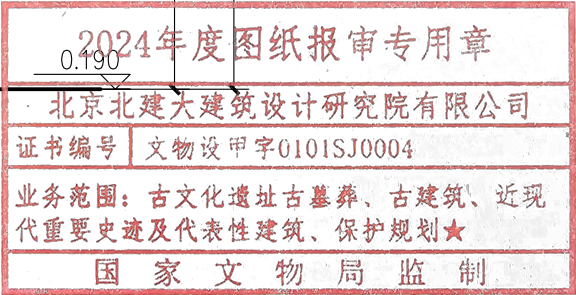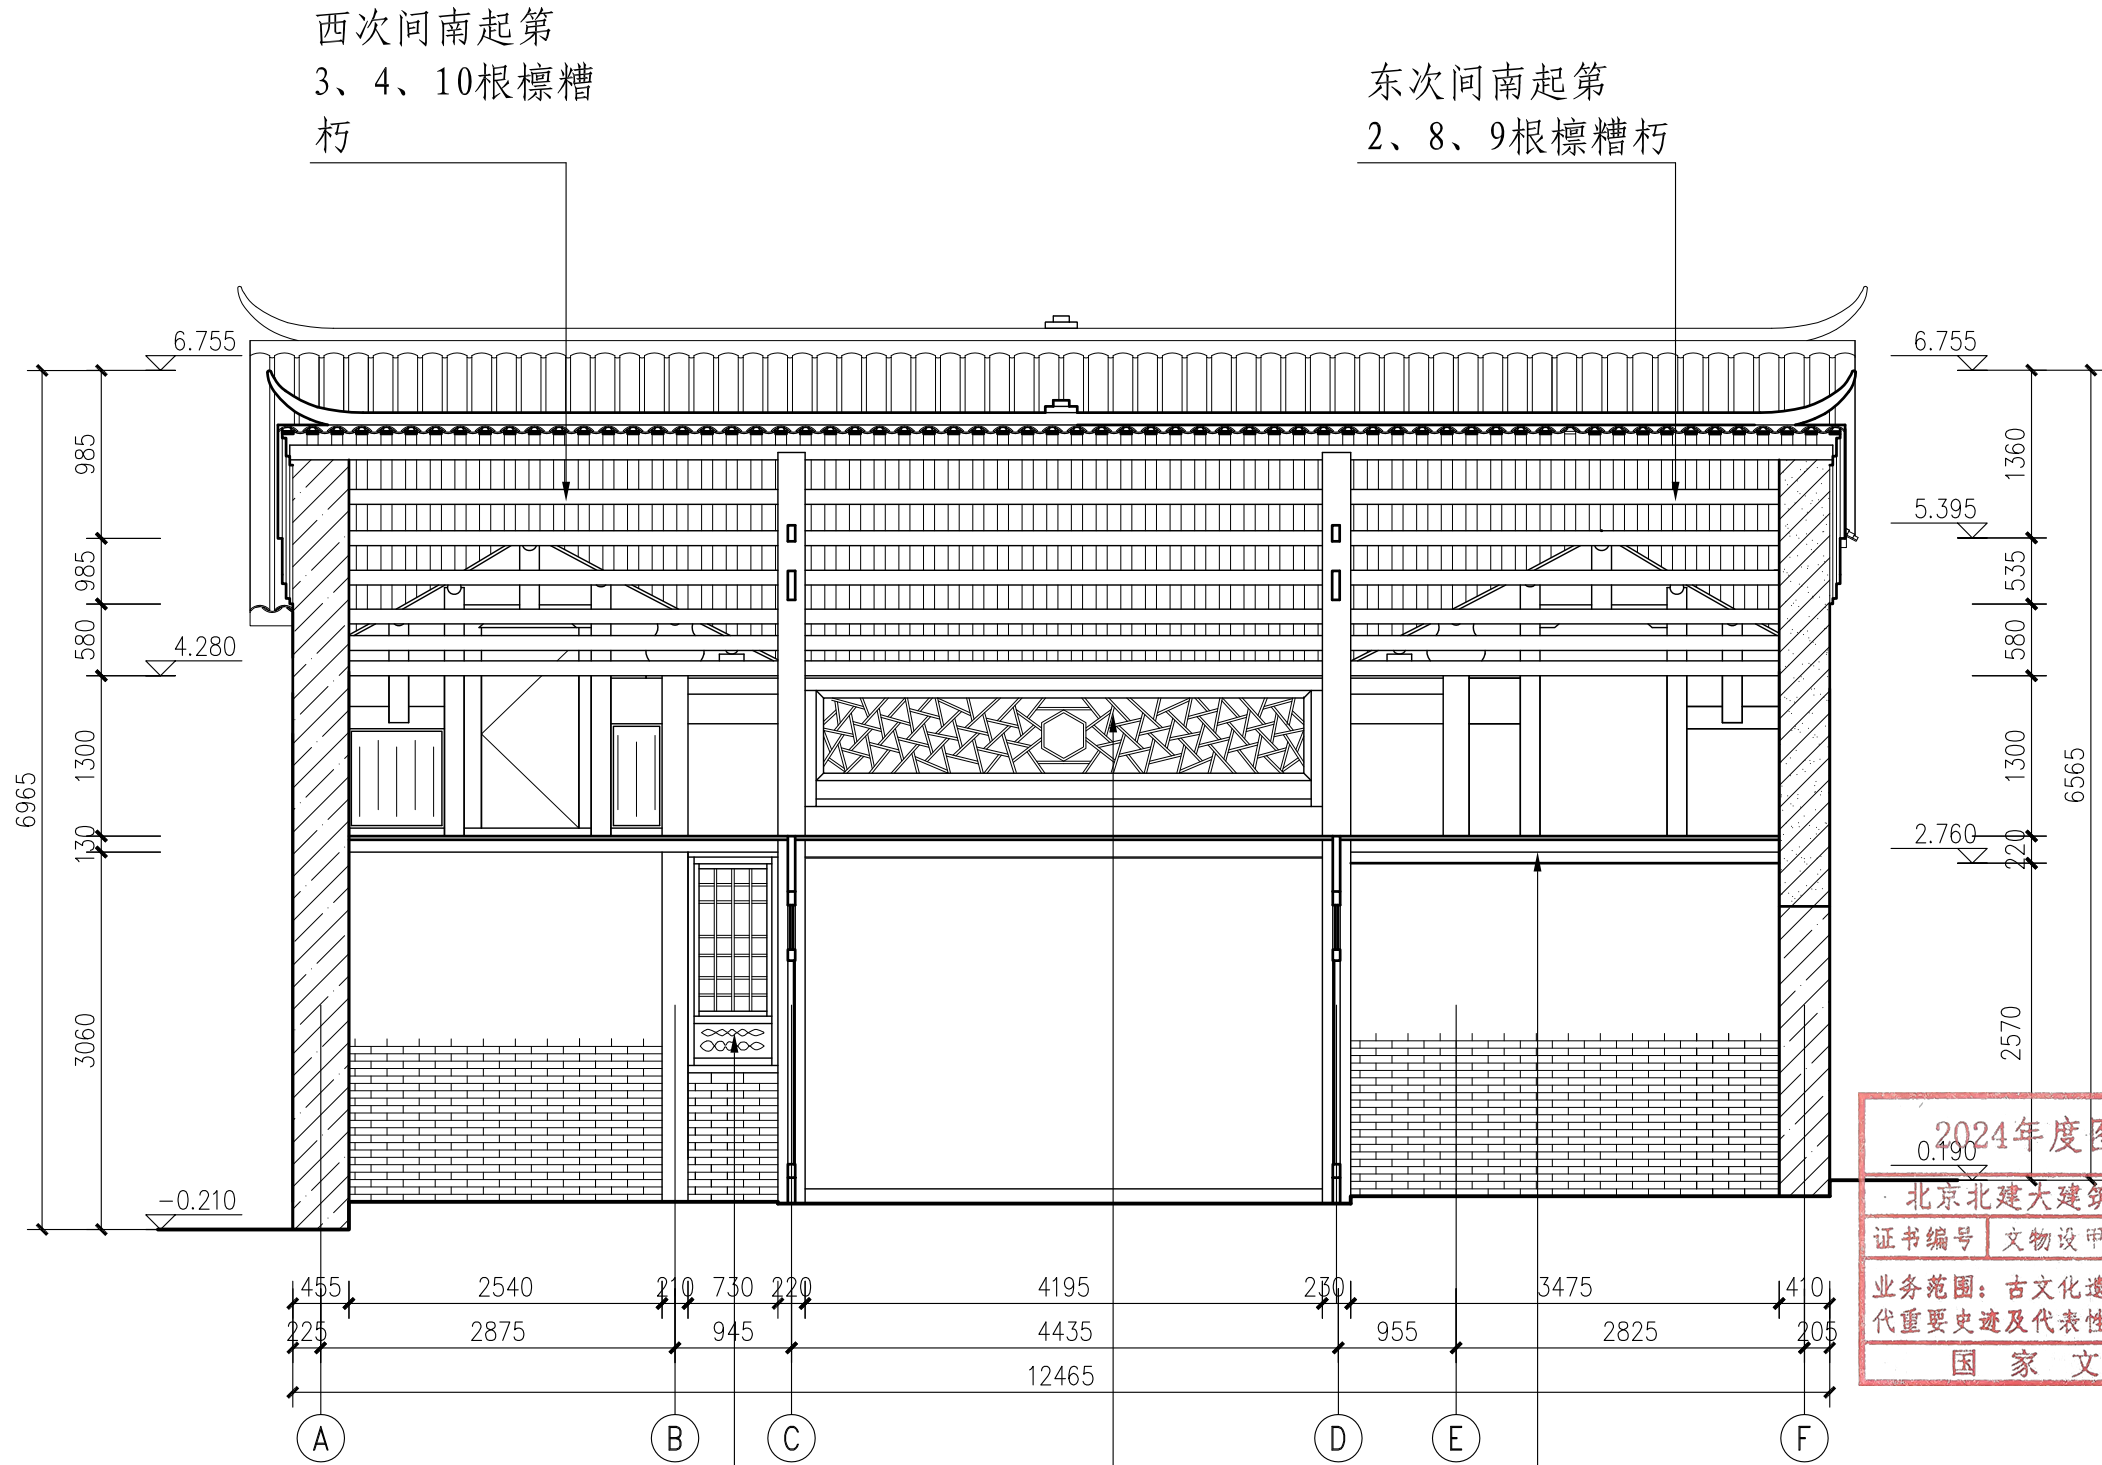

原花窗缺失，后换棂条窗1
扇，窗下板壁缺失约0.5m²

装修棂条窗松动约
3m²，枋下原有装修
缺失，枋上残留榫眼

室内楼枕下后做吊顶，
楼枕残损情况不详

2-2剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	李朝
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖东
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖中

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE


85-86号现状勘测—2-2剖面图

工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 85-86-X-07

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

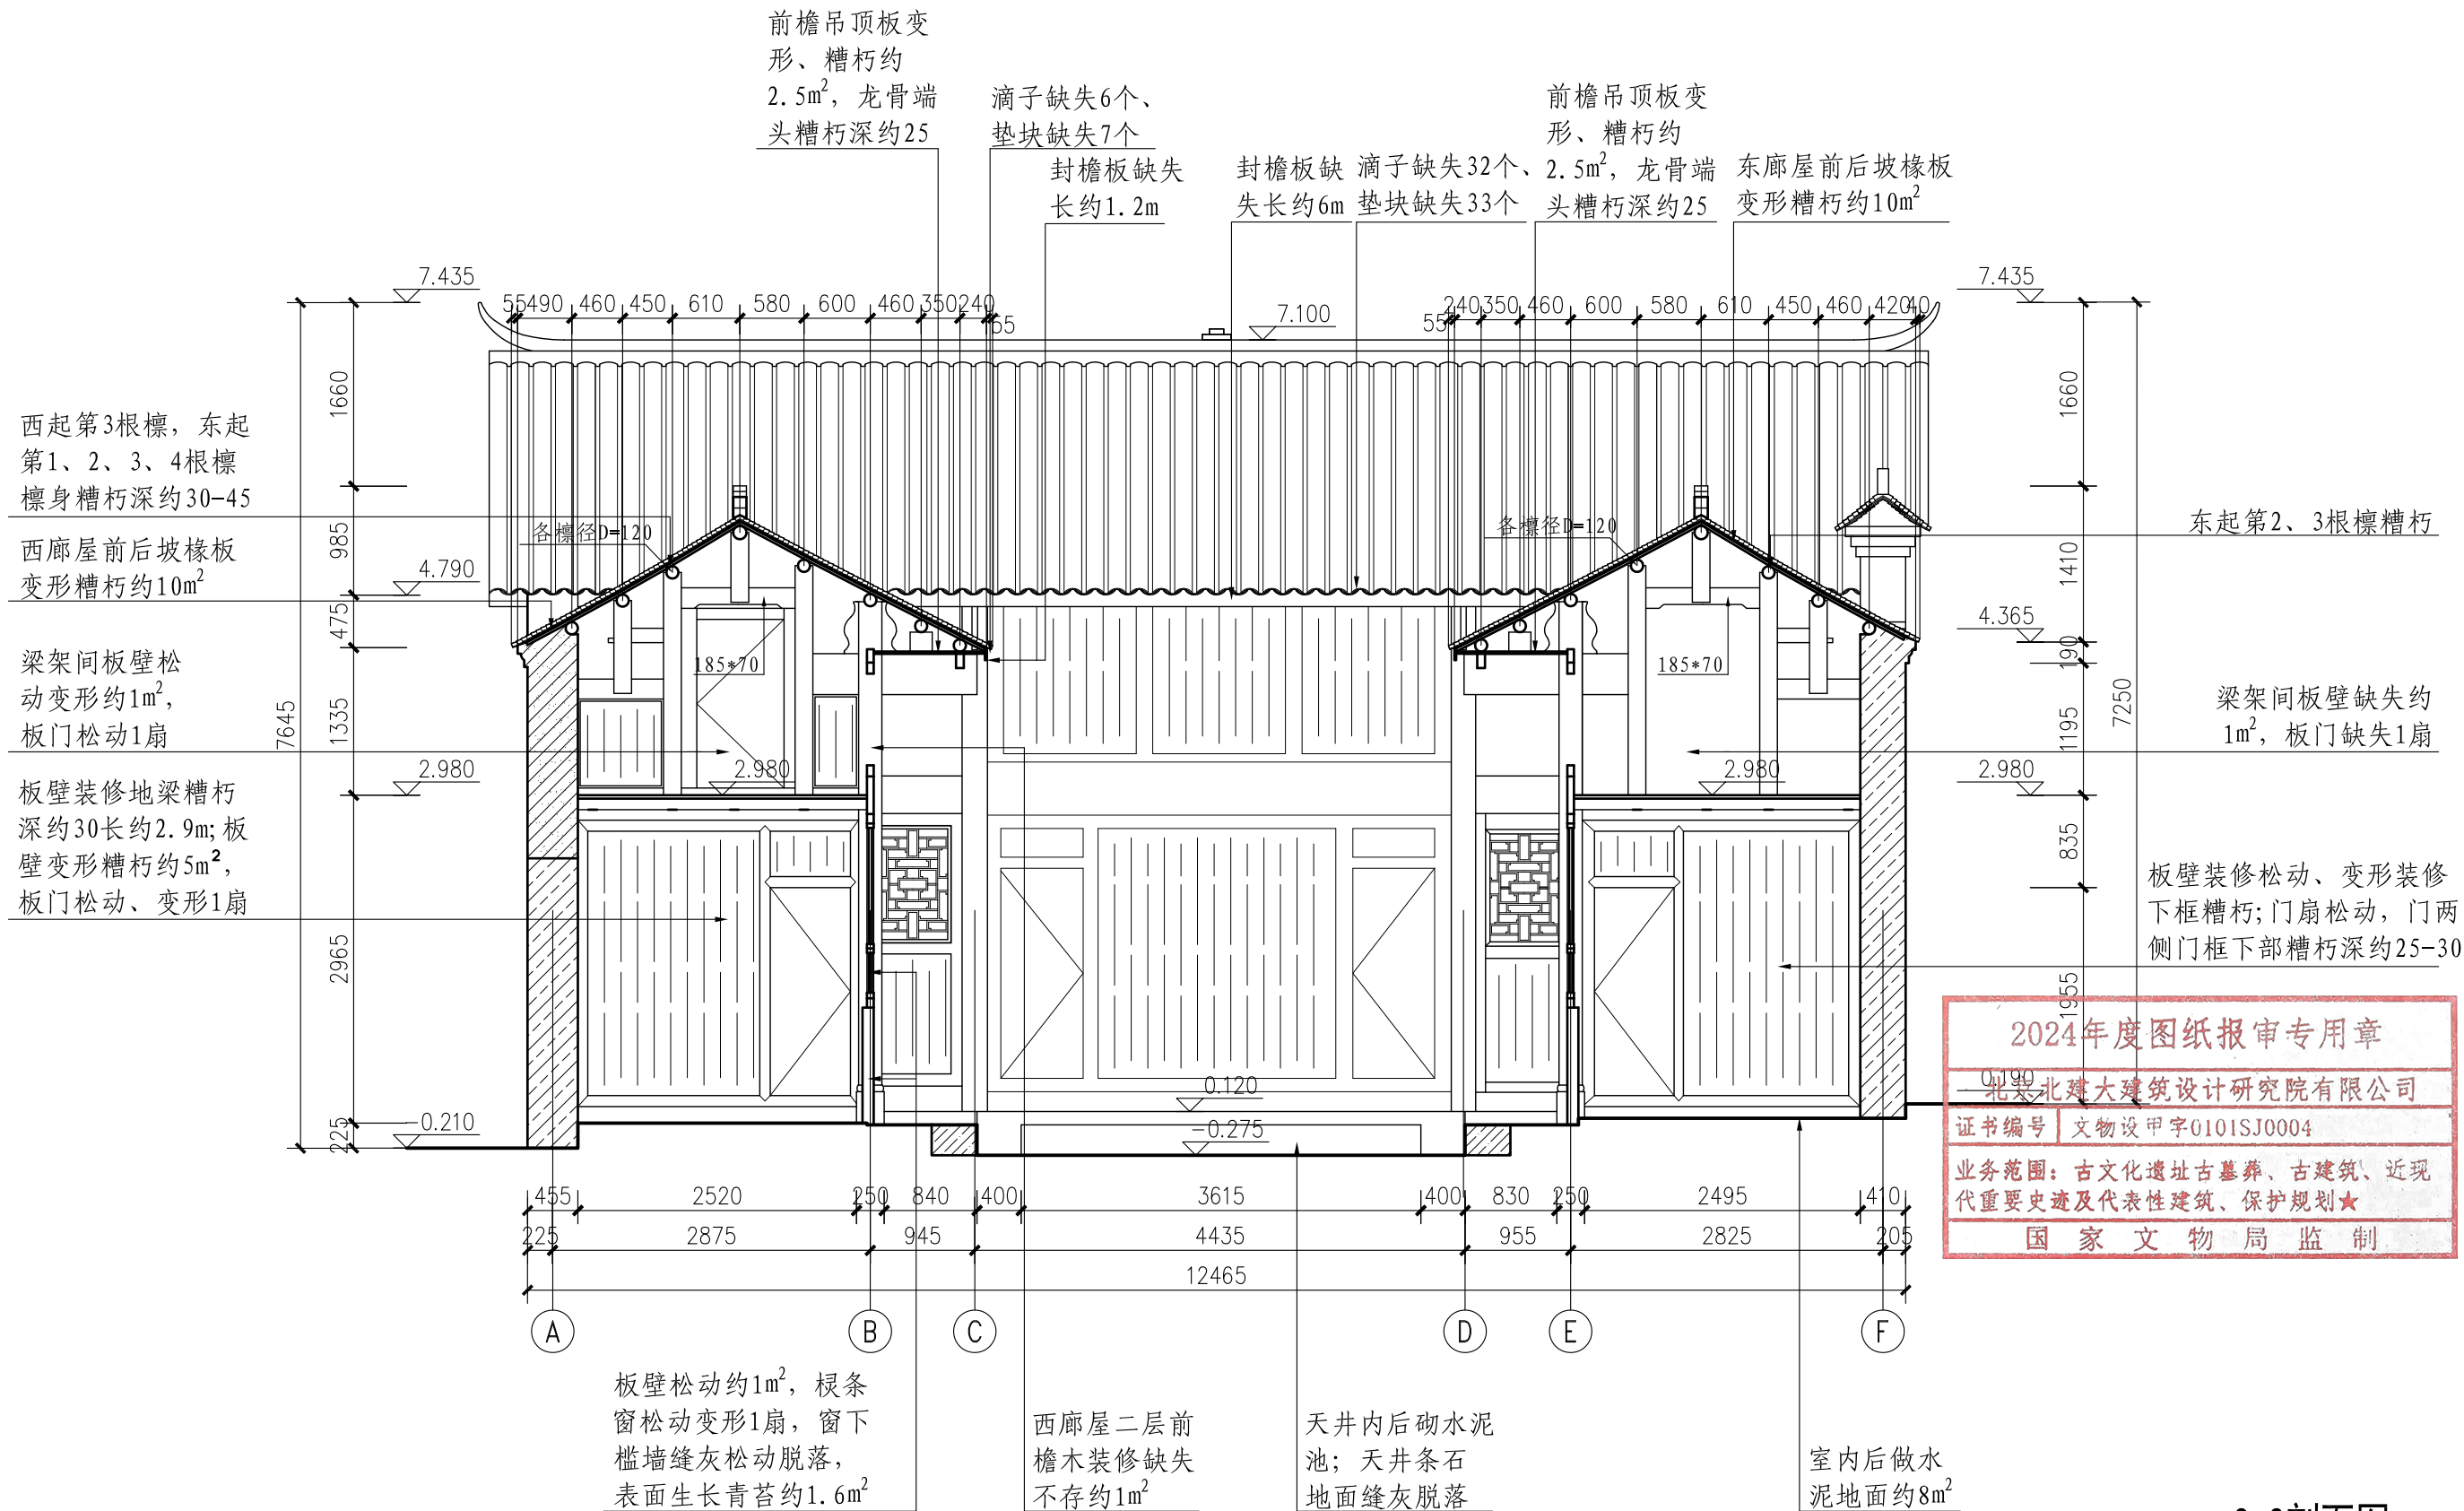

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

3-3剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—3-3剖面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

85-86-X-08

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.



北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—4-4剖面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


85-86-X-09

出图日期 DATE

2025.2


归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

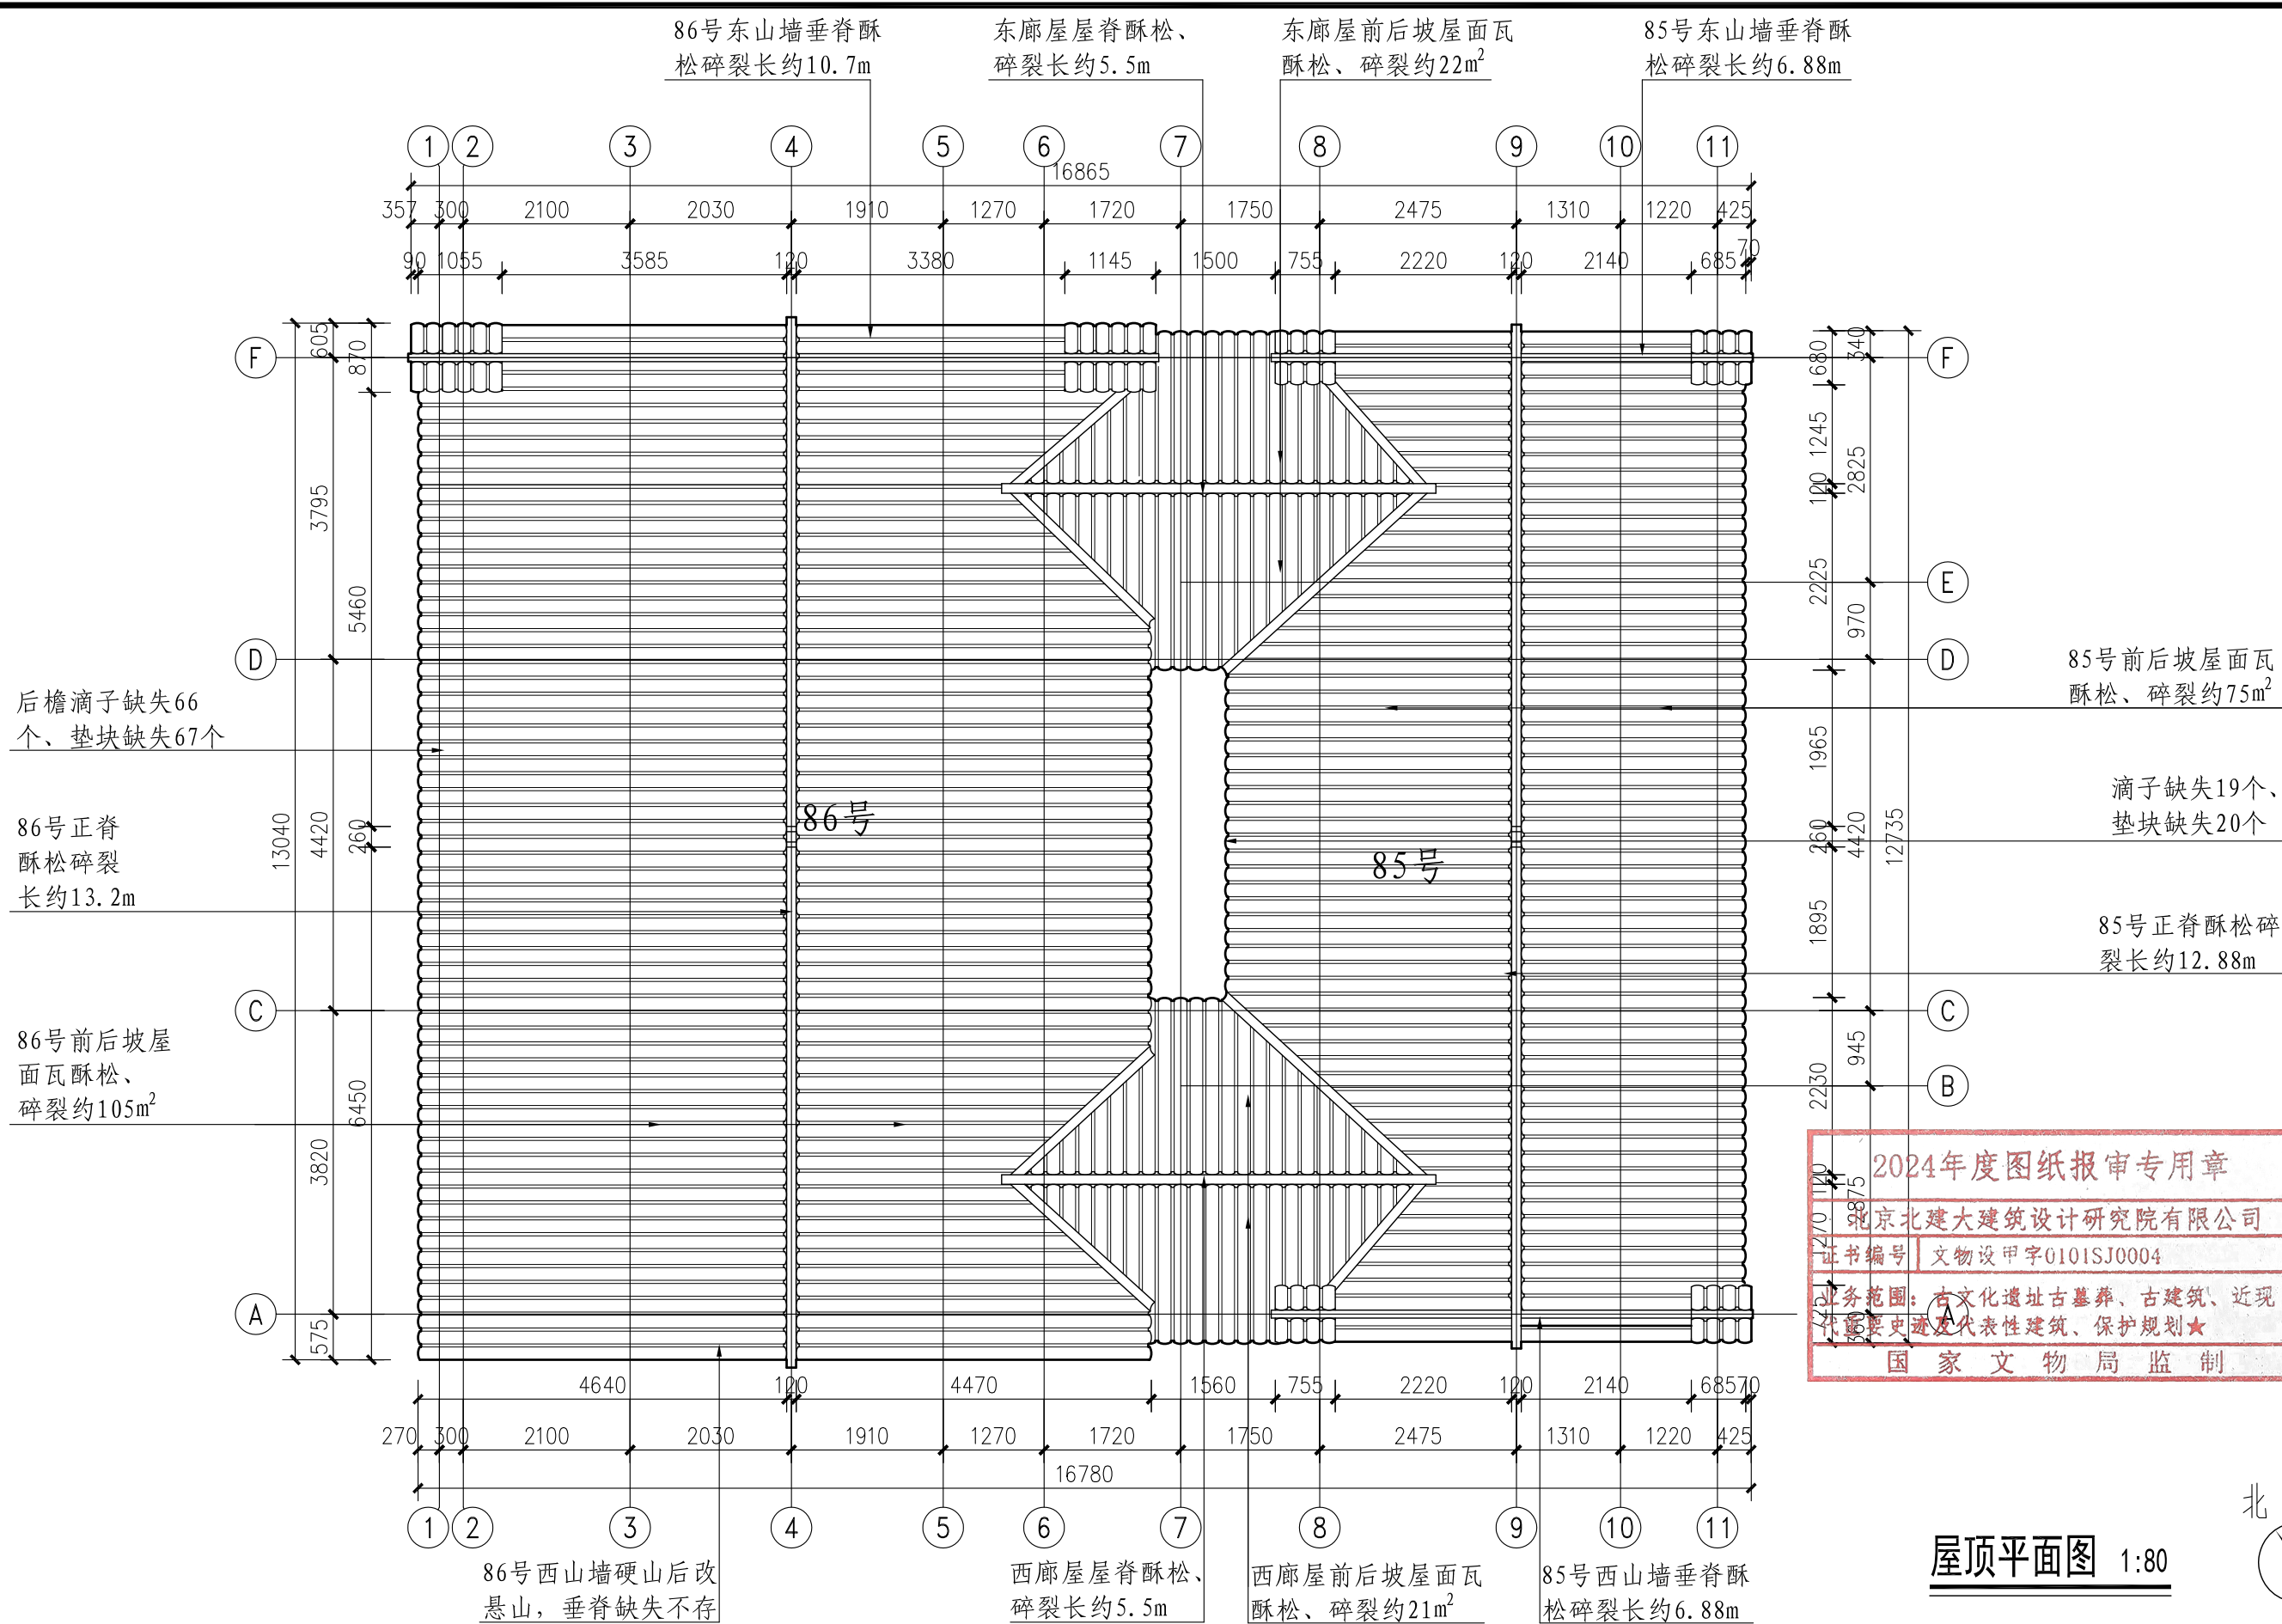


北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518—040	
	设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68 70—73、80—93号修缮工程	85—86号现状勘测——屋顶平面图	图号 DWG. NO.	85—86—X—10	
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE			肖东	出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			肖东	归档记录 FILE. NO.	


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气
-------	----	----	-----	----	----

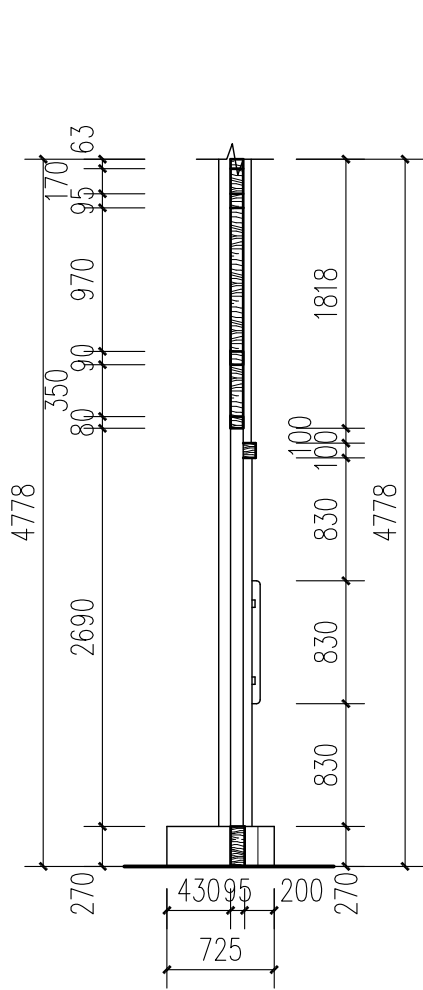


剖面图 1: 50

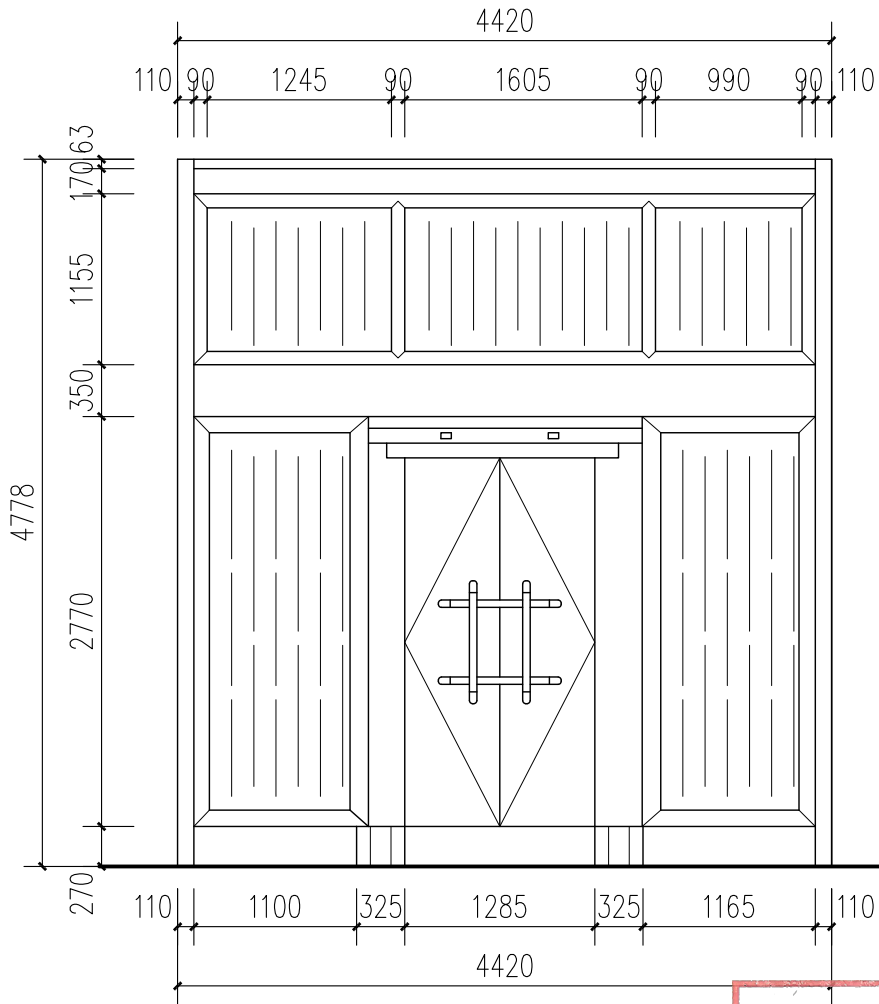


北立面图 1: 50

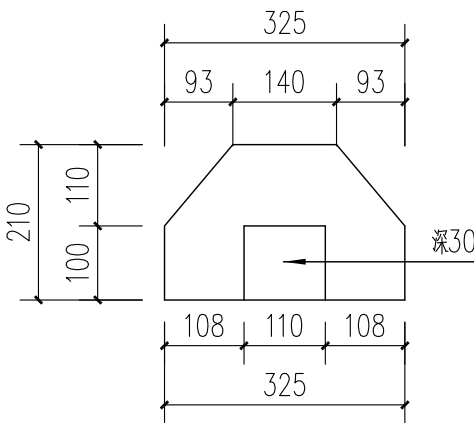

1 1: 50

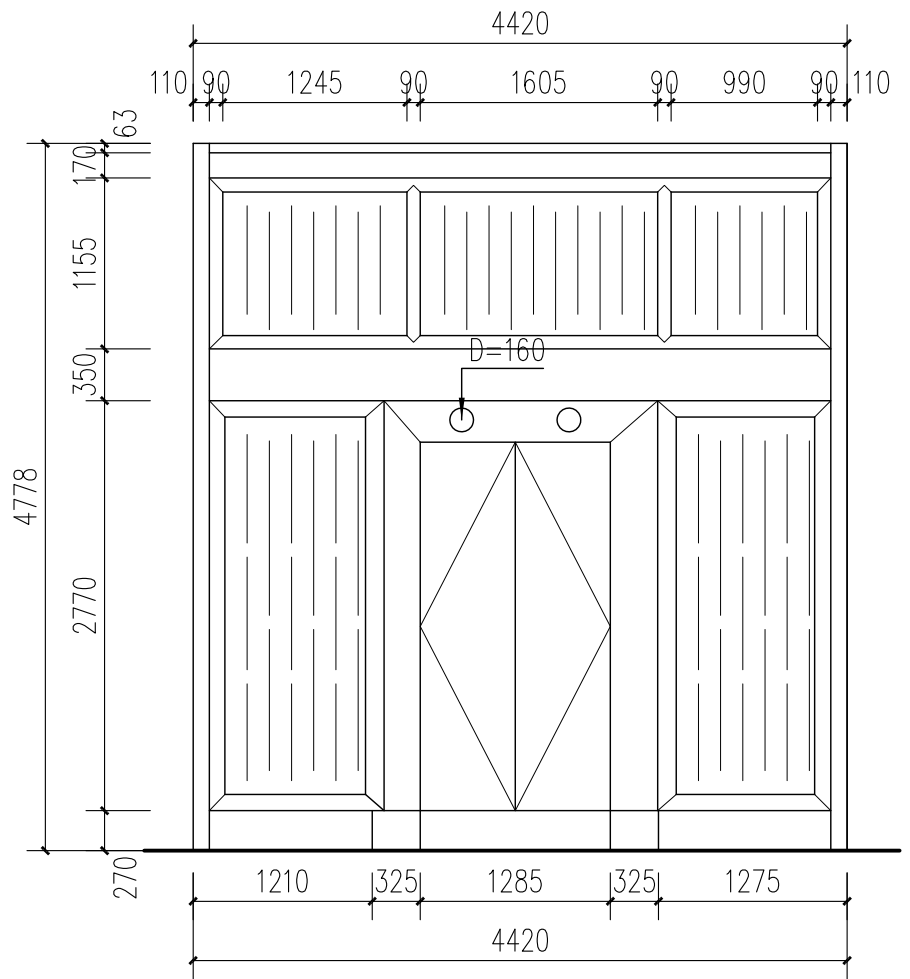


南立面图 1: 50

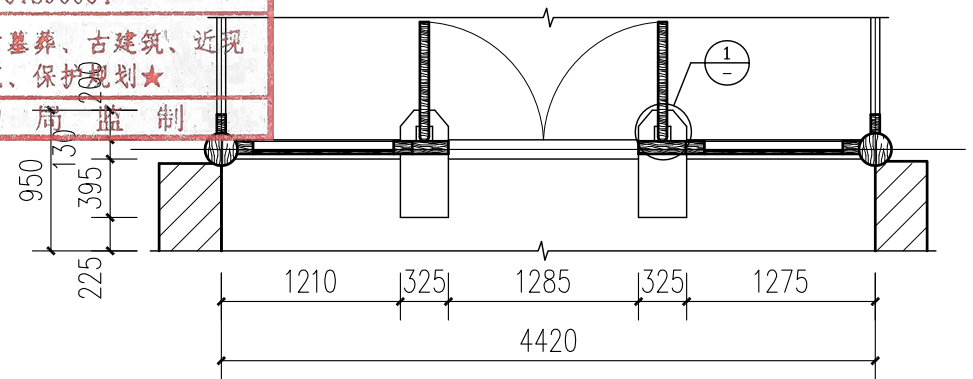

平面图 1: 50

M1详图 1: 50

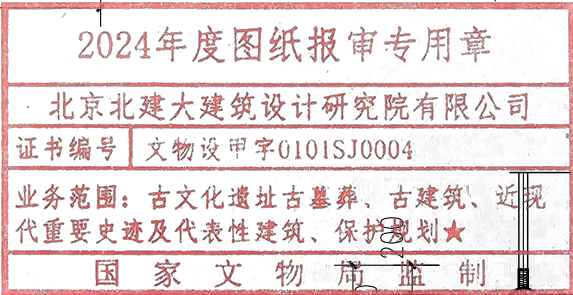

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

青

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—M1详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.



85-86-X-11

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

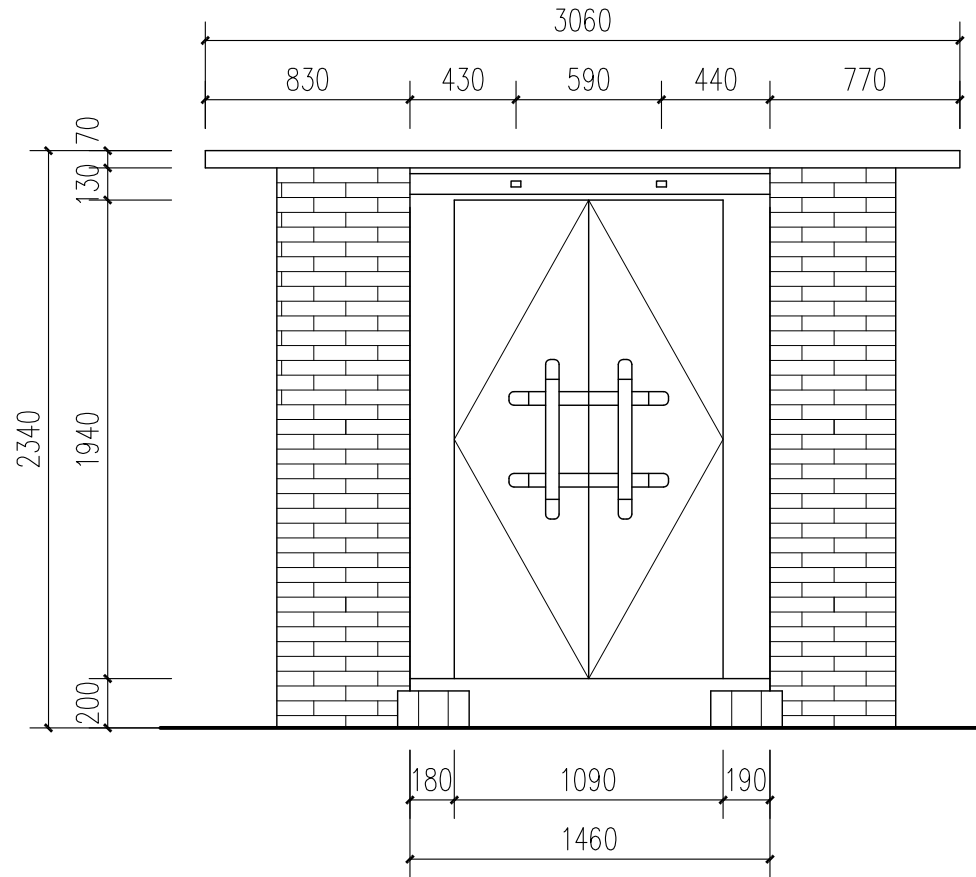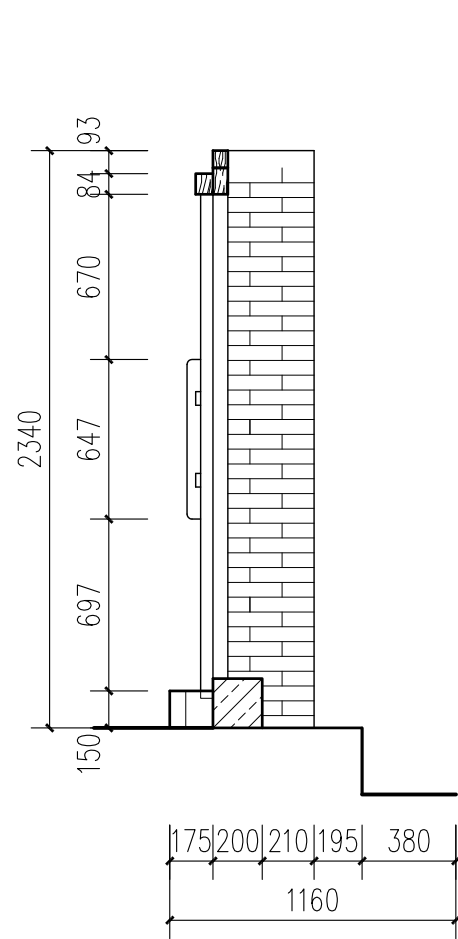

西立面图 1:30

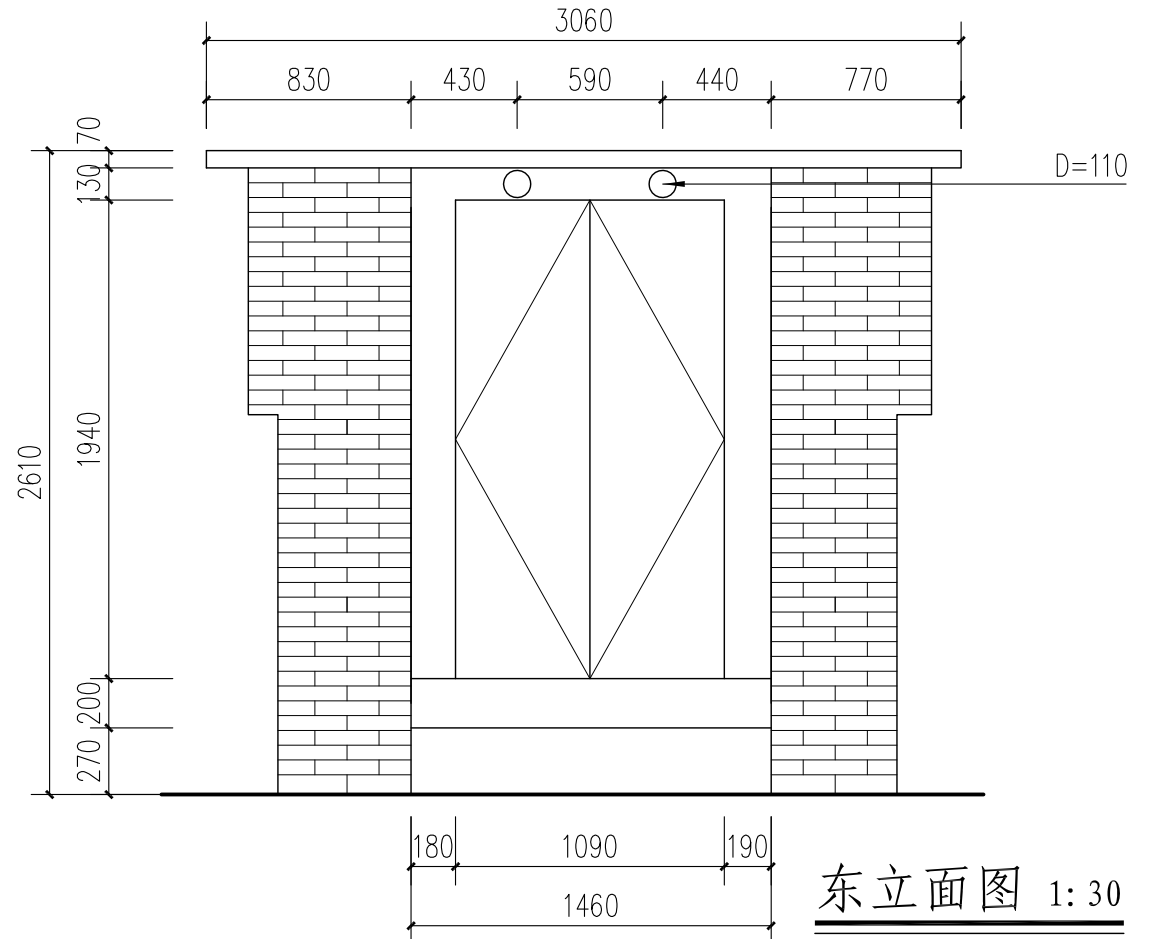

东立面图 1:30

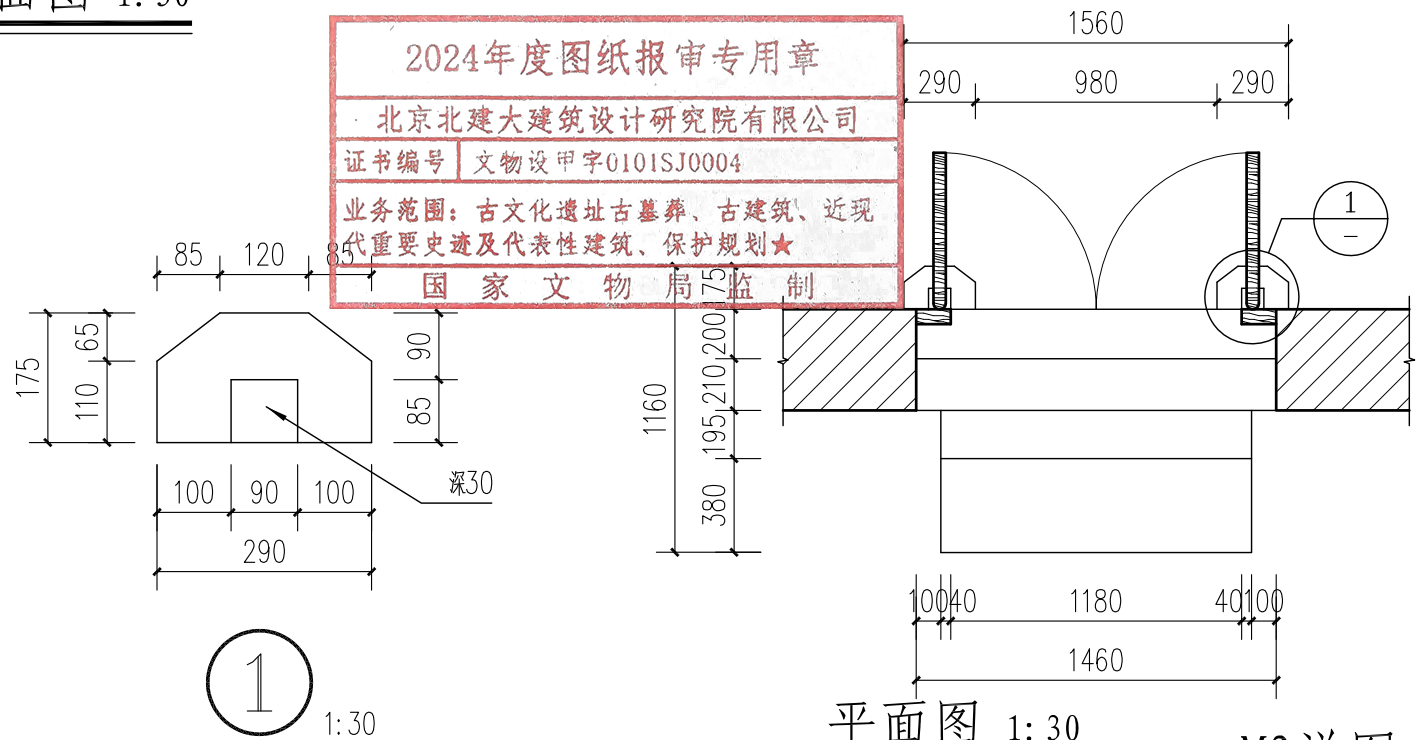

平面图 1:30

M2详图 1:30

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	赵红梅
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	吴安
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85—86号现状勘测—
M2详图


工程编号 PROJ. NO. WB1518—040

图号 DWG. NO. 85—86—X—12


出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

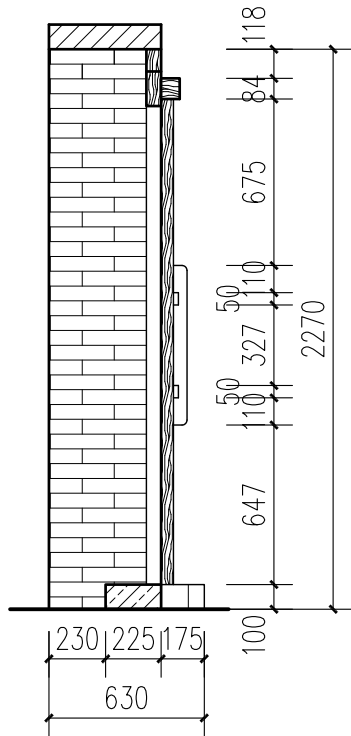




剖面图 1: 30

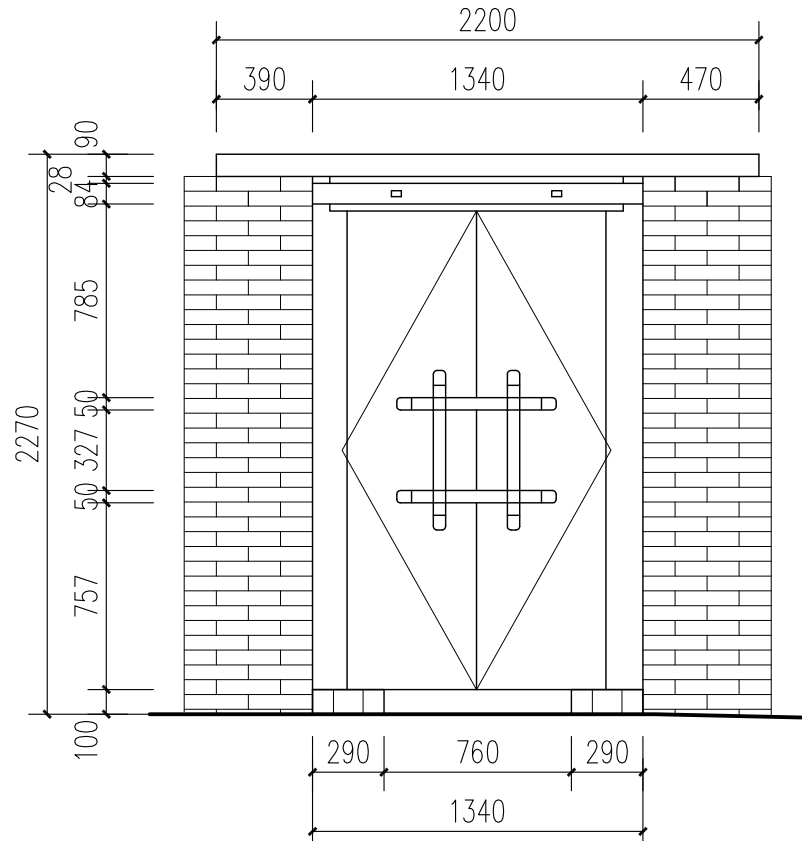

东立面图 1: 30

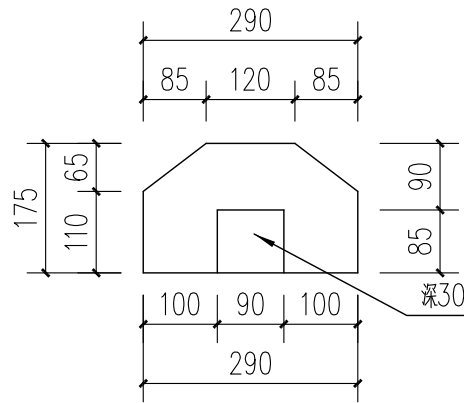

1 1: 30

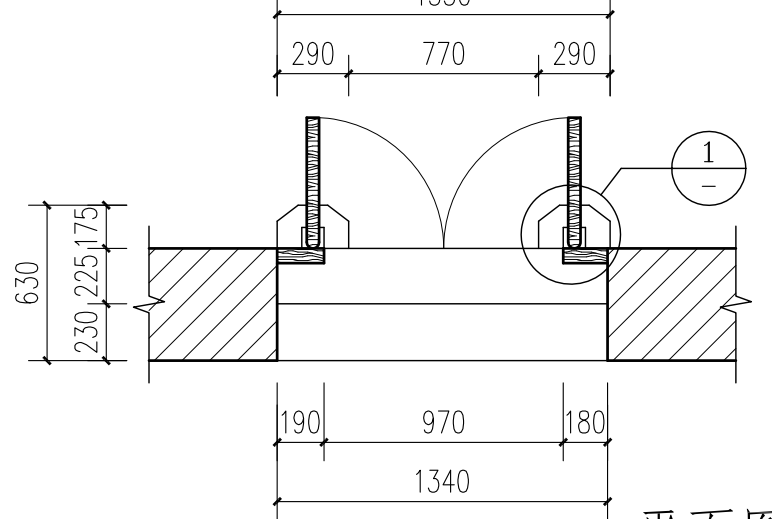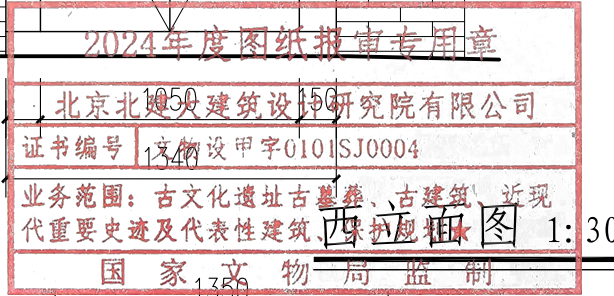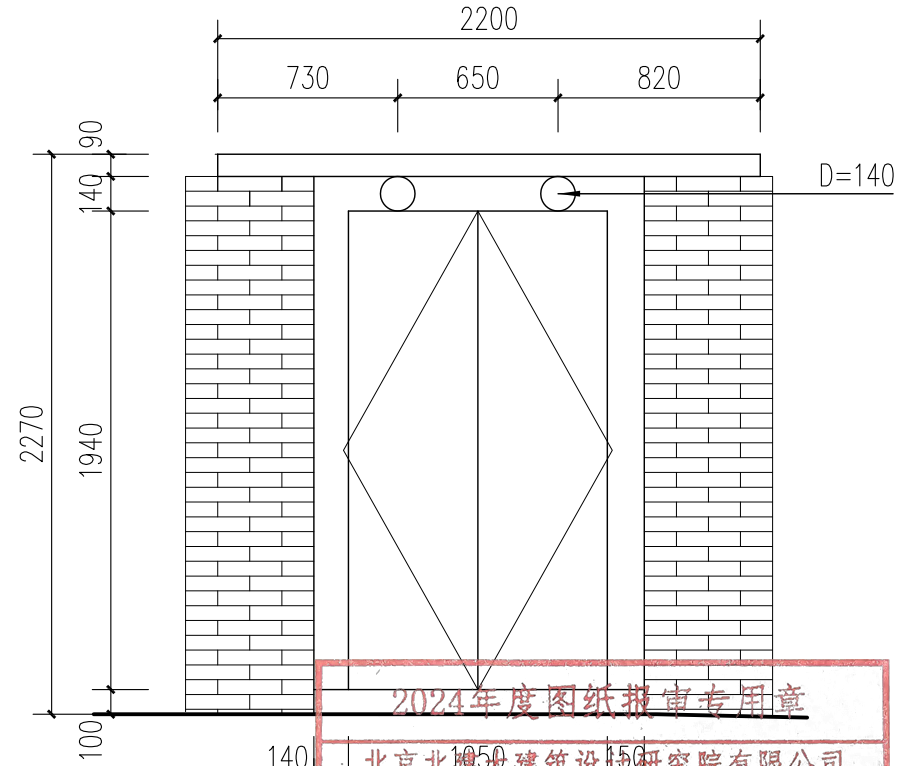

平面图 1: 30

M3详图 1: 30

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

青帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—M3详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


85-86-X-13

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.



项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

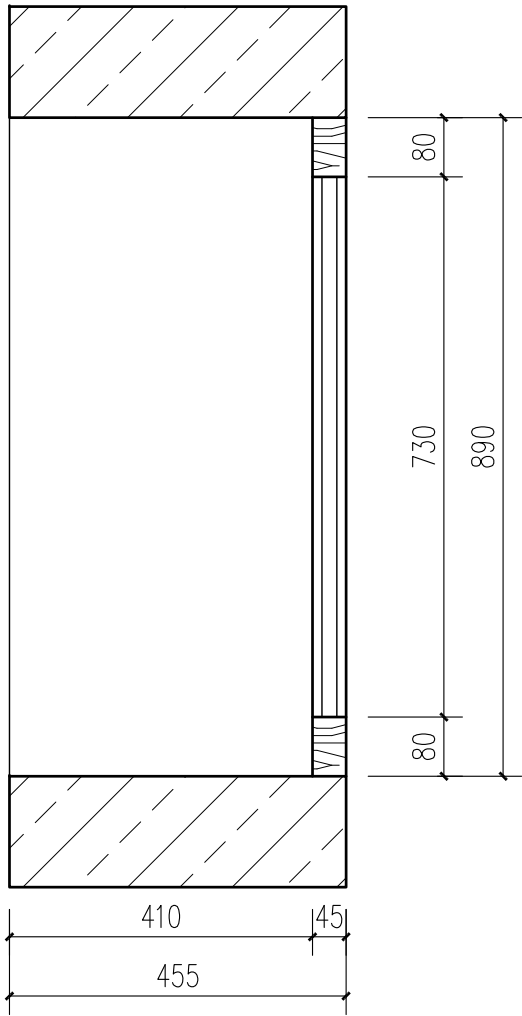

剖面图 1:10

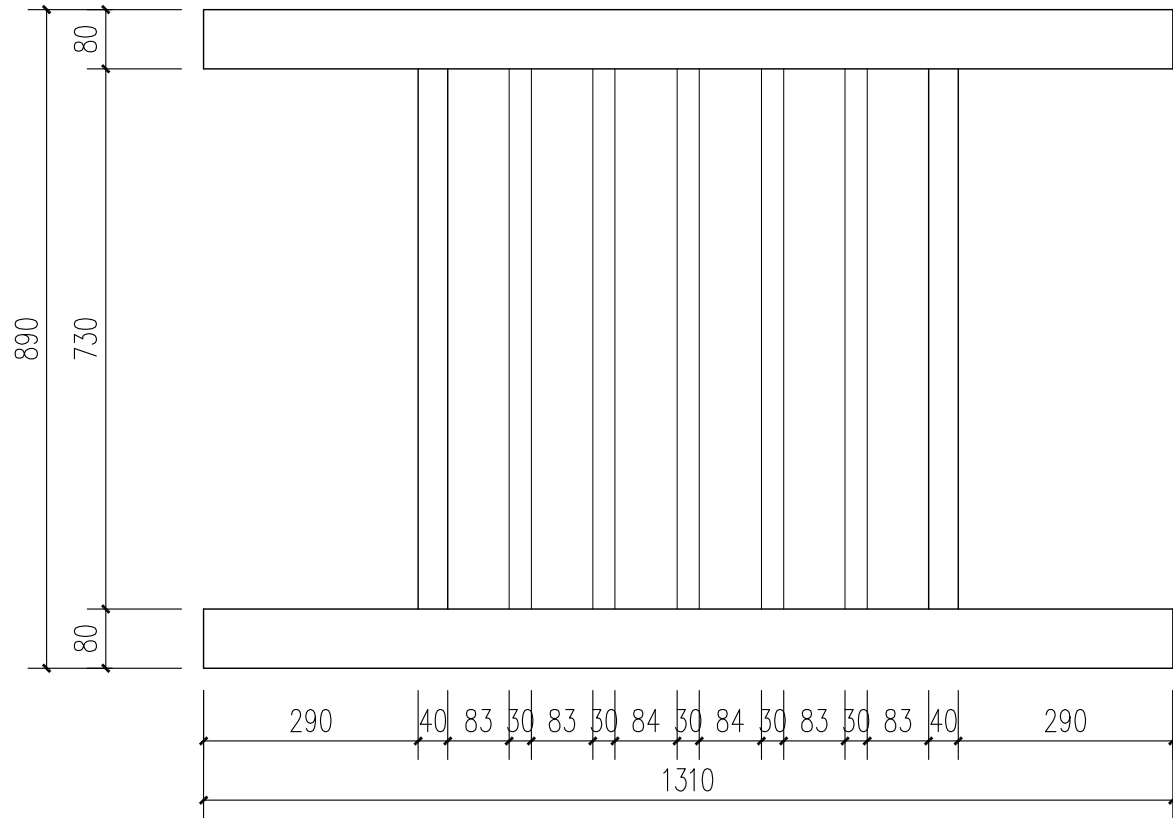

立面图 1:10

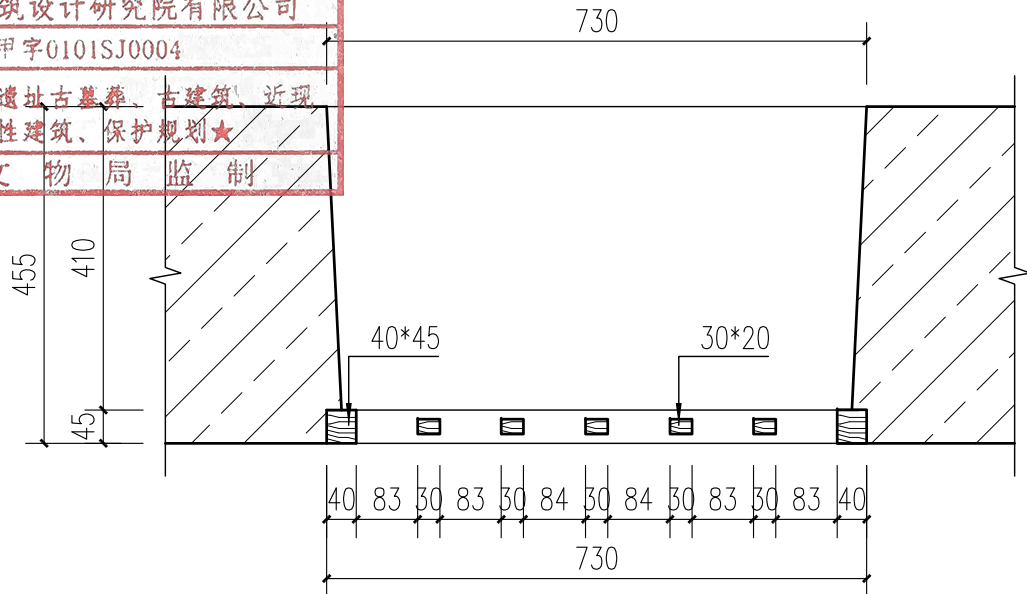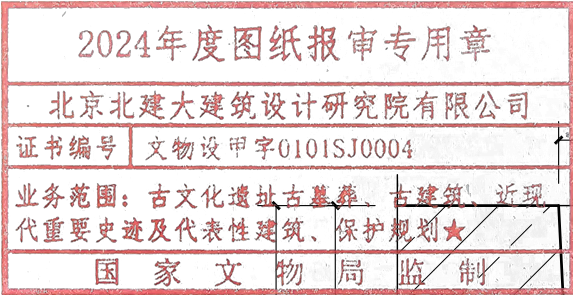

平面图 1:10

C1详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—C1详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


85-86-X-14

出图日期 DATE



2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

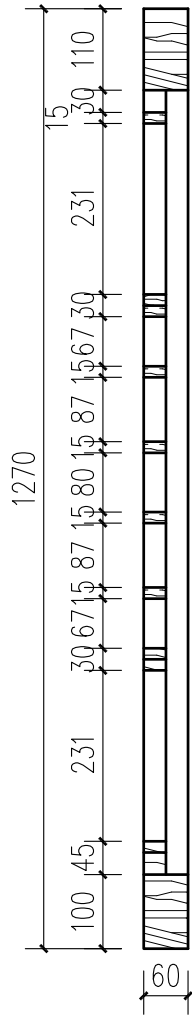


剖面图 1:10

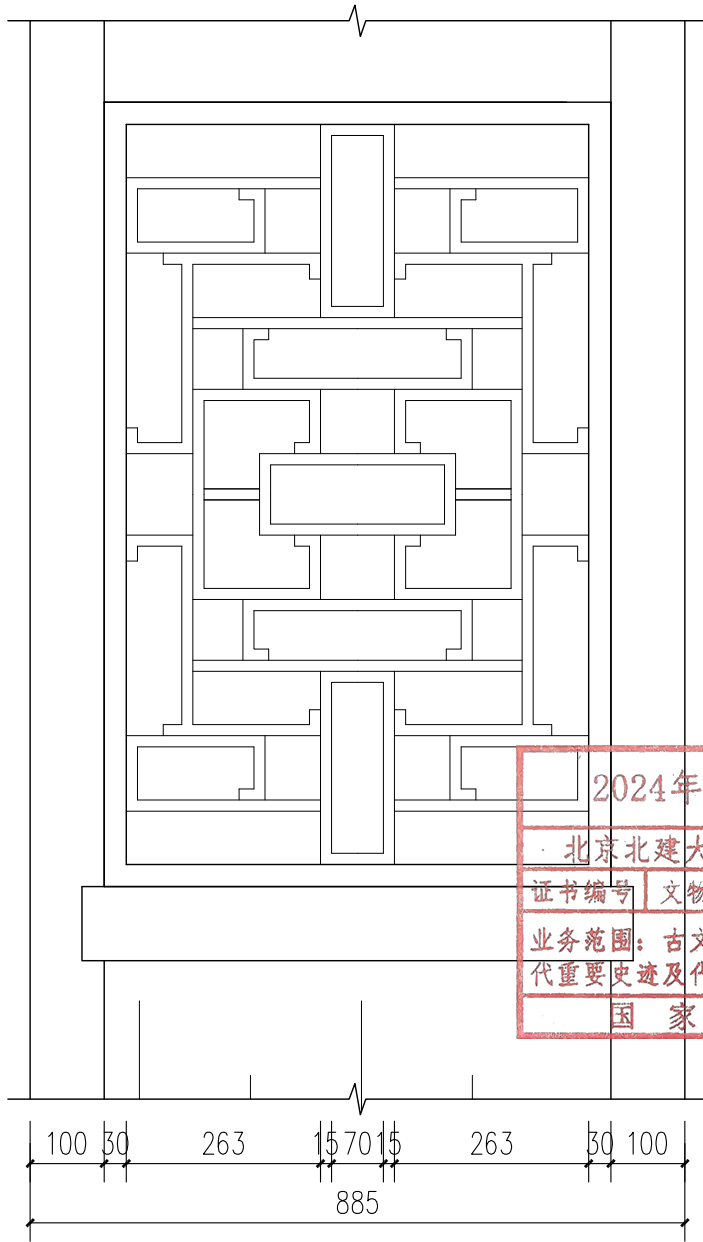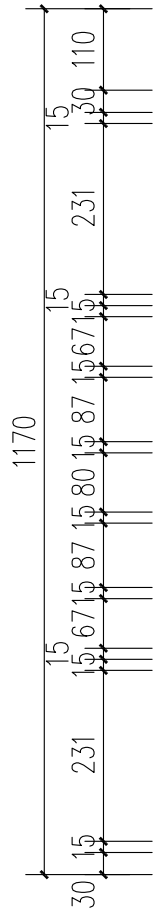

立面图 1:10

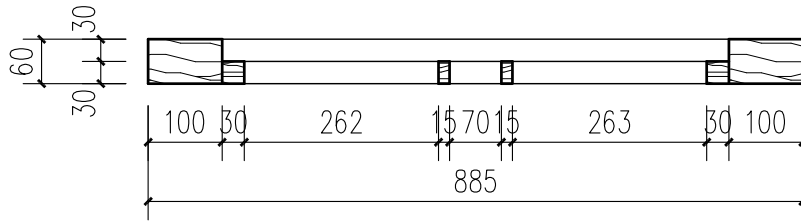

平面图 1:10

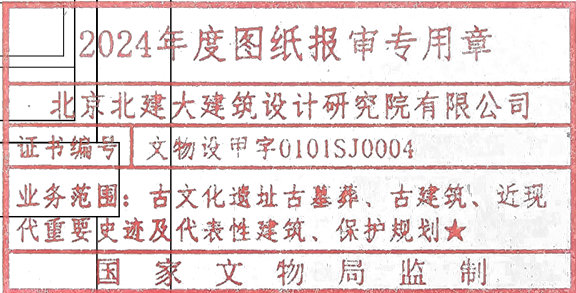

C2详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—
C2详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


85-86-X-15

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

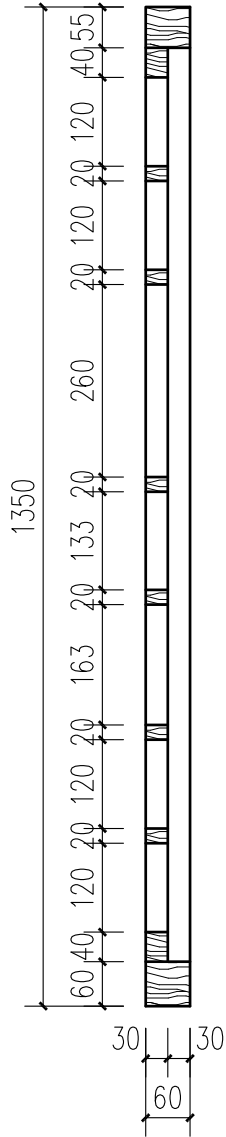


剖面图 1:10

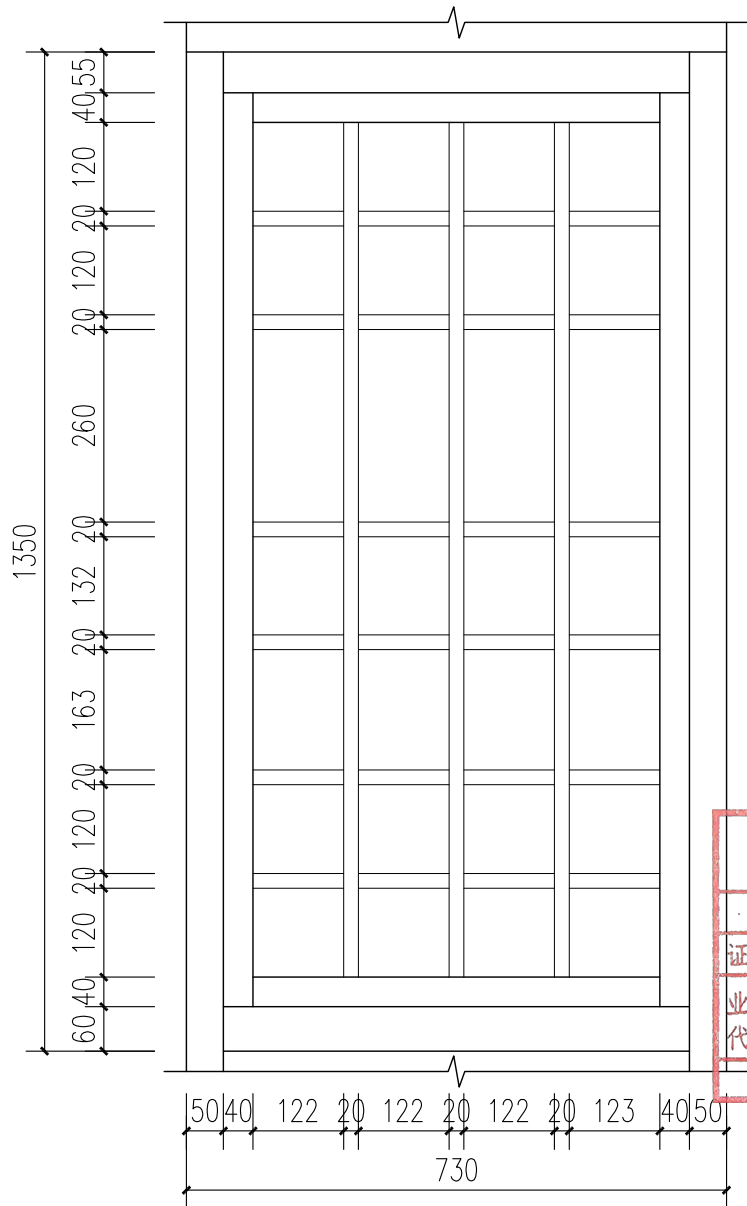

立面图 1:10

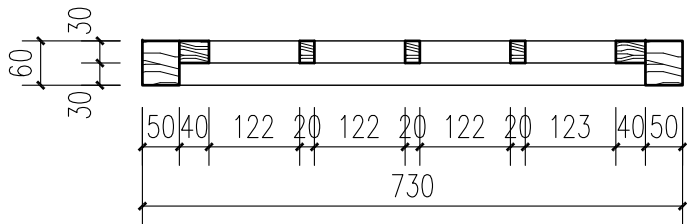

平面图 1:10

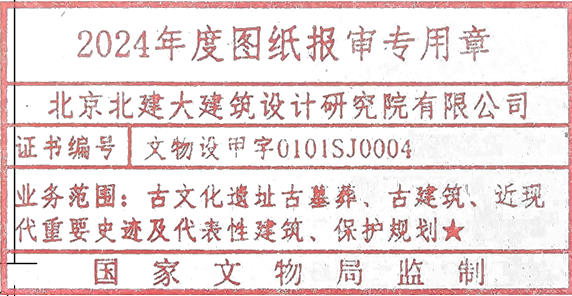

C3详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设 计 人 DESIGN

胡家研

审 核 AUDITE

赵红梅

复 核 人 CHECK

赵红梅

审 定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—
C3详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图 号 DWG. NO.


85-86-X-16

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

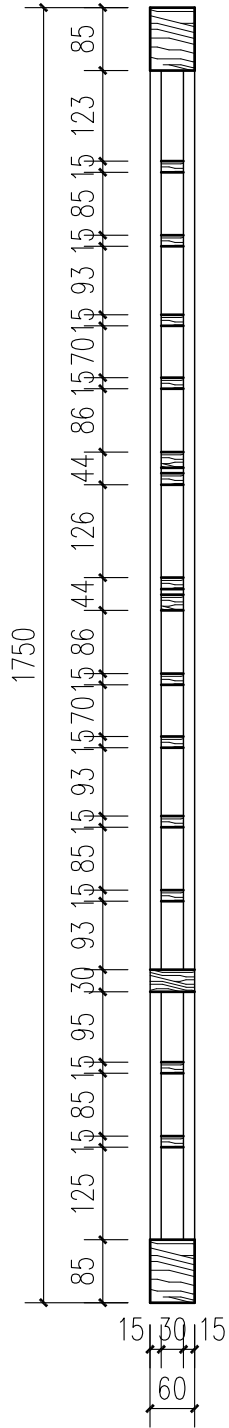


剖面图 1:10

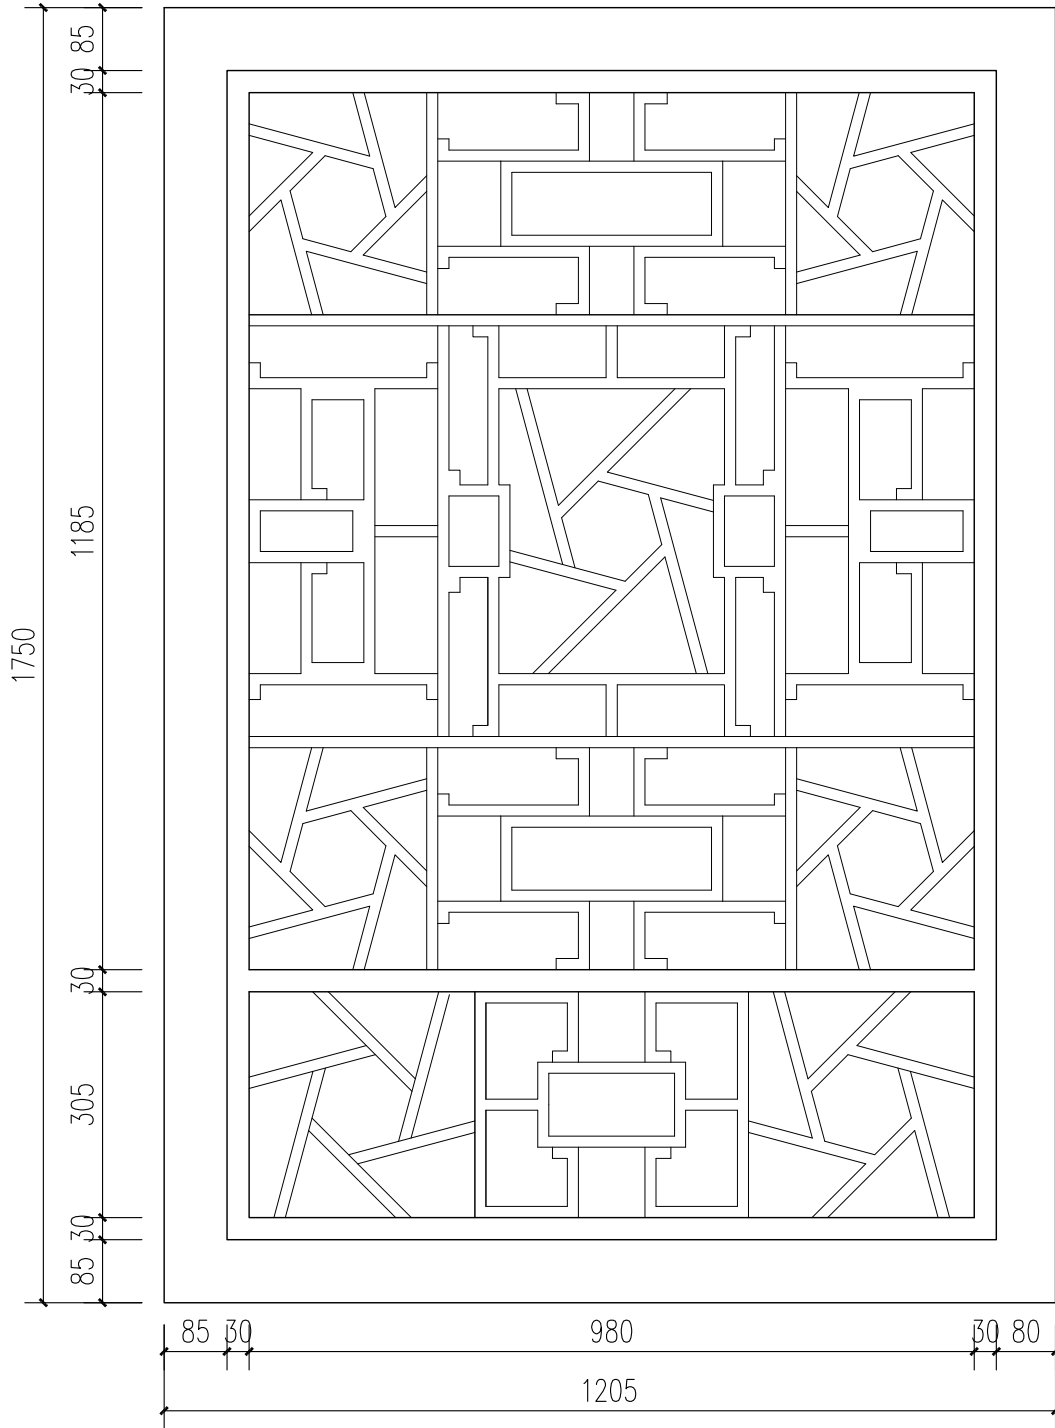

立面图 1:10

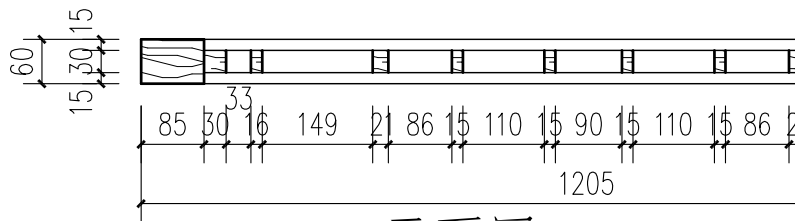

平面图 1:10

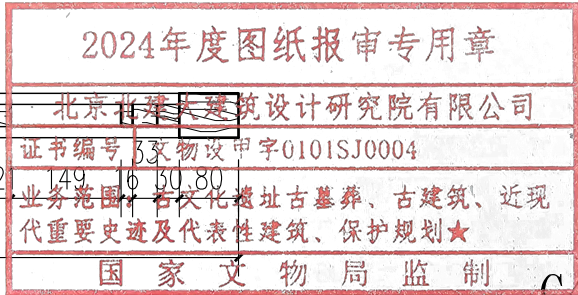

C4详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

青

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

85-86号现状勘测—
C4详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

85-86-X-17


出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

门窗明细表

编号	数量 (樘)	窗尺寸	详图图号
M-1	1	1850*3040	85-86-X-11
M-2	1	1460*2270	85-86-X-12
M-3	1	1340*2180	85-86-X-13
C-1	2	730*890	85-86-X-14
C-2	2	685*1060	85-86-X-15
C-3	2	630*1235	85-86-X-16
C-4	2	1205*1750	85-86-X-17

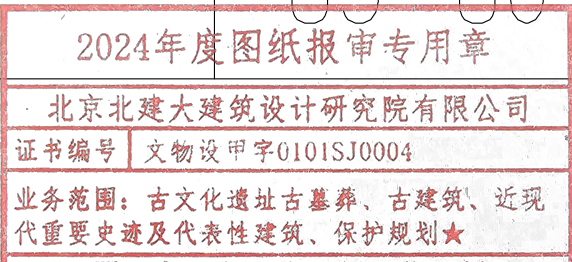

门窗明细表 1:50

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	85-86号现状勘测——门窗明细表	图号 DWG. NO.	85-86-X-18
	复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE			出图日期 DATE	2025.2
	专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.	

15、87—91 号现状残损调查表



2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设审字[010]第10004号
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

- 4、装饰装修：1）木门松动、糟朽、虫蛀严重，局部缺失；后换现代木门；木门槛均糟朽、破损严重；（详见现状勘察照片：编号81-97）
2）墙窗松动、变形，部分后换现代木窗；建筑各木窗均松动、变形；（详见现状勘察照片：编号98-108）
3）木装修松动、变形，部分虫蛀严重，局部木装修缺失；板壁松动、变形、局部糟朽严重；（详见现状勘察照片：编号109-113）
4）吊顶板松动、变形、糟朽严重且堆积大量杂物；部分房间后加吊顶板；吊顶龙骨糟朽；（详见现状勘察照片：编号114、115）
5）室内墙面抹灰空鼓、脱落，局部后抹水泥；（详见现状勘察照片：编号116-124）
- 5、屋顶瓦面：1）屋面瓦酥松、碎裂、局部瓦面生长青、部分瓦面坍塌不存现为石棉瓦屋面；（详见现状勘察照片：编号125-133）
2）屋脊缺失不存，后做红砖脊；（详见现状勘察照片：编号129、130）
3）滴子和垫块缺失。（详见现状勘察照片：编号75、76、79、133、134、135）
- 6、油饰：木构件残存油饰老化、褪色。（详见现状勘察照片：编号136-138）
- 7、电气：建筑室内及周边电气线路老化，且布置杂乱，紧挨木构件固定，存在安全隐患；
- 8、虫害：木构件均存在虫蚁蛀蚀情况，且局部蛀蚀严重，但露明部位未发现活体虫蚁，不排除隐蔽部位存在的可能
- 9、其它：后做灶台、烟囱；室内后加卫生间，室外后建房。（详见现状勘察照片：编号139-141）

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局 编号 03 制

87-91 号现状勘察照片

编号 01		编号 02		代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国家文物编号03制	
拍摄日期		拍摄日期			
2022-08-15		2022-08-15			
拍摄位置		拍摄位置			
87-91 号 鸟瞰图		87-91 号 俯视图		87-91 号北 立面	
编号 04		编号 05		编号 06	
拍摄日期		拍摄日期			
2022-08-15		2022-08-15			
拍摄位置		拍摄位置			
87-91 号东立 面		87-91 号西立 面		87-91 号西 立面	

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

拍摄日期国家文物局监制

编号 07		编号 08		编号 09	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87-91 号南立面		87-91 南立面		87-91 南立面	
编号 10		编号 11		编号 12	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号明间地面		87 号东二间		88 号明间	
外观现状	明间三合土地面受潮生长青苔，局部破损，且用水泥修补	外观现状	前室后做瓷砖地面	外观现状	明间新做三合土地面，局部生长青苔
编号 13		编号 14		编号 15	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
88 号		91 号明间		91 号	
外观现状	南次间地面堆积杂物	外观现状	明间南后室三合土地面堆积杂物	外观现状	北次间前、后室后做水泥地面

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 16		2022-08-15		编号 18	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-08-15				2022-08-15	
拍摄位置				拍摄位置	
91 号前台明		87 号东侧天井		91 号前天井	
外观现状	台明局部破损，后抹水泥修补		外观现状	天井内堆积杂物，条石松动、位移	
编号 19		2022-08-15		编号 21	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-08-15				2022-08-15	
拍摄位置				拍摄位置	
88 号前院外石板地面		91 号南侧过廊院内台阶		87 号	
外观现状	石板铺地位移、下沉		外观现状	台阶条石表面生长青苔地面堆积坍塌物	
编号 22		2022-08-15		编号 24	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-08-15				2022-08-15	
拍摄位置				拍摄位置	
87 号		87 号		88 号-91 号北墙	
外观现状	西一间东墙墙体下碱后抹水泥		外观现状	勒脚生长杂草、青苔，条石长满黑霉，局部破损，残缺	
			外观现状	墙体下沉且竖向开裂	

编号 25		编号 26		编号 27	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号南墙		88 号南墙		89 及过廊处南墙	
外观现状	墙体上部歪闪且有裂缝	外观现状	墙体上部歪闪	外观现状	墙体上部坍塌
编号 28		编号 29		编号 30	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号西墙		88 号		91 号	
外观现状	木穿处屋面破坏漏雨墙体上部局部开裂下碱表面生长青苔杂草	外观现状	柱根糟朽	外观现状	明间南侧前檐檐柱柱根糟朽
编号 31		编号 32		编号 33	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号		87 号		88 号	
外观现状	明间北侧前檐柱柱根糟朽，后用水泥垫顶	外观现状	明间西侧北起第二根柱子柱根糟朽严重	外观现状	明间前檐木枋虫蛀严重

编号 34		编号 35		编号 36	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
89 号		88 号		88 号	
外观现状	明间南侧第二层木穿糟朽严重	外观现状	北次间后檐地梁糟朽	外观现状	南次间后檐地梁糟朽
编号 37		编号 38		编号 39	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
88 号		89 号		91 号	
外观现状	明间南侧地梁糟朽	外观现状	西侧地梁糟朽	外观现状	南侧前檐前室北侧地梁糟朽
编号 40		编号 41		编号 42	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号		91 号		87 号	
外观现状	南次间前室西侧地梁糟朽	外观现状	明间南侧地梁糟朽	外观现状	明间东侧地梁糟朽

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93 号修缮工程二次勘察设计方案					
编号 43		2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号：文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国 家 文 物 局 监 制		编号 45	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-08-15				2022-08-15	
拍摄位置				拍摄位置	
87 号		88 号		91 号	
外观现状	明间西侧地梁糟朽	外观现状	枕木糟朽严重	外观现状	明间后室枕木均糟朽
编号 46		编号 47		编号 48	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号		87 号		87 号前檐	
外观现状	南次间前室枕木糟朽 1 根，断裂 1 根	外观现状	明间南侧北起第 2、3 根楼枕，糟朽严重	外观现状	前檐楼枕糟朽 2 根
编号 49		编号 50		编号 51	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
89 号		88 号		88 号	
外观现状	楼枕 4 根均糟朽	外观现状	明间楼板严重糟朽	外观现状	南次间楼板糟朽

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号: 文物字[2010]SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 52		2022-08-15	88 号	北次间后室楼板糟朽		编号 54	
拍摄日期						拍摄日期	
2022-08-15						2022-08-15	
拍摄位置						拍摄位置	
外观现状	北次间后室楼板糟朽					外观现状	后做吊顶
编号 55		2022-08-15	91 号明间前室	楼板严重糟朽		编号 57	
拍摄日期						拍摄日期	
2022-08-15						2022-08-15	
拍摄位置						拍摄位置	
外观现状	楼板严重糟朽					外观现状	楼板糟朽
编号 58		2022-08-15	88 号	檩条糟朽		编号 60	
拍摄日期						拍摄日期	
2022-08-15						2022-08-15	
拍摄位置						拍摄位置	
外观现状	檩条糟朽					外观现状	檩条糟朽严重

编号 61		编号 62		编号 63	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号		87 号		87 号	
外观现状	檩条糟朽严重	外观现状	2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号 文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国家文物局监制	外观现状	檩条糟朽严重
编号 64		编号 65		编号 66	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号		87 号前中间过廊		87 号前中间过廊	
外观现状	檩条糟朽、开裂	外观现状	檩条、随檩糟朽	外观现状	随檩缺失
编号 67		编号 68		编号 69	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
88 号前檐		91 号		87 号	
外观现状	前、后椽板糟朽、变形	外观现状	前、后檐糟朽、变形的椽板	外观现状	前、后檐糟朽、变形的椽板

编号 70		编号 71		编号 72	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
89 号		90 号		87 号西侧过廊	
外观现状	前、后椽板糟朽、变形	外观现状	前、后椽板糟朽、变形	外观现状	前、后椽板糟朽、变形
编号 73		编号 74		编号 75	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号东侧过廊		88 号		87 号西过廊	
外观现状	前、后椽板糟朽、变形	外观现状	前、后檐封檐板缺失	外观现状	前、后檐封檐板缺失
编号 76		编号 77		编号 78	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号东过廊		87 号中间过廊		87 号	
外观现状	前、后檐封檐板缺失	外观现状	前、后檐封檐板缺失	外观现状	前、后檐封檐板缺失

编号 79		编号 80		编号 81	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
89 号		91 号		88 号南次间后檐门	
外观现状		前、后檐封檐板缺失		外观现状	
前、后檐封檐板缺失		外观现状	前、后檐封檐板缺失	外观现状	门插、门栓缺失，门槛框松动后檐明间椽条窗残破
外观现状		编号 83		编号 84	
外观现状		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
88 号明间前檐门		88 号明间南侧板门		88 号明间后檐装修	
外观现状	木门松动、变形，局部破损严重，门框 3 根糟朽，门槛石横向裂缝	外观现状	明间南侧板门变形，木门槛破损严重 1 根	外观现状	明间后檐装修缺失
编号 85		编号 86		编号 87	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号南次间前檐门		91 号		91 号	
外观现状	前檐门槛糟朽，木门缺失	外观现状	南次间西侧装修北门松动、残破	外观现状	北次间西侧装修南门原木门缺失，后做现代木门一扇

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设用字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93 号修缮工程二次勘察设计方案					
2024年度图纸报审专用章					
编号 88		编号 89		编号 90	
拍摄日期		证书编号		拍摄日期	
2022-08-15		文物设甲字G101SJ0004		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄日期		拍摄位置	
91 号		2022-08-15		87 号	
外观现状	明间西侧装修南门木门松动、变形，局部破损严重, 门扇边框虫蛀	外观现状	门槛、门枕石下沉断裂，后用水泥修补门松动变形底部残破、门框后拼接	外观现状	东次间南侧门原木门消失，后做现代木门
编号 91		编号 92		编号 93	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号		87 号		87 号东 1 间	
外观现状	明间西侧原木门缺失，后做现代木门	外观现状	明间后室西侧门脱落，门槛、立框糟朽	外观现状	东 1 间隔断墙处后加现代门 2 扇（里侧 1 扇）
编号 94		编号 95		编号 96	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号		87 号西二间		87 号二层东一间	
外观现状	东 2 间后加现代门	外观现状	西二间后加现代门	外观现状	二层东一间西墙墙体板门残破

2024年度图纸报审专用章


北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号: 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划等

国家文物局监制

编号 97		2022-08-15	89-91 之间南墙墙门
拍摄日期		2022-08-15	87 号西一间南墙
拍摄位置		87 号西一间南墙	
外观现状		过梁槽朽，木门松动、变形，破损严重 门簷槽朽、缺失板门底部严重破损	西一间南墙后开窗户
编号 98		2022-08-15	88 号东墙(外侧)
拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		88 号东墙(外侧)	
外观现状		南窗窗框槽朽开裂，椽条根槽朽、发霉	
编号 100		2022-08-15	88 号东墙(外侧)
拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		87 号东墙(外侧)	
外观现状		北窗原木窗缺失，后做现代木窗，窗户上方后做现代铁皮雨篷	后改现代窗
编号 101		2022-08-15	87 号东墙(外侧)
拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		87 号东墙(外侧)	
外观现状		前檐一层窗户槽朽，构件破损、松动变形	
编号 102		2022-08-15	87 号东墙(外侧)
拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		87 号东墙(外侧)	
外观现状		墙体上部窗(南侧) 二层窗缺失，现为现代窗内钉木板	
编号 103		2022-08-15	87 号东墙(外侧)
拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		87 号东墙(外侧)	
外观现状		北 1 窗木窗椽条松动、残破，内挡窗缺失	墙体上部窗(北侧) 后开窗洞，后做现代窗
编号 104		2022-08-15	87 号东墙(外侧)
拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		87 号东墙(外侧)	
外观现状		墙体上部窗(北侧) 后开窗洞，后做现代窗	
编号 105		2022-08-15	87 号东墙(外侧)
拍摄日期		2022-08-15	
拍摄位置		87 号东墙(外侧)	
外观现状		墙体上部窗(北侧) 后开窗洞，后做现代窗	

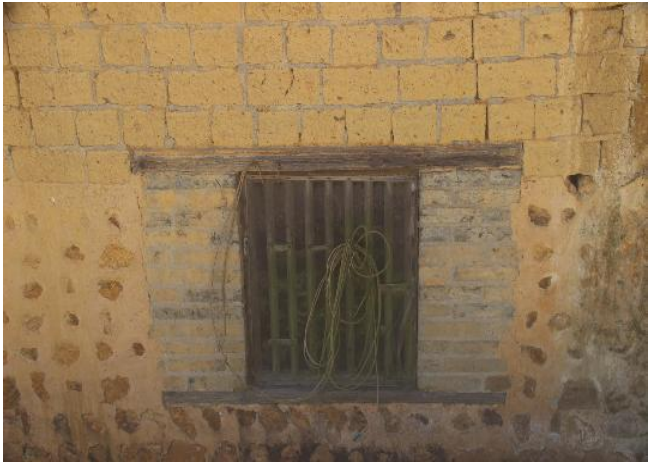编号 106		编号 107		编号 108	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号西墙		87 号北墙		87 号北墙	
外观现状	南 1 窗根条松动，木挡窗缺失	外观现状	东 1、2 窗，原木窗缺失，后做现代木窗	外观现状	东 3 窗，原木窗缺失，后做现代木窗，木窗松动、变形、糟朽开裂
编号 109		编号 110		编号 111	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
88 号		90 号		91 号	
外观现状	北次间后檐南侧装修外钉板	外观现状	过廊二层前檐缺失板壁装修（门扇）	外观现状	明间西侧板壁松动，木框糟朽
编号 112		编号 113		编号 114	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号		87 号		87 号前过廊	
外观现状	二层西 2 间东侧门扇缺失	外观现状	二层东二间西侧门扇缺失	外观现状	过廊吊顶板糟朽严重

编号 115		编号 116		编号 117	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号		91 号		88 号南墙	
外观现状	明间前室龙骨糟朽	外观现状	北次间前室北墙墙体后抹水泥	外观现状	墙面抹灰严重脱落
编号 118		编号 119		编号 120	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
88 号		88 号		87 号	
外观现状	南次间前室南墙墙面抹灰空鼓后抹水泥修补	外观现状	室内南次间东墙墙体抹灰脱落严重	外观现状	室外北墙东侧墙面后抹水泥, 墙体抹灰脱落
编号 121		编号 122		编号 123	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号		87 号		91 号	
外观现状	东一间室内墙体部分后抹白灰	外观现状	西一间东墙部分后抹白灰	外观现状	南次间前室南侧墙体室内墙面抹灰空鼓脱落

编号 124		编号 125		编号 126	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
91 号		87-91 号		88 号	
外观现状	南次间后室南侧室内墙面抹灰污损空鼓脱落	外观现状	屋面瓦松松碎裂，局部坍塌	外观现状	前、后檐瓦面酥松、碎裂
编号 127		编号 128		编号 129	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
89 号		91 号		87 号	
外观现状	前、后檐瓦面酥松、碎裂，后檐瓦面局部坍塌	外观现状	前、后檐瓦面酥松、碎裂，前檐瓦面局部坍塌	外观现状	前、后檐瓦面酥松、碎裂，后做红砖屋脊
编号 130		编号 131		编号 132	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号西侧过廊		87 号中间过廊		87 号东侧过廊	
外观现状	东、西坡瓦面酥松、碎裂，后做红砖屋脊	外观现状	东、西坡瓦面酥松、碎裂	外观现状	屋面局部坍塌，后做石棉瓦面屋面

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93 号修缮工程二次勘察设计方案					
编号 133		2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号 文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 2022-08-15 国家文物局监制		编号 135	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-08-15				2022-08-15	
拍摄位置				拍摄位置	
88 号		拍摄位置		87 号	
外观现状	后檐滴水、垫块缺失	外观现状	后檐滴水、垫块缺失	外观现状	后檐滴水缺失
编号 136		编号 137		编号 138	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号东次间		91 号明间		88 号明间	
外观现状	窗扇、木装修油饰老化、褪色	外观现状	木构件油饰老化、褪色，表面水渍	外观现状	木件油饰老化、褪色，表面水渍
编号 139		编号 140		编号 141	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-08-15		2022-08-15		2022-08-15	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
87 号西过廊		87 号西北外侧		87 号西一间	
外观现状	后砌槛墙	外观现状	后建房	外观现状	后加卫生间，后砌灶台

16、87—91号现状勘测图



北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等。

国家文物局监制


图纸目录

工程名称：广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93号修缮工程

工程编号: WB1518-040

序号	图 号	图 名	图 幅
01	87-91-X-1	87-91号现状勘测——平面图	3#
02	87-91-X-2	87-91号现状勘测——二层平面图	3#
03	87-91-X-3	87-91号现状勘测——东立面图	3#
04	87-91-X-4	87-91号现状勘测——南立面图	3#
05	87-91-X-5	87-91号现状勘测——西立面图	3#
06	87-91-X-6	87-91号现状勘测——北立面图	3#
07	87-91-X-7	87-91号现状勘测——1-1剖面图	3#
08	87-91-X-8	87-91号现状勘测——2-2剖面图	3#
09	87-91-X-9	87-91号现状勘测——3-3剖面图	3#
10	87-91-X-10	87-91号现状勘测——4-4剖面图	3#
11	87-91-X-11	87-91号现状勘测——5-5剖面图	3#
12	87-91-X-12	87-91号现状勘测——6-6剖面图	3#
13	87-91-X-13	87-91号现状勘测——7-7剖面图	3#
14	87-91-X-14	87-91号现状勘测——屋顶平面图	3#
15	87-91-X-15	87-91号现状勘测——M1详图	3#
16	87-91-X-16	87-91号现状勘测——M2详图	3#
17	87-91-X-17	87-91号现状勘测——M3详图	3#
18	87-91-X-18	87-91号现状勘测——M4详图	3#
19	87-91-X-19	87-91号现状勘测——C1详图	3#
20	87-91-X-20	87-91号现状勘测——C2详图	3#
21	87-91-X-21	87-91号现状勘测——C3详图	3#
22	87-91-X-22	87-91号现状勘测——C4详图	3#

[illegible]

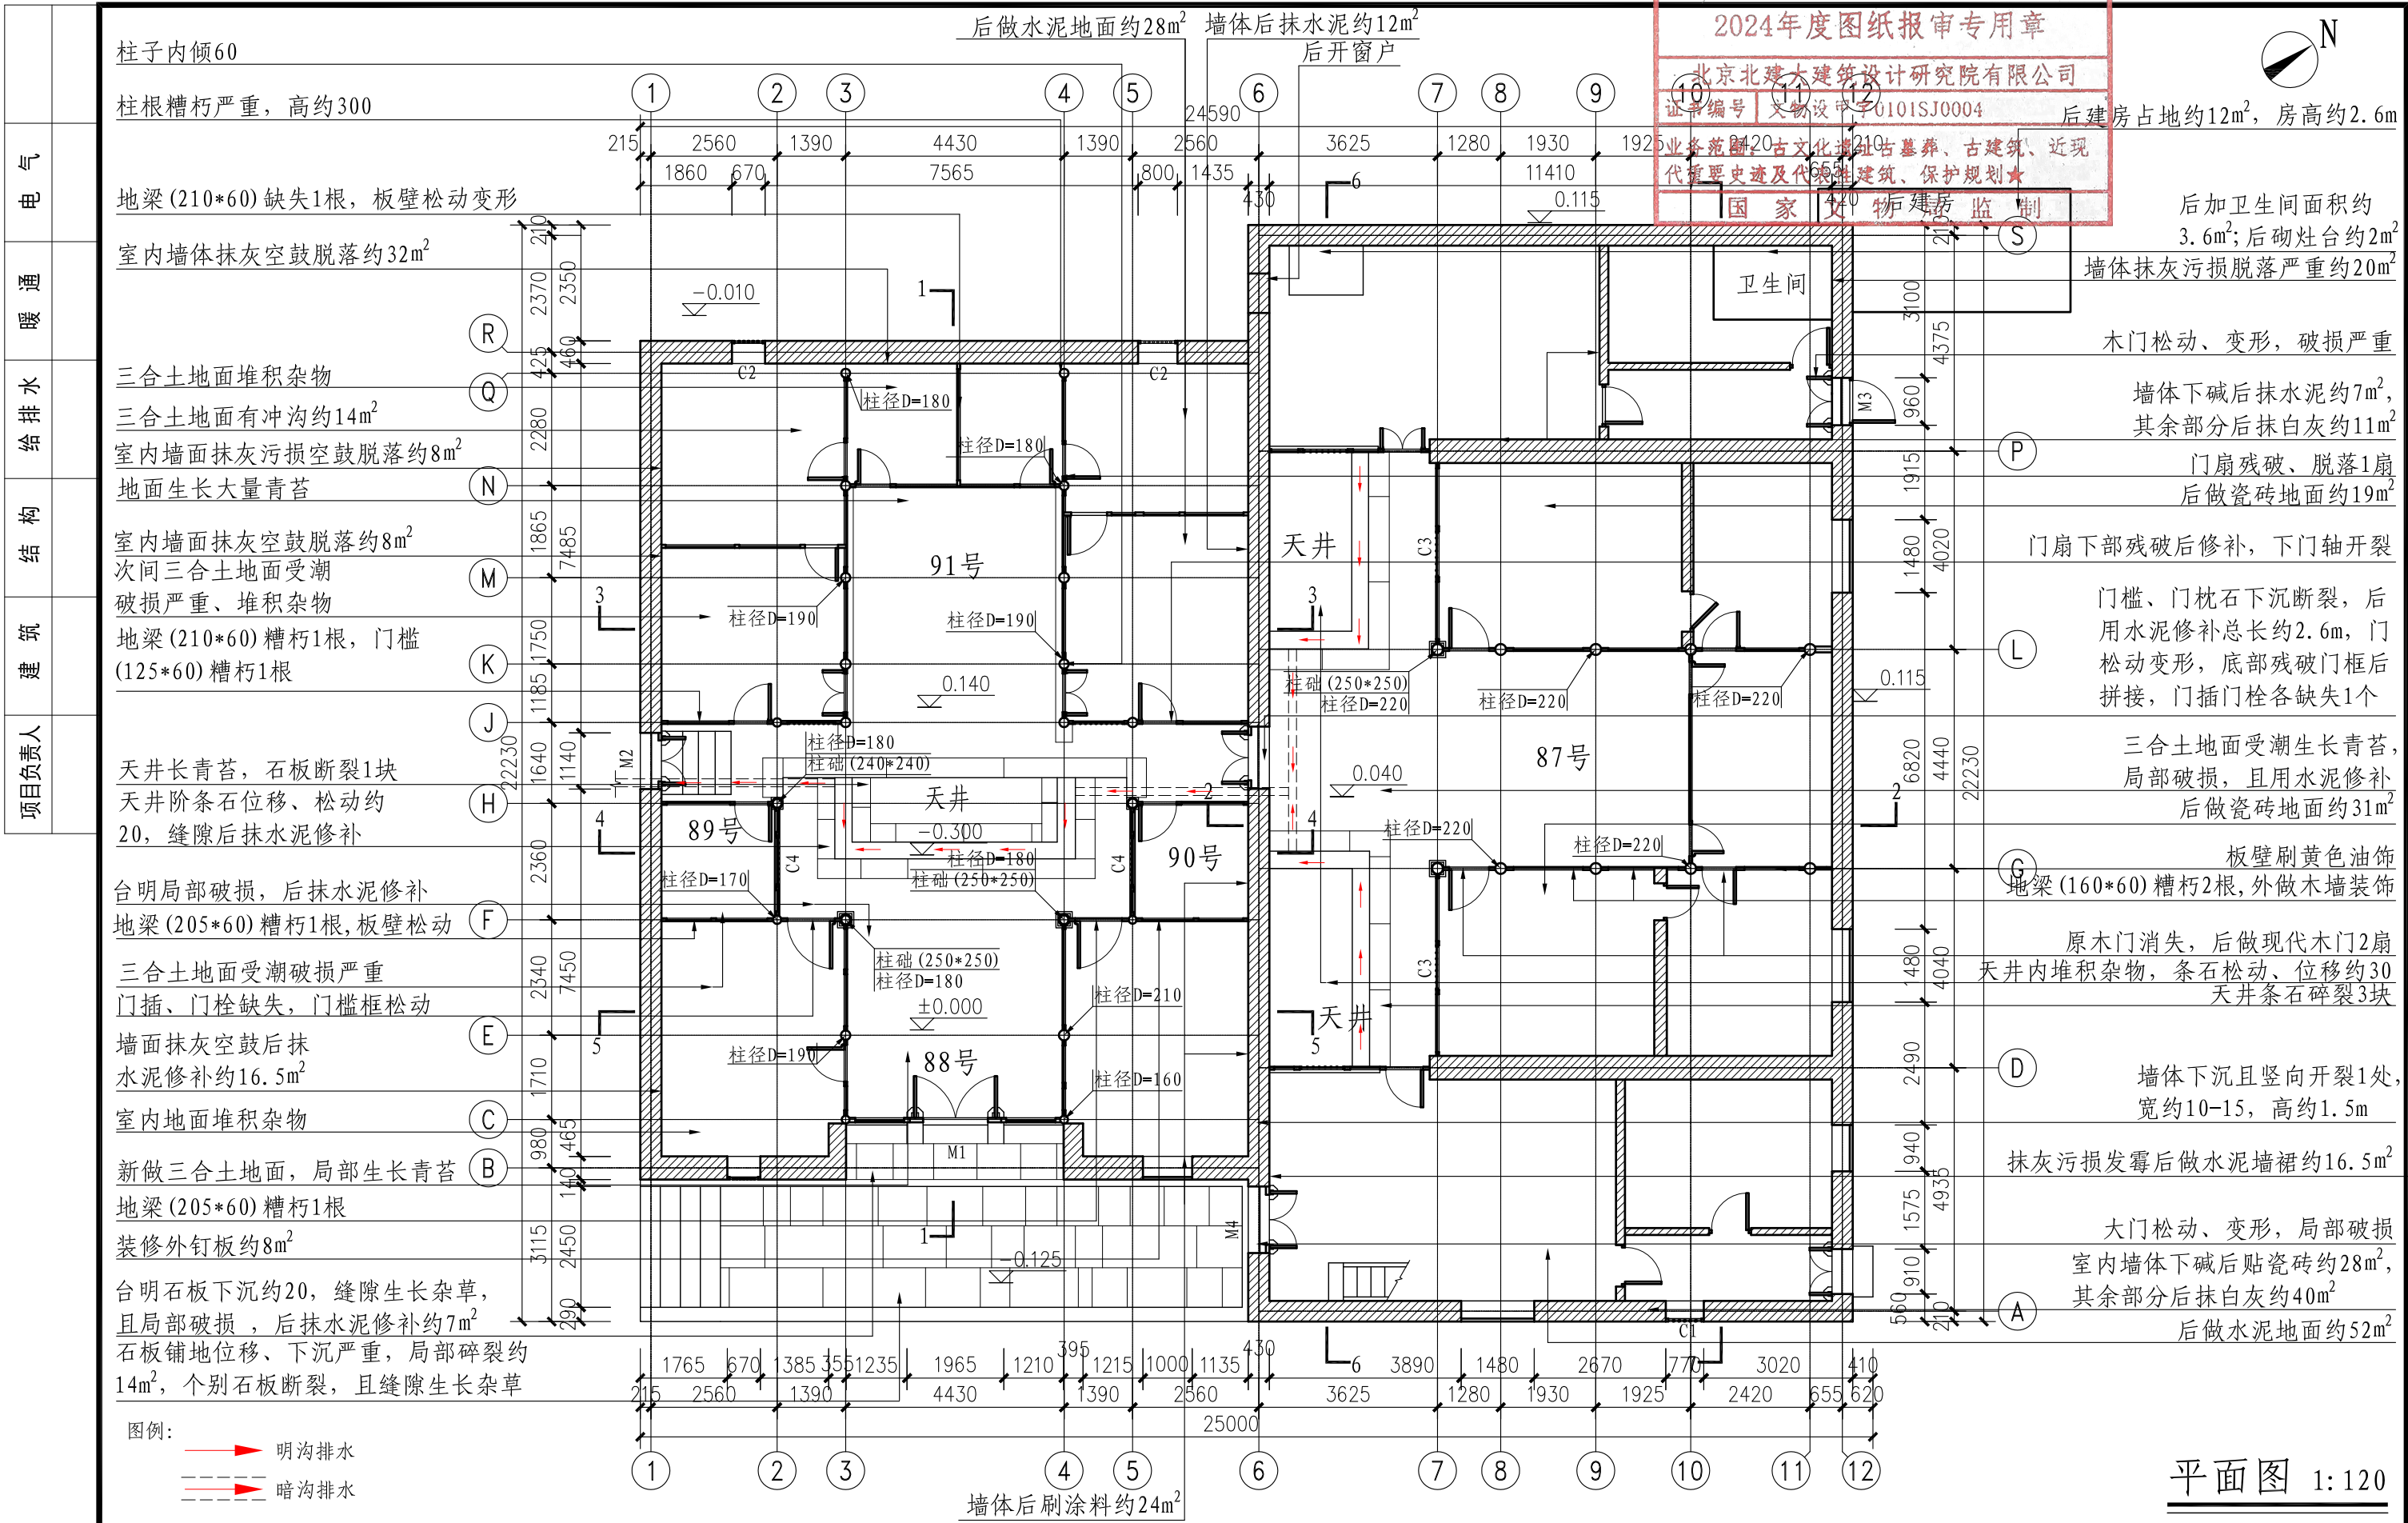

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字

SIGNATURE

设计人

DESIGN

尹晓杰

审核

AUDITE

赵红梅

复核人

CHECK

吴安

审定

AUTHORIZE

吴安

专业负责人

DISP. RES.

项目负责人

PROJ. M.

吴安

工程名称

PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称

DWG. TITLE

87-91号现状勘测——平面图

工程编号

PROJ. NO.

WB1518-040

图号

DWG. NO.

87-91-X-1


出图日期

DATE

2025.2

归档记录

FILE. NO.

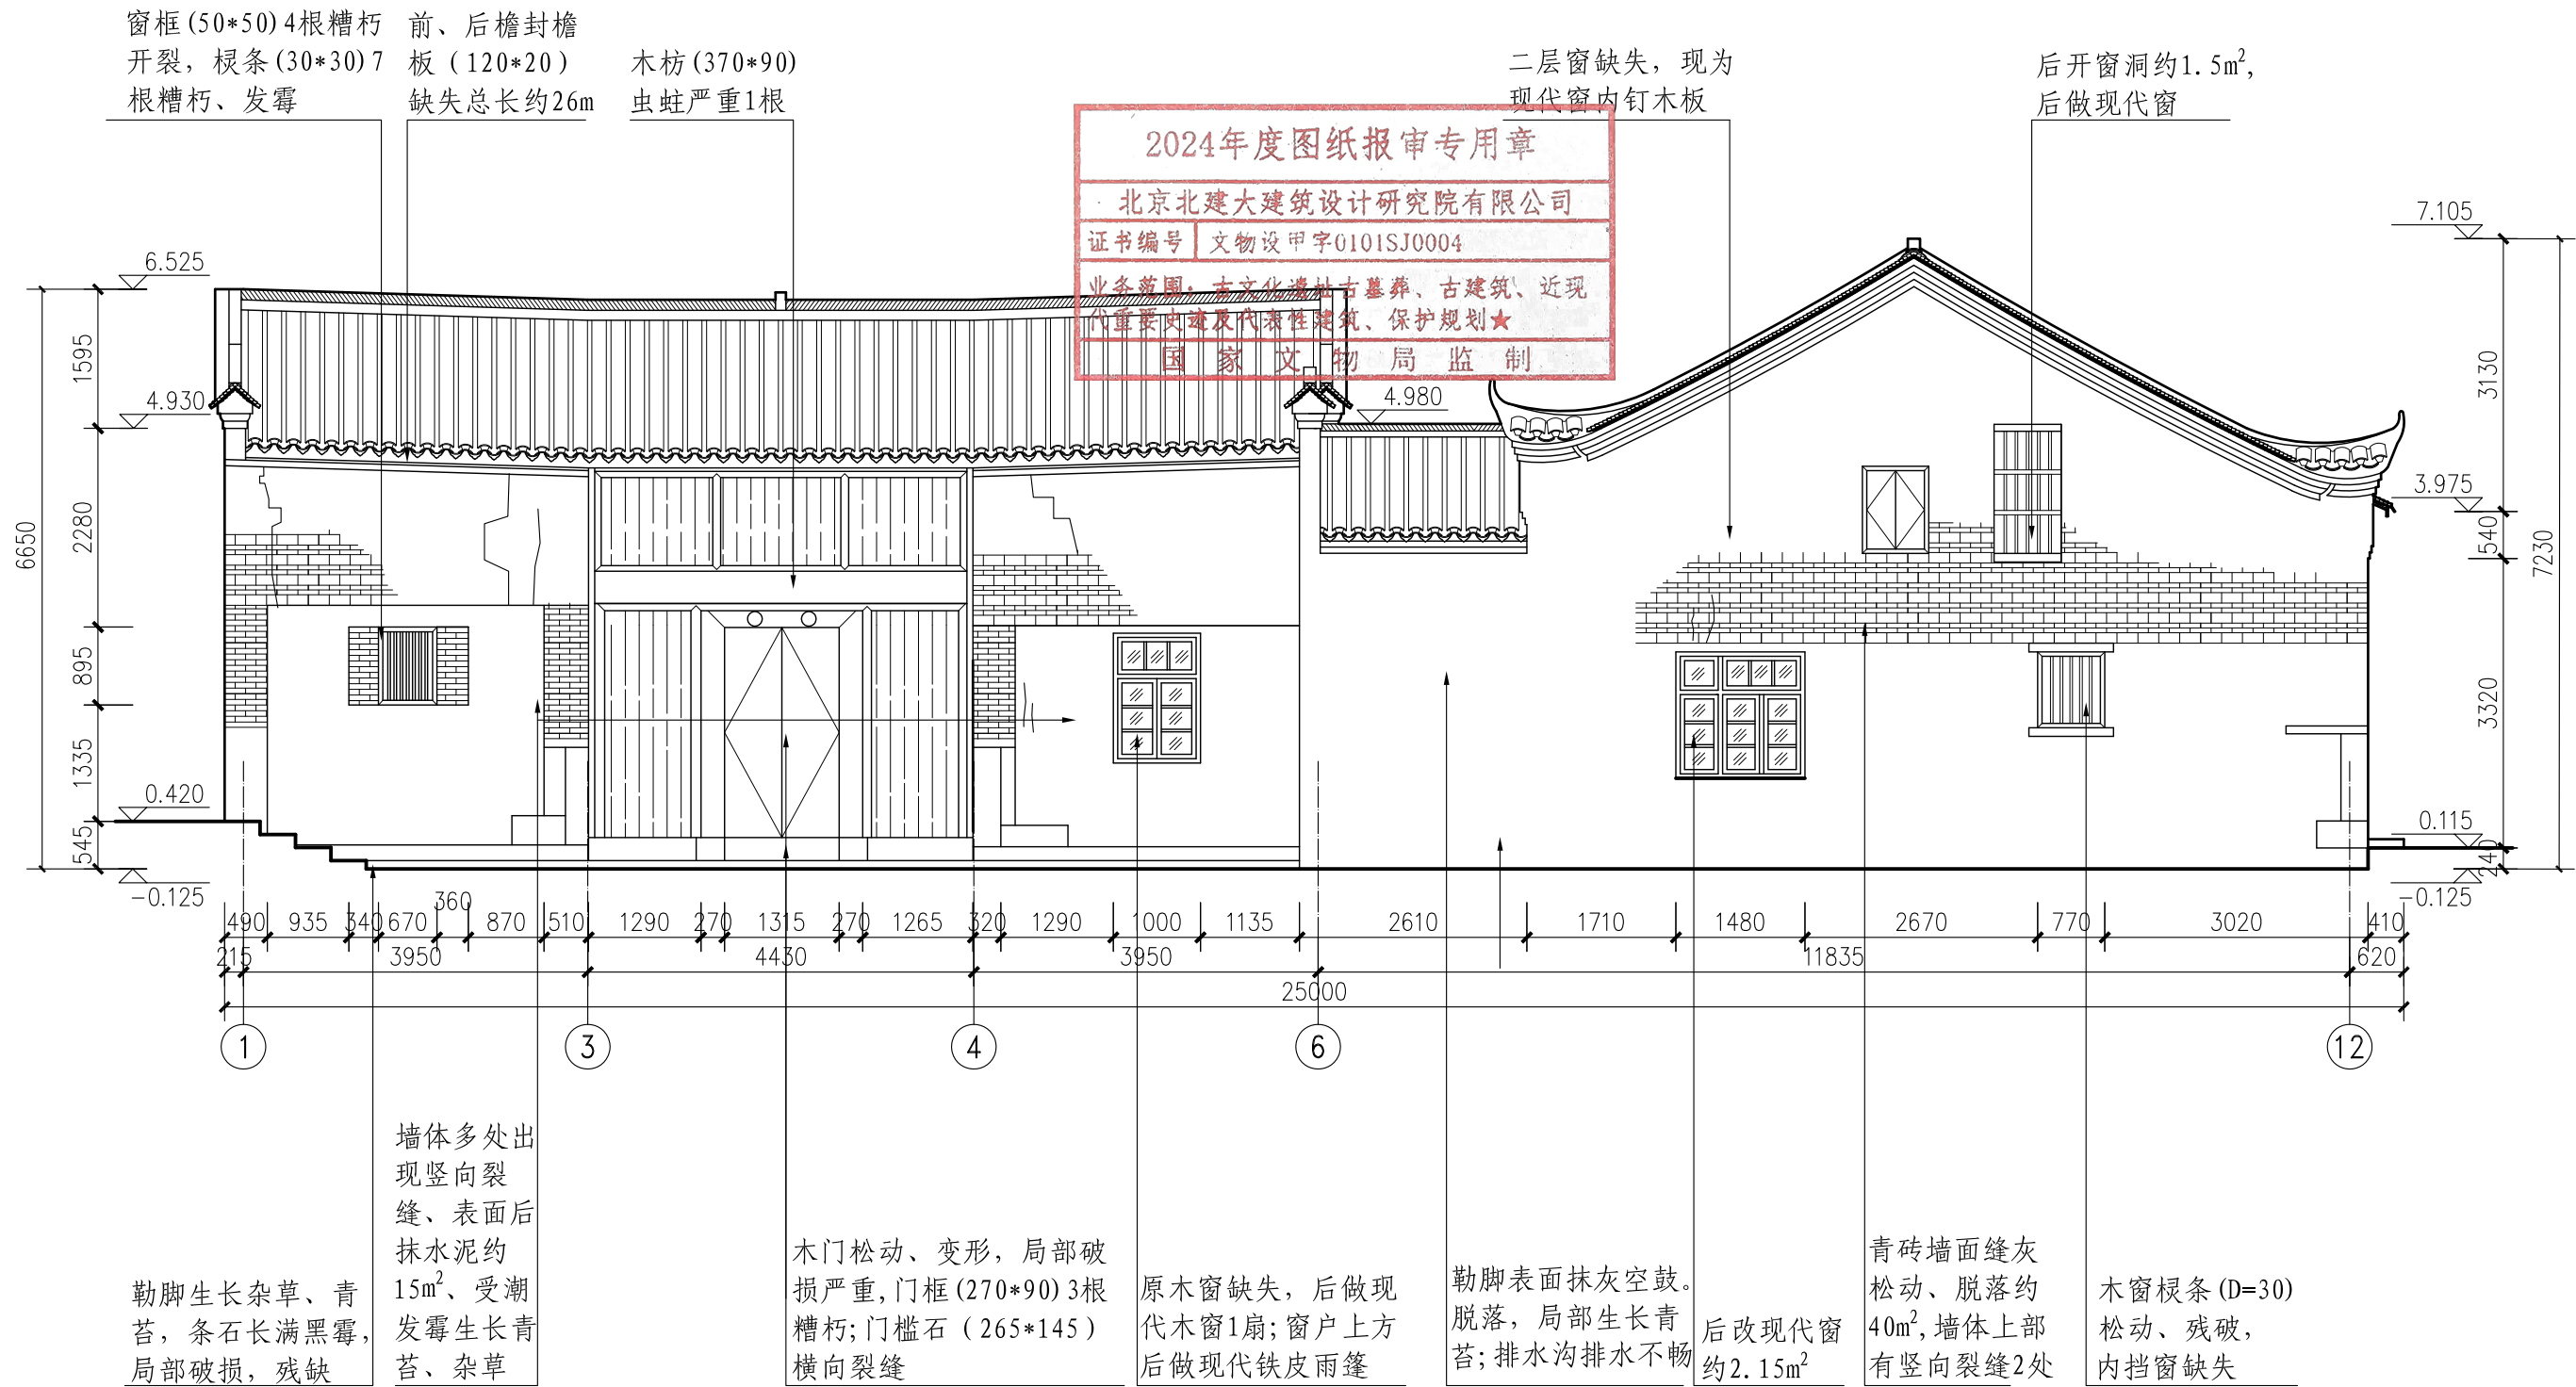

东立面图 1: 80


北京北建大建筑设计研究院有限公司
ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD
甲级建设工程设计证书号: A111012399
甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字		SIGNATURE			
设 计 人	DESIGN	尹晓杰	审 核	AUDITE	肖永
复 核 人	CHECK	赵红梅	审 定	AUTHORIZE	肖永
专业负责人	DISP. RES.	吴安	项目负责人	PROJ. M.	肖永

工程名称 PROJECT
广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE
87-91号现状勘测——
东立面图

工程编号	PROJ. NO.	WB1518-040
图号	DWG. NO.	87-91-X-3
出图日期	DATE	2025.2
归档记录	FILE. NO.	

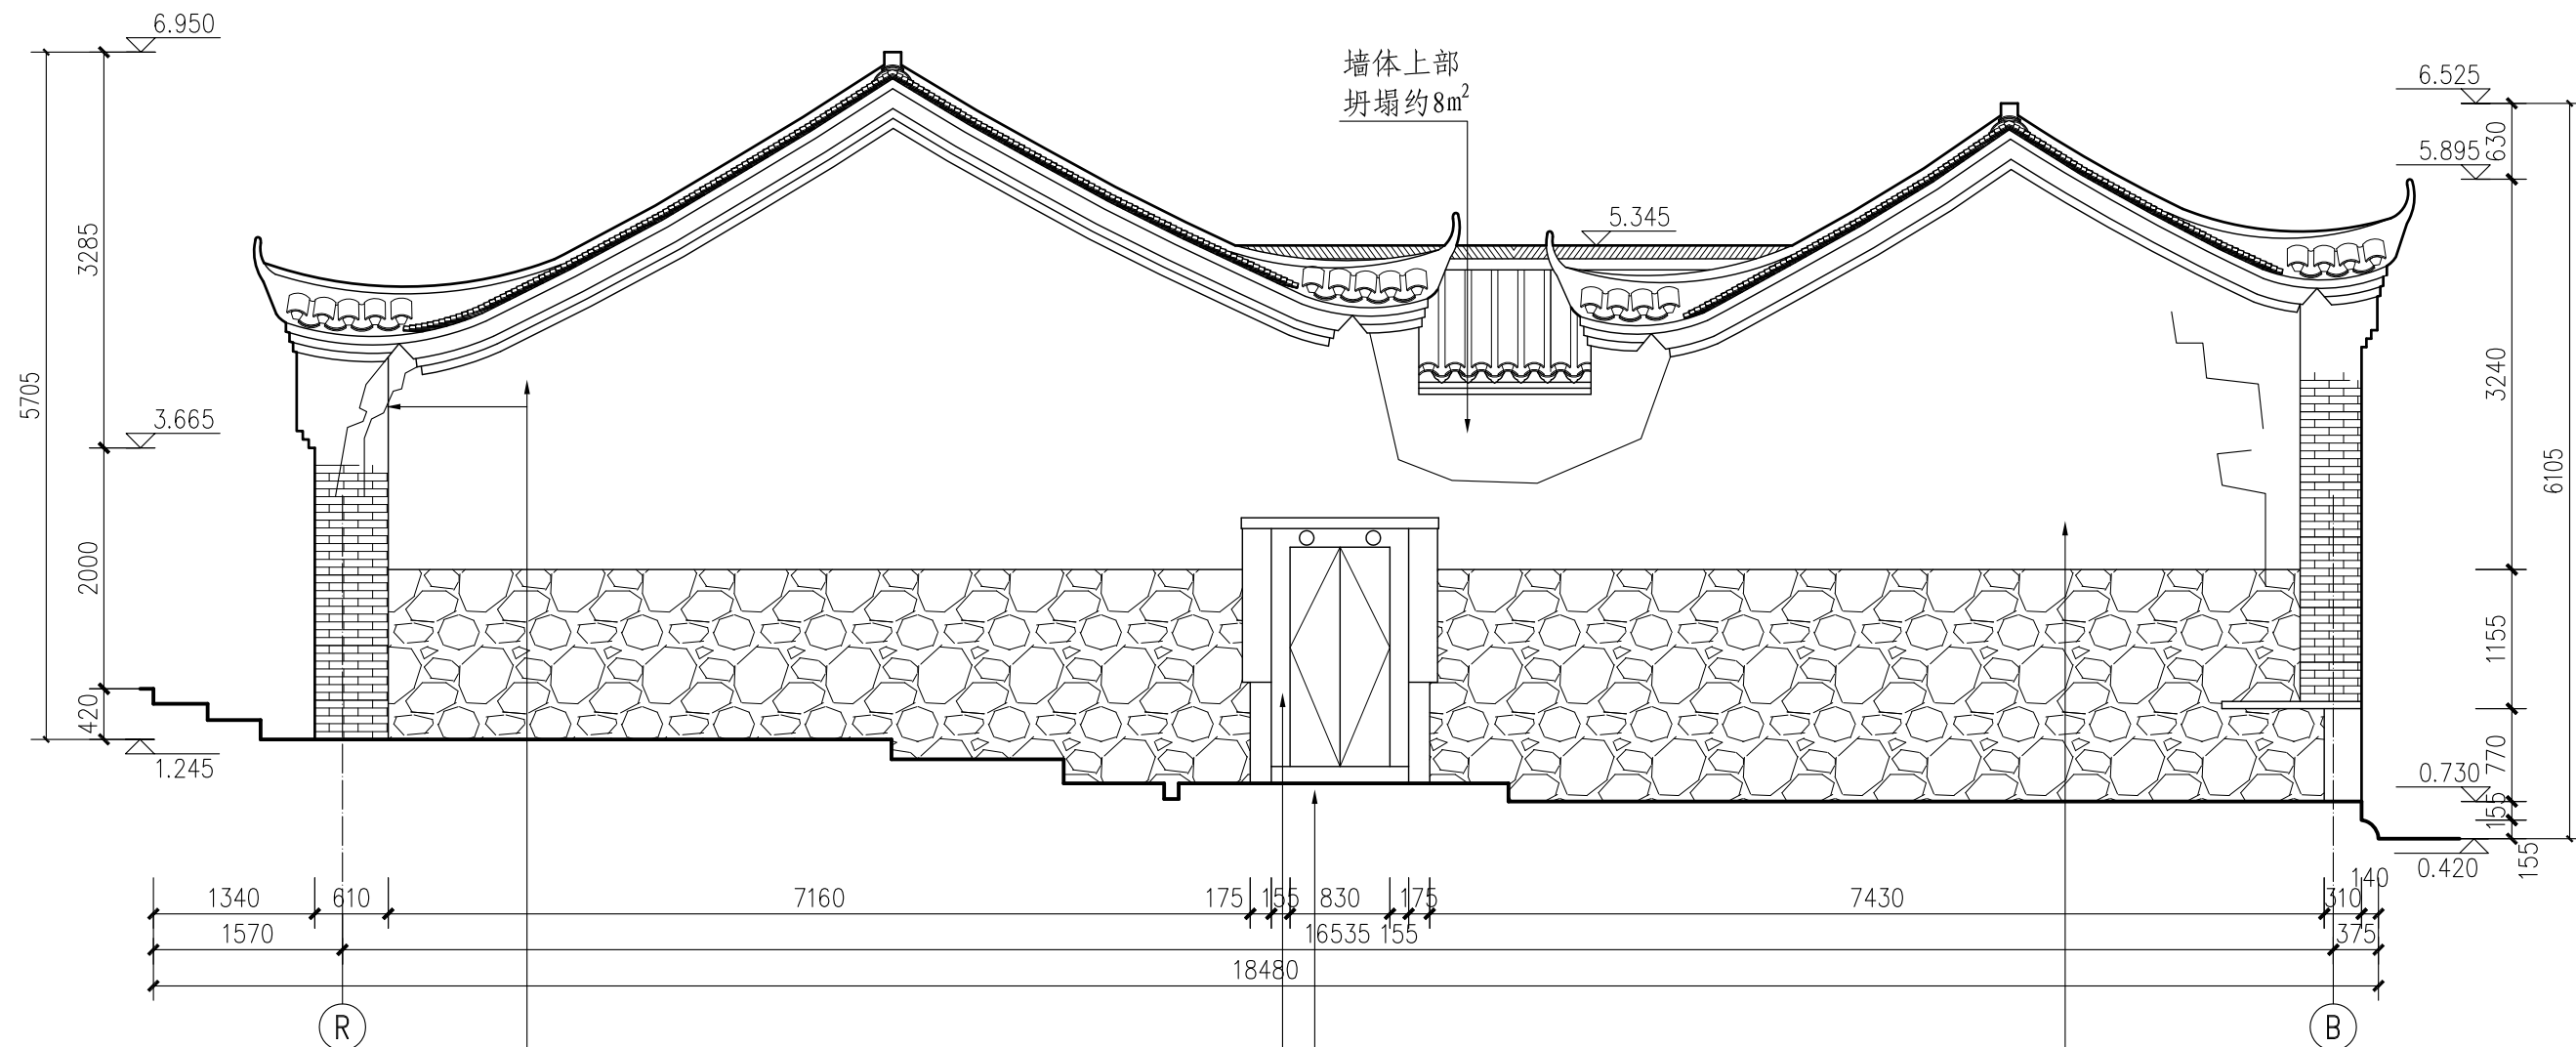

墙体上部歪闪且有裂缝,墙面抹灰脱落严重

过梁(430*90)糟朽;木门松动、变形,破损严重,门簪(D=120)缺失1个、糟朽1个,板门底部严重破损

由于建筑梁架歪闪,导致88号南墙向北歪闪约50cm

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号:文物设甲字0101SJ0004
业务范围:古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

南立面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO.,LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	尹晓杰	审核 AUDITE	肖永
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖永
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖永

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测——


南立面图

工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 87-91-X-4

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

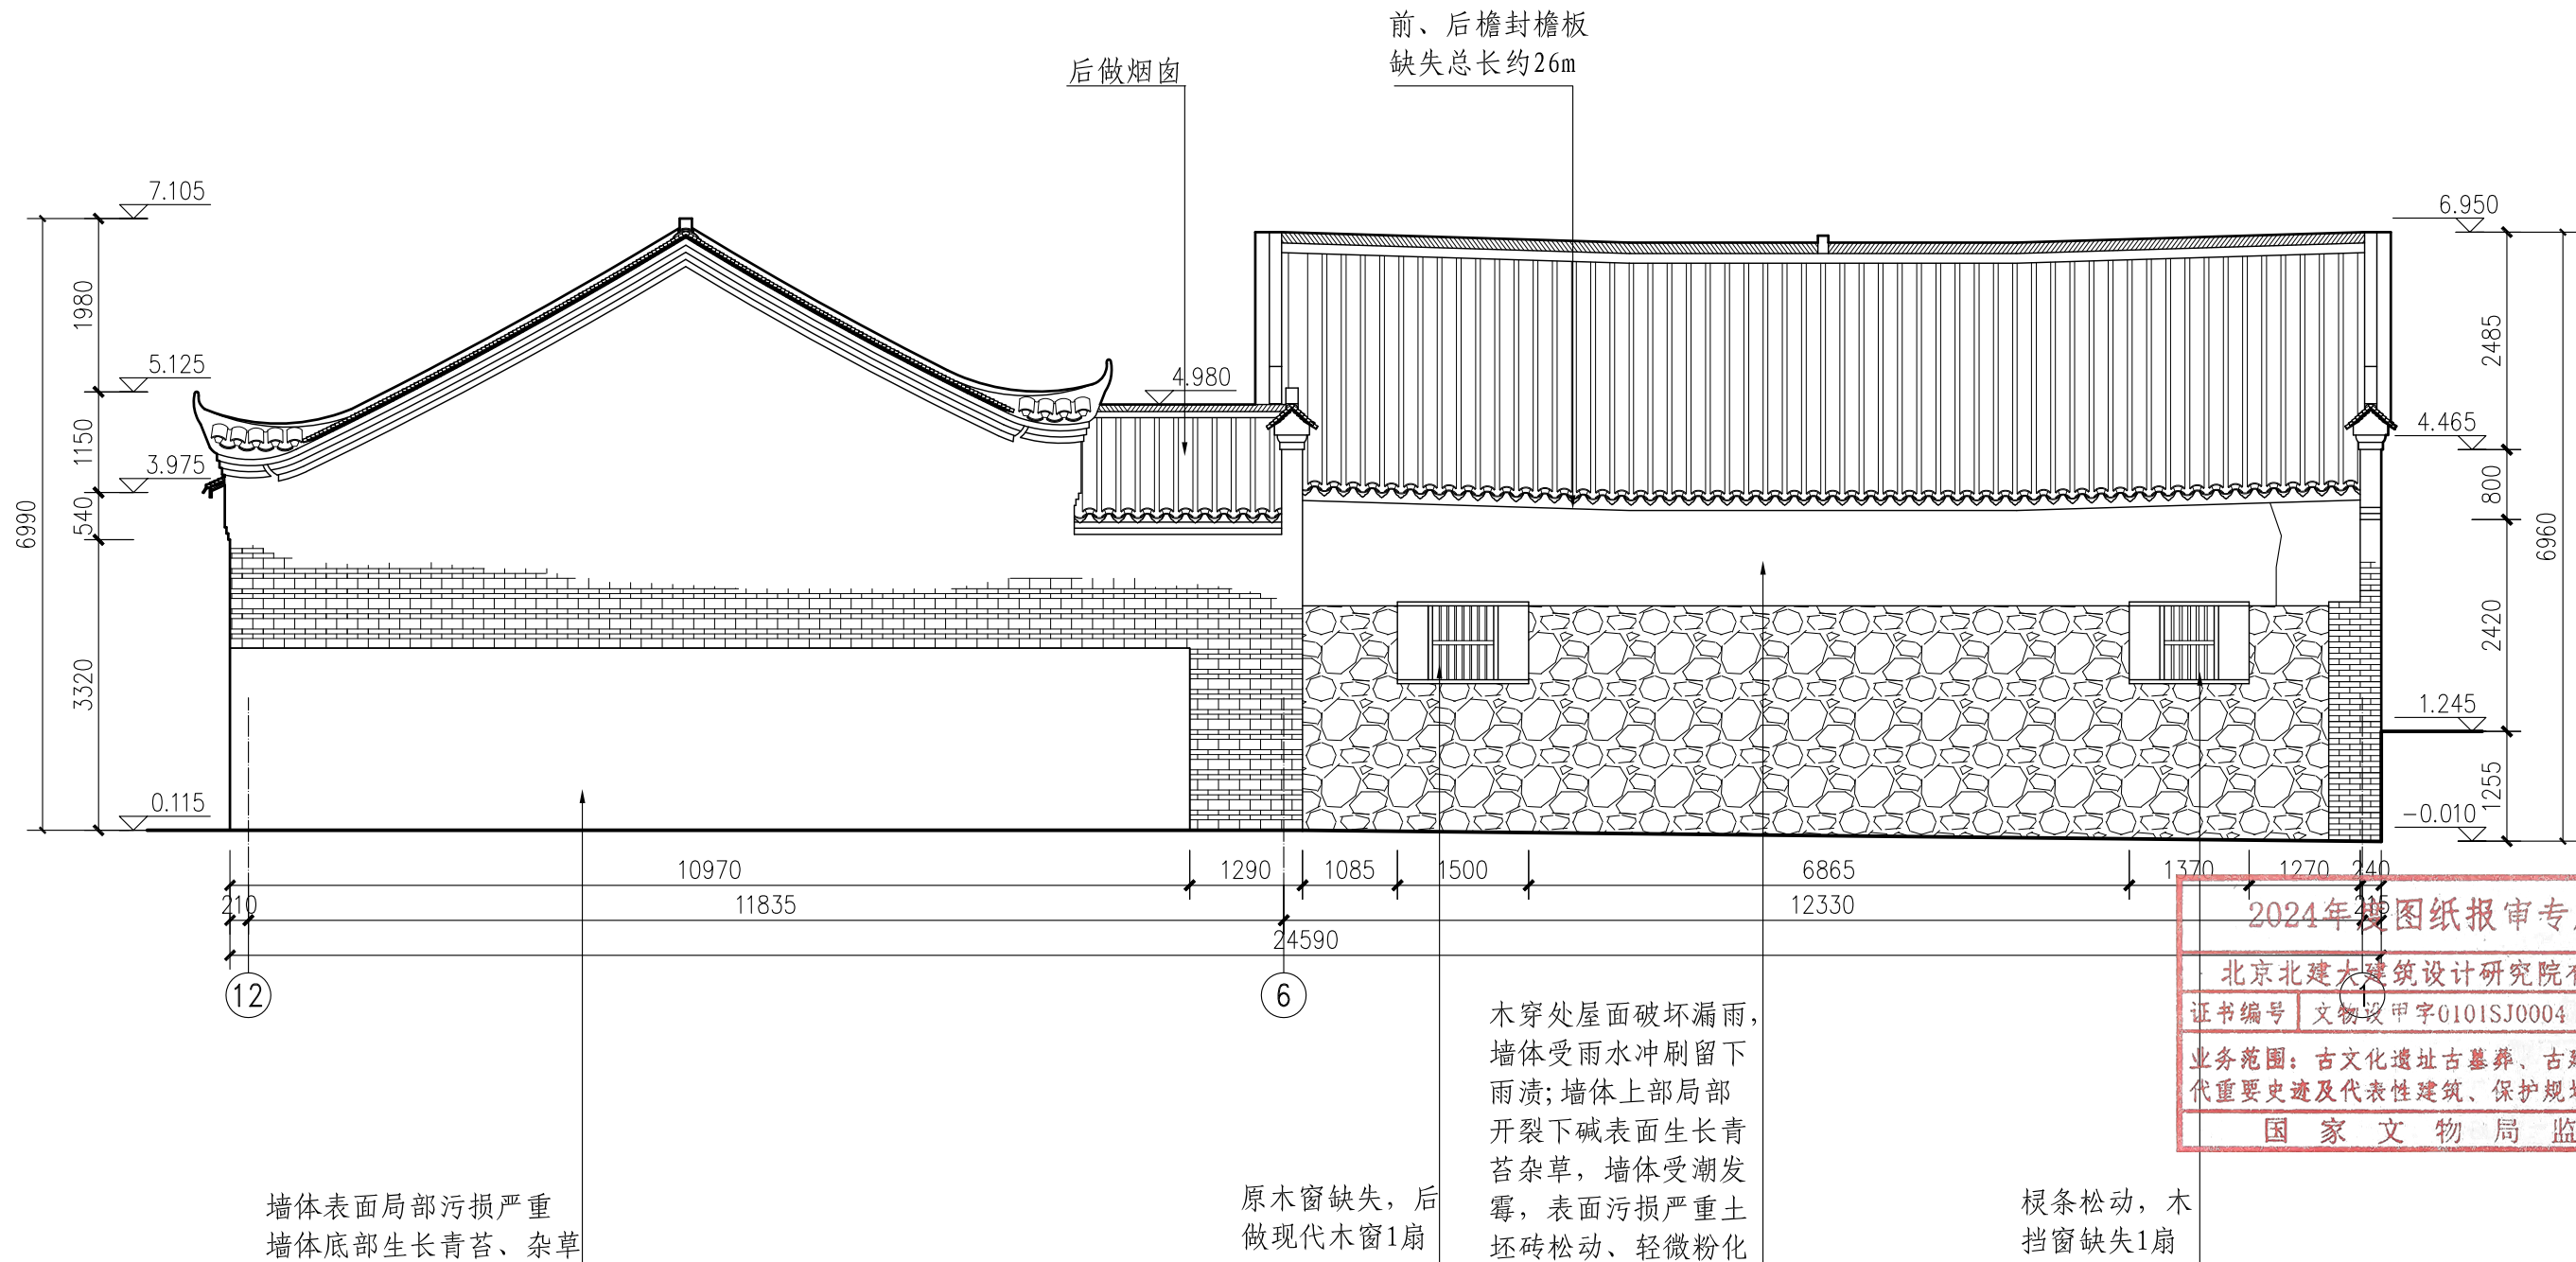

西立面图 1:80

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	尹晓杰	审核 AUDITE	肖东
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖东
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—

西立面图


工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 87-91-X-5

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

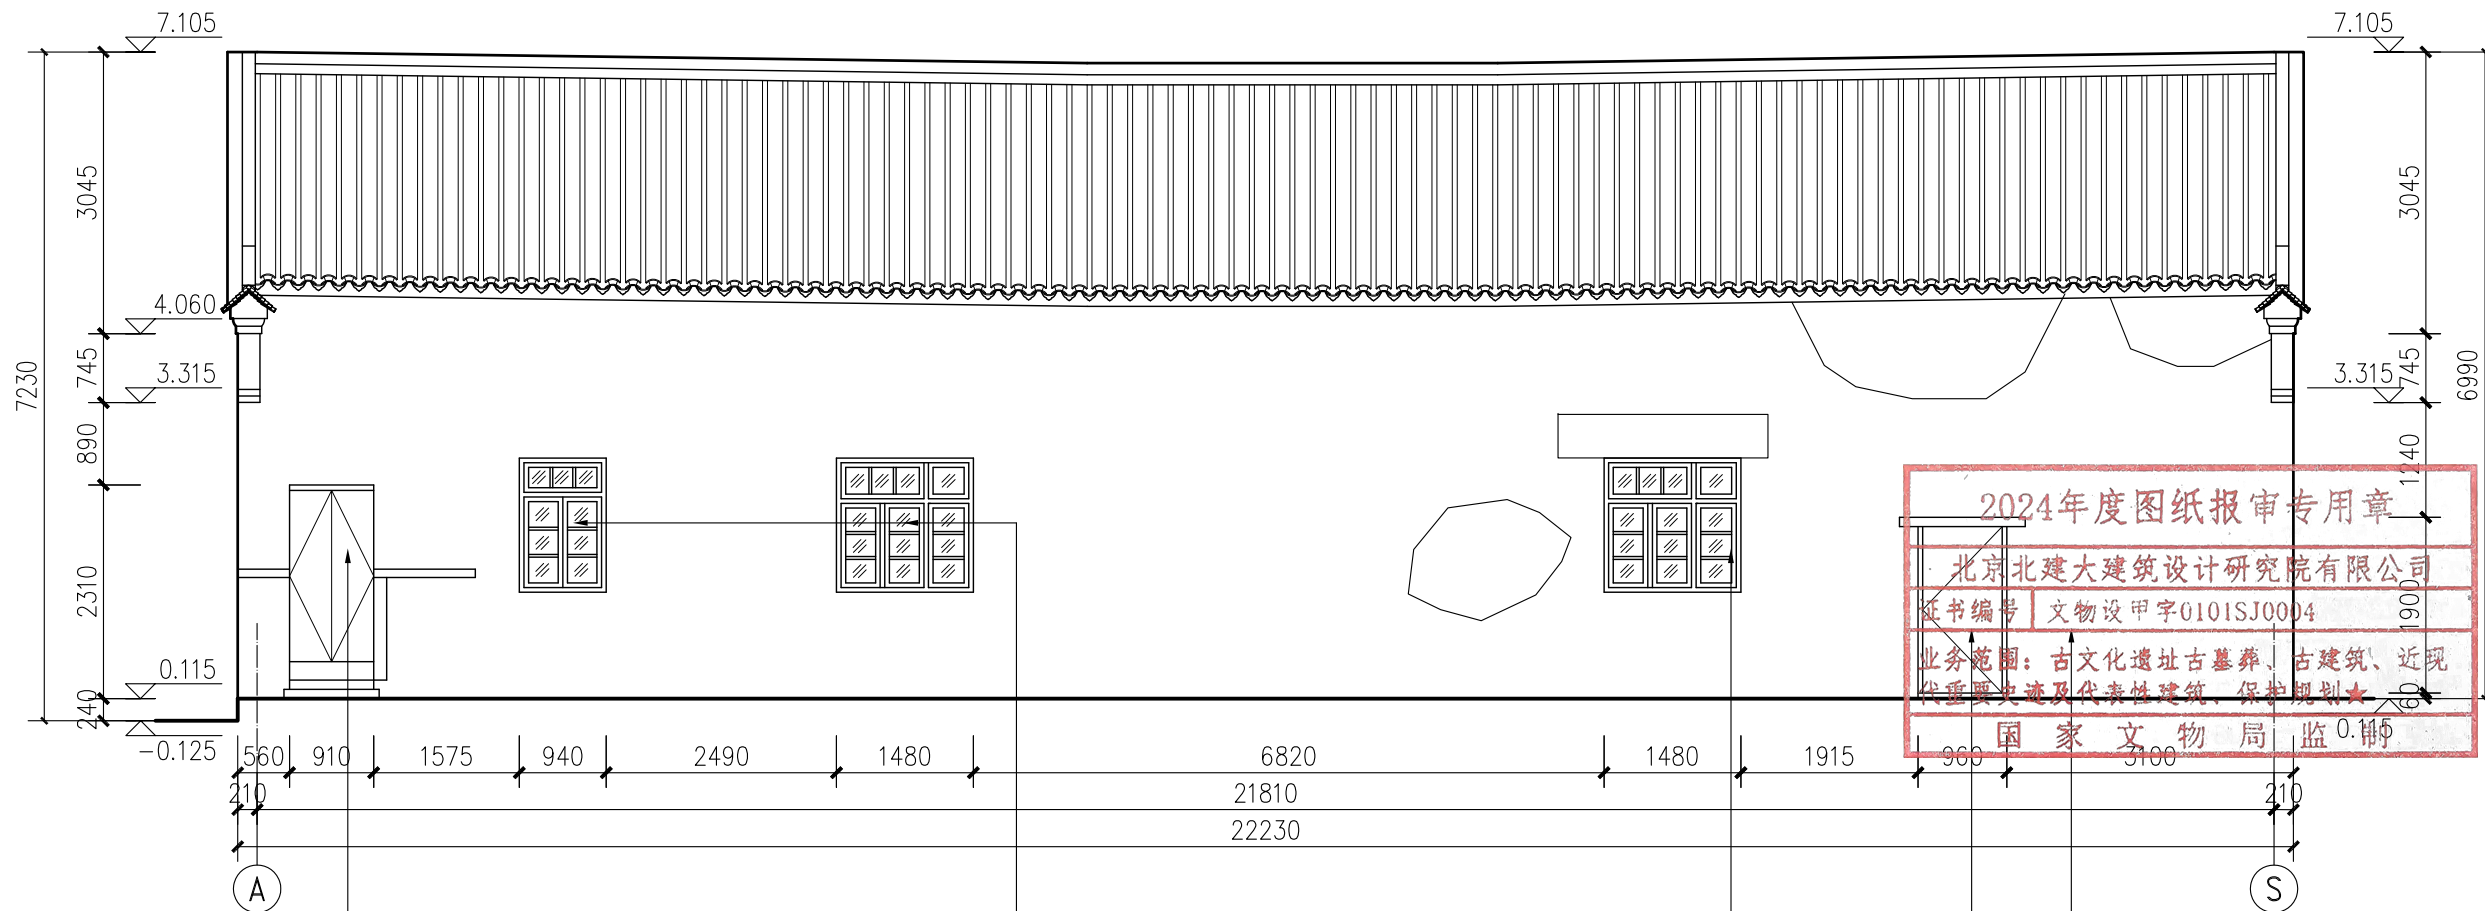

木门虫蛀严重，松动、变形，局部残破，门内堆积杂物，台阶条石表面生长青苔、杂草

原木窗缺失，后做现代木窗2扇约3.5m²

原木窗缺失，后做现代木窗1扇约2.15m²，木窗松动、变形、糟朽开裂

后加铁皮雨篷；门扇松动脱落后做现代门约1.8m²

墙面后抹水泥，墙体抹灰脱落约90m²，生长杂草、青苔

北立面图 1:80

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测——

北立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040


图号 DWG. NO.

87-91-X-6

出图日期 DATE

2025.2


归档记录 FILE. NO.

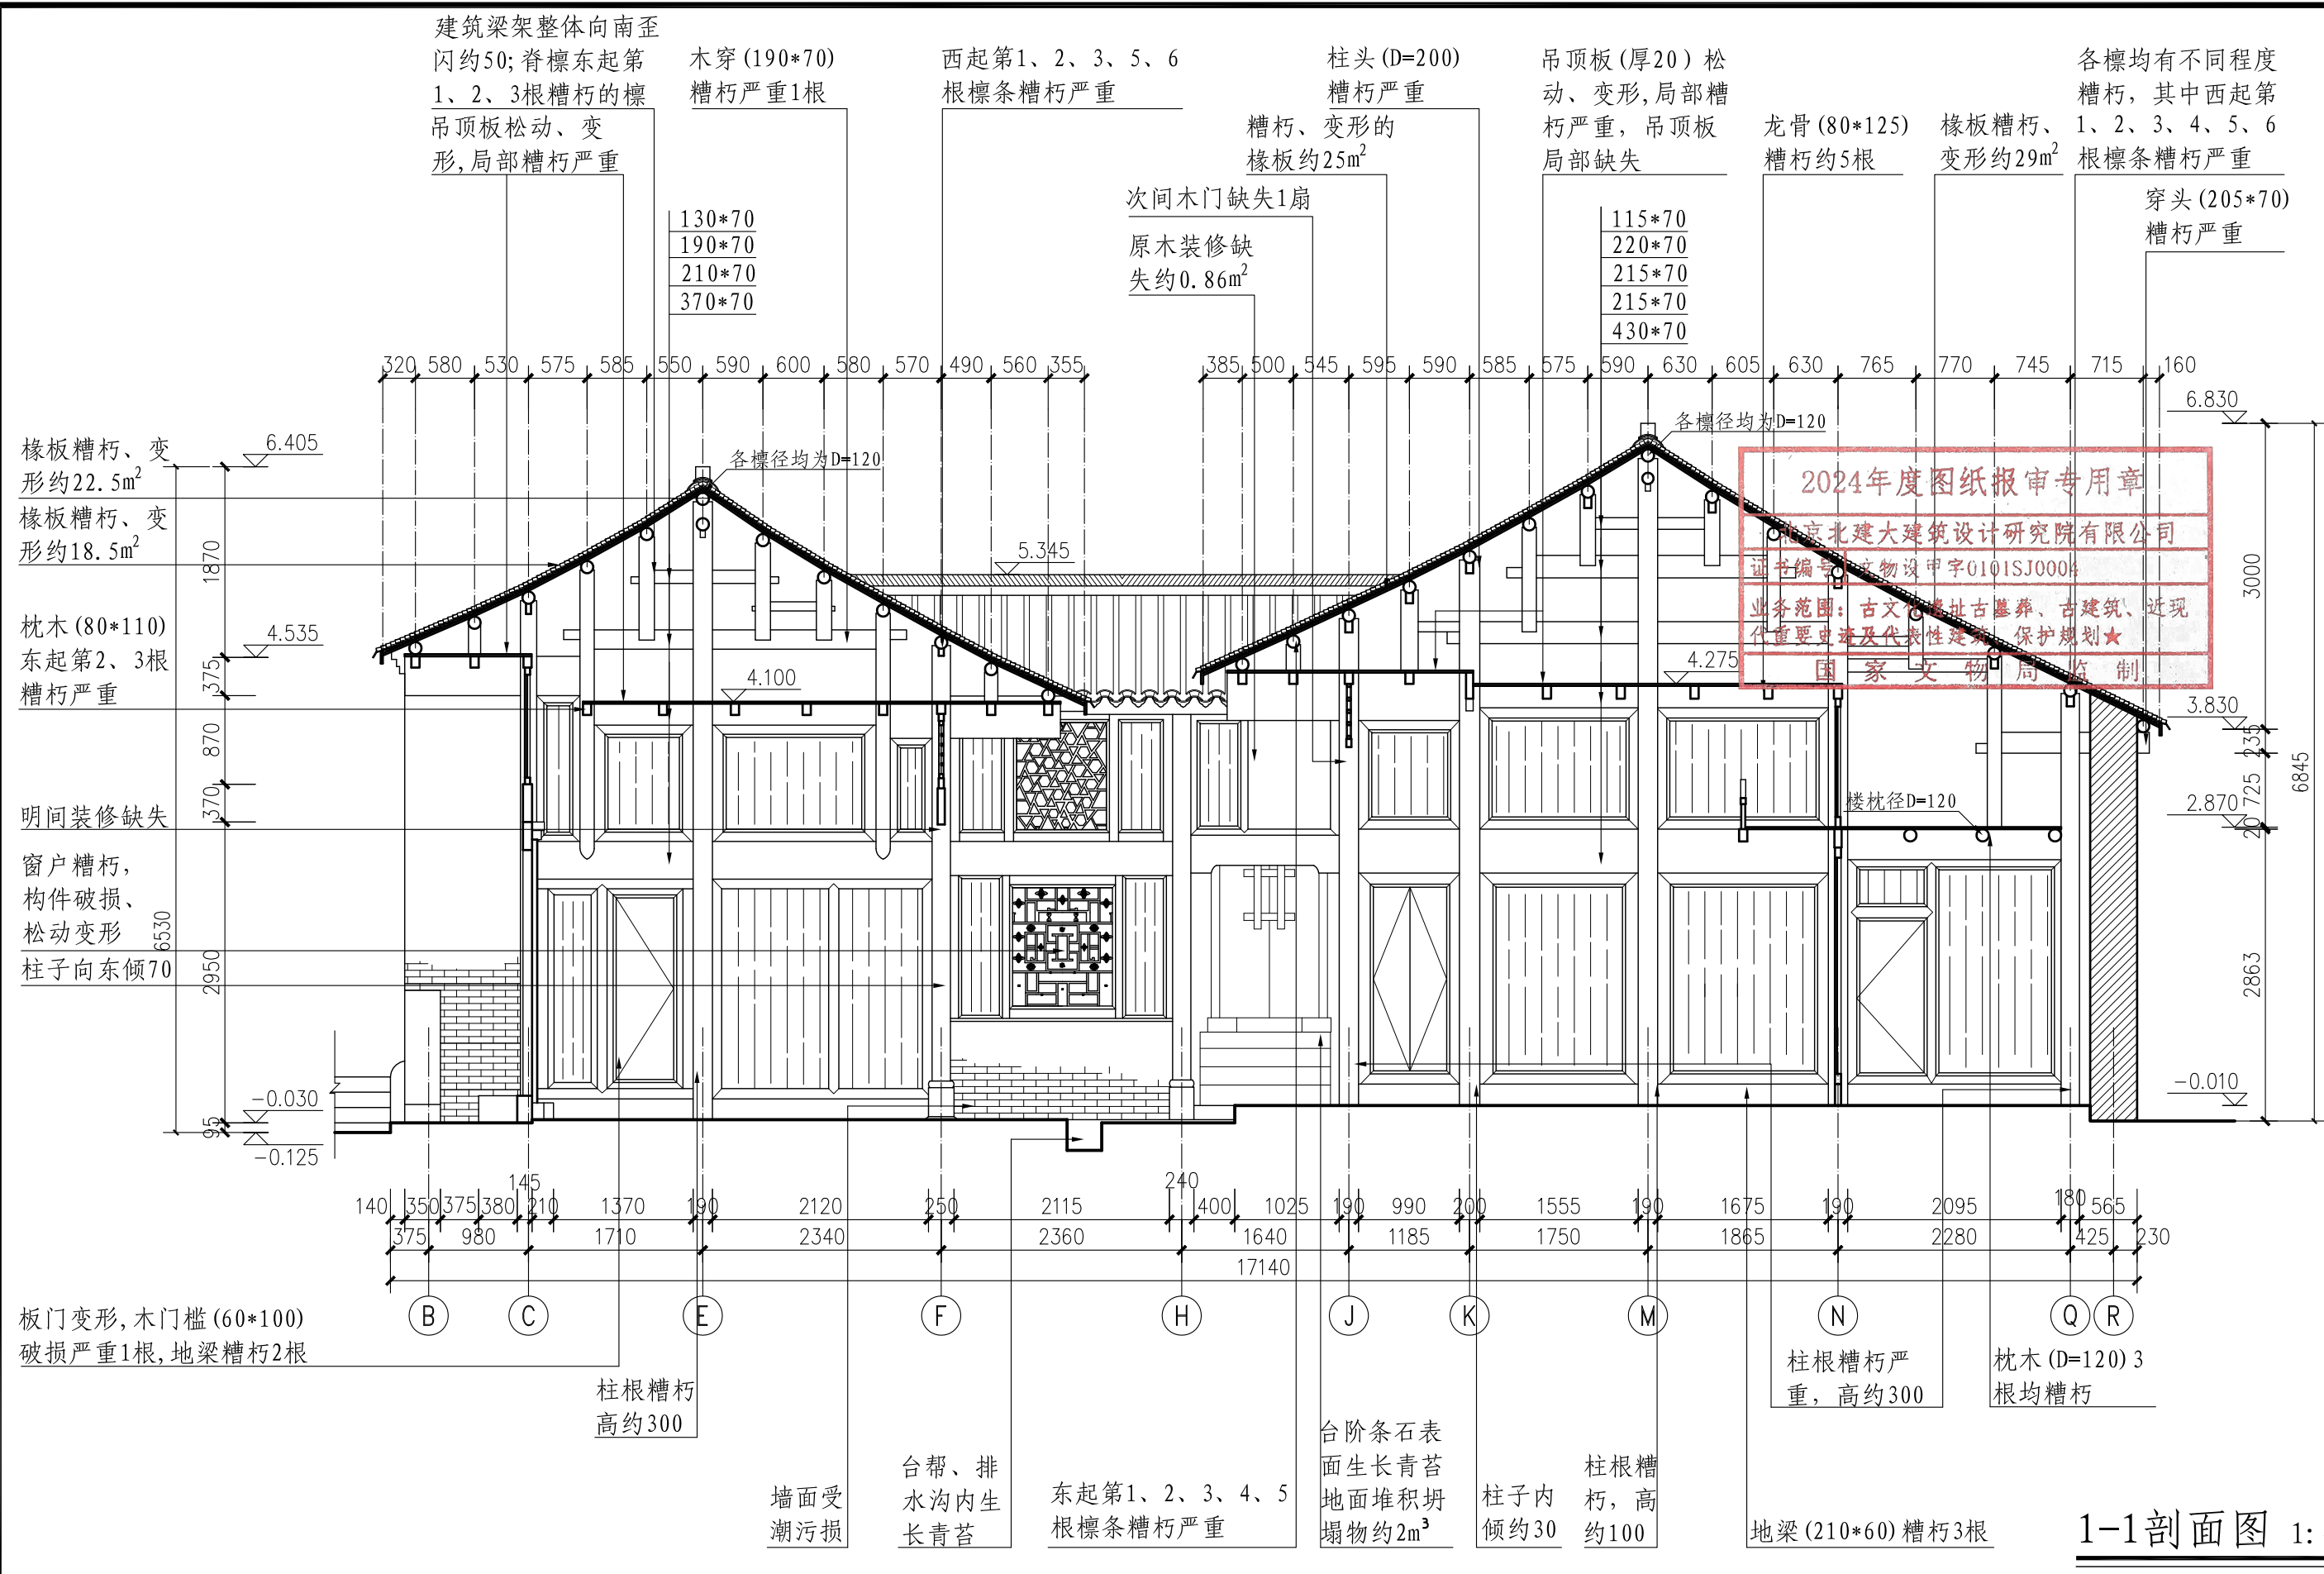

北京北建大建筑设计研究院有限公司				设计签字 SIGNATURE		工程名称 PROJECT	图纸名称 DWG. TITLE	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD				设计人 DESIGN	尹晓杰	审核 AUDITE	肖永	图号 DWG. NO.	87-91-X-7
甲级建设工程设计证书号:A111012399				复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖永	出图日期 DATE	2025.2
甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004				专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖永	归档记录 FILE. NO.	

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

87-91号现状勘测—
1-1剖面图

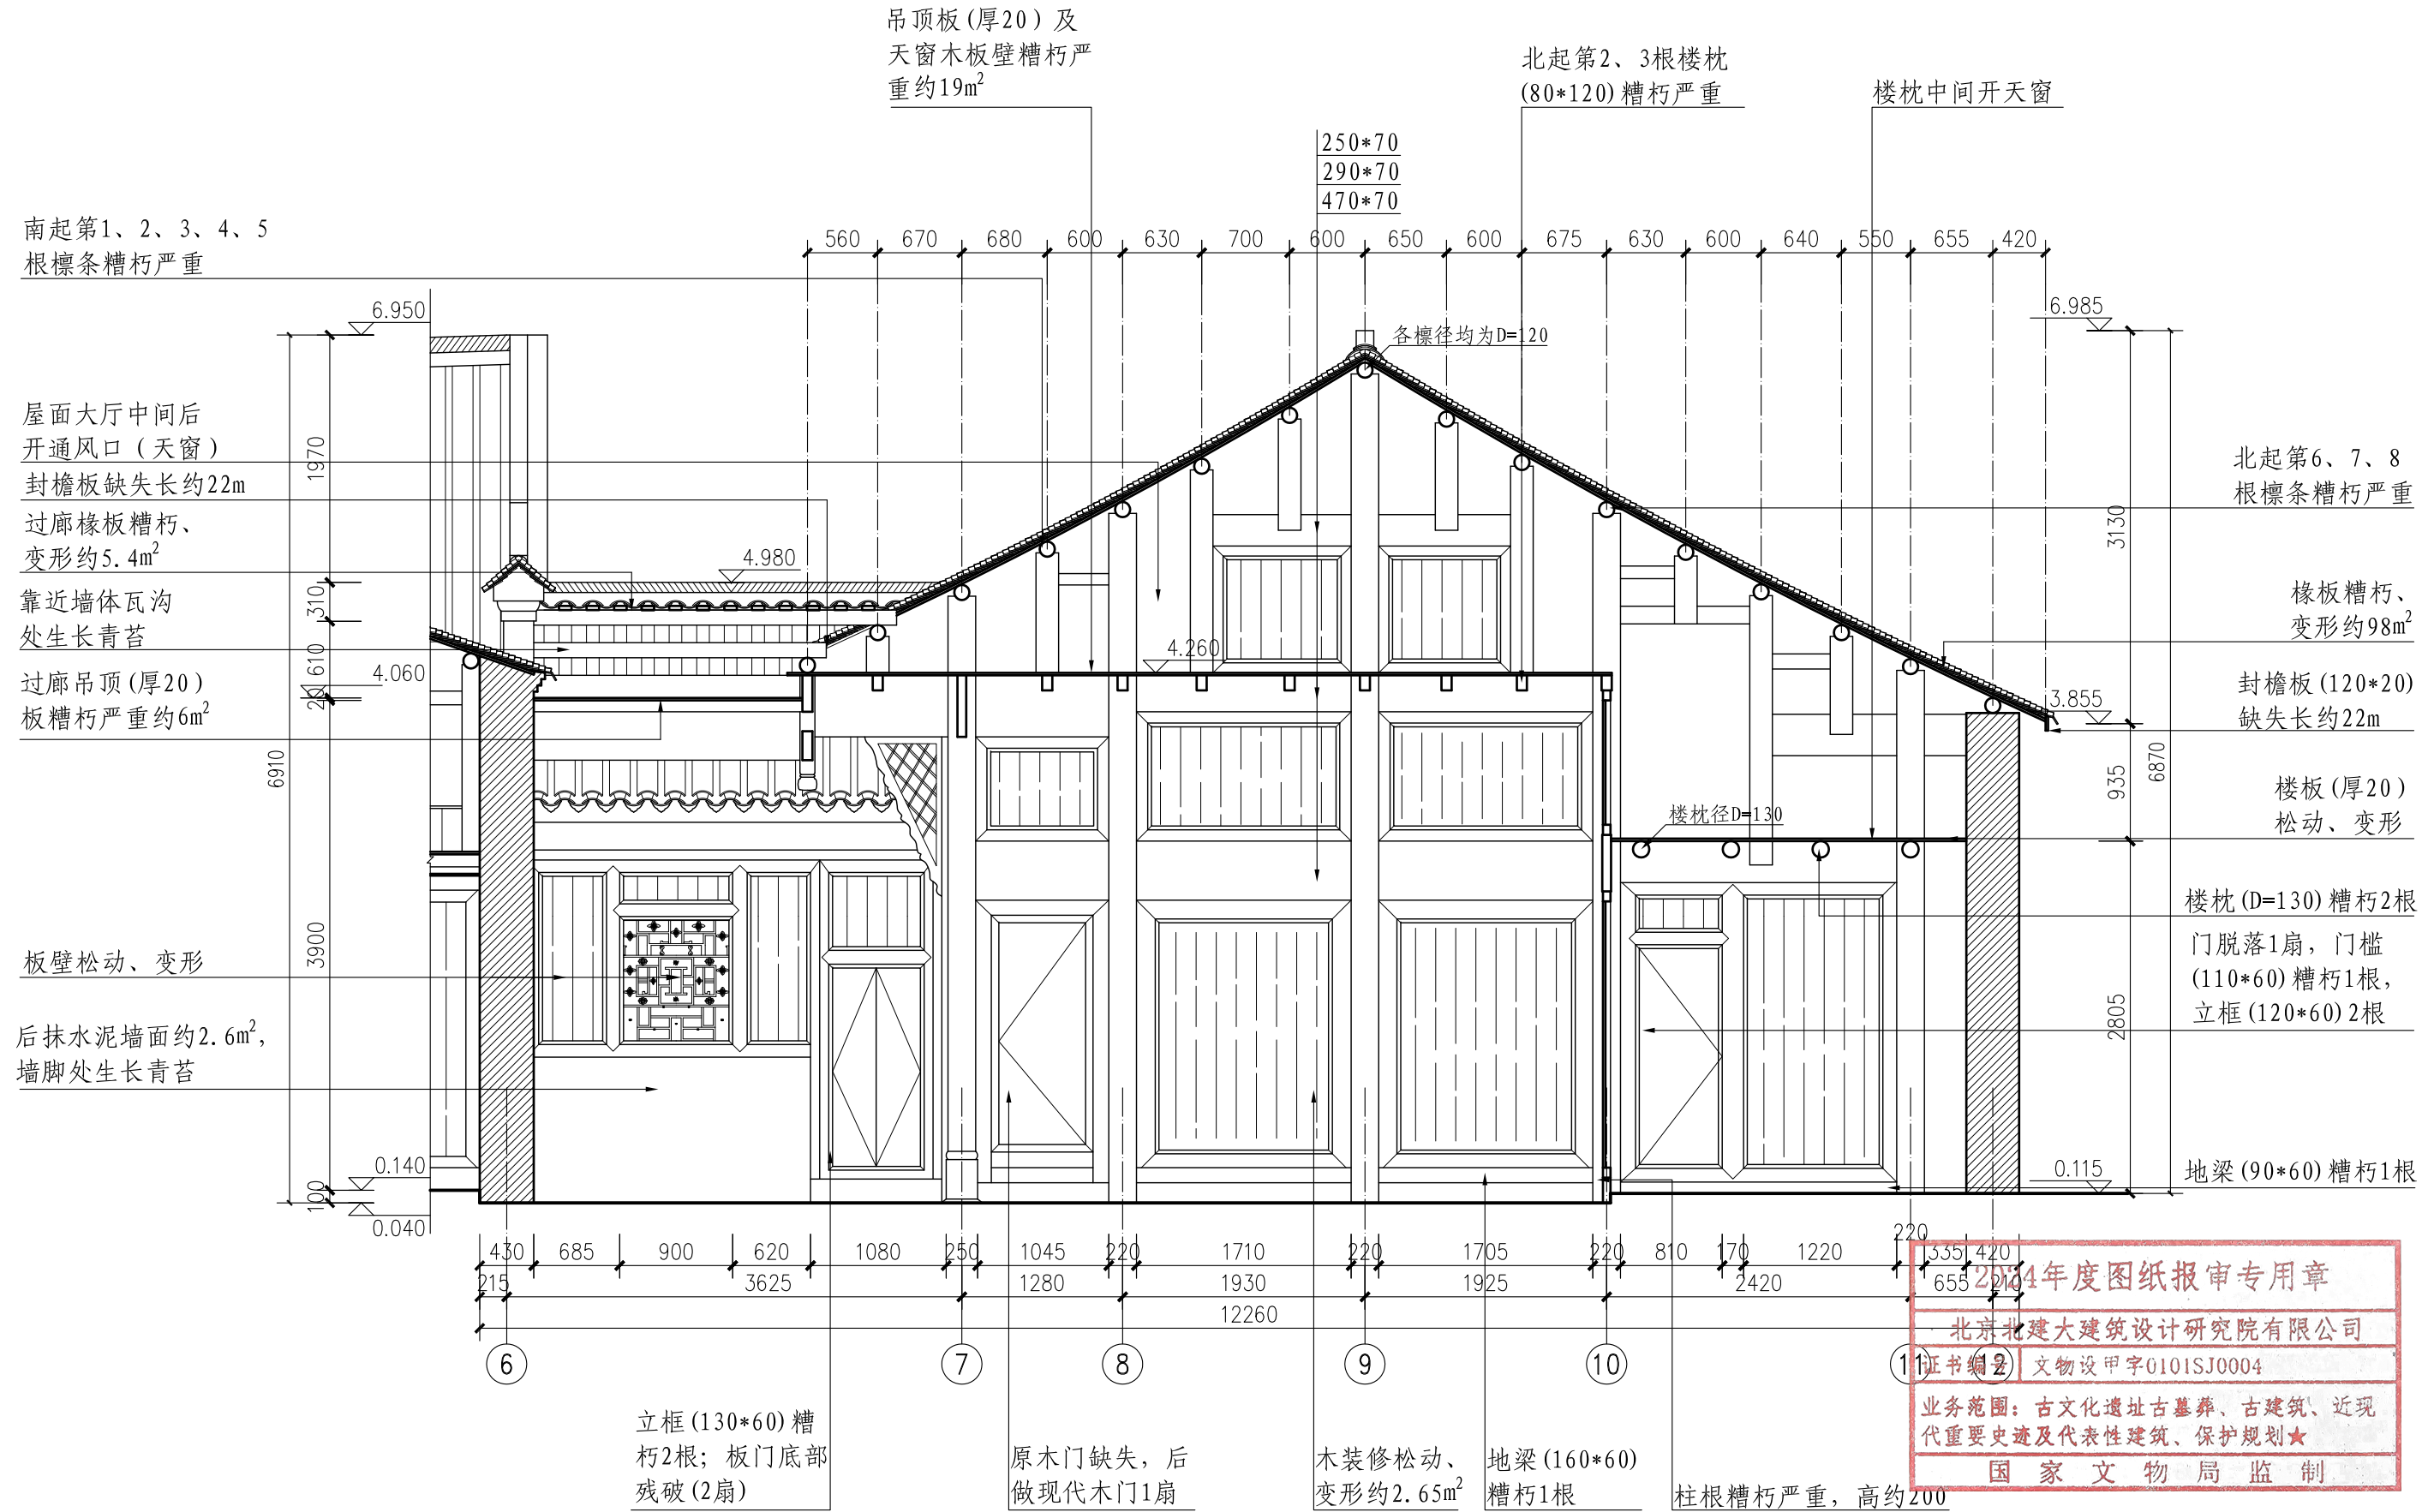

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号: 文物设甲字0101SJ0004
业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

2-2剖面图 1:50

北京北建大建筑设计研究院有限公司


ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD
甲级建设工程设计证书号:A111012399
甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字	SIGNATURE
设计人 DESIGN	尹晓杰
审核 AUDITE	肖东
复核人 CHECK	赵红梅
审定 AUTHORIZE	肖东
专业负责人 DISP. RES.	吴安
项目负责人 PROJ. M.	肖东

工程名称	PROJECT
广西灵川县长岗岭村古建筑群—58—68	
70—73、80—93号修缮工程	

图纸名称	DWG. TITLE
87—91号现状勘测—	
2—2剖面图	

工程编号	PROJ. NO.	WB1518—040
图号	DWG. NO.	87—91—X—8
出图日期	DATE	2025.2
归档记录	FILE. NO.	

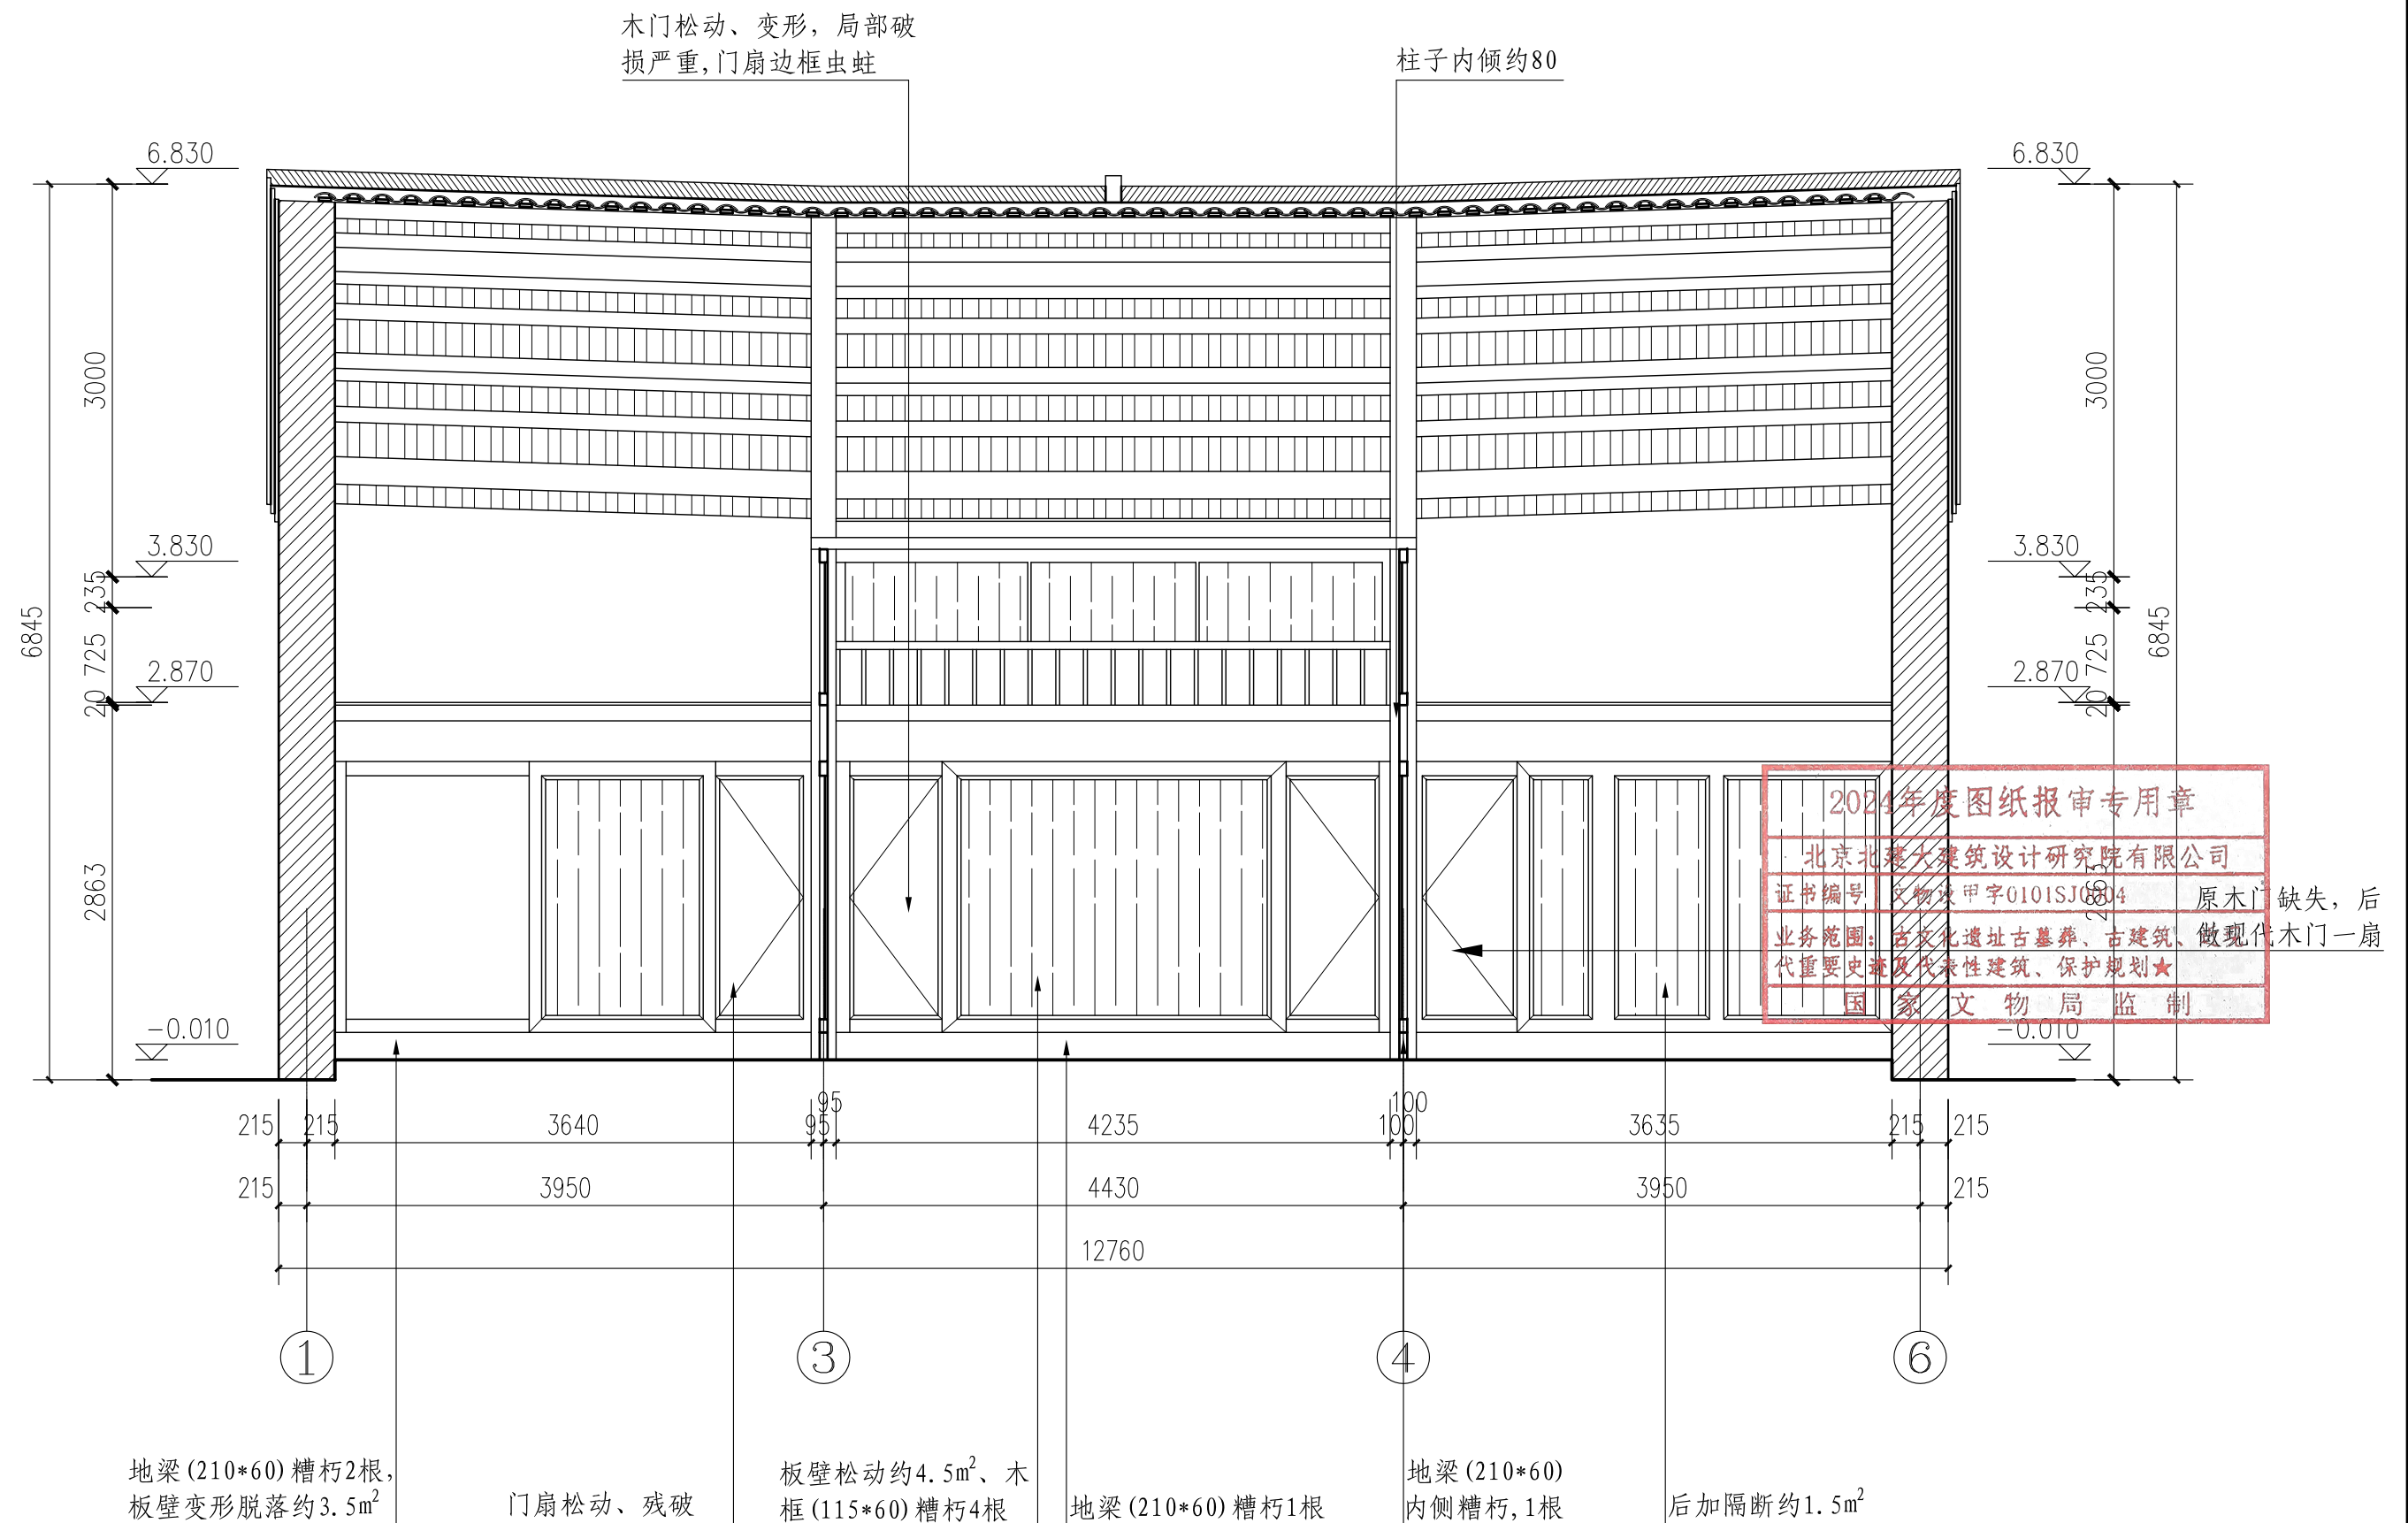

3-3剖面图 1:50

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

复 核 人 CHECK

赵红梅

審定 AUTHORIZE

专业负责人 DISP. RES.

平安

项目负责人 PROJ. M.

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87—91 号现状勘测——

3—3 剖面图

工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
----------------	------------

图 号 DWG. NO.	87-91-X-9
--------------	-----------

出图日期 DATE	2025.2
-----------	--------

归档记录 FILE NO.

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	



4-4剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖永

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖永

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖永

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—
4-4剖面图


工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 87-91-X-10

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气
-------	----	----	-----	----	----

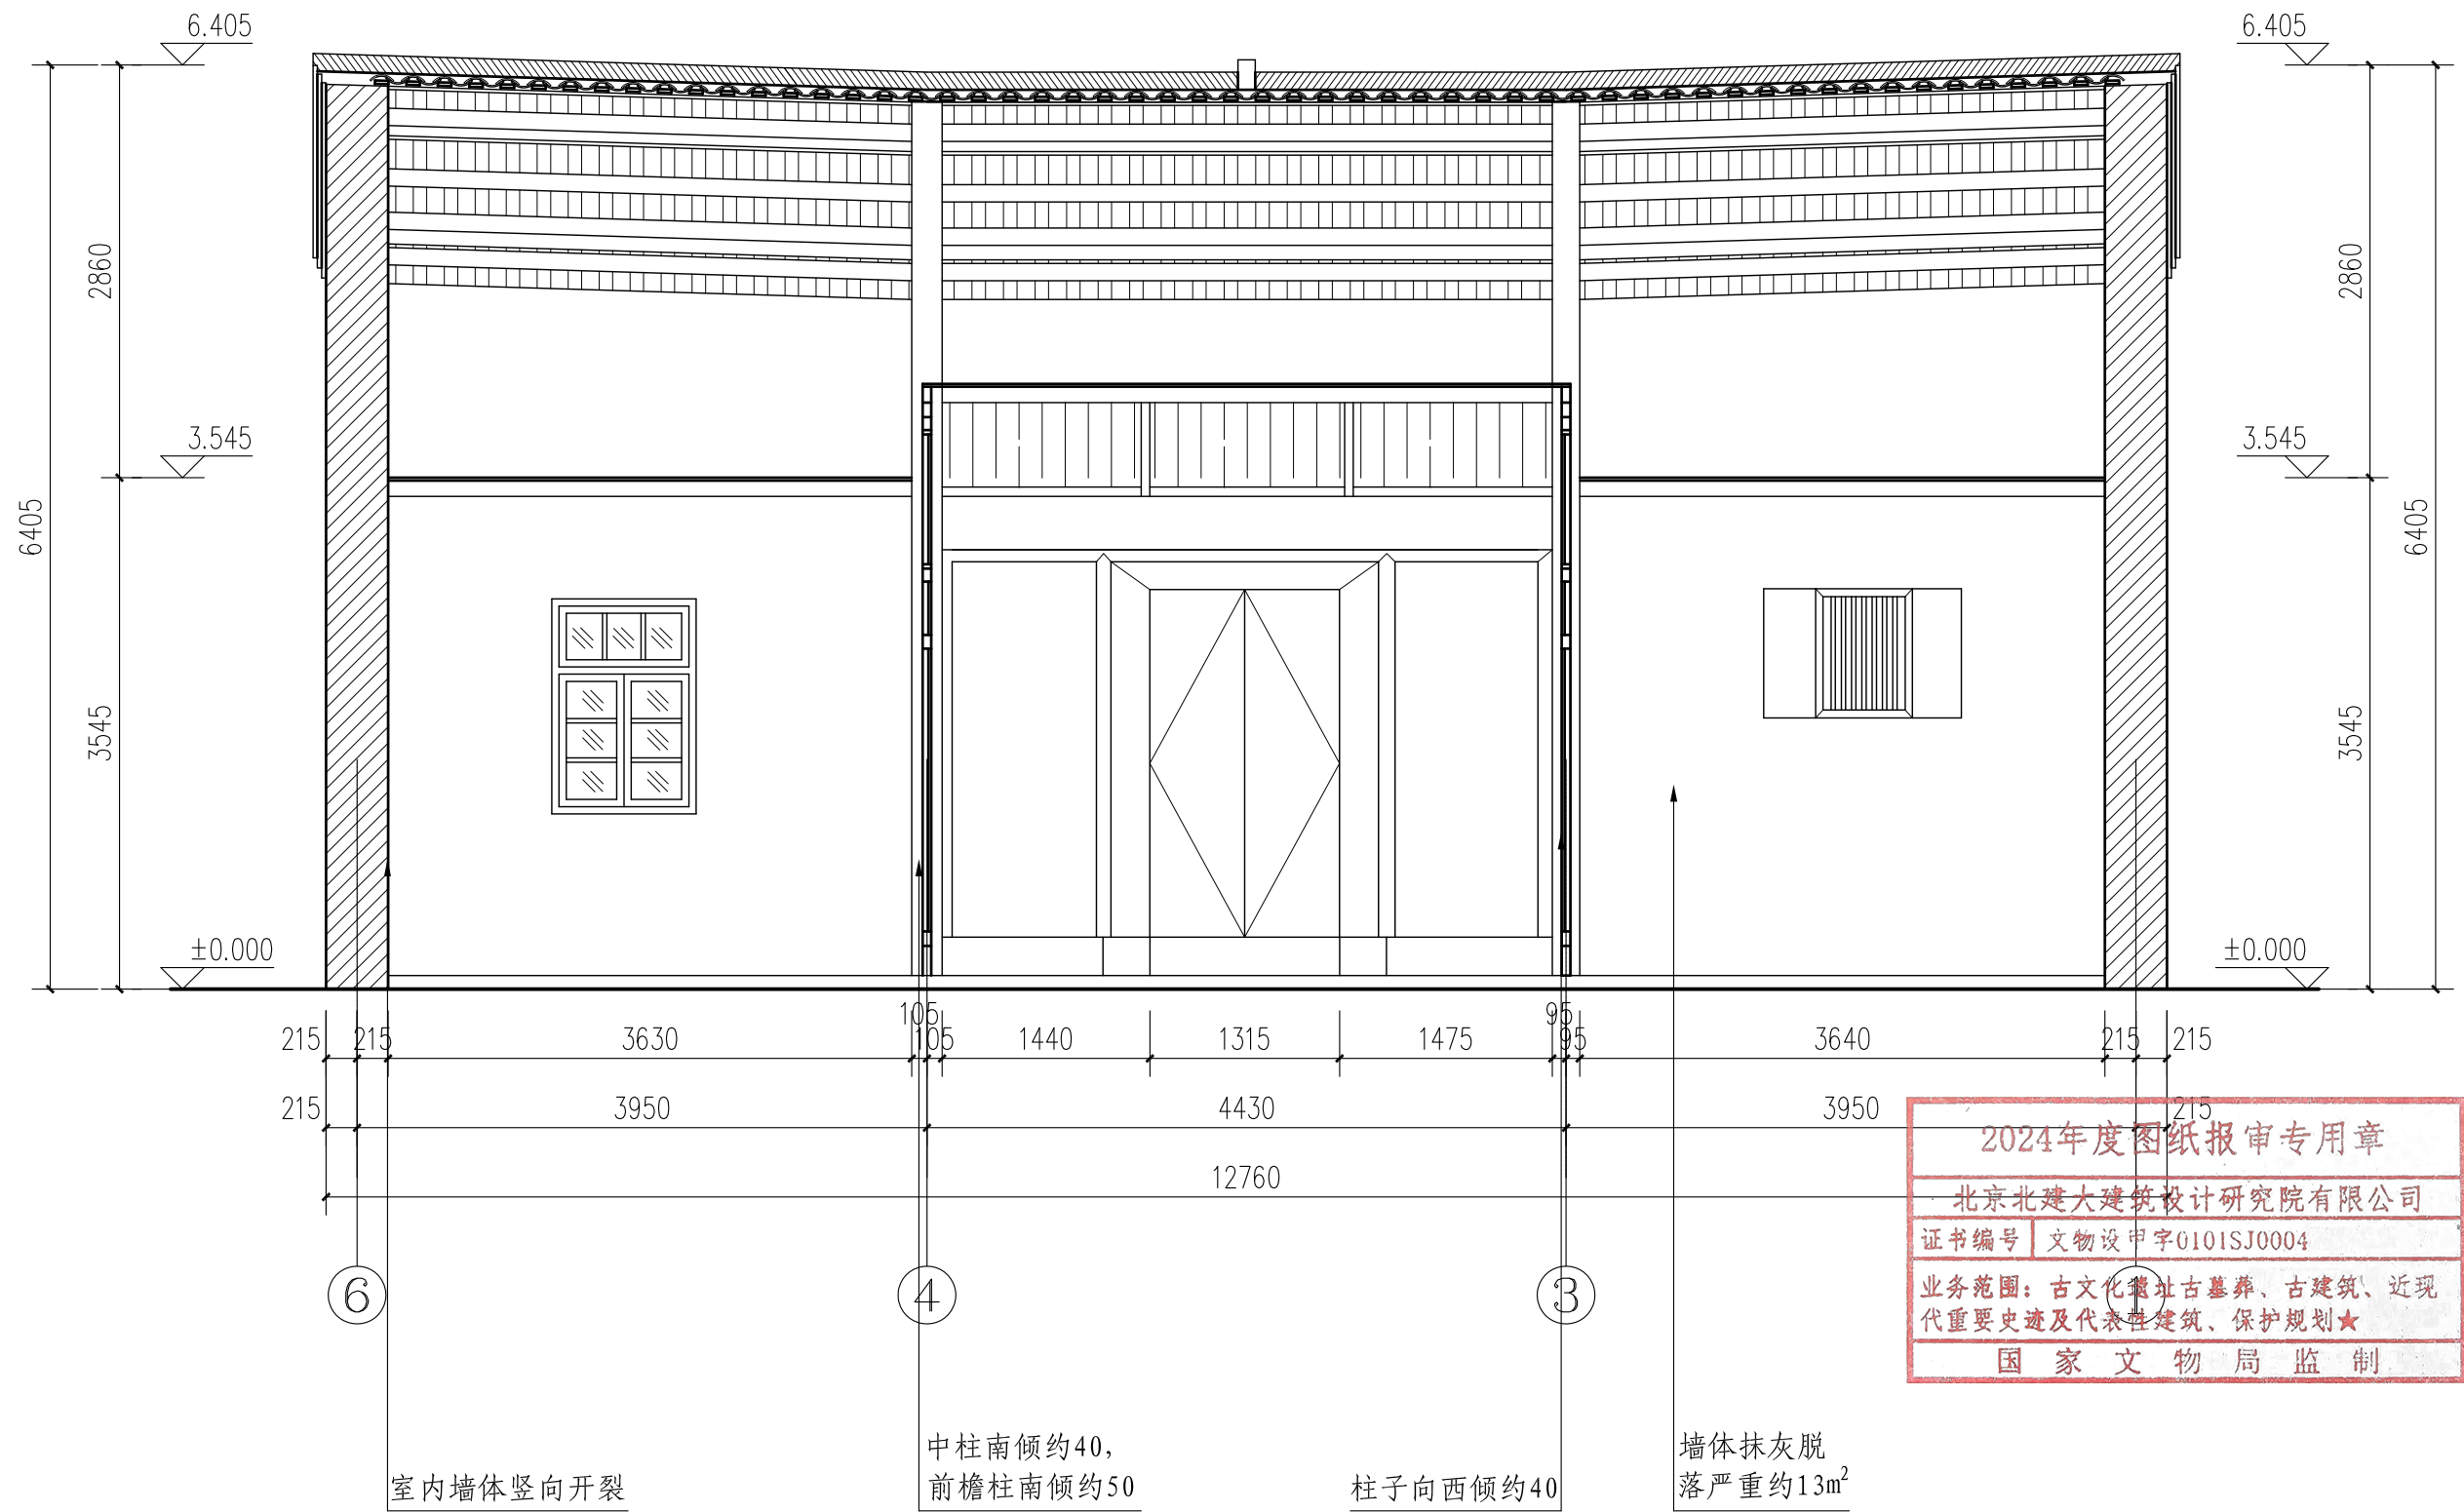

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

室内墙体竖向开裂

中柱南倾约40，
前檐柱南倾约50

柱子向西倾约40

墙体抹灰脱落
落严重约13m²

5-5剖面图 1:50

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—

5-5剖面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

87-91-X-11

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.



6-6剖面图 1: 80

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—

6-6剖面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


87-91-X-12

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

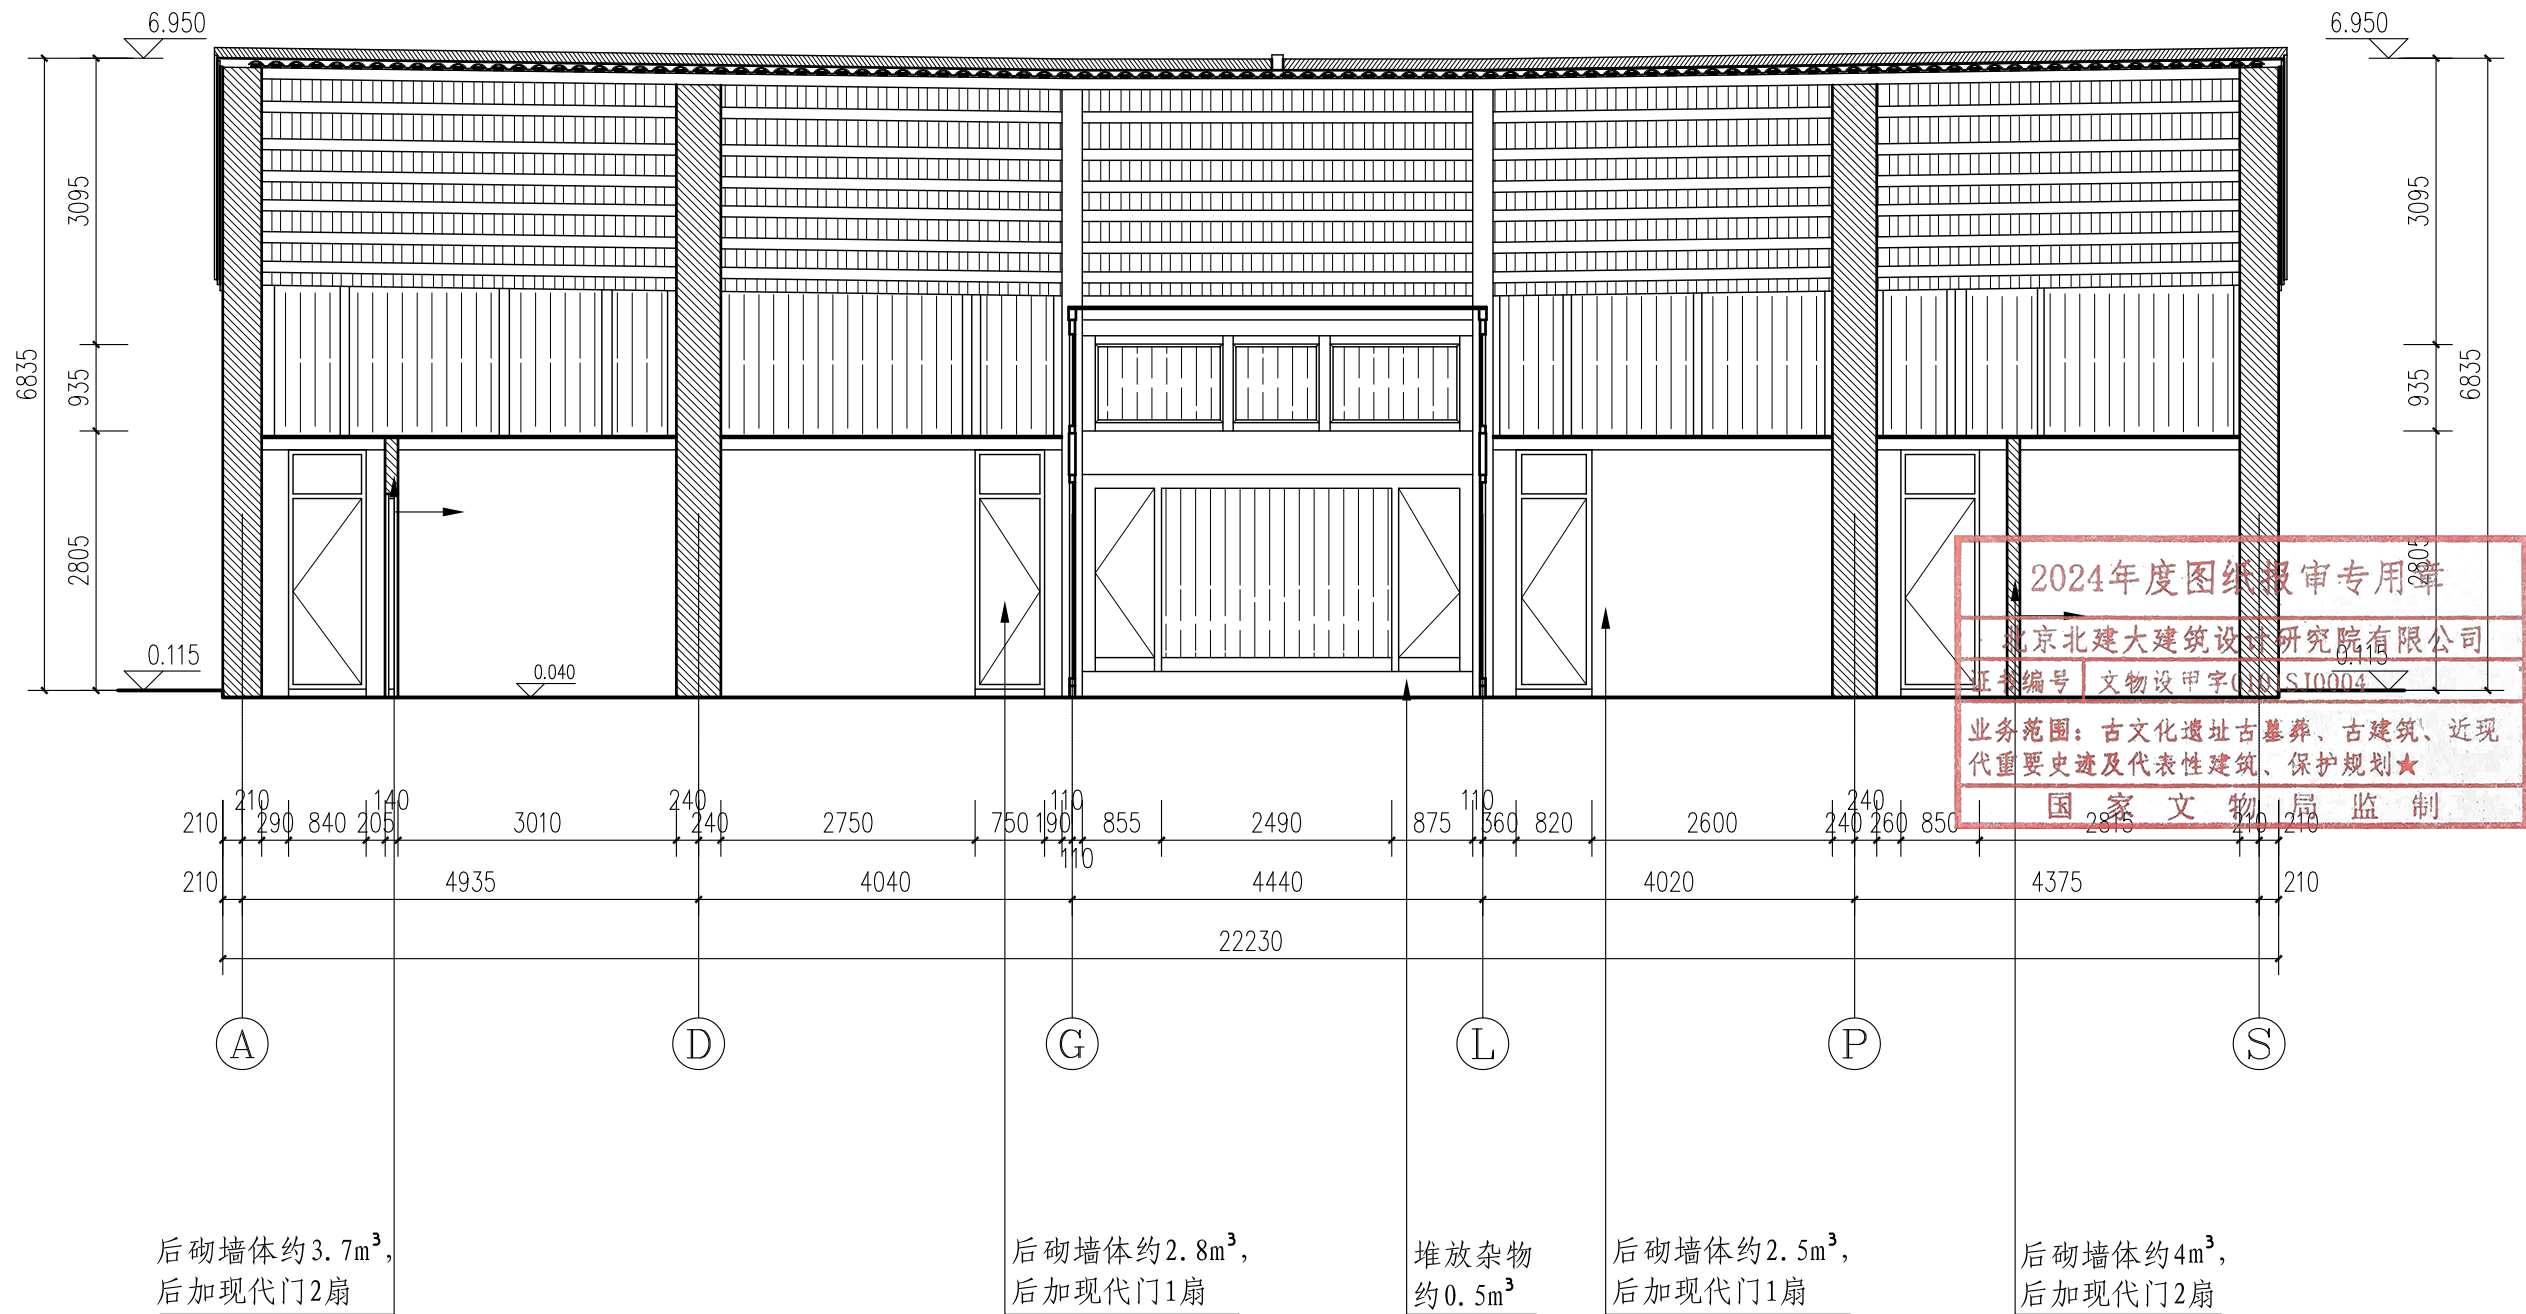

7-7剖面图 1: 80

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖永

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖永

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖永

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—

7-7剖面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


87-91-X-13

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
水	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

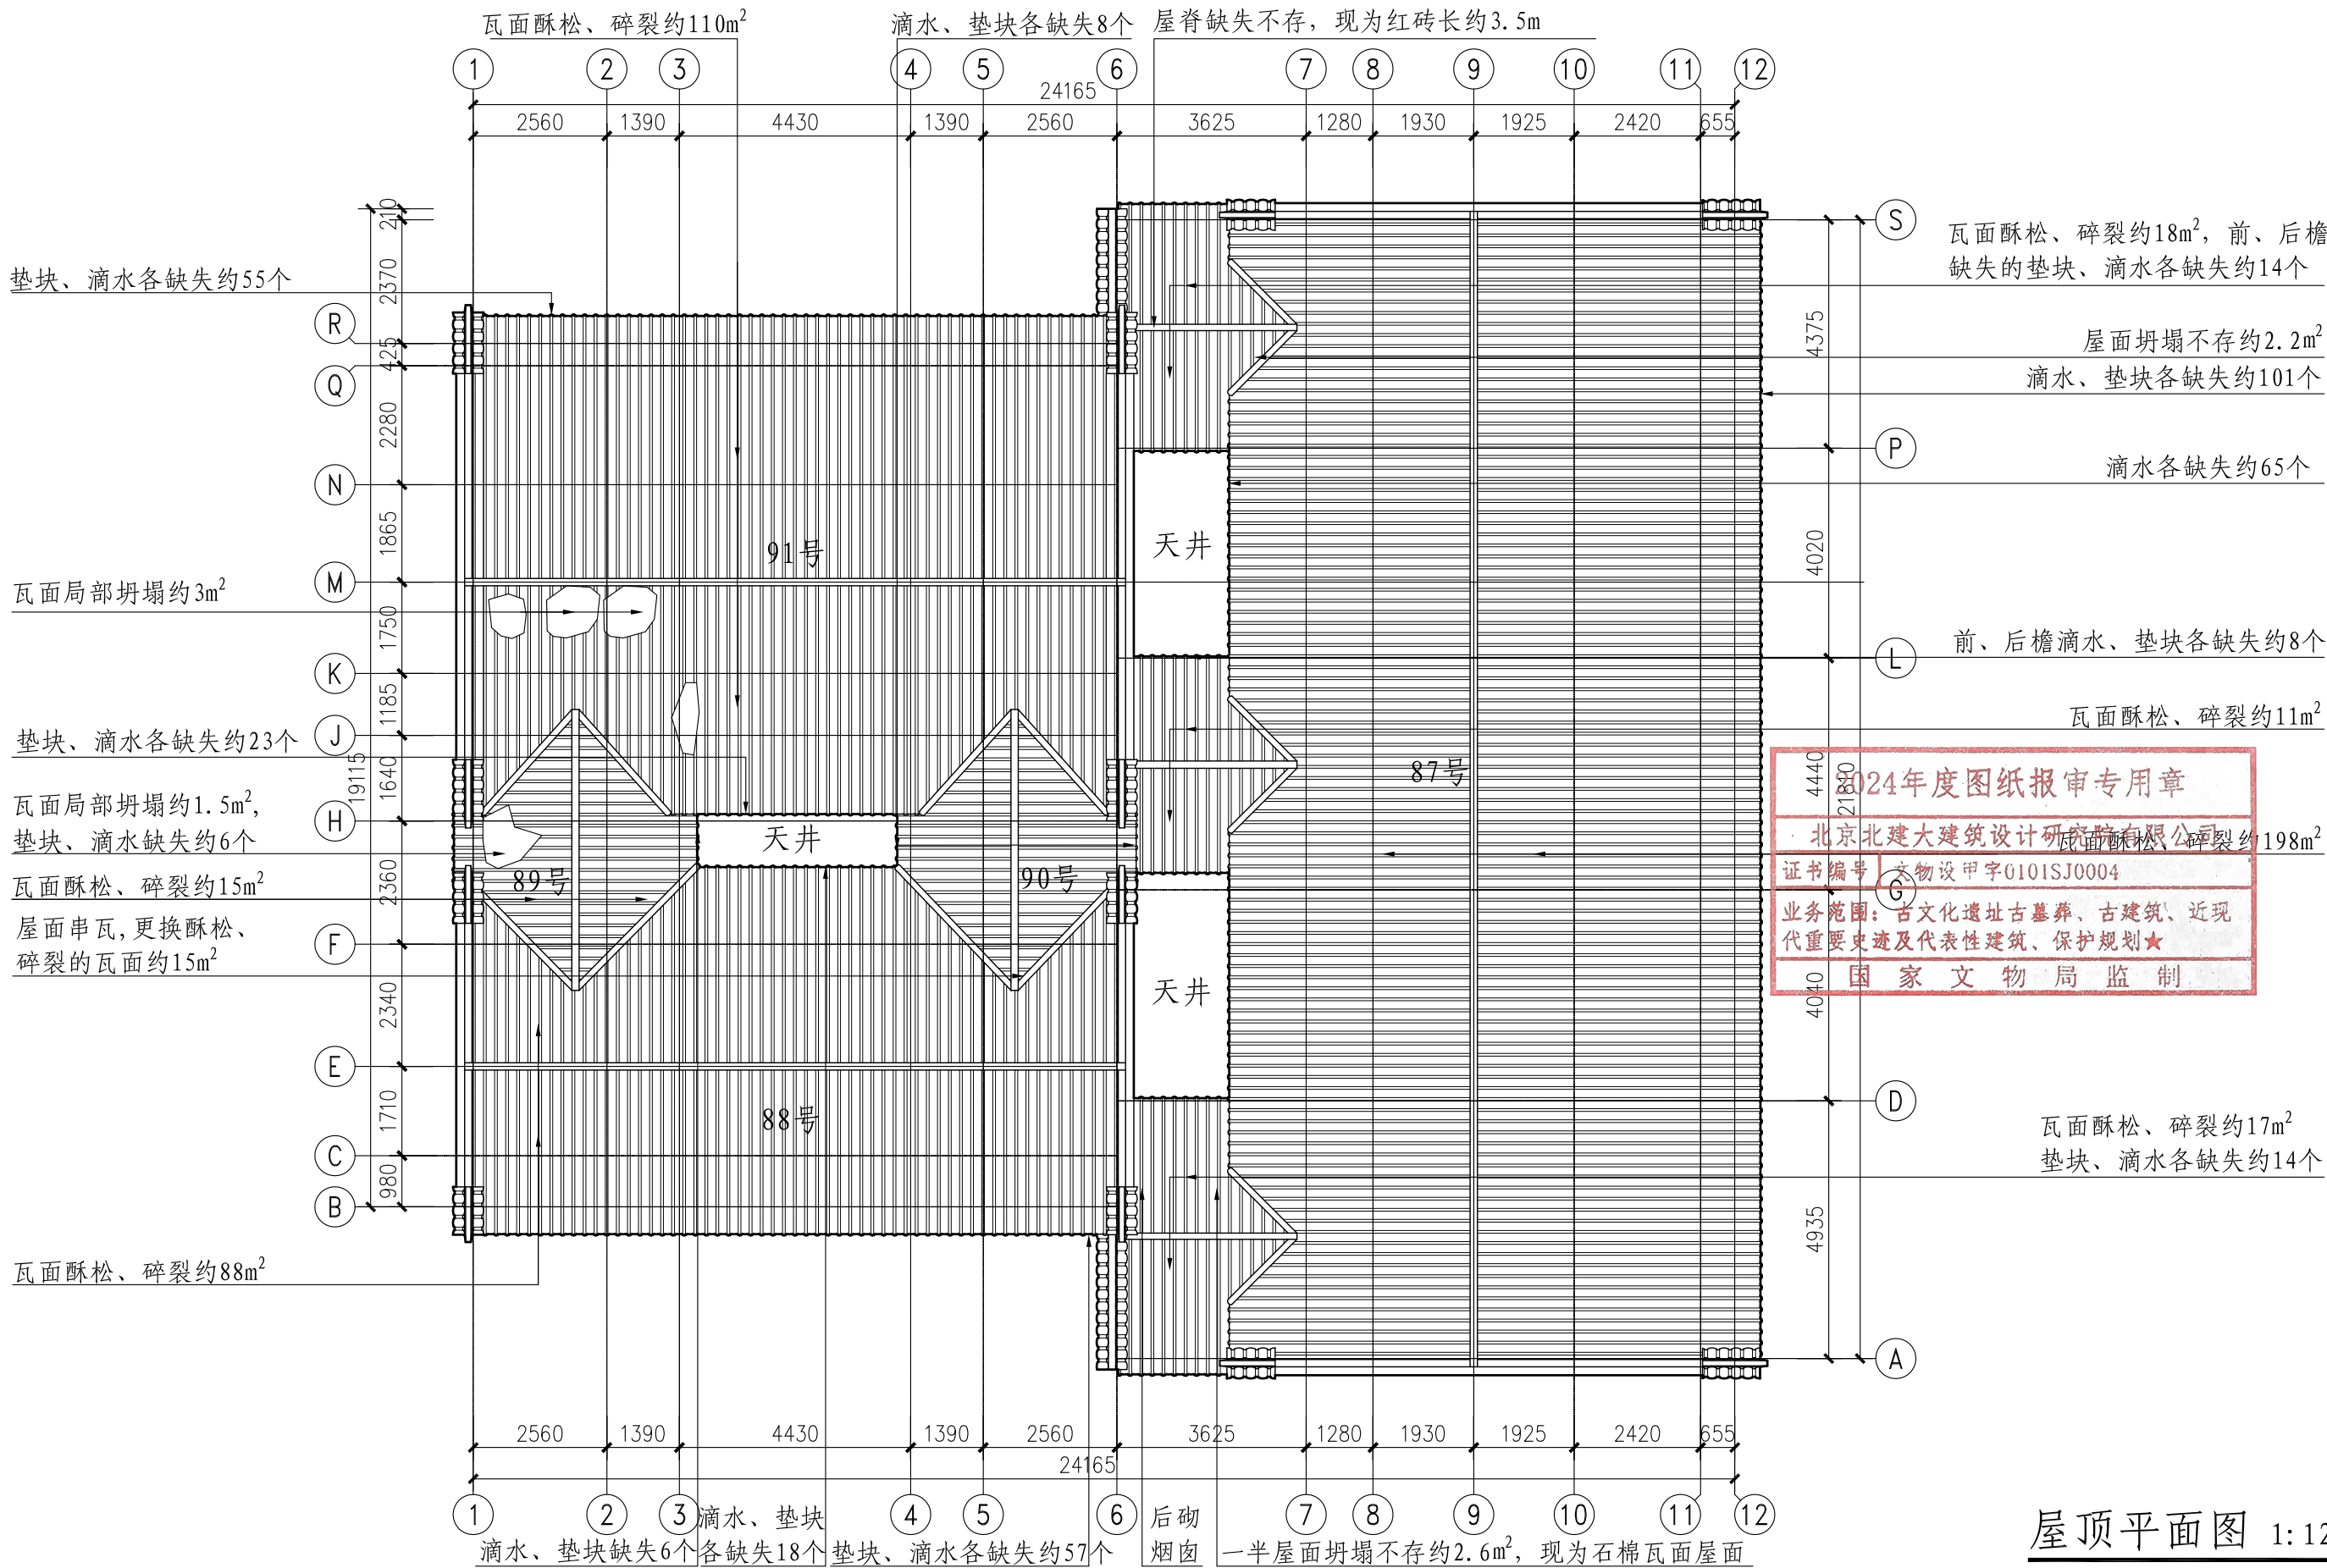

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—
屋顶平面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


87-91-X-14

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气
-------	----	----	-----	----	----

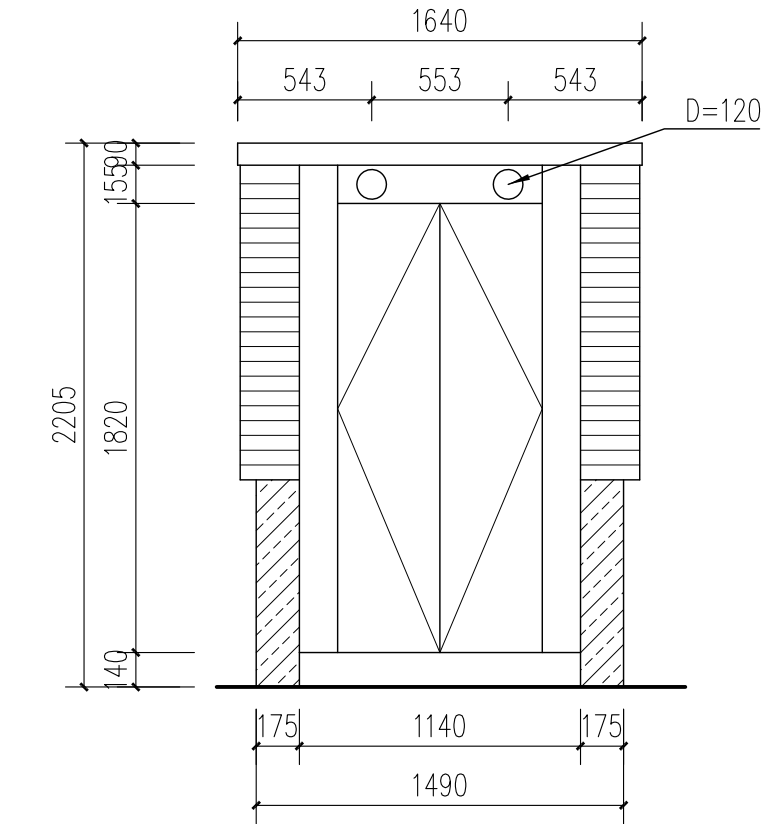


南立面图 1:30

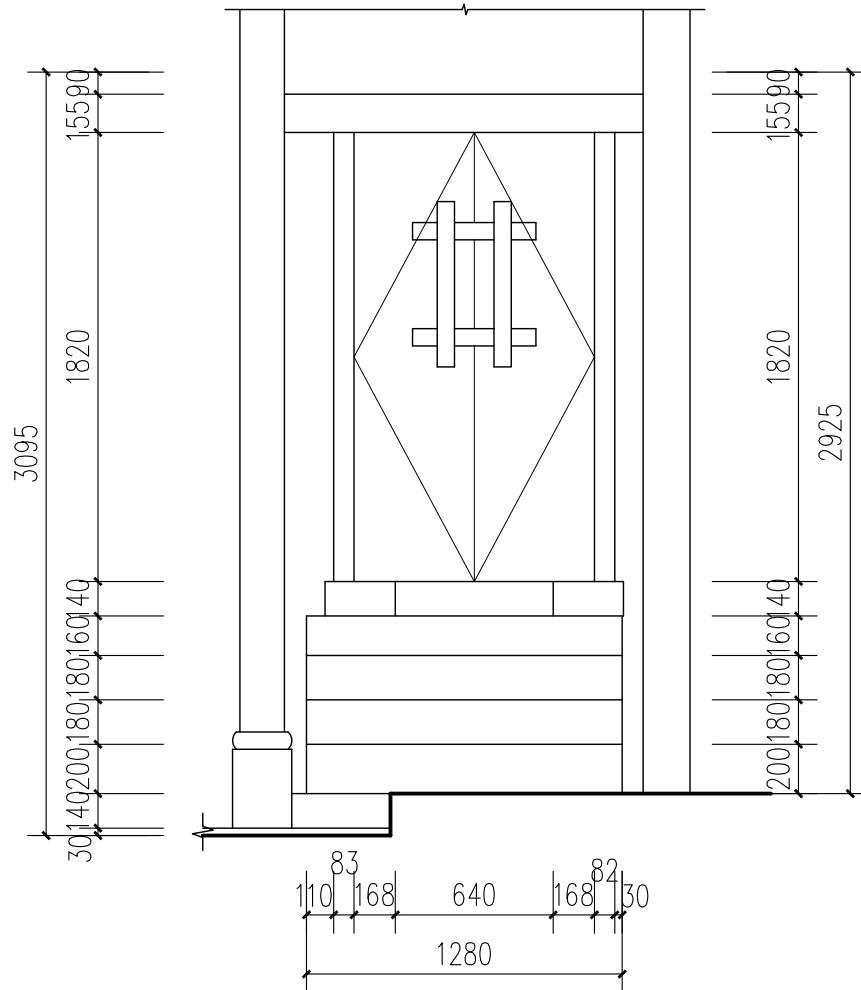


北立面图 1:30

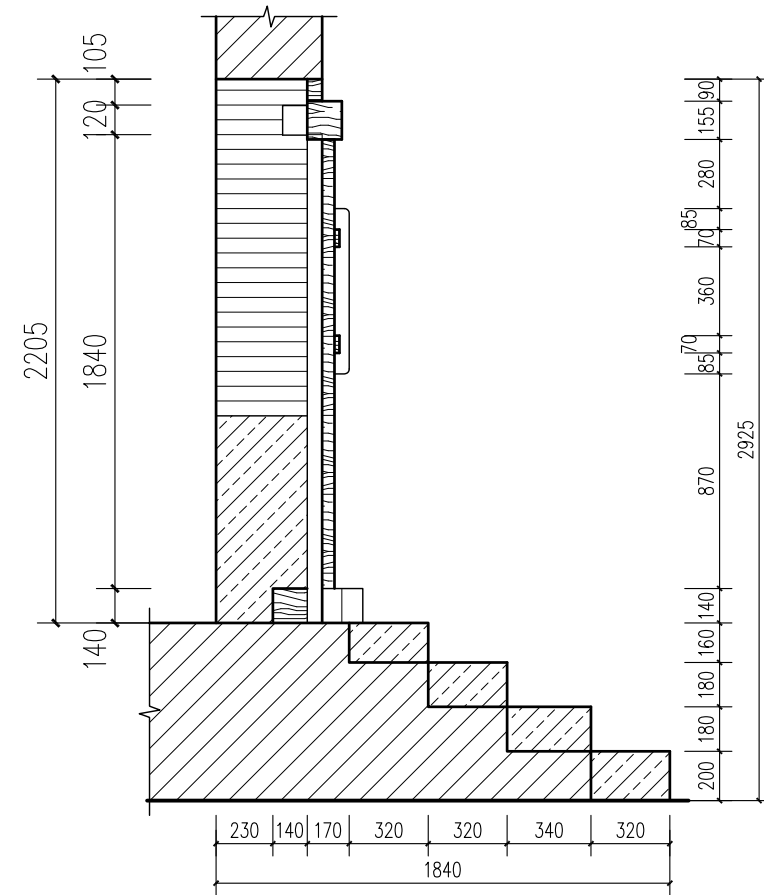

剖面图 1:30

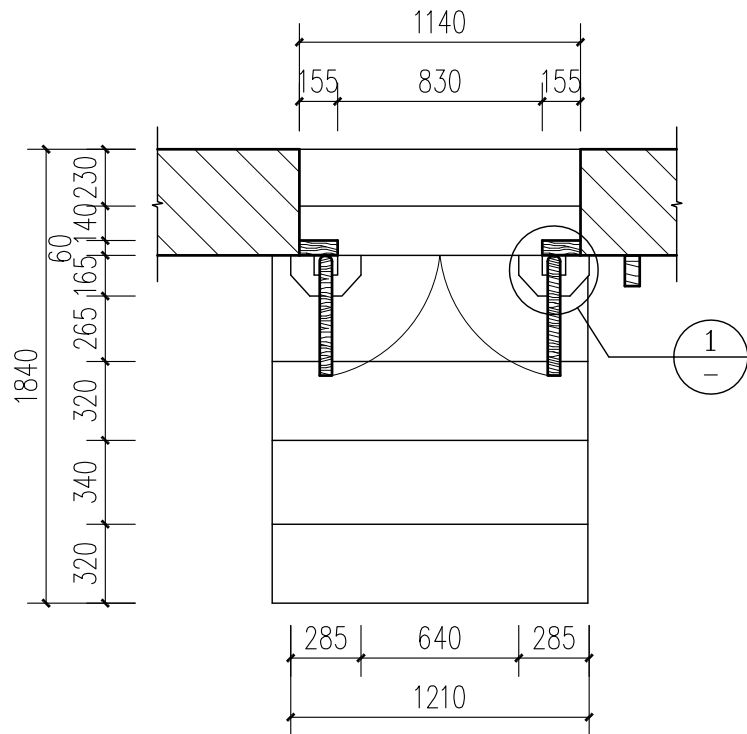

平面图 1:30

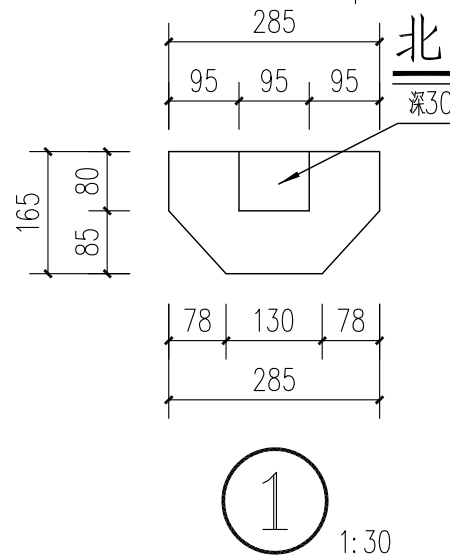

1 1:30

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司M2详图 1:30

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE

OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68

70-73、80-93号修缮工程

工程编号 PROJ. NO.

87-91号现状勘测—M2详图

图号 DWG. NO.

87-91-X-16

工程编号 PROJ. NO.


87-91-X-16

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气
-------	----	----	-----	----	----

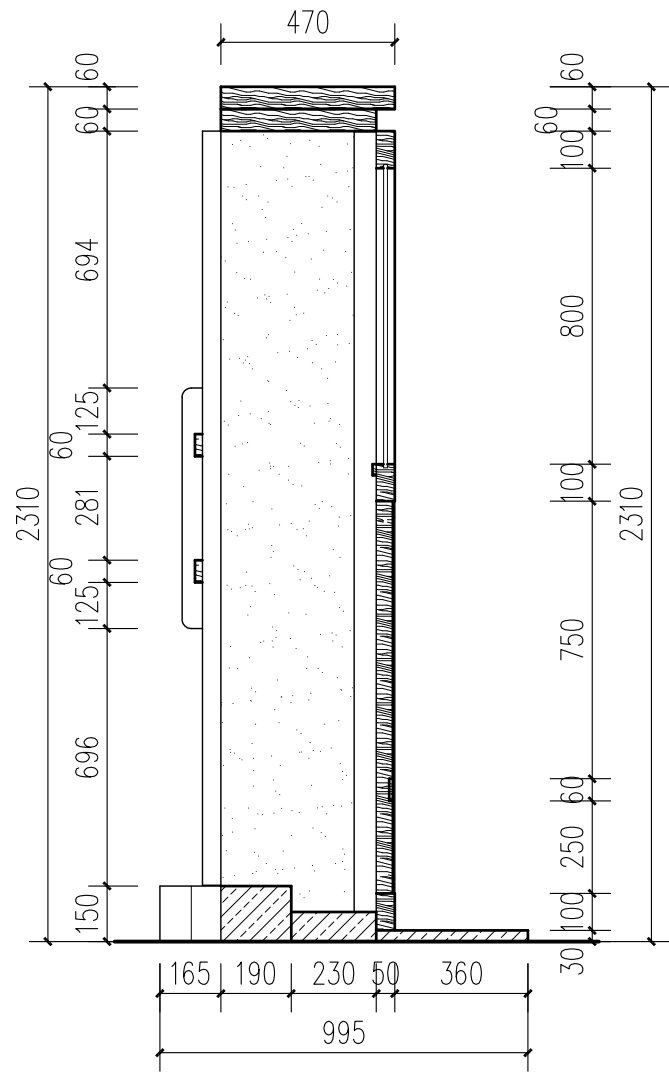


剖面图 1:20

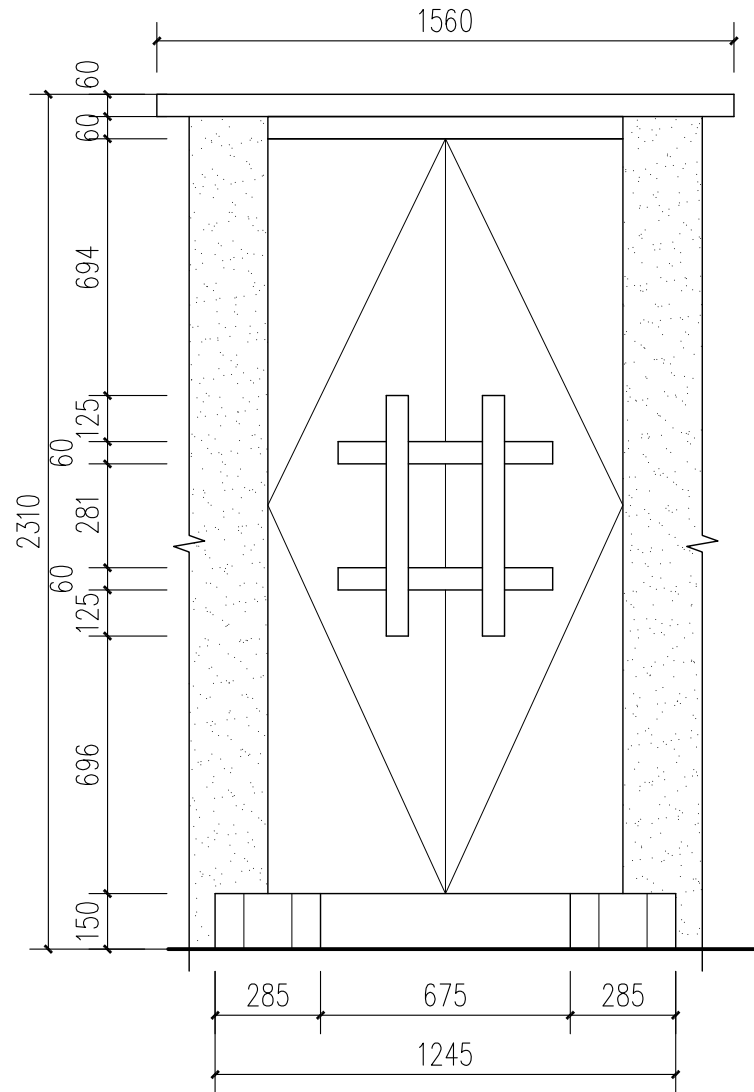


北立面图 1:20

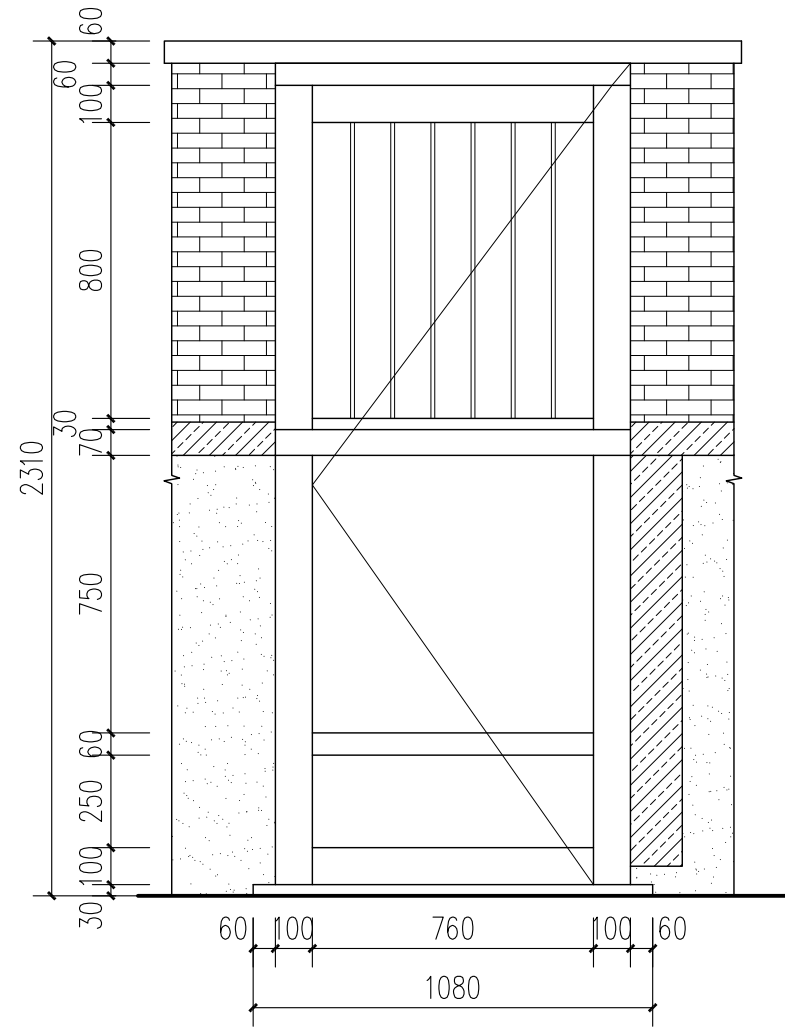

南立面图 1:10

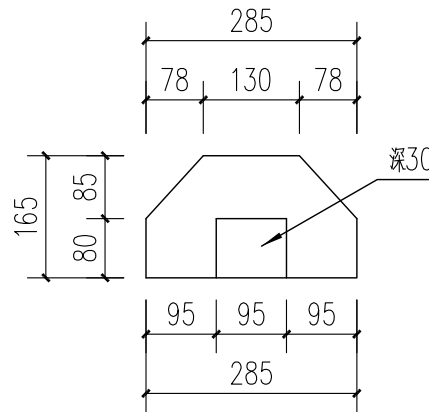


1 1:20

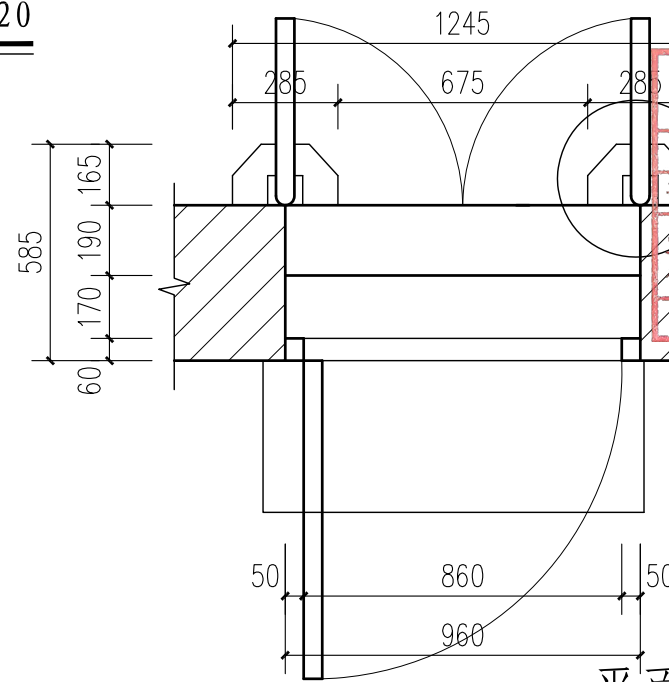

平面图 1:10

M3详图 1:20

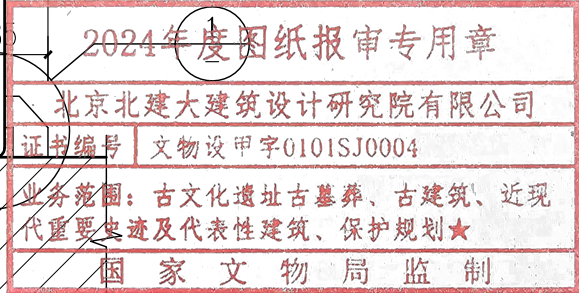

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖中

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—M3详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.




87-91-X-17

出图日期 DATE



2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气
-------	----	----	-----	----	----

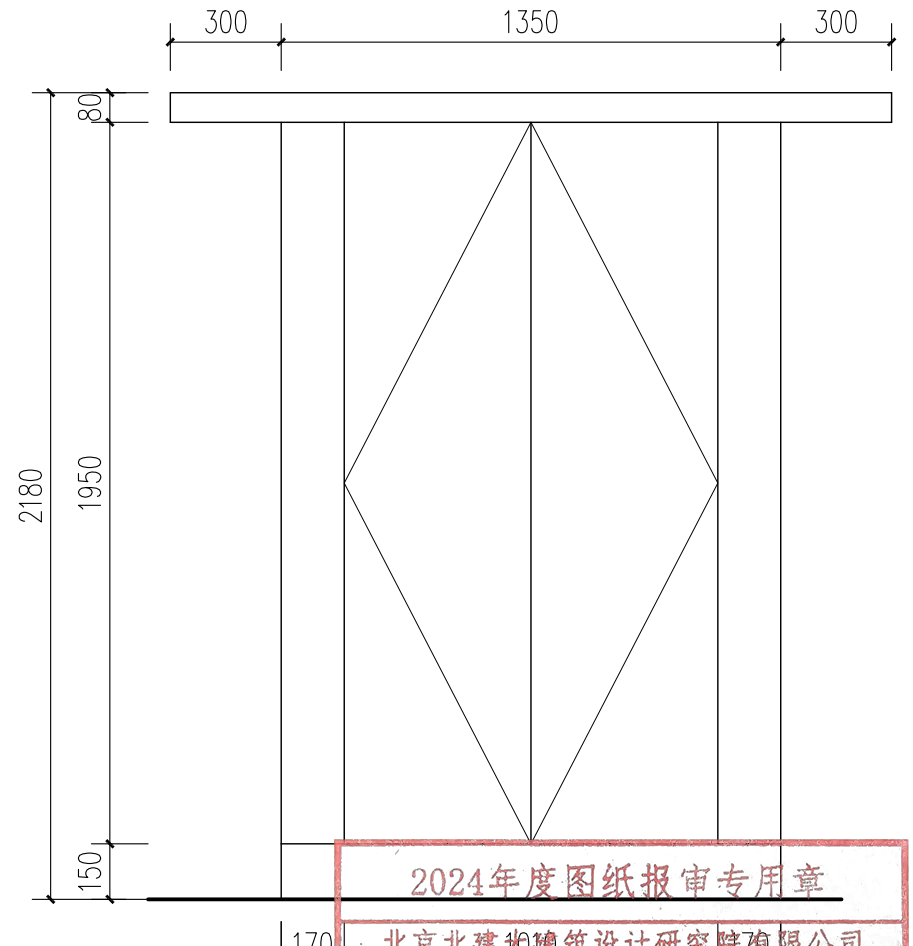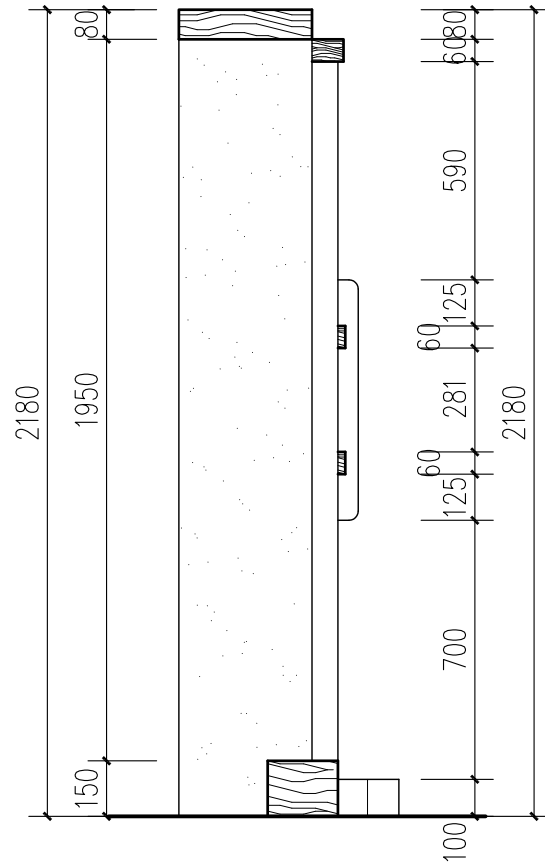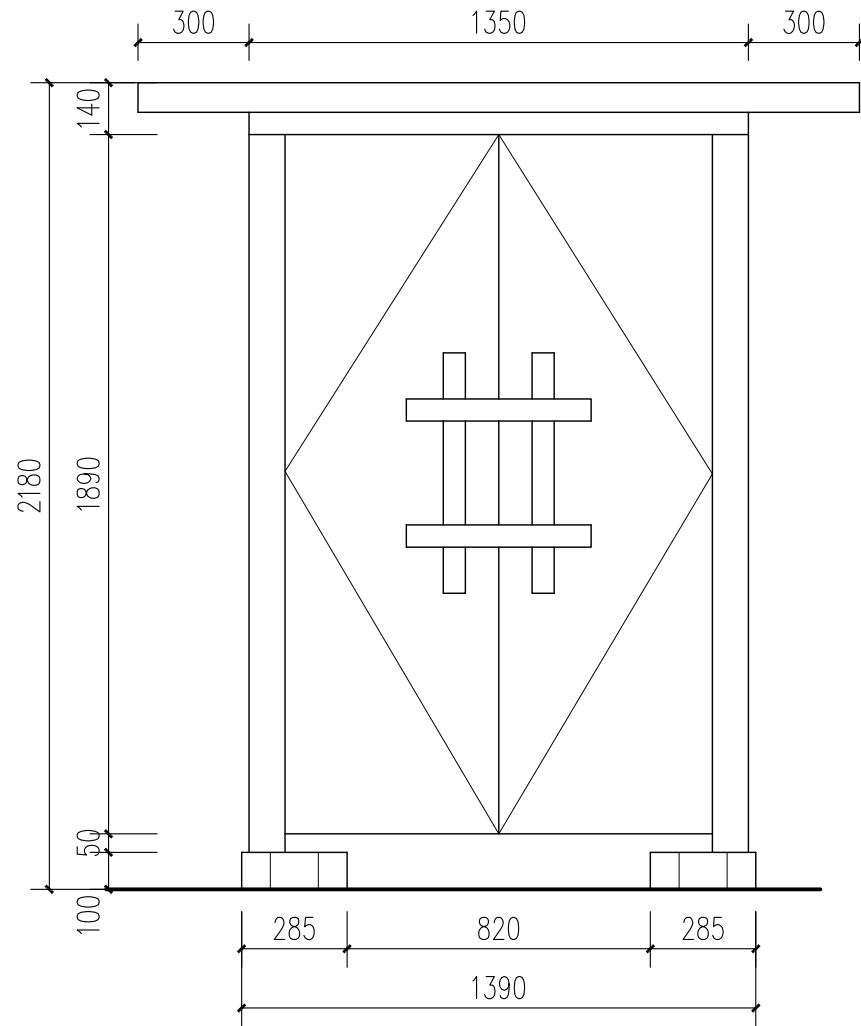

2024年度图纸报审专用章		
北京北建大建筑设计研究院有限公司		
证书编号	文物设甲字0101SJ0004	1350
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★		
国家文物局监制		

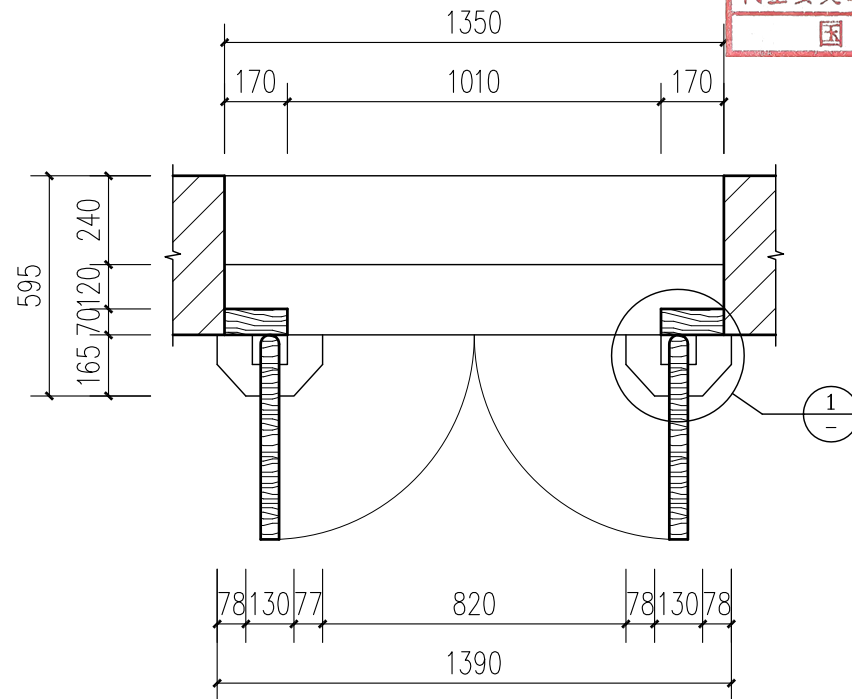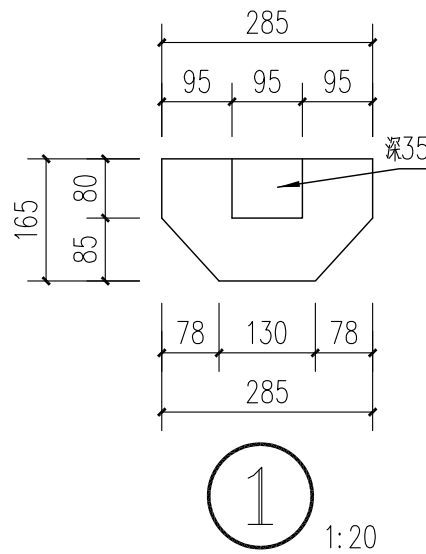

M4详图 1:20

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	尹晓杰	审核 AUDITE	肖东
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖东
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测——M4详图


工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 87-91-X-18


出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

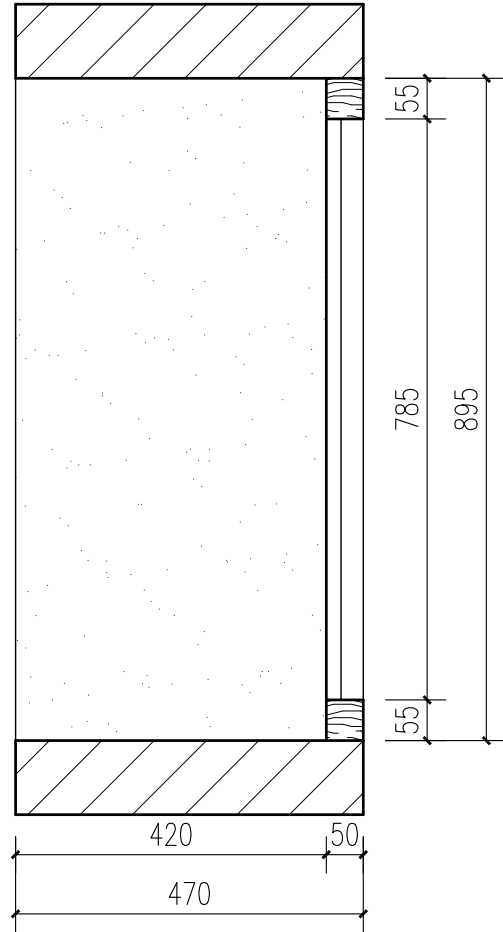

剖面图 1:10

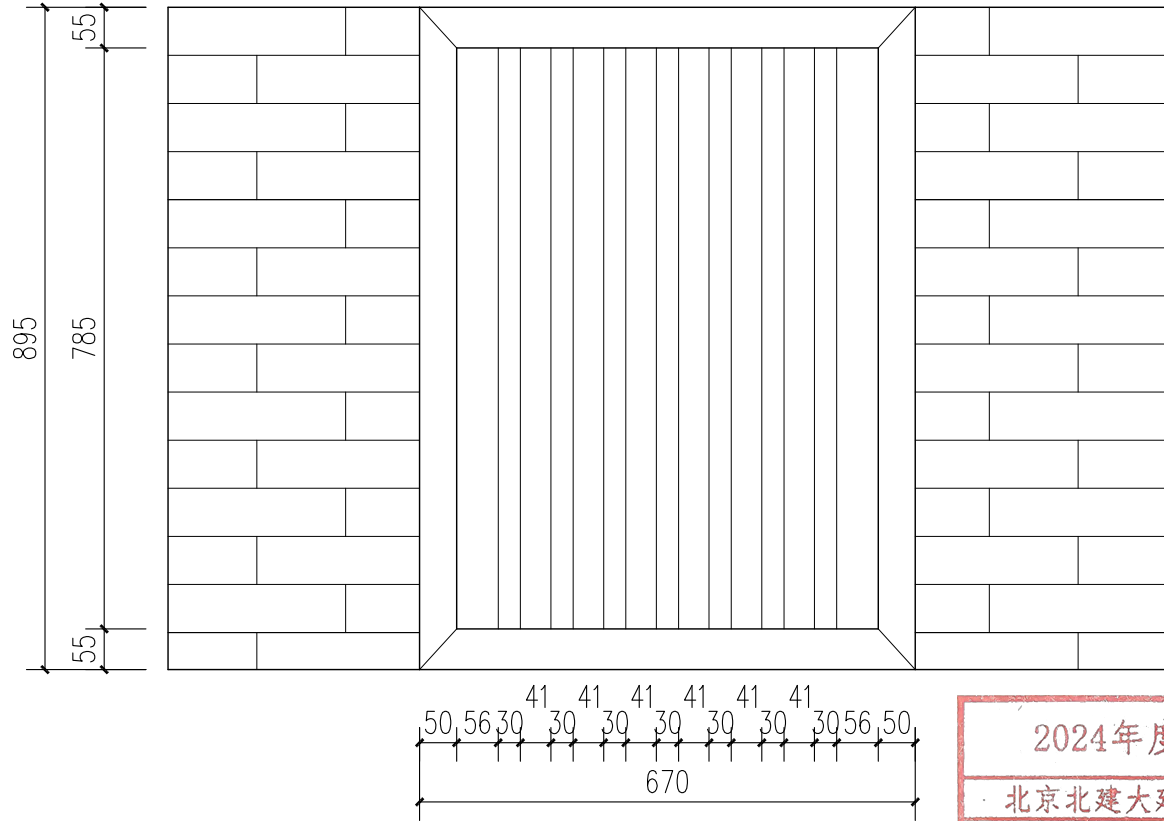

立面图 1:10

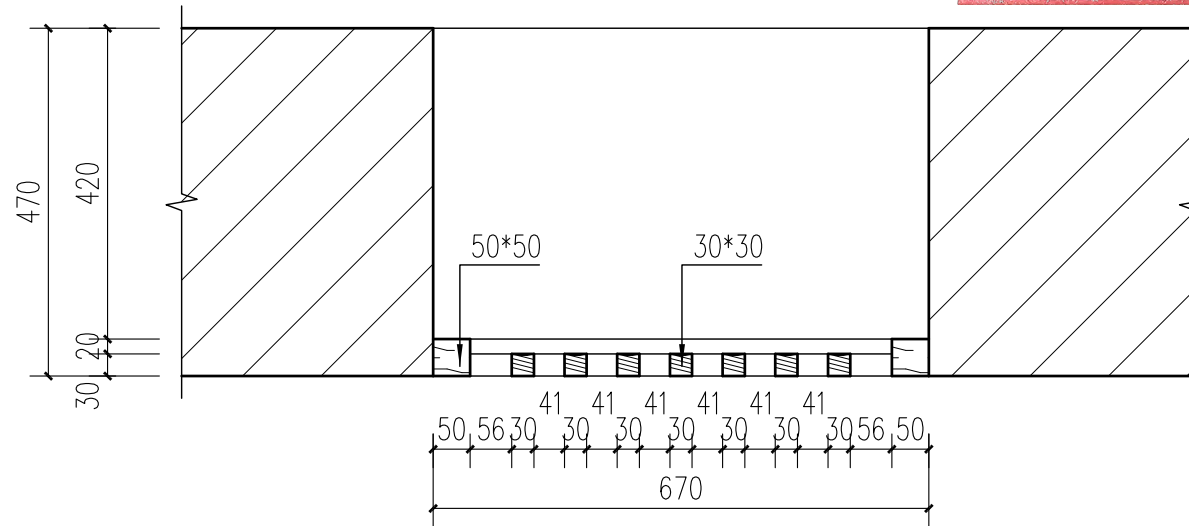

平面图 1:10

C1详图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖.东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖.东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖.东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测—C1详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


87-91-X-19

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

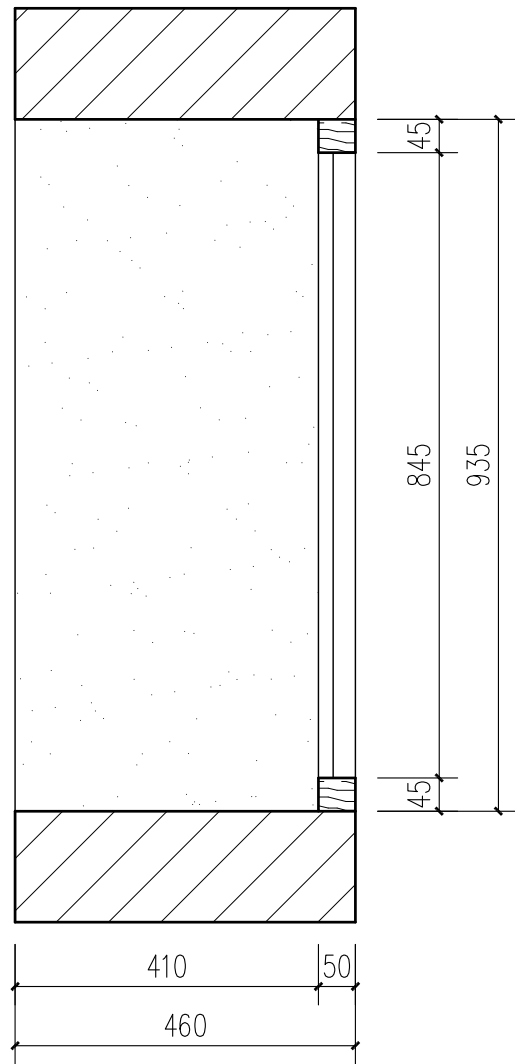

剖面图 1:10

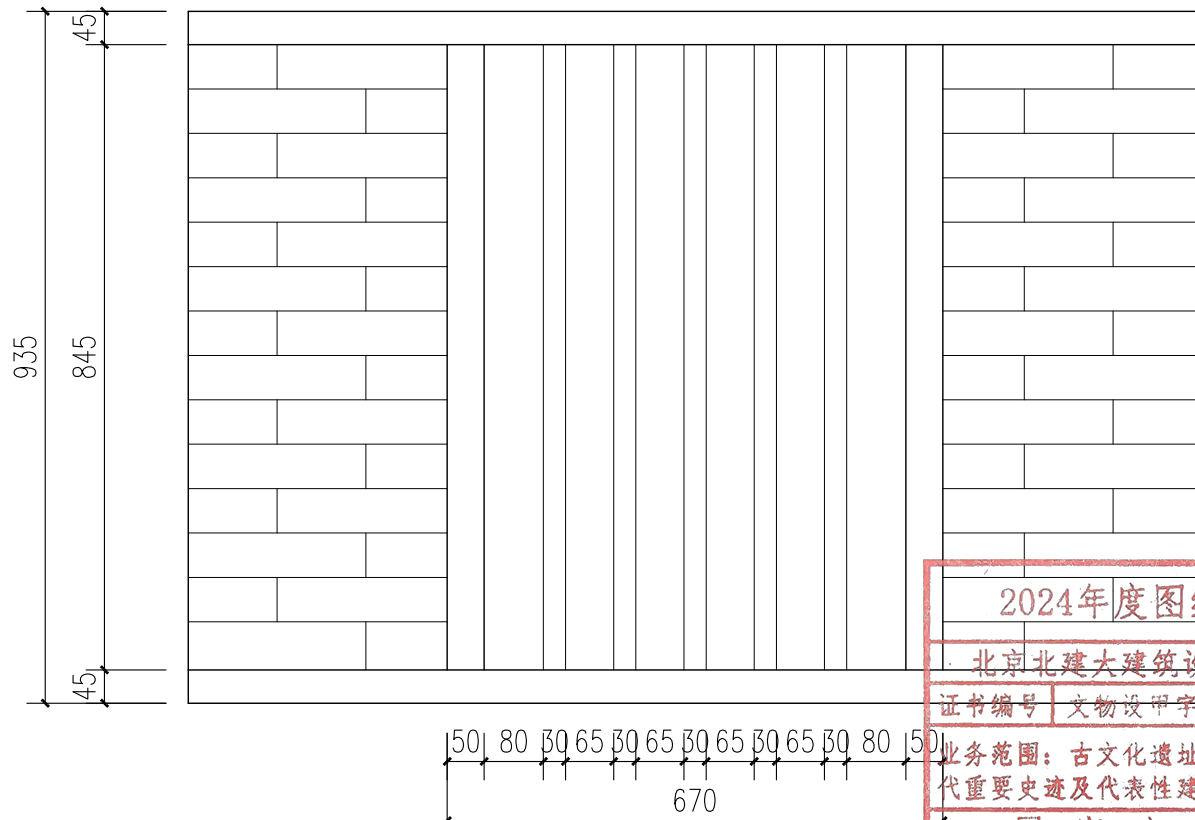

立面图 1:10

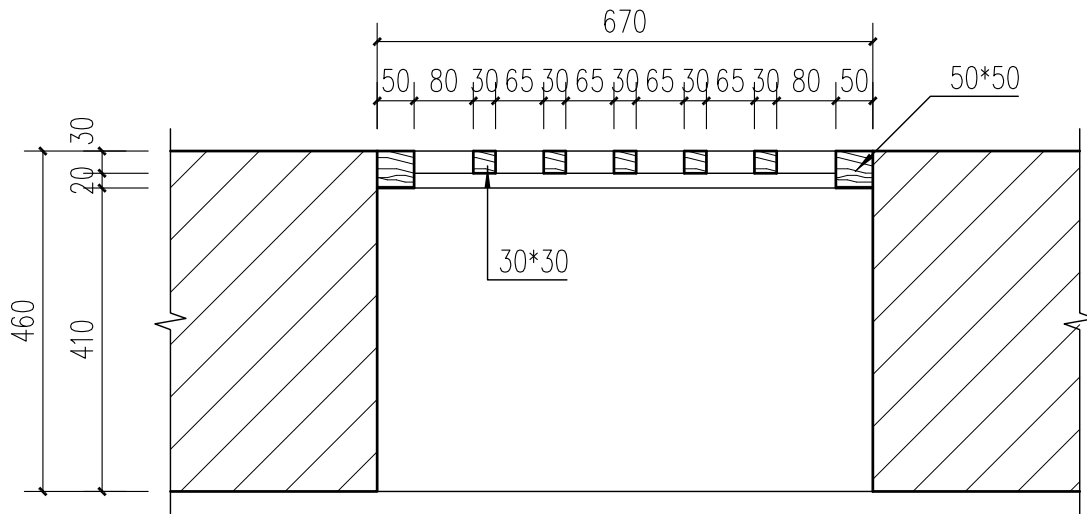

平面图 1:10

C2详图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测——C2详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


87-91-X-20

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

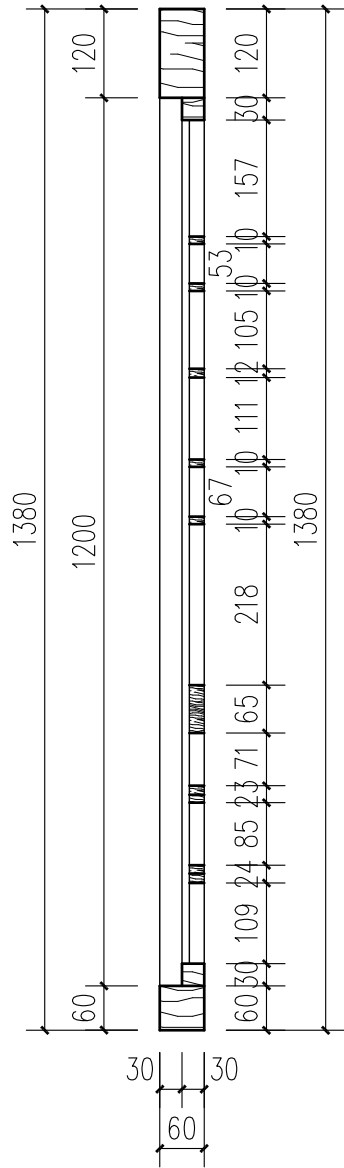

立面图 1:10

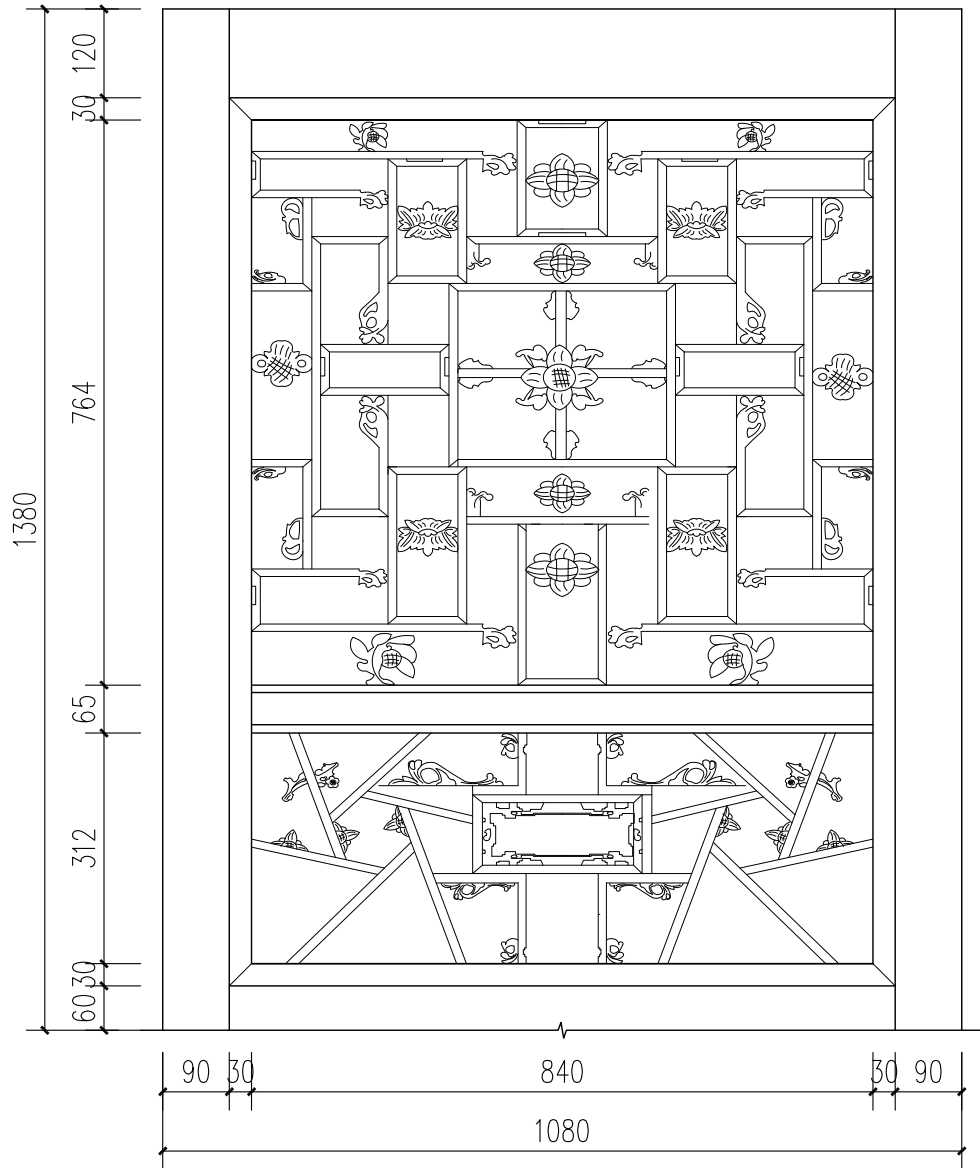

立面图 1:10

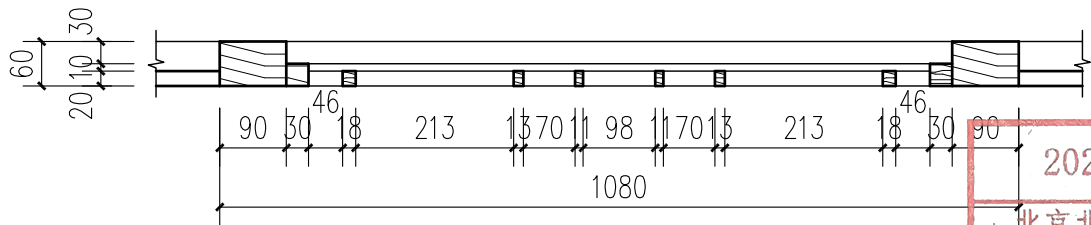

平面图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

尹晓杰

审核 AUDITE

肖东

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

87-91号现状勘测——C3详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.



87-91-X-21

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

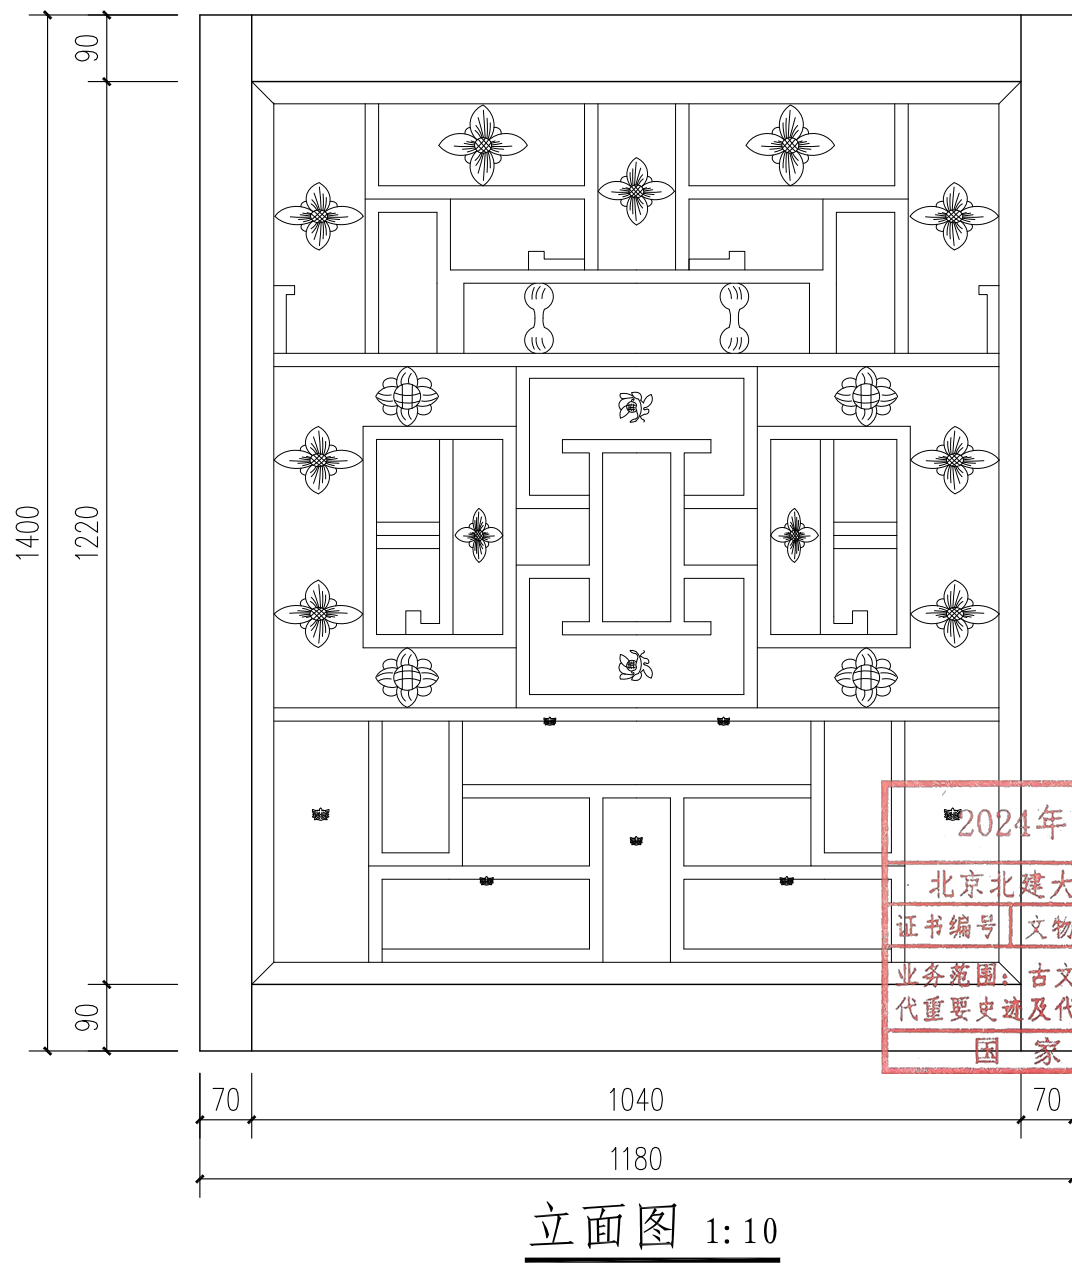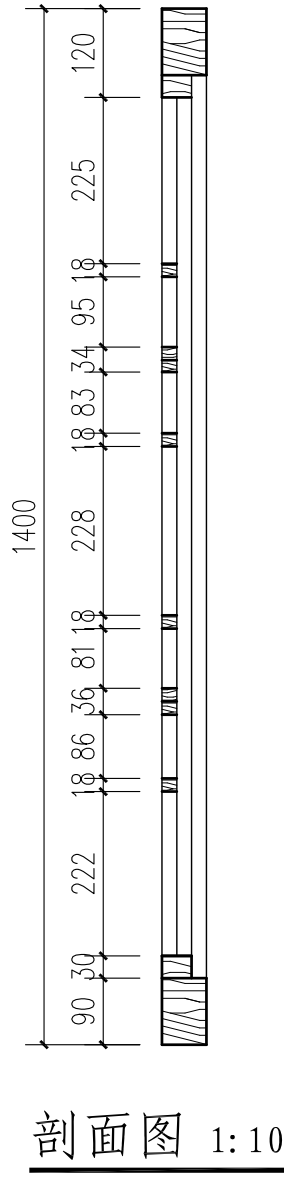

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围	古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制	

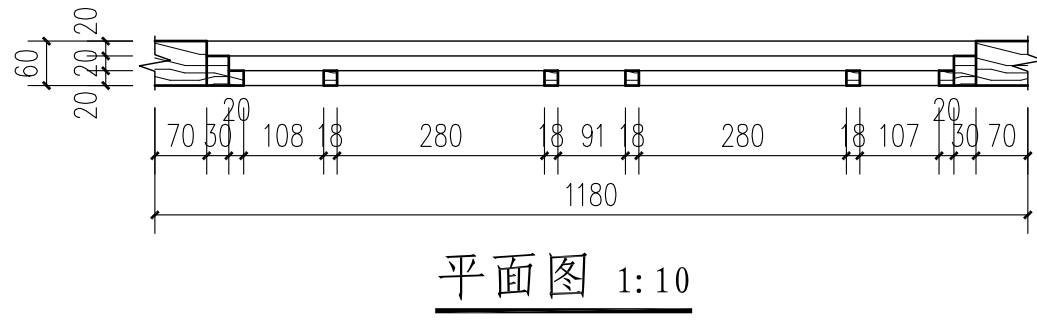

C4详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字		SIGNATURE			
设计人	DESIGN	尹晓杰	审核	AUDITE	肖东
复核人	CHECK	赵红梅	审定	AUTHORIZE	肖东
专业负责人	DISP. RES.	吴安	项目负责人	PROJ. M.	肖东

工程名称	PROJECT
广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68 70-73、80-93号修缮工程	

图纸名称	DWG. TITLE
87-91号现状勘测—C4详图	

工程编号	PROJ. NO.	WB1518-040
图 号	DWG. NO.	87-91-X-22
出图日期	DATE	2025.2
归档记录	FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

门窗明细表			
编号	数量 (樘)	窗尺寸	详图图号
M-1	1	4410*2685	87-91-X-15
M-2	1	1140*1820	87-91-X-16
M-3	1	910*1850	87-91-X-17
M-4	1	1350*1890	87-91-X-18
C-1	1	670*895	87-91-X-19
C-2	2	670*935	87-91-X-20
C-3	2	1080*1380	87-91-X-21
C-4	2	1180*1400	87-91-X-22

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

门窗明细表 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004		设计签字 SIGNATURE			工程名称 PROJECT 广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	图纸名称 DWG. TITLE 87-91号现状勘测——门窗明细表	工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
		设计人 DESIGN	尹晓杰	审核 AUDITE			图 号 DWG. NO.	87-91-X-23
		复核人 CHECK	赵红梅	审 定 AUTHORIZE			出图日期 DATE	2025.2
		专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.			归档记录 FILE. NO.	

17、92—93 号现状残损调查表



2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设审字[010]第100084号
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

92—93 号现状残损调查表

建筑概况			
92—93 号建于清代，位于长岗岭村北面，坐西北朝东南，占地面积 231.12 平方米，建筑面积 330.59 平方米，保存较好。建筑双坡硬山顶青瓦屋面，本瓦作叠瓦脊。大木梁架均为穿斗式梁架。前檐墙由青砖垒砌，形制独特，具有明清时代特点，有着较高的艺术价值。			
			
	92 号 南立面（拍摄于 2019 年）	93 号南立面（局部）	93 号北立面（局部）
残损归纳			
一、92号： 1、台基地面：建筑坍塌，仅存墙体，且地面杂草、灌木丛生堆积建筑垃圾；（详见92号现状勘察照片：编号04、05） 2、墙 体：原建筑墙体坍塌严重，残存毛石墙体缝灰脱落，砌浆流失，墙石松散缝隙生长大量杂草、灌木；残存青砖墙缝灰脱落，个别墙体歪闪；（详见92号现状勘察照片：编号06-11） 3、装饰装修：门窗均缺失，残存门窗过梁糟朽；（详见92号现状勘察照片：编号12、13、14、15） 4、其 他：南立面紧挨墙体堆积杂物，后搭鸡棚。（详见92号现状勘察照片：编号04） 二、93号： 1、台基地面：室内及台明三合土地面破损严重、凹凸不平，局部后用水泥修补；天井条石破损，西廊屋坍塌，天井被杂土掩埋，地面生长杂草、灌木；（详见93号现状勘察照片：编号10-14） 2、墙体墙帽：1）墙体原为土坯砖墙，后改做板筑石墙，且墙体坍塌，残存墙体鼓胀、歪闪；（详见93号现状勘察照片：编号23、24） 2）墙体土坯砖受雨水侵蚀，酥松、剥落严重，局部坍塌、破损，后用红机砖补砌墙体，且墙体生长大量爬藤植物、青苔、杂草；（详见93号现状勘察照片：编号15-22、25） 3）墙顶、山尖拔檐砖缺失；（详见93号现状勘察照片：编号22、23） 4）槛墙缺失，残存槛墙缝灰松动、脱落。（详见93号现状勘察照片：编号26） 3、大木构架：1）柱身竖向开裂，木柱后被墩接，现用红机砖支顶；西廊屋、门罩、门廊坍塌，檐柱、瓜柱缺失；（详见93号现状勘察照片：编号27、28、29、30） 2）西廊屋坍塌梁架缺失不存； 3）穿、枋、木过梁糟朽缺失；地梁糟朽、缺失；（详见93号现状勘察照片：编号31、32、33、34、35、36、37、38） 2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号 文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划 国家文物局监制			

- 4) 楼枕糟朽、断裂、缺失; 楼板糟朽、缺失; (详见93号现状勘察照片: 编号39、40、41、42、43)
- 5) 檩条、随檩糟朽、缺失; (详见93号现状勘察照片: 编号33、44、45、46、47)
- 6) 椽板变形糟朽, 部分缺失; (详见93号现状勘察照片: 编号48)
- 7) 封檐板、博缝板缺失。(详见93号现状勘察照片: 编号49、50)

4、装饰装修:


- 1) 木窗缺失, 残存木窗松动、变形、糟朽破损; 板门缺失松动、变形, 门槛石断裂; (详见93号现状勘察照片: 编号51、52、53)
- 2) 板壁装修松动、变形, 部分缺失; (详见93号现状勘察照片: 编号54、55)
- 3) 吊顶板糟朽、缺失; (详见93号现状勘察照片: 编号54、56)
- 4) 各建筑室内外墙面抹灰均有不同程度污损、脱落。(详见93号现状勘察照片: 编号57、58)

5、屋顶瓦面: 屋面坍塌屋面瓦缺失; 残存屋面瓦、墙帽瓦酥松、碎裂; 青瓦屋脊、墙帽脊酥松、缺失; 檐口滴子、垫块全部缺失。(详见93号现状勘察照片: 编号59、60)

6、油 饰: 木构件残存油饰老化、褪色。(详见93号现状勘察照片: 编号61、62、63)

7、电 气: 建筑室内及周边电气线路老化, 且布置杂乱, 紧挨木构件固定, 存在安全隐患。


8、虫 害: 木构件均存在虫蚁蛀蚀情况, 且局部蛀蚀严重, 但露明部位未发现活体虫蚁, 不排除隐蔽部位存在的可能。

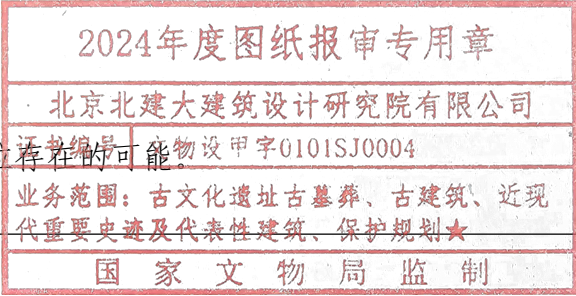

92 号现状勘察照片

编号 01		编号 02		编号 03	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
9 2 号俯视		北立面局部		东立面	
编号 04		编号 05		编号 06	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南立面		92 号地面		92 号东山墙 东侧地面	
外观现状	紧挨墙体堆积杂物, 后搭鸡棚	外观现状	建筑坍塌, 地面杂草、灌木丛生	外观现状	地面生长杂草, 堆积杂土


编号 07		编号 08	 2024年度图纸报审专用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号：文物设[2024]101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国家文物局监制	编号 09	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南立面局部		南立面门洞 两侧砖跺		北立面局部	
外观现状	墙体坍塌严重，残存毛石墙体缝灰脱落，砌浆流失，墙石松散缝隙生长大量杂草、灌木	外观现状	缝灰松动、脱落	外观现状	墙体坍塌严重，残存毛石墙体缝灰脱落，砌浆流失，墙石松散缝隙生长大量杂草、灌木
编号 10		编号 11		编号 12	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
北立面东 1 门		东立面		北立面东 1 门	
外观现状	门洞两侧转角青砖墙缝灰松动、脱落	外观现状	筑墙体坍塌严重，残存毛石墙体缝灰脱落，砌浆流失，墙石松散缝隙生长大量杂草、灌木	外观现状	门扇缺失，木过梁糟朽，门框糟朽
编号 13		编号 14		编号 15	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
北立面西 1 门		北立面东 1 窗		南立面东 1 窗	
外观现状	木过梁、门框、门扇均缺失不存；门砖垛松散歪闪	外观现状	窗过梁糟朽，棂条窗糟朽残破	外观现状	窗过梁糟朽，棂条窗糟朽残破

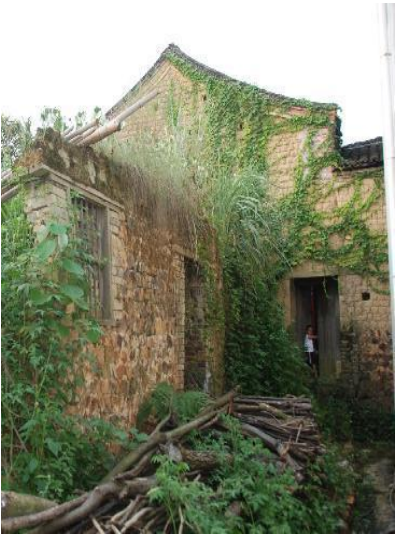93 号现状勘察照片					
编号 01		编号 02		编号 03	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
93 号俯视图		93 号鸟瞰图 (由西向东)	2024年规划图用章 北京北建大建筑设计研究院有限公司 证书编号 文物设甲字0101SJ0004 业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★ 国家文物局监制	南立面现状	
编号 04		编号 05		编号 06	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2014-7-24		2022-8-09		2014-7-24	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南立面原状		东立面现状		东立面原状	
编号 07		编号 08		编号 09	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2014-7-24		2014-7-24		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
西立面原状		门廊原状		北立面现状	

编号 10		编号 11		编号 12	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房西次间		正房明间		东廊屋前檐	
外观现状	三合土地面破损严重，凹凸不平，地面堆杂物；正房西次间前檐装修，前室北侧板壁装修缺失	外观现状	三合土地面破损严重，地面堆杂物	外观现状	台明堆积建筑垃圾，生长杂草灌木
编号 13		编号 14		编号 15	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
院落天井		南立面大门处台阶		正房北立面	
外观现状	西廊屋坍塌，原三合土地面被建筑垃圾覆盖	外观现状	墙体坍塌，台阶被杂土覆盖，台阶条石破损严重，后用水泥修补	外观现状	毛石墙缝隙灰梗破损脱落，砌浆流失，墙根生长青苔、杂草
编号 16		编号 17		编号 18	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
64 号现存后室墙面		北立面西 1 窗上侧		北立面西侧转角	
外观现状	墙体开裂，向北鼓闪	外观现状	墙体土坯砖受雨水侵蚀，酥松、剥落严重	外观现状	墙体土坯砖受雨水侵蚀，酥松、剥落严重

编号 19		编号 20		编号 21	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房西山墙		正房东山墙		东立面	
外观现状	墙体坍塌，墙面攀附大量爬藤植物	外观现状	墙体坍塌残存墙体	外观现状	北侧转角青砖垛向外鼓闪
编号 22		编号 23		编号 24	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
东立面		南立面		南立面	
外观现状	南侧墙体坍塌，拔檐缺失；墙帽开裂歪闪	外观现状	墙体坍塌，墙顶拔檐(三层)缺失；墙帽缺失	外观现状	门廊坍塌
编号 25		编号 26		编号 27	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
西立面南侧转角青砖墙		东廊屋檐墙		正房明间西楹前檐檐柱	
外观现状	缝灰松动、脱落	外观现状	缝灰松动、脱落，且生长杂草	外观现状	柱身干裂

编号 28		编号 29		编号 30	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房明间东 楹前檐金柱		东楹梁架后 檐柱与金柱 间瓜柱		东廊屋前檐 木柱	
外观现状	柱身干裂	外观现状	柱身干裂	外观现状	木柱后被墩接，现用红机砖支顶
编号 31		编号 32		编号 33	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房明间东 楹梁架前檐 挑穿		正房东楹梁 架（东次间）		东廊屋前檐 装修上枋、北 起第 1 檩	
外观现状	糟朽、松动	外观现状	檩条、拉结枋缺失，梁架间板壁全部缺失	外观现状	上枋糟朽；檩糟朽
编号 34		编号 35		编号 36	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
东廊屋前檐 北侧梁架		东廊屋梁架		东廊屋梁架	
外观现状	挑穿糟朽	外观现状	木穿端头糟朽断裂，后加支顶柱	外观现状	木穿糟朽

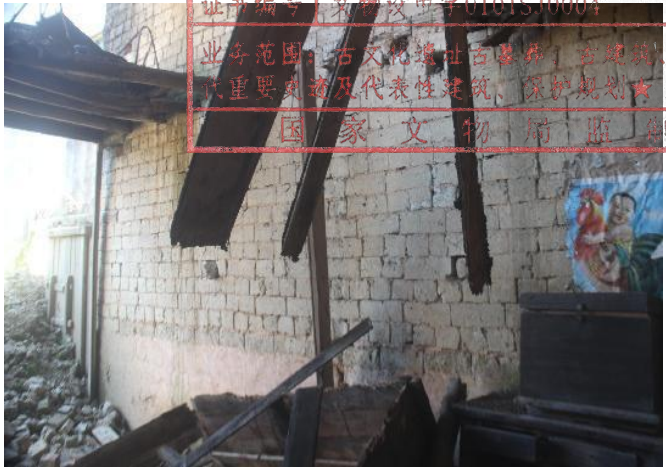编号 37		编号 38		编号 39	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房明间前室北侧		正房东次间前檐		正房明间前室	
外观现状	地梁糟朽	外观现状	地梁糟朽	外观现状	后加枕木 3 根
编号 40		编号 41		编号 42	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房明间后室		正房西次间楼板、楼枕		正房西次间楼枕	
外观现状	北 1 楼枕断裂、楼板全部缺失	外观现状	枕木断裂缺失；楼板缺失，残存楼板糟朽	外观现状	枕木糟朽断裂
编号 43		编号 44		编号 45	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房东次间		正房明间前檐檩		正房明间北起第 3 根檩	
外观现状	紧挨东山墙加木梁，支顶柱；楼板缺失不存；楼枕断裂	外观现状	檩条糟朽	外观现状	檩条糟朽


2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号文物设甲字0101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

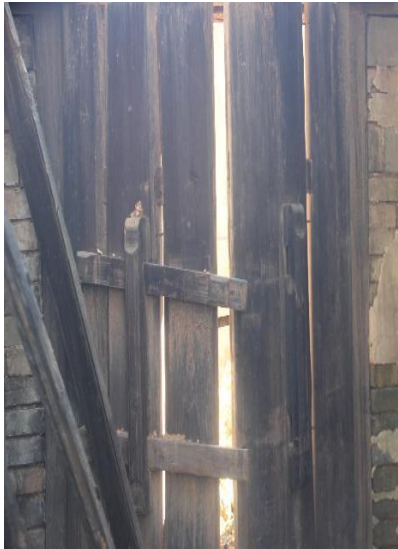编号 46		编号 47		编号 48	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房西次		正房东次间		正房西次间	
外观现状	檩条糟朽	外观现状	屋面坍塌檩条、椽板缺失	外观现状	椽板变形、糟朽
编号 49		编号 50		编号 51	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房后檐		正房前檐		东廊屋与正房过廊东墙门	
外观现状	封檐板缺失；滴子缺失；垫块缺失	外观现状	封檐板缺失；滴子缺失；垫块缺失	外观现状	门扇变形破损
编号 52		编号 53		编号 54	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
正房西次间后檐窗		正房东次间前窗檐		正房明间前室北侧装修	
外观现状	檩条窗缺失；过梁糟朽断裂	外观现状	檩条窗松动、脱落	外观现状	板壁松动变形

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司


证书编号: 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址、古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

编号 55				编号 57	
拍摄日期				拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
梁架间板壁全部缺失		正明间前檐吊顶		南立面大门东侧墙体下部	
外观现状	前檐二层、廊部前檐装修木装修缺失；滴子缺失；垫块缺失	外观现状	吊顶板槽朽、变形	外观现状	毛石墙外抹灰脱落
编号 58		编号 59		编号 60	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
东廊屋室内墙面		屋面俯视图		屋顶航拍	
外观现状	抹灰污损、脱落	外观现状	屋面瓦酥松、碎裂，部分屋面缺失，青瓦脊局部缺失，残存青瓦脊酥松	外观现状	墙帽垫块碎裂，拔檐缝灰脱落
编号 61		编号 62		编号 63	
拍摄日期		拍摄日期		拍摄日期	
2022-8-09		2022-8-09		2022-8-09	
拍摄位置		拍摄位置		拍摄位置	
南立面大门		东立面大门		西立面大门	
外观现状	门罩缺失，扇；门扇、门框、门簪油饰老化褪色	外观现状	木过梁槽朽，木门变形；门扇、门框、门簪油饰老化褪色	外观现状	墙体坍塌门扇被淤掩，木门变形，门簪缺失；门扇、门框油饰老化褪色

18、92—93

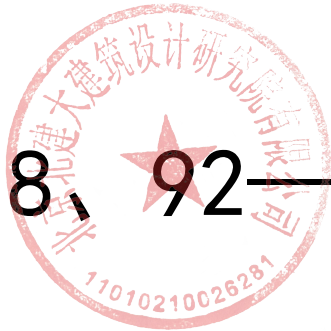

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	
证书编号	文物设甲字0101SJ0004
业务范围：在文化遗产工程勘察、设计、施工、监理、监测、检测、鉴定、评估、保护规划编制、保护工程实施、保护工程验收、保护工程档案管理、保护工程科研、保护工程宣传、保护工程培训、保护工程咨询、保护工程其他相关业务。	
国家文物局监制	

号现状勘测图


图纸目录

工程名称：广西灵川县长岗岭村古建筑群——58—68、70—73、80—93号修缮工程

工程编号: WB1518-040

[illegible]

电	气
暖	通
给	排
水	水
结	构
建	筑
项	目
负	责
人	

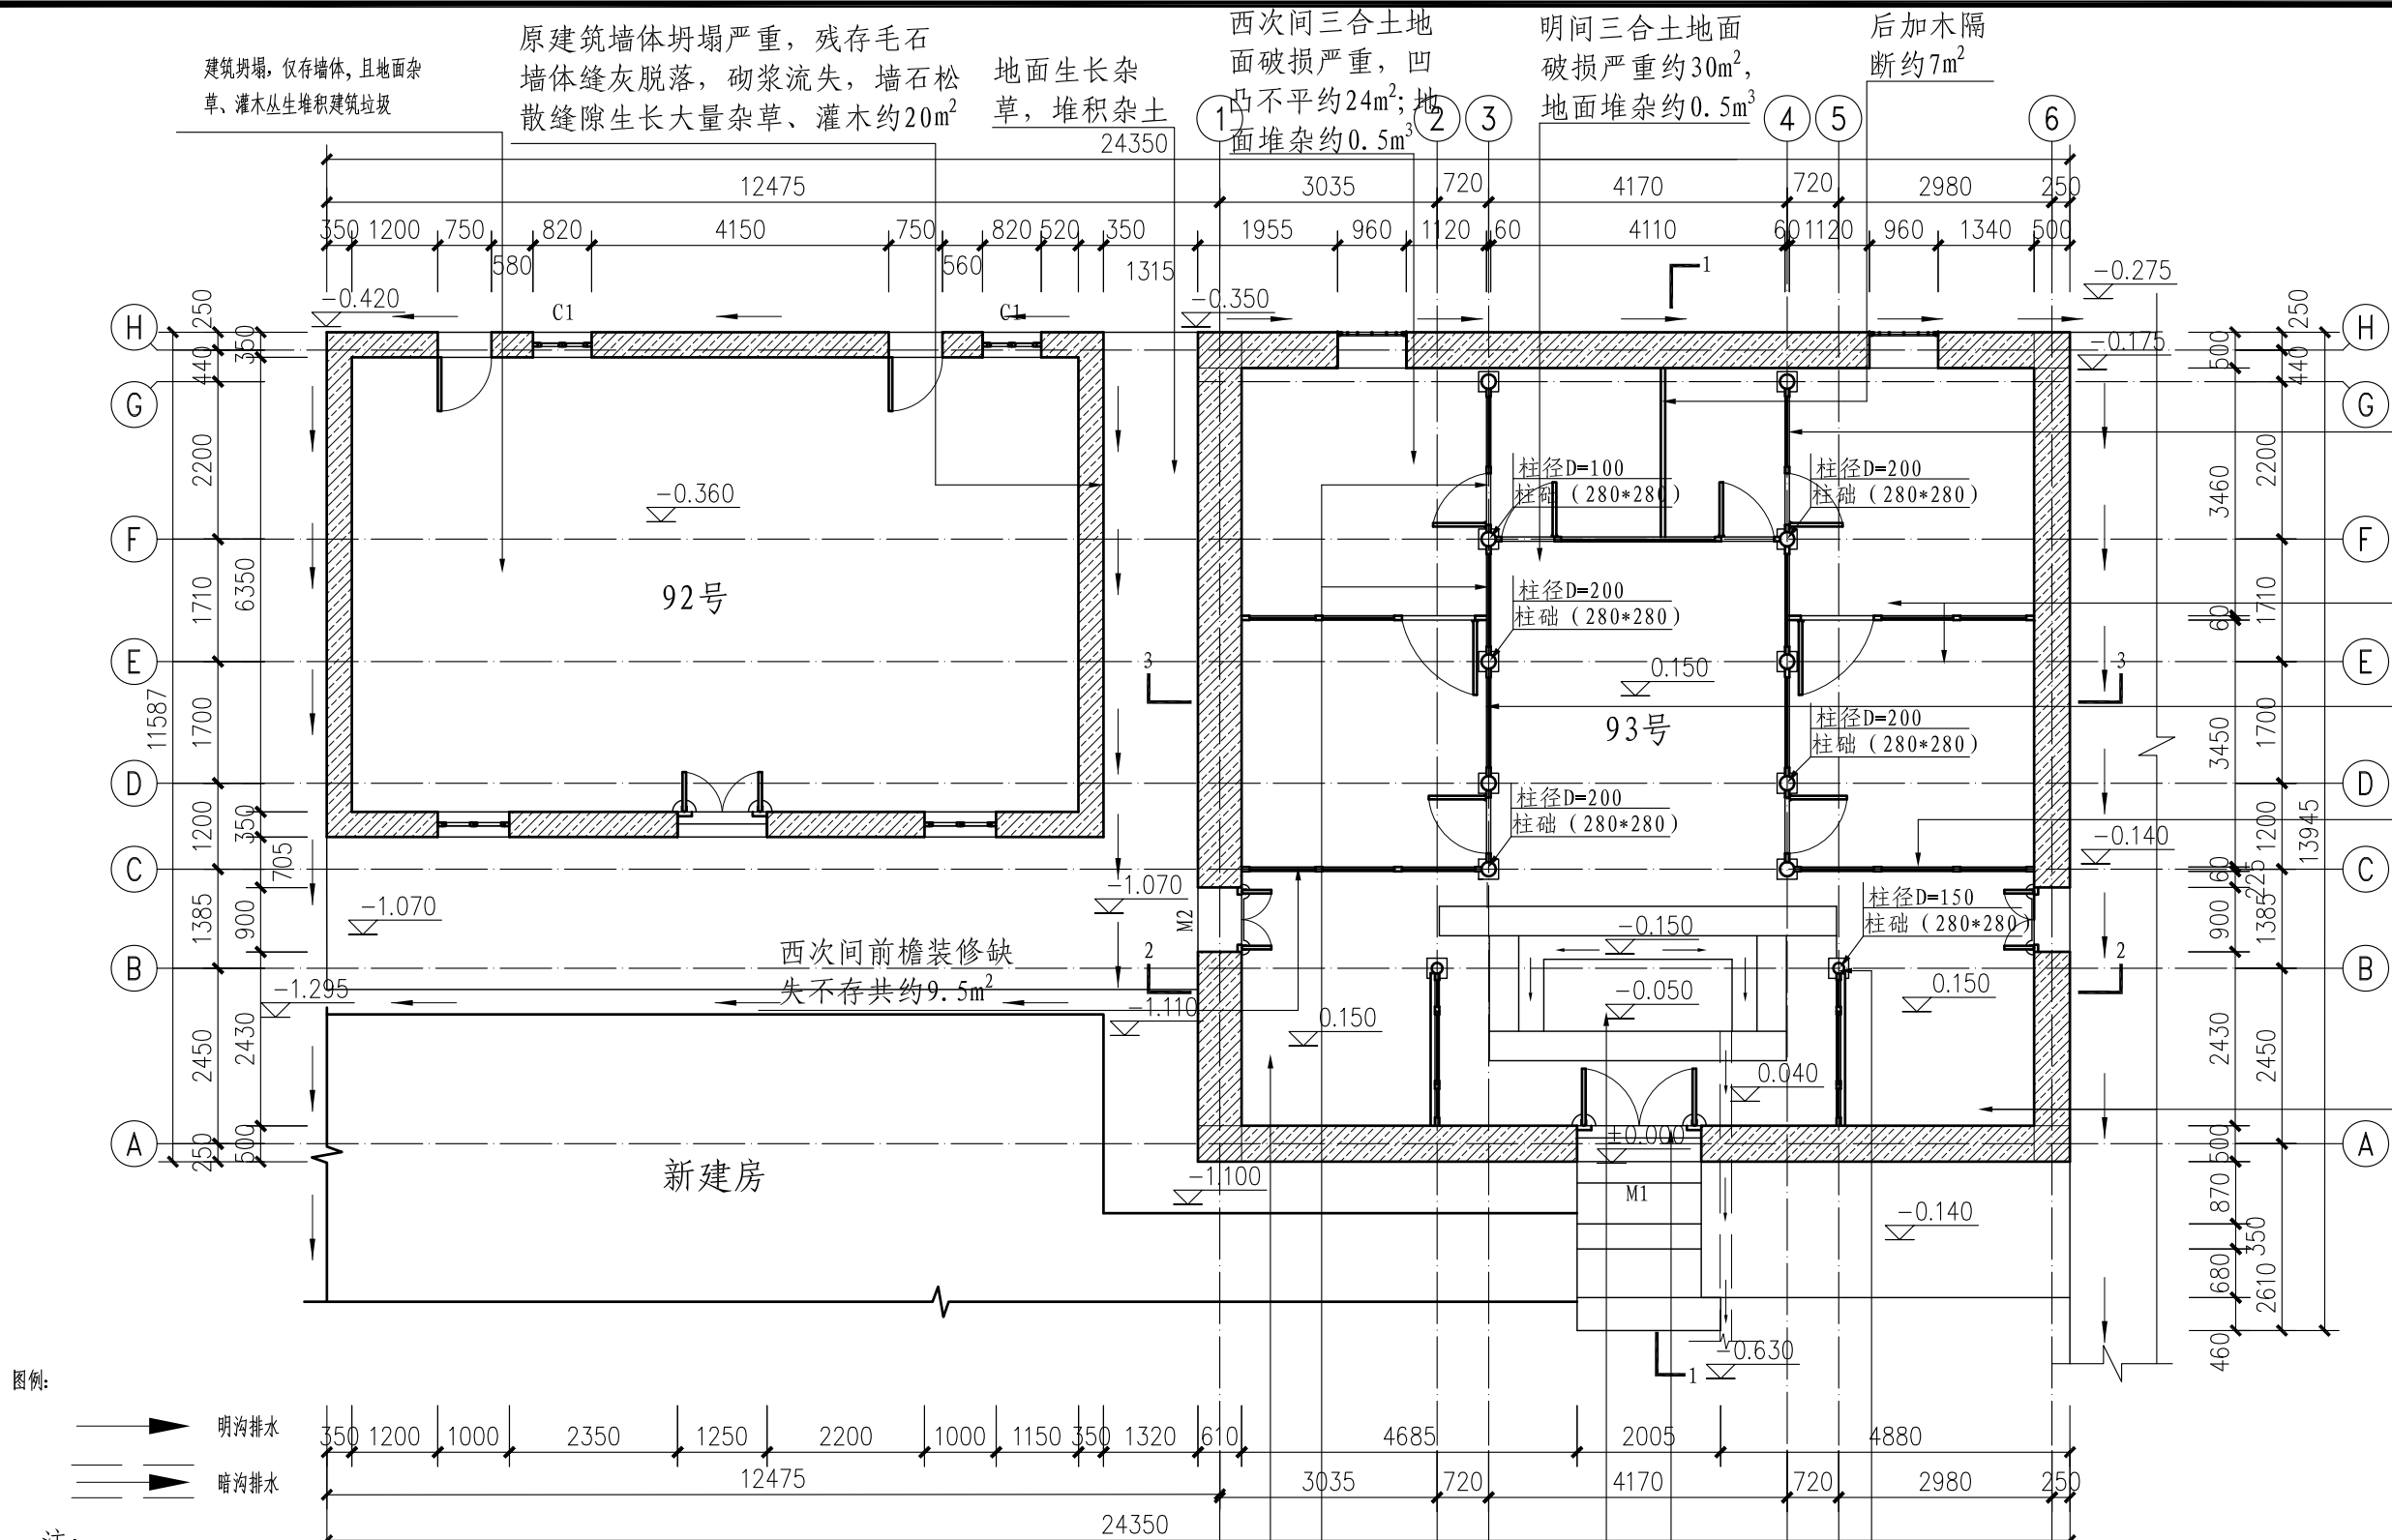

地梁糟朽长约2.4m,
板壁装修松动、变形
约5.5m²,板门松动1扇

 
东次间室内三合土地
面破损严重,凹凸不平
约24m²;屋面、墙体坍
塌堆积建筑垃圾约2m³

板壁装修松动、变形约
15m²,板门松动、变形2扇

前檐地梁糟朽深约30长约
3.6m装修松动、变形约10m²,
椽条窗松动、脱落1扇

三合土地面破损严重,凹凸不平约
6m²;屋面坍塌,地面堆积建筑垃
圾约1m³

图例:



注:

- 1、92-93号建筑标高采用相对标高,以93号
院大门门槛下地面为±0.000;
- 2、勘察中发现93号建筑木构件均存在虫蚁
蛀蚀情况,且局部蛀蚀严重,但露明部位未发
现活体虫蚁,不排除隐蔽部位存在的可能;
- 3、建筑室内及周边电气线路老化,且布置
杂乱,紧挨木构件固定,存在安全隐患。

西廊屋坍塌,原
三合土地面被建
筑垃圾覆盖约6m²

地梁糟朽2
根,长约4m

西廊屋坍塌,天
井被杂土掩埋约15m²,
地面生长杂草、灌
木;天井条石破损

门槛石
断裂

木柱后被墩
接,现用红

北京北建大建筑设计研究院有限公司
ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO.,LTD
甲级建设工程设计证书号:A111012399
甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004


设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	肖永
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖永
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖永

工程名称 PROJECT NAME 广西灵川县长岗岭村古墓葬、国保单位、代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
70-73、80-93号修缮工程
图纸名称 DWG. TITLE 92-93号现状勘测——平面图
证书编号 文物设甲字0101SJ0004
国家文物局监制

工程编号 PROJ. NO.	WB1518-040
图号 DWG. NO.	92-93-X-1
出图日期 DATE	2025.2
归档记录 FILE. NO.	

平面图 1:100

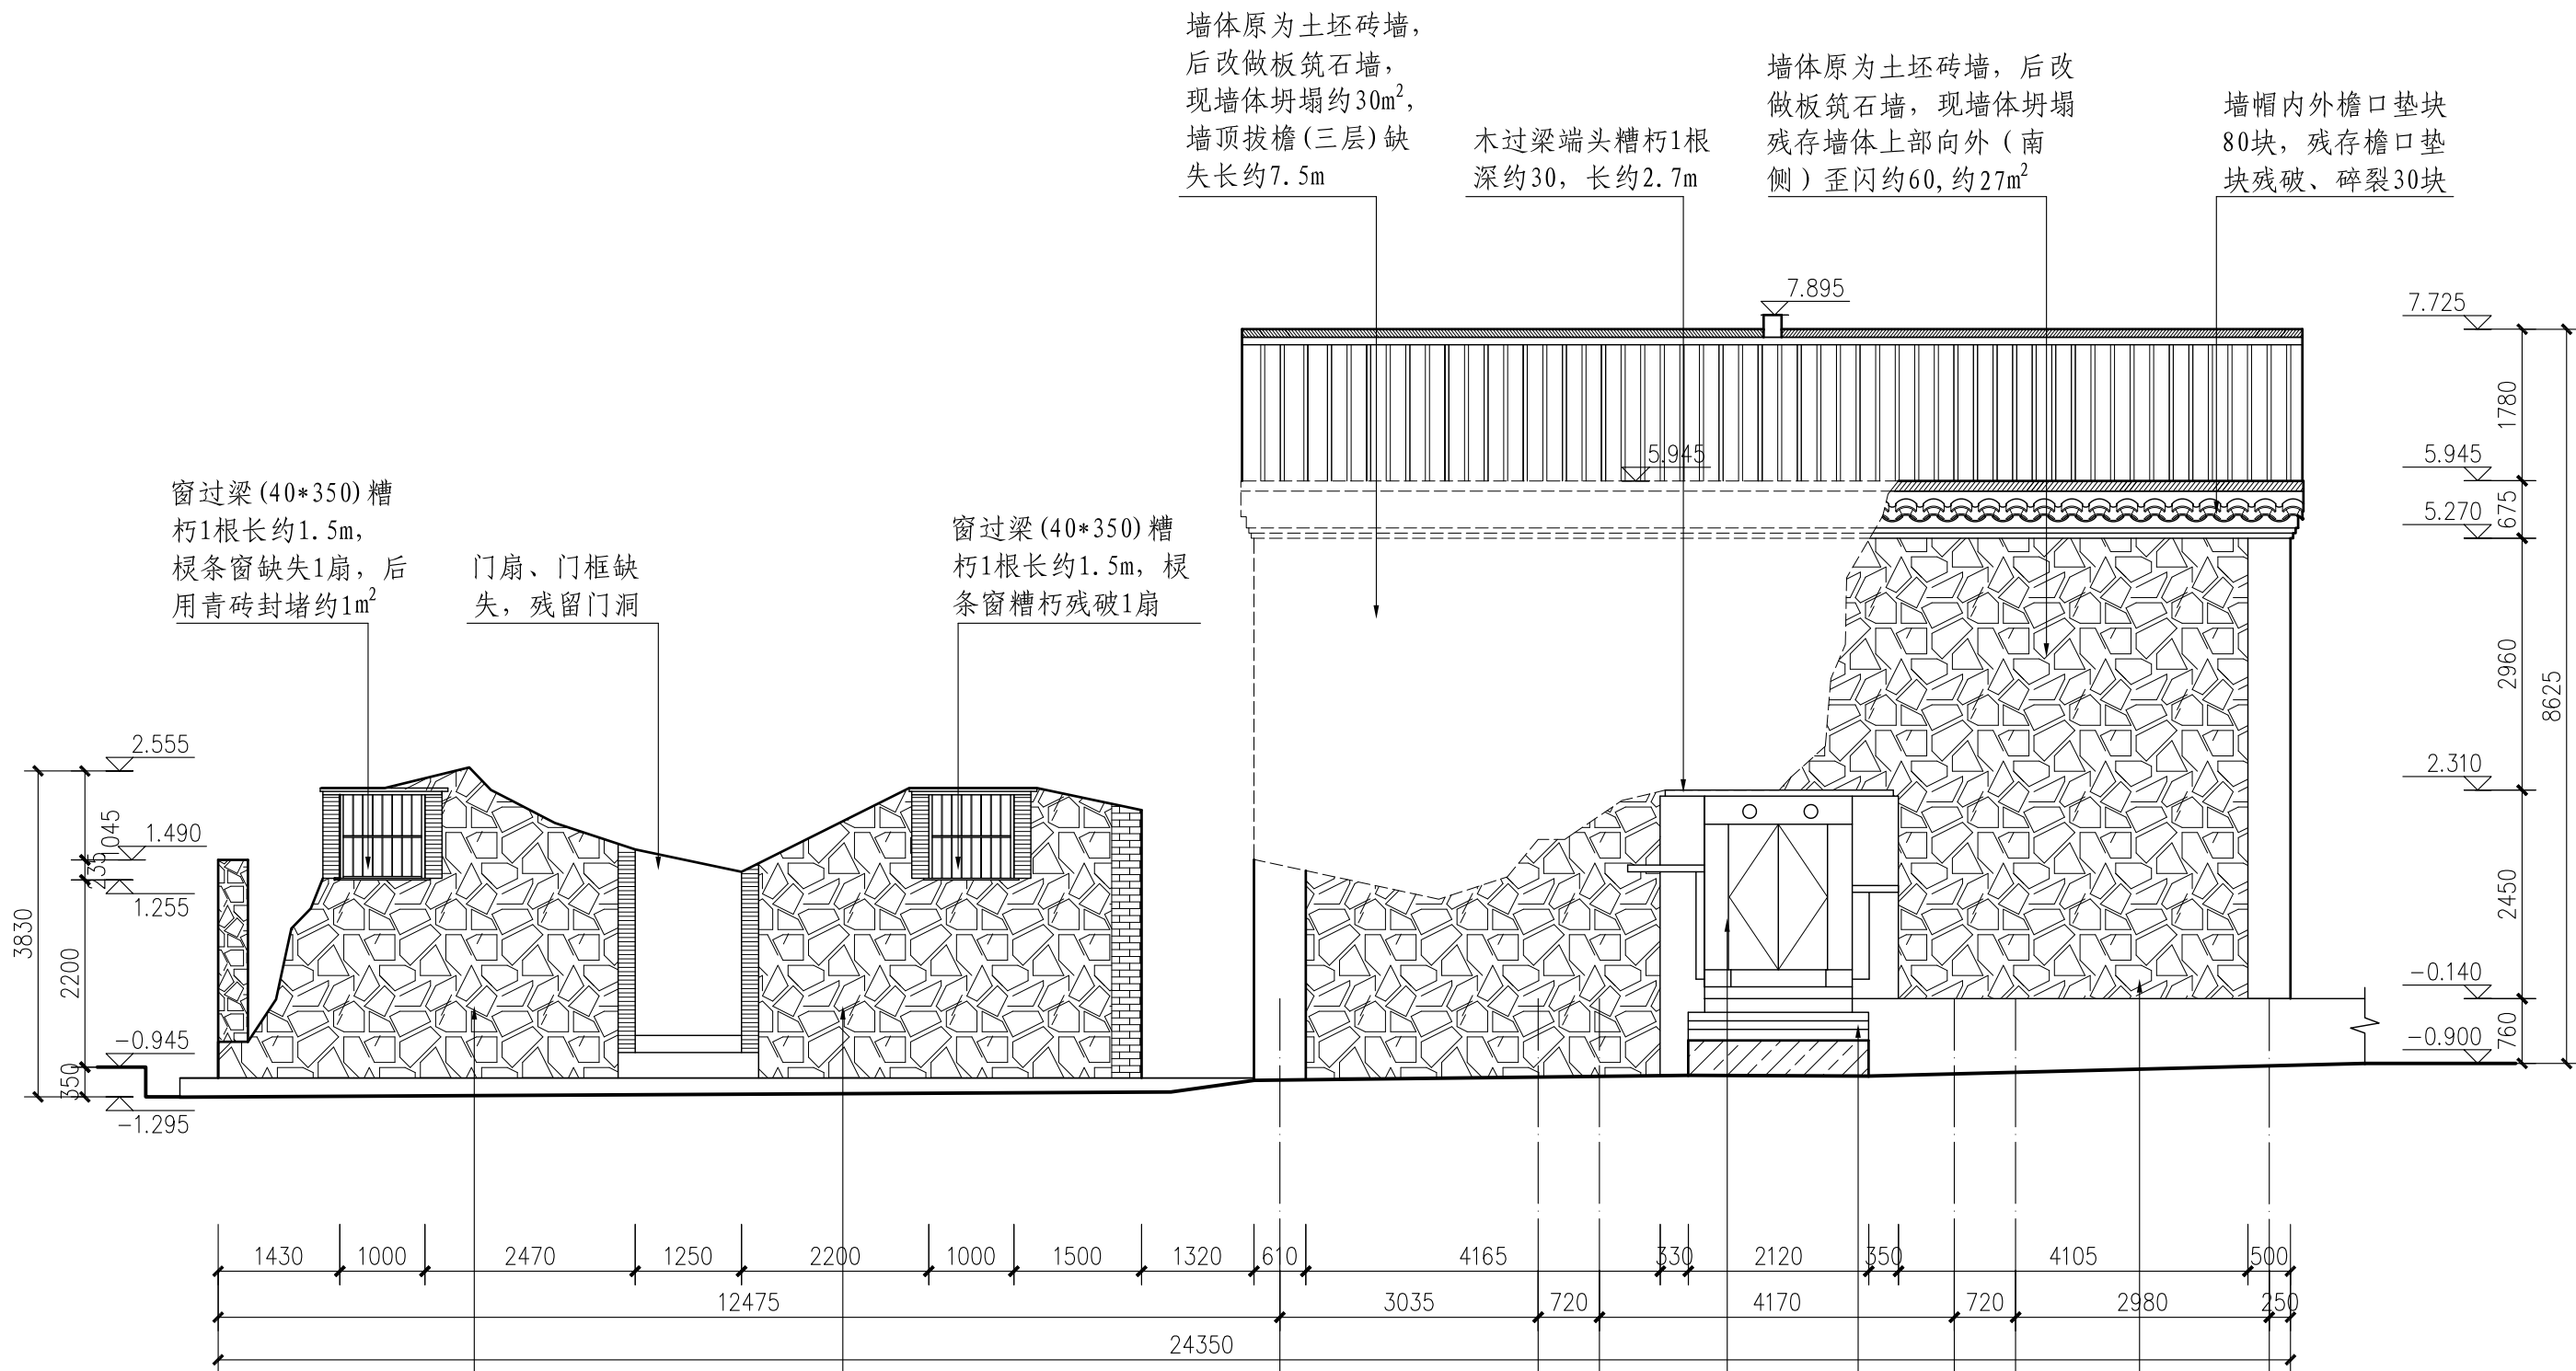

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字G101SJ0004

业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

紧挨墙体堆积杂物，后搭鸡棚

原建筑墙体坍塌严重，残存毛石墙体缝灰脱落，砌浆流失，墙石松散缝隙生长大量杂草、灌木约30m²；门洞两侧砖垛及墙体两侧转角青砖墙缝灰松动、脱落约5m²

板门松动、变形2扇，下部门转轴断裂2根，门插糟朽1根，缺失1根，连檐糟朽1根长约1.8m；门扇、门框、门簳油饰老化褪色约5m²

墙体坍塌，台阶被杂土覆盖约1.5m²，台阶条石破损严重4块，后用水泥修补

墙根生长青苔、杂草约2m²，墙体下部毛石墙内外抹灰脱落约11m²

南立面图 1:80

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字SIGNATURE			工程名称PROJECT	图纸名称DWG. TITLE	工程编号PROJ. NO.	WB1518-040	
	设计人DESIGN	胡家研	审核AUDITE	赵红梅	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	92—93号现状勘测——南立面图	图号DWG. NO.	92-93-X-2
	复核人CHECK	赵红梅	审定AUTHORIZE	肖中			出图日期DATE	2025.2
	专业负责人DISP. RES.	吴安	项目负责人PROJ. M.	肖中			归档记录FILE. NO.	


青砖墙与土坯墙交接部位竖向开裂1处宽约10-30, 高约3m青砖墙向外东歪闪约30, 墙体中部向北鼓闪约40

后檐封檐板缺失1根长约12.5m

墙体土坯砖受雨水侵蚀, 酥松、剥落严重2.5m²

墙体土坯砖受雨水侵蚀, 酥松、剥落严重3.5m²

墙体土坯砖受雨水侵蚀, 酥松、剥落严重2m²

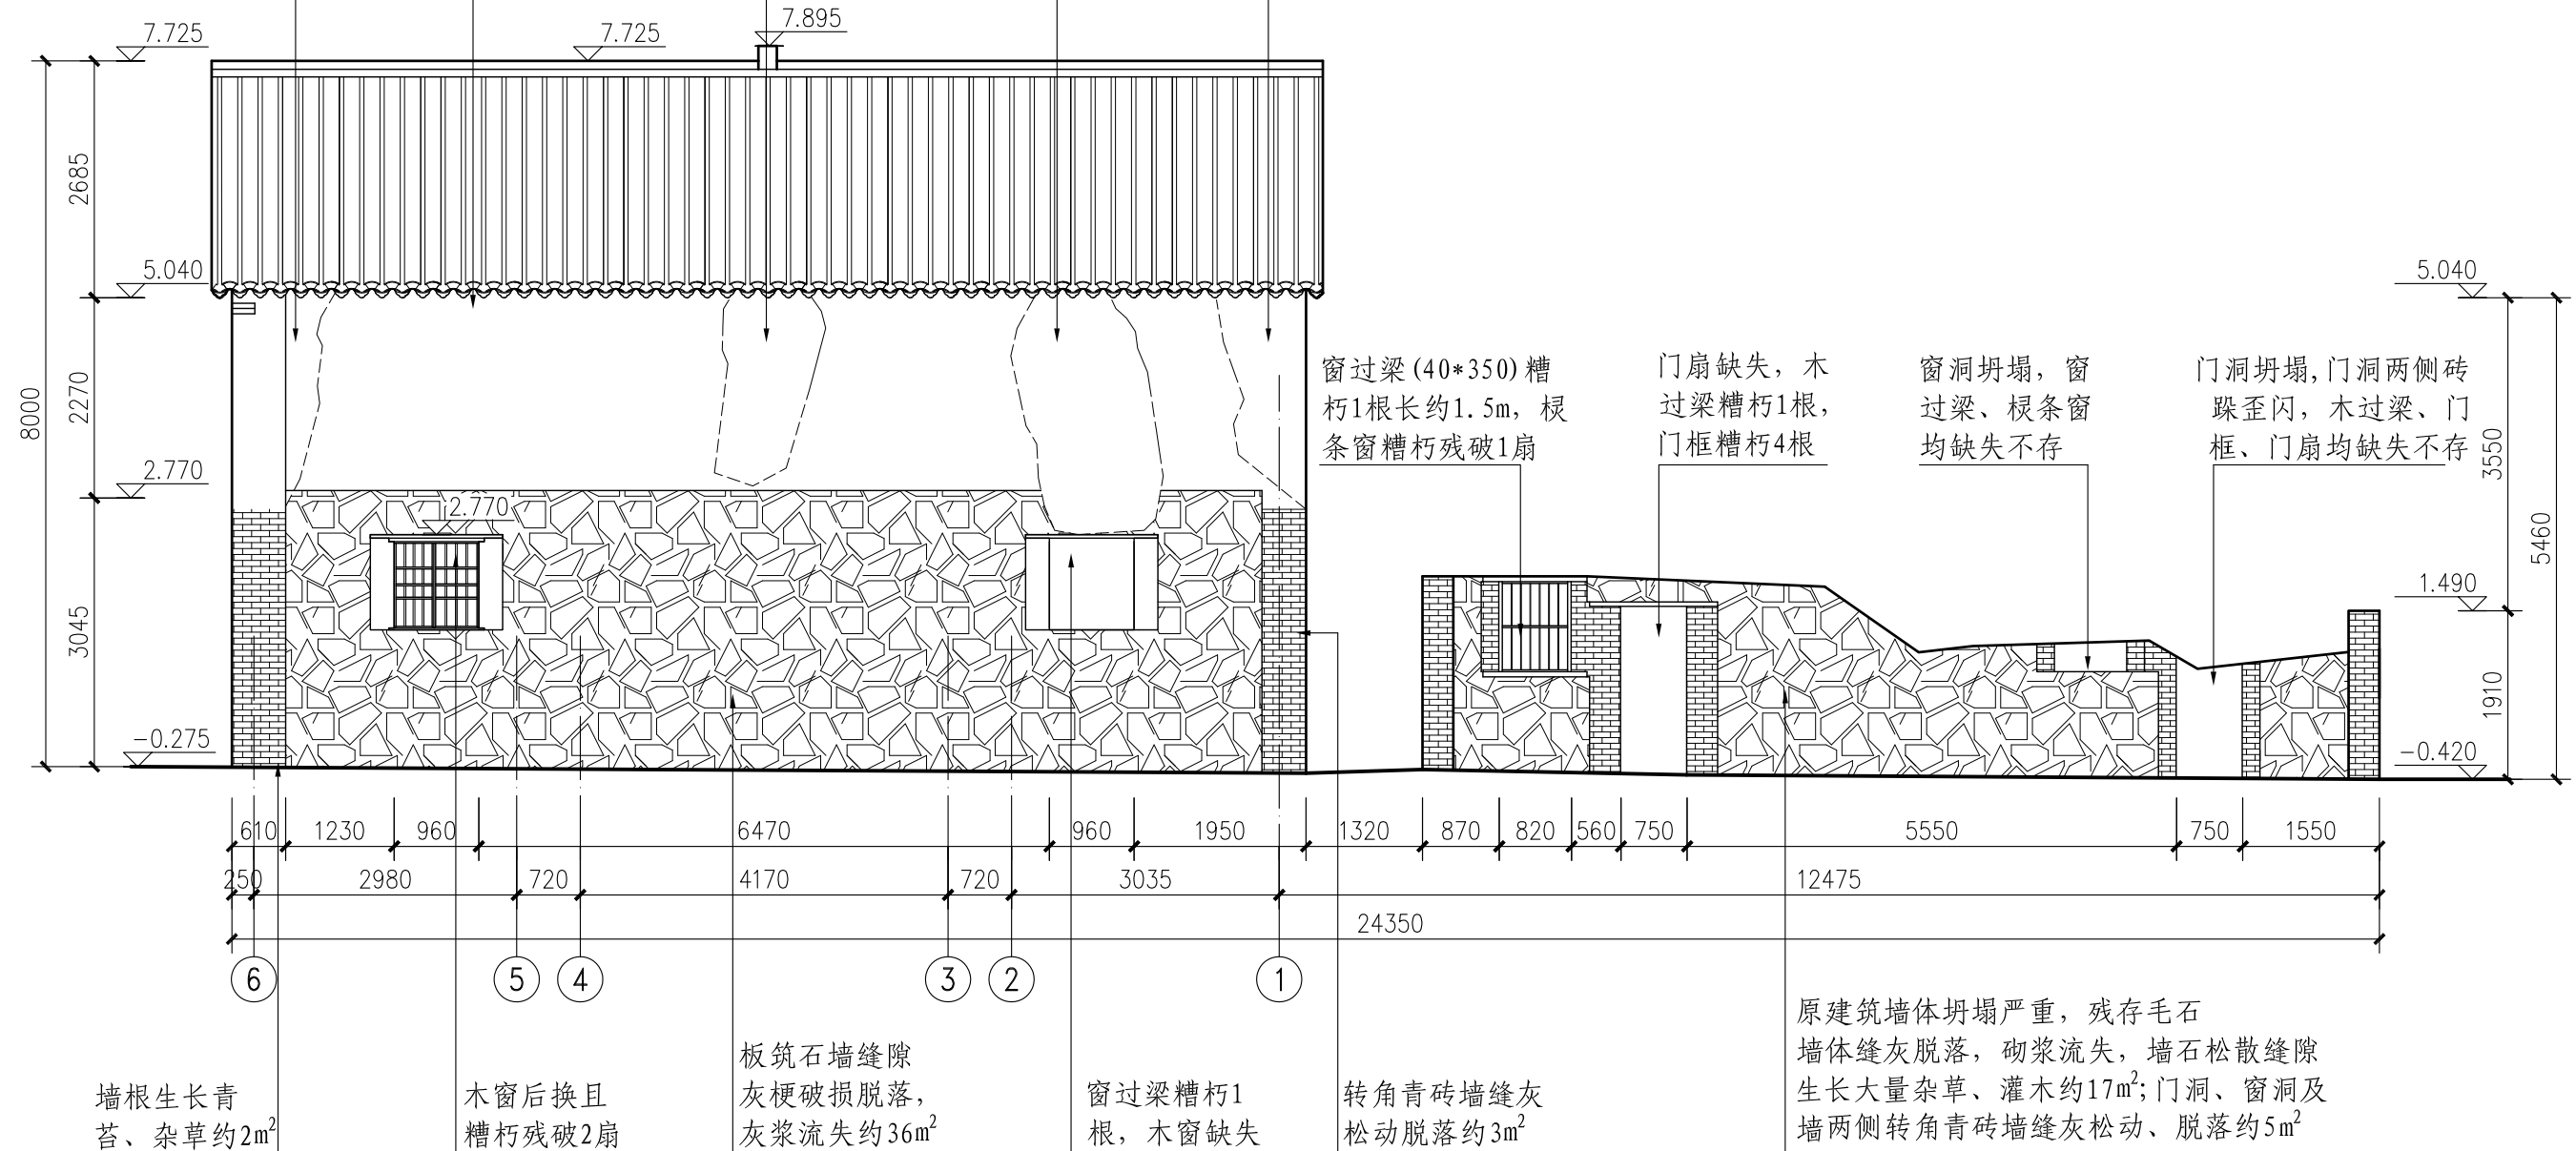

原建筑墙体坍塌严重, 残存毛石
墙体缝灰脱落, 砌浆流失, 墙石松散缝隙
生长大量杂草、灌木约17m²; 门洞、窗洞及
墙两侧转角青砖墙缝灰松动、脱落约5m²

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

北立面图 1:80

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN	胡家研	审核 AUDITE	李翔
复核人 CHECK	赵红梅	审定 AUTHORIZE	肖东
专业负责人 DISP. RES.	吴安	项目负责人 PROJ. M.	肖中

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

92-93号现状勘测—北立面图


工程编号 PROJ. NO. WB1518-040

图号 DWG. NO. 92-93-X-3

出图日期 DATE 2025.2

归档记录 FILE. NO.

电					
气					
暖					
通					
给					
排					
水					
结					
构					
建					
筑					
项					
目					
负					
责					
人					

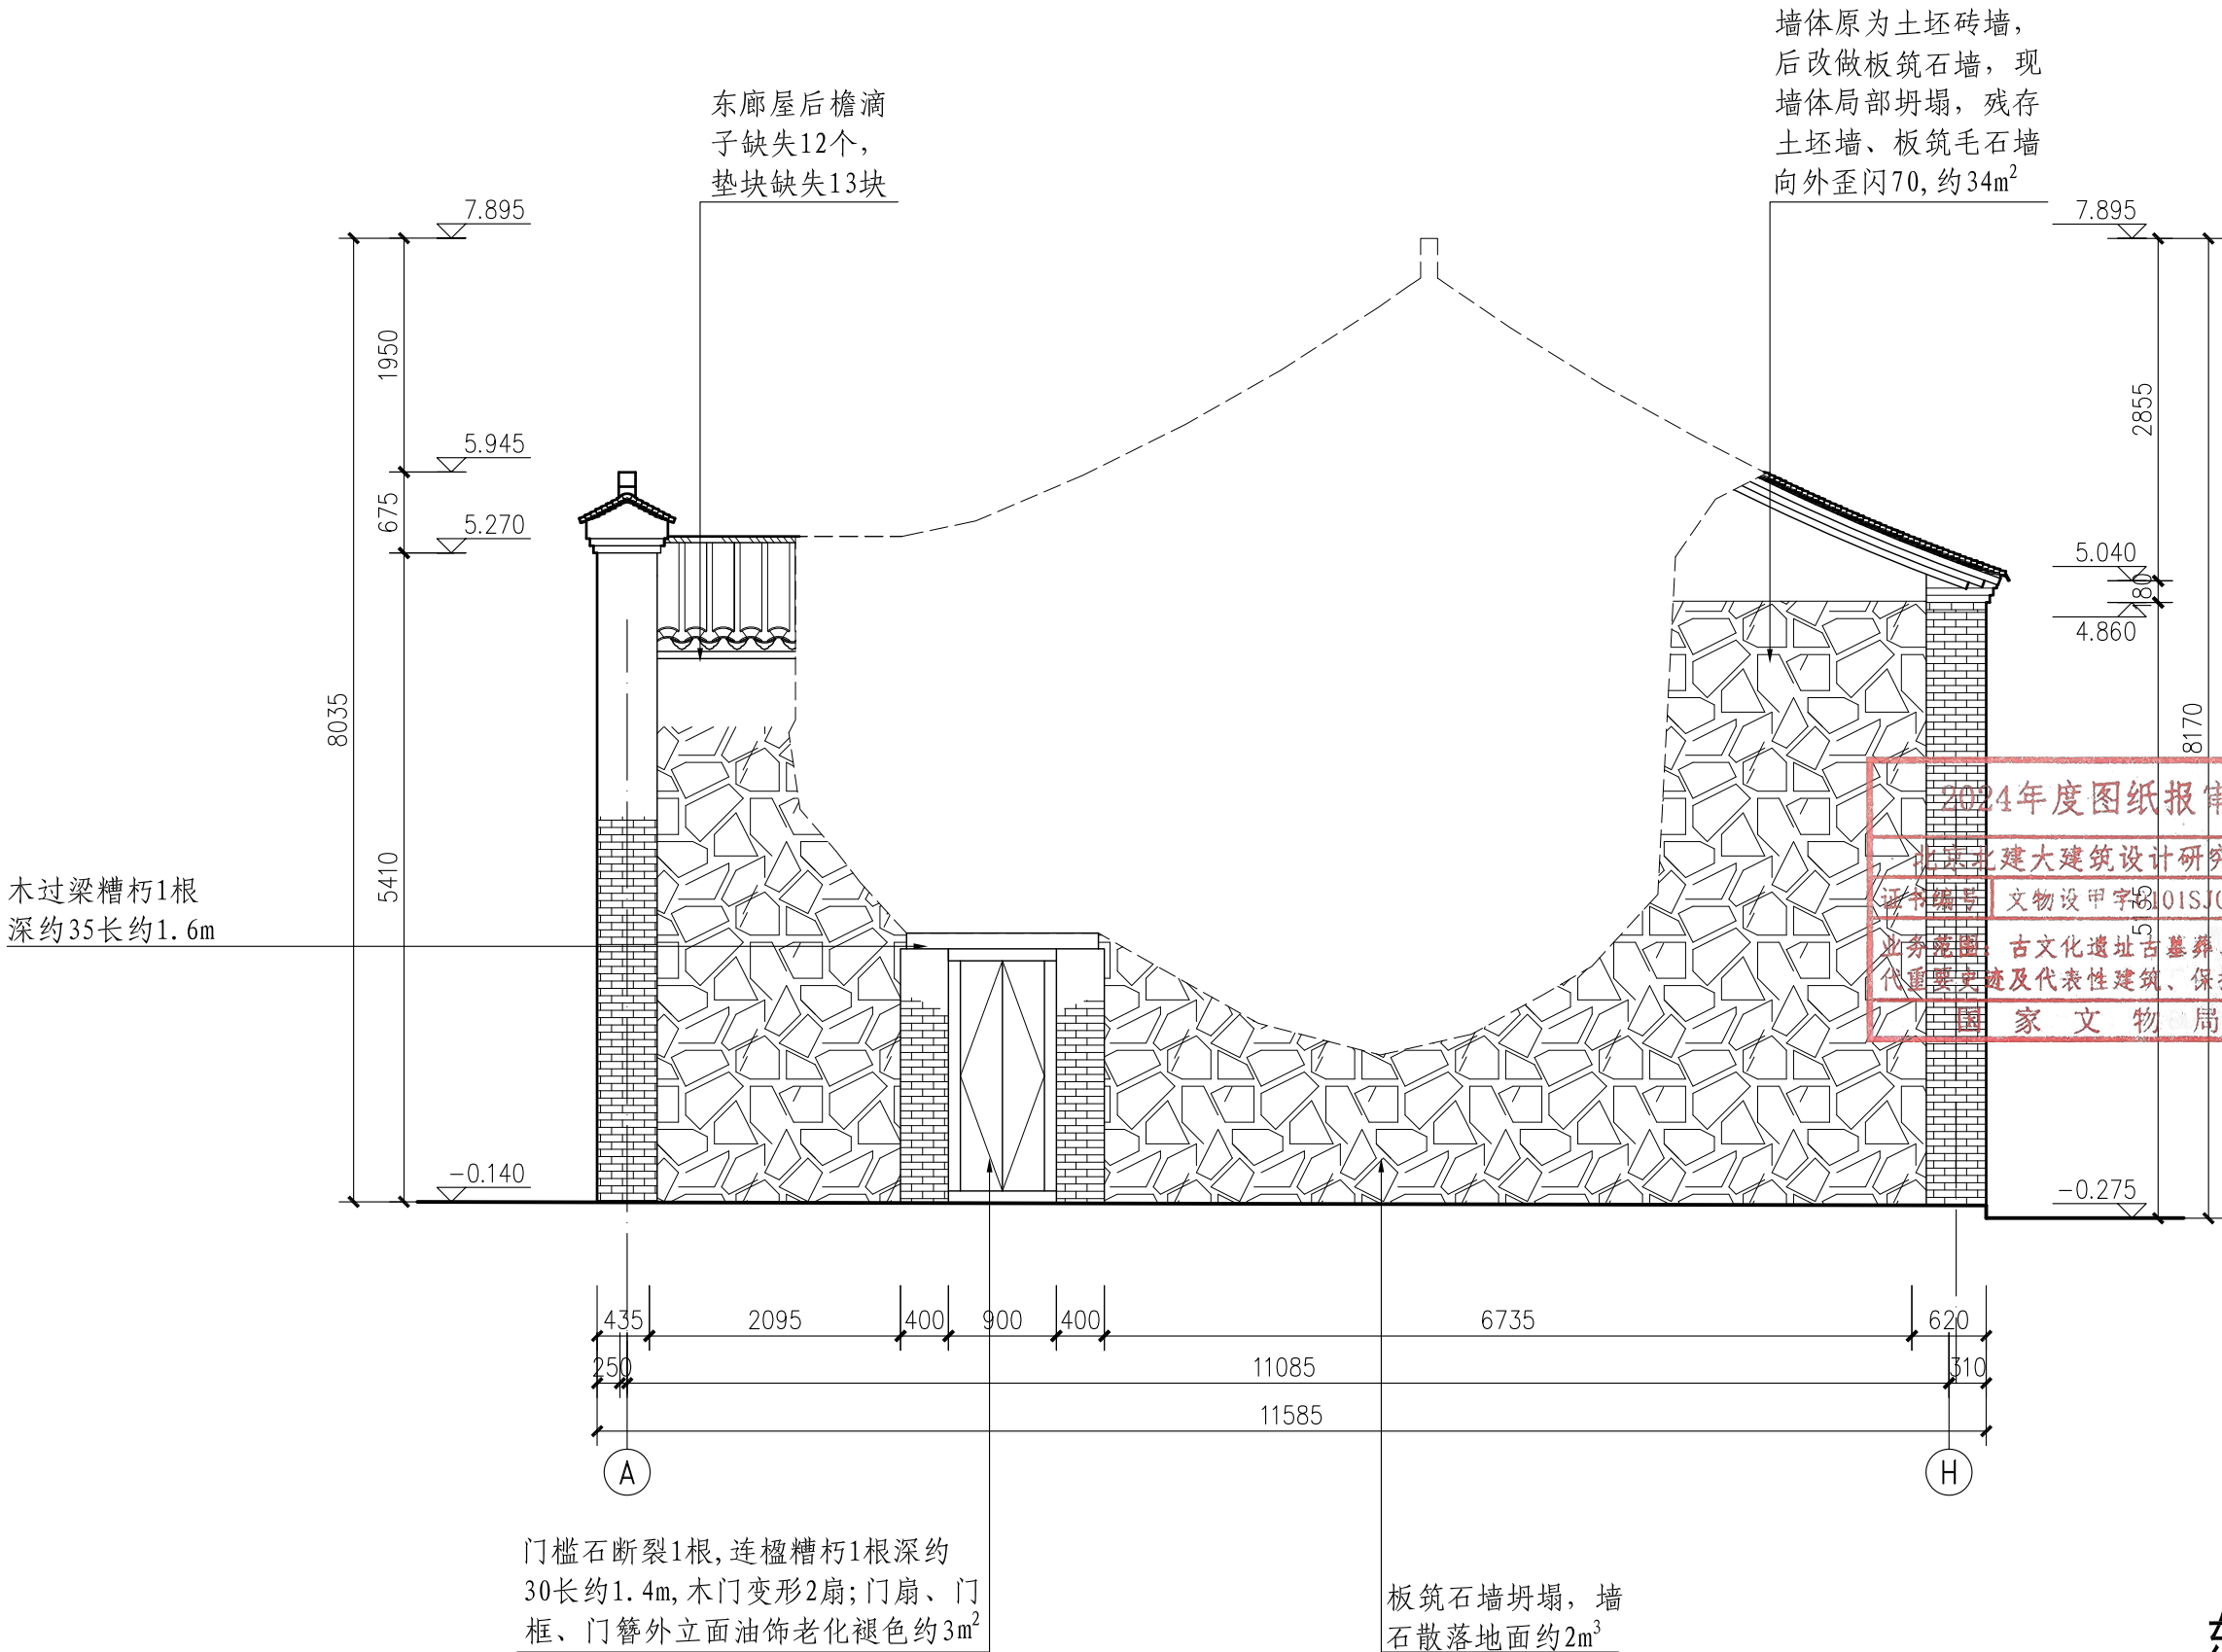

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡紫研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖明

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

92-93号现状勘测——东立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.


92-93-X-4

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

电					
气					
暖					
通					
给					
排					
水					
结					
构					
建					
筑					
项					
目					
负					
责					
人					

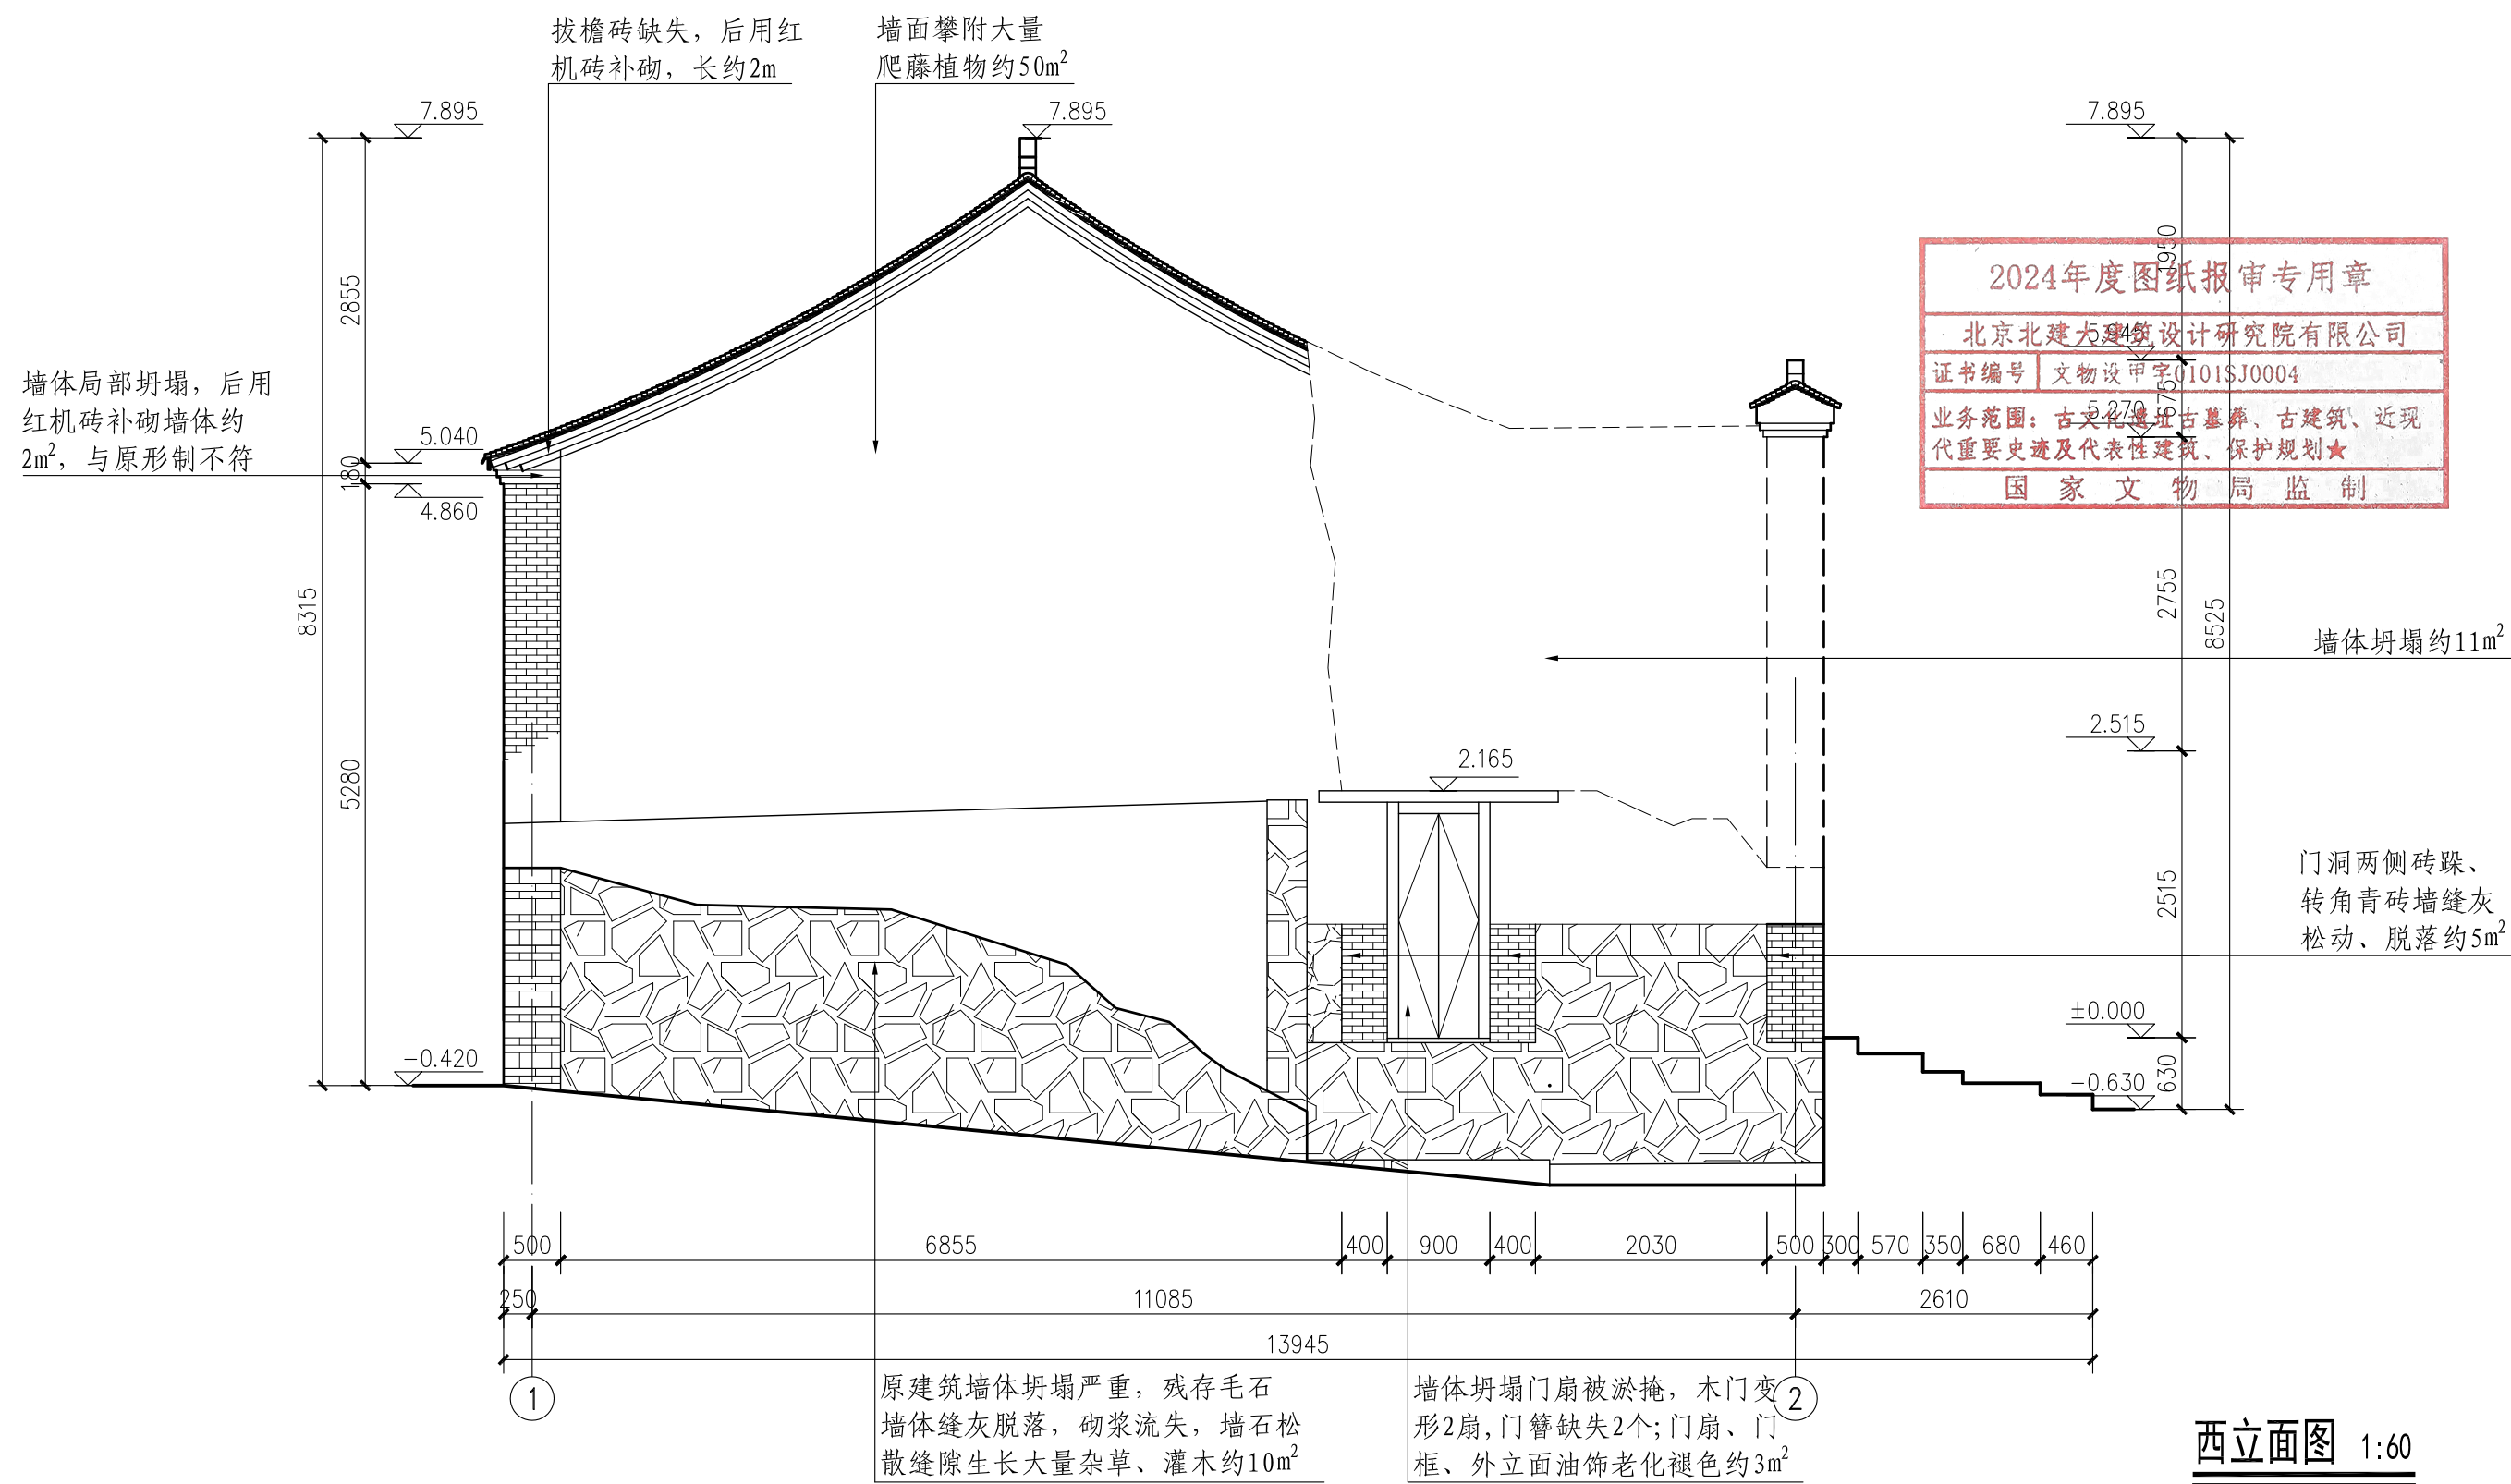

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖明

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

92-93号现状勘测——西立面图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.

92-93-X-5


出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

西立面图 1:60

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

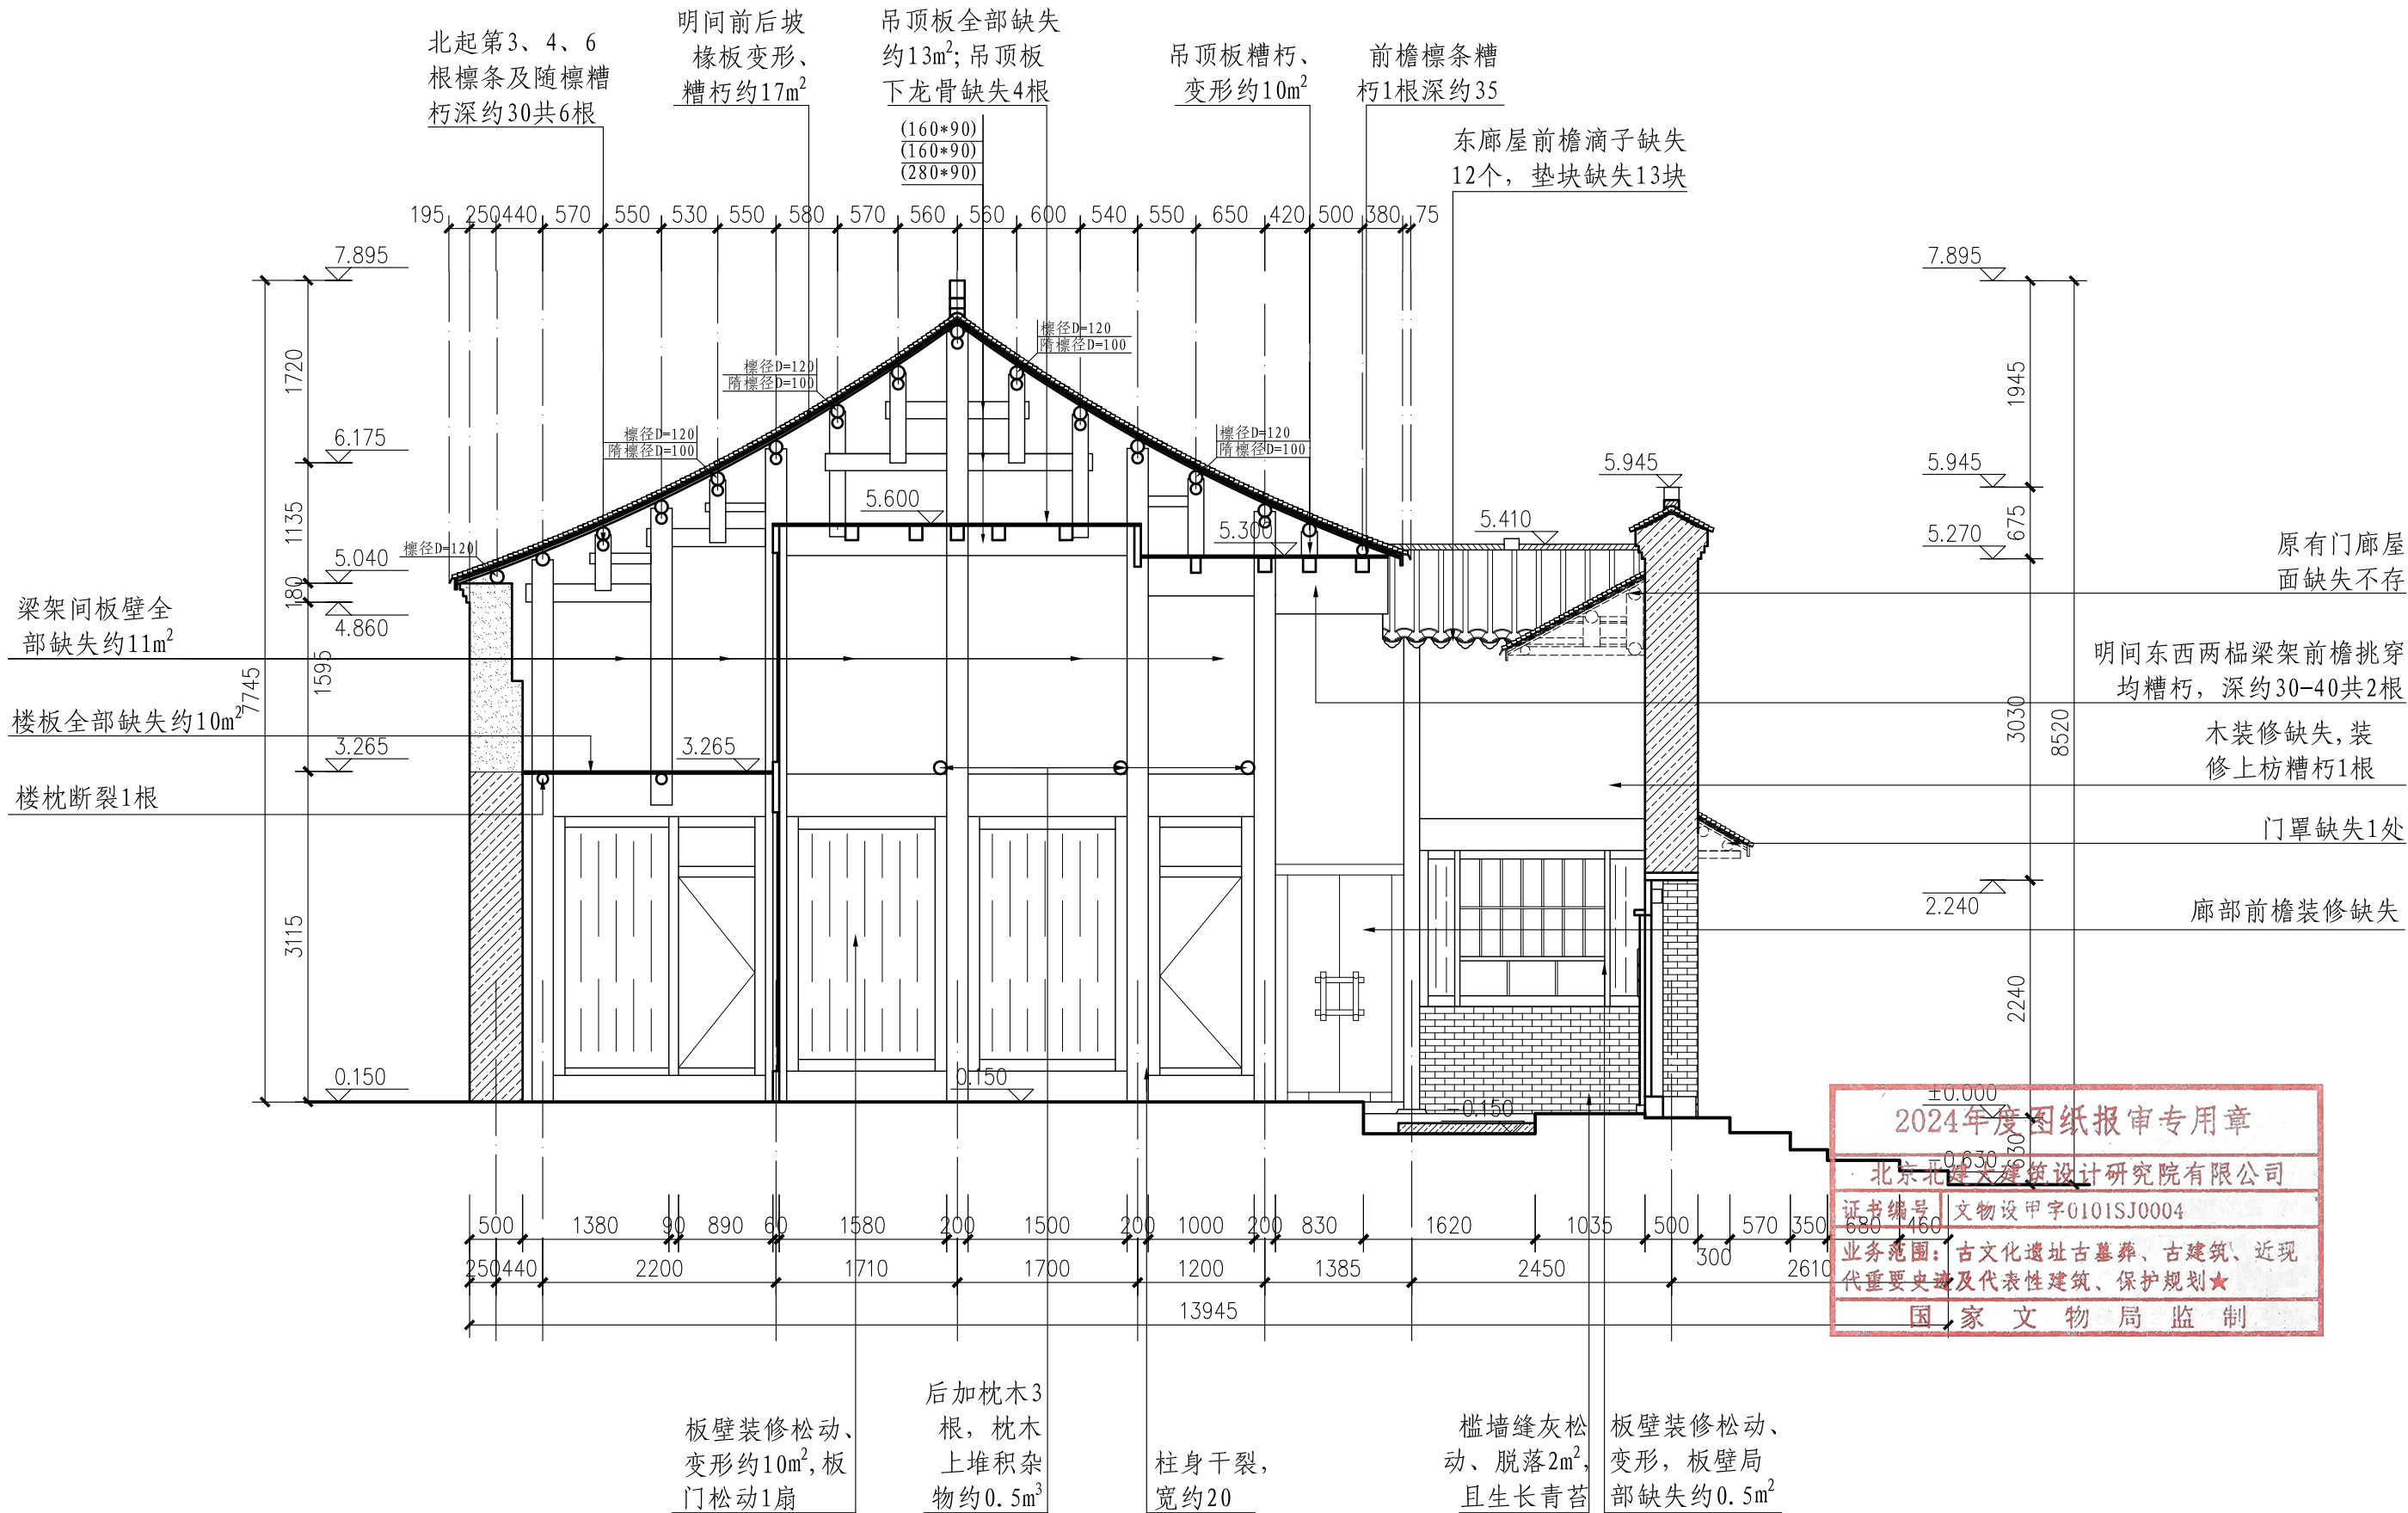


注：
1、正房明间东楹梁架后檐柱与金柱间瓜柱、后檐金柱、中柱柱身竖向开裂宽约10-20

1-1剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO., LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字		SIGNATURE		工程名称	PROJECT	图纸名称	DWG. TITLE	工程编号	PROJ. NO.	WB1518-040
	设计人	DESIGN	胡家研	审核	AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68 70-73、80-93号修缮工程	92-93号现状勘测—1-1剖面图		图号	DWG. NO.	92-93-X-6
	复核人	CHECK	赵红梅	审定	AUTHORIZE				出图日期	DATE	2025.2
	专业负责人	DISP. RES.	吴安	项目负责人	PROJ. M.				归档记录	FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

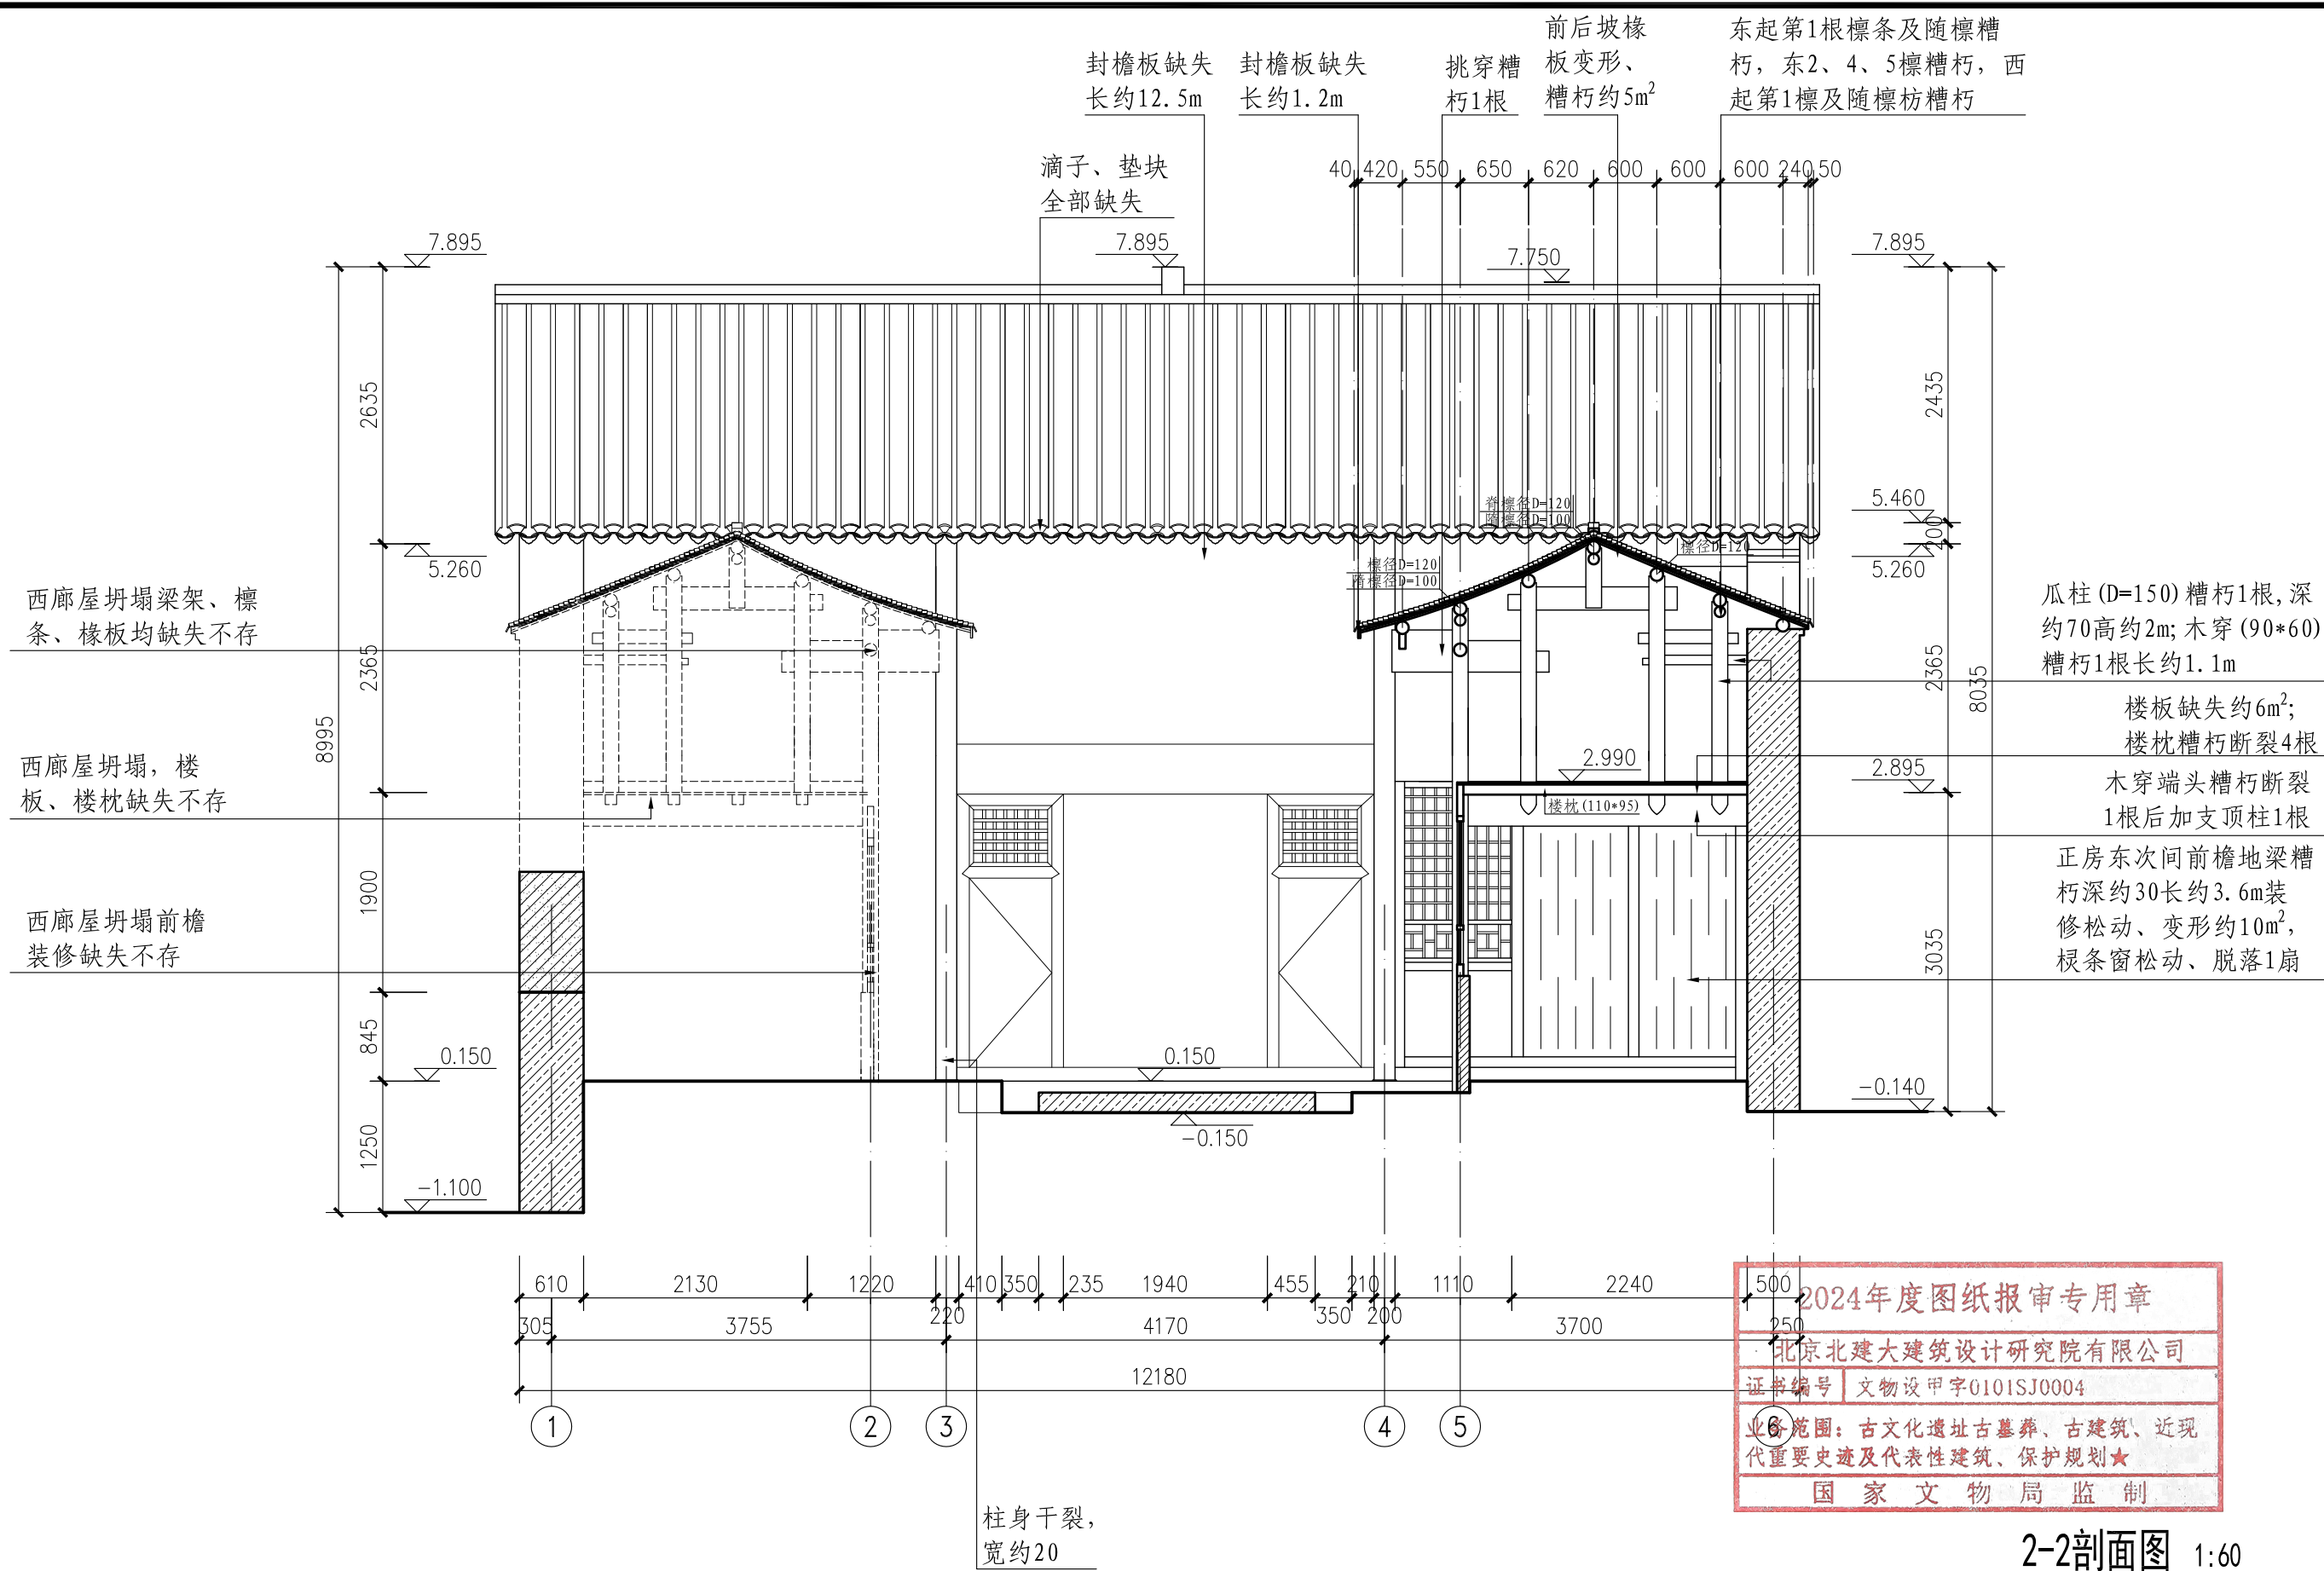

北京北建大建筑设计研究院有限公司
ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD
甲级建设工程设计证书号: A111012399
甲级文物保护工程勘察设计资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字		SIGNATURE	
设计人	DESIGN	胡家研	审核
复核人	CHECK	赵红梅	审定
专业负责人	DISP. RES.	吴安	项目负责人

工程名称 PROJECT
广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE
92-93号现状勘测—2-2剖面图

工程编号	PROJ. NO.	WB1518-040
图号	DWG. NO.	92-93-X-7
出图日期	DATE	2025.2
归档记录	FILE. NO.	

电	
气	
暖	
通	
水	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

拉结枋缺失1根

梁架间板壁全部缺失约11m²

楼板缺失约20m²，残存楼板糟朽约4m²，楼板上后建粮仓1处，现破损严重

室内北起第3、4、9、11根枕木端头糟朽，第5、6、7、8、10根枕木断裂缺失

地梁缺失长约3.5m，板壁装修缺失


北起第1、7、8、10、12、13、14根檩条糟朽，深约30-45

西次间前后坡椽板变形、糟朽约18m²

木装修全部缺失约7m²

东次间屋面坍塌前后坡椽板缺失约18m²，残存椽板变形、糟朽约4m²

屋面坍塌北起第1、2、3、4、5根檩身糟朽深约30-40共5根，其余檩均缺失9根

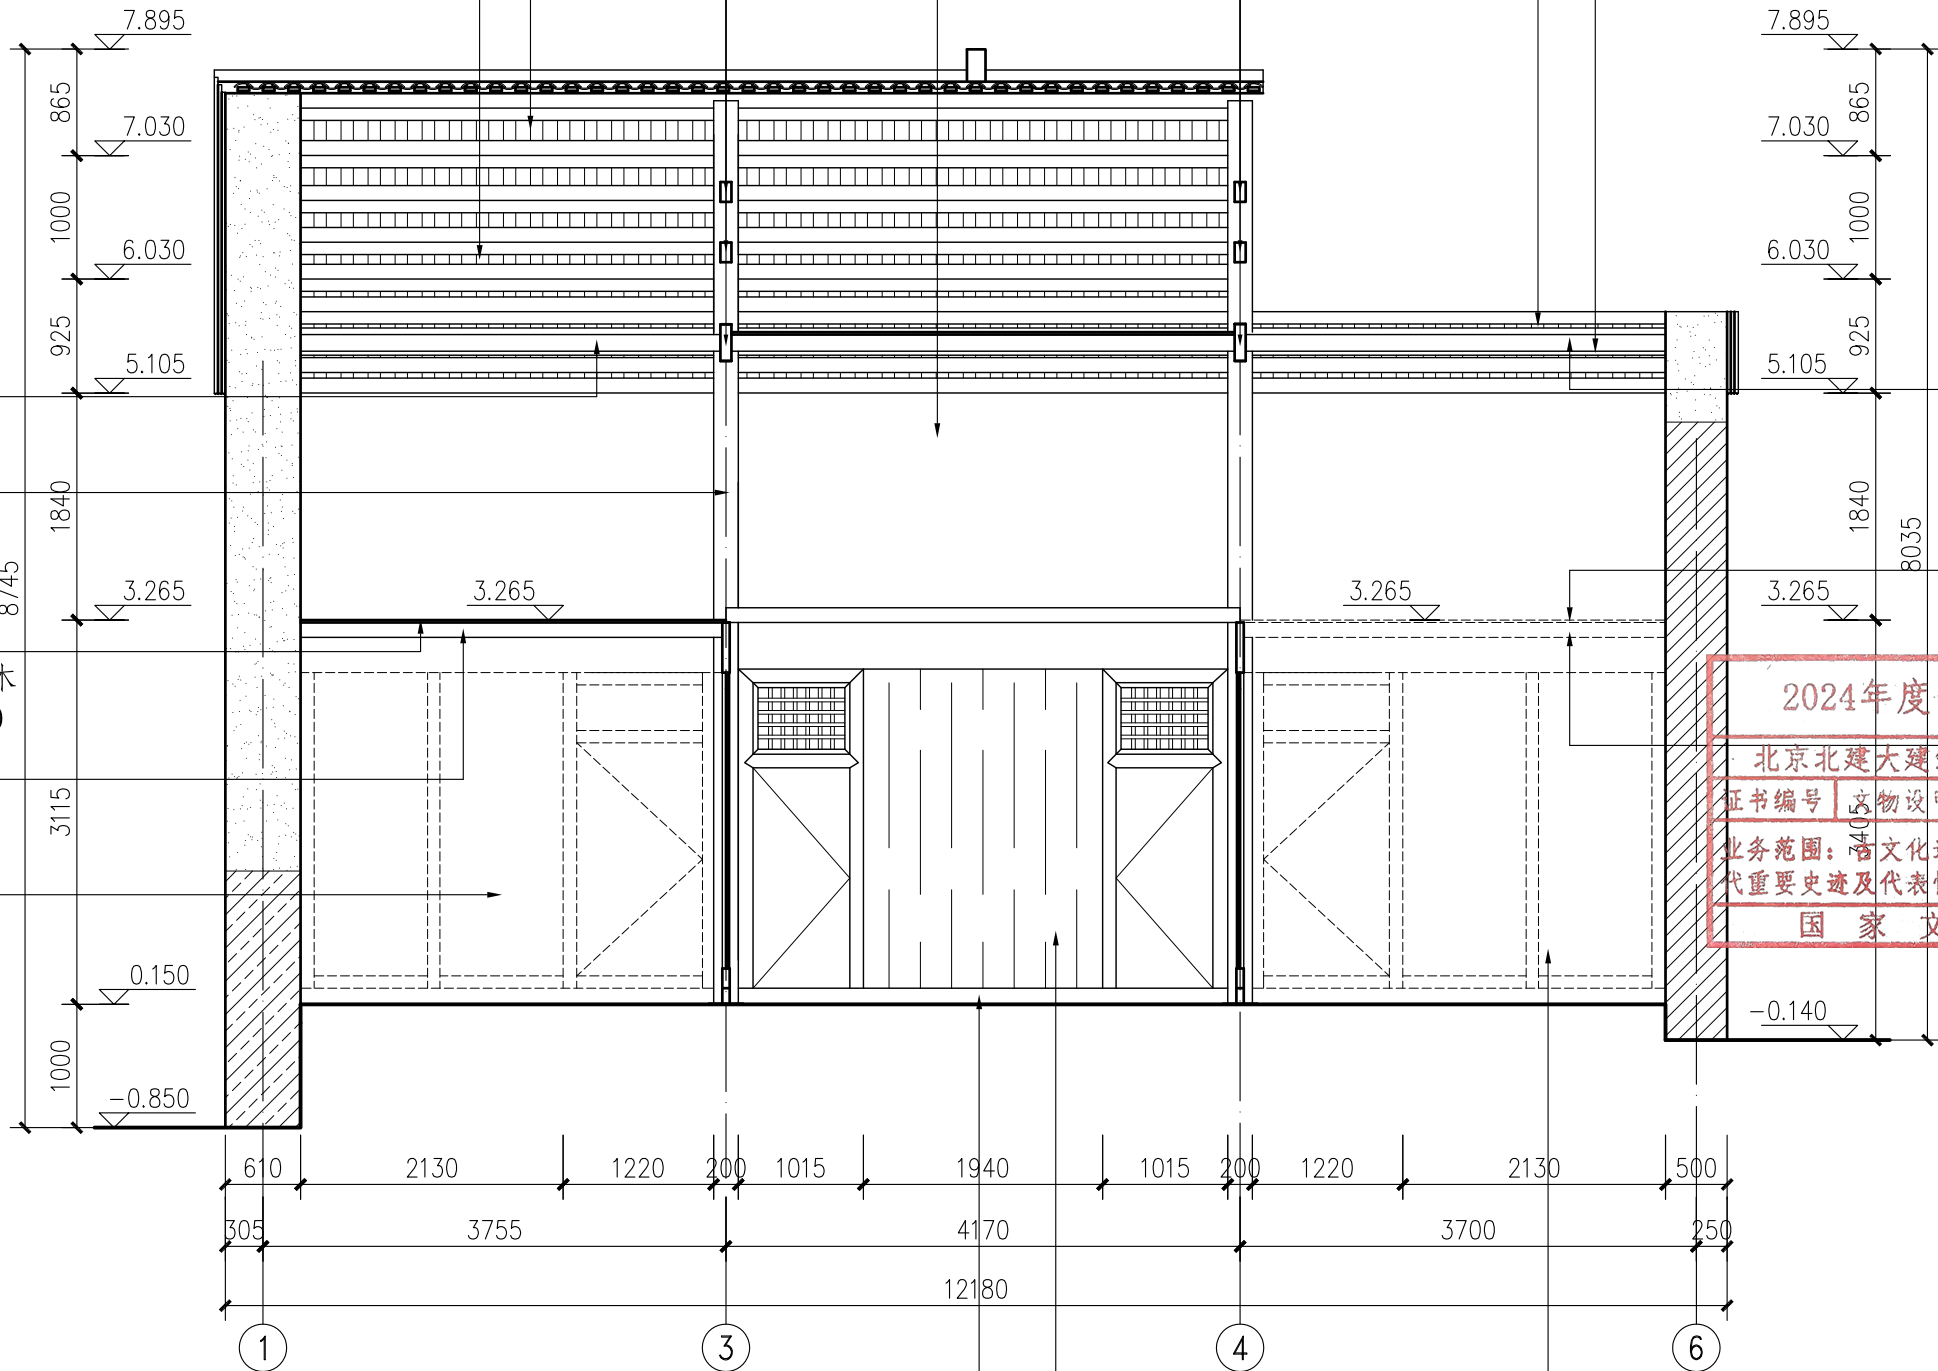

拉结枋全部缺失共4根

楼板均缺失不存约24m²
原楼枕端头糟朽，紧挨东山墙加木梁1根，支顶柱2根，现屋面坍塌，楼枕均断裂缺失共12根

2024年度图纸报审专用章
北京北建大建筑设计研究院有限公司
证书编号: 文物设甲字0101SJ0004
业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★
国家文物局监制

注:
1、93号院正房、东廊屋、门廊室内墙面抹灰均有不同程度污损、脱落。
2、93号院正房二层前檐装修全部缺失。

地梁(130*60)底部受潮糟朽长约4.4m

板壁松动变形约5m²，板门变形2扇

原有木装修缺失不存

3-3剖面图 1:60

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO.,LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

工程名称 PROJECT

图纸名称 DWG. TITLE

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

设计人 DESIGN

胡紫研

审核 AUDITE

赵红梅

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68

92-93号现状勘测—3-3剖面图

图号 DWG. NO.

92-93-X-8

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

出图日期 DATE

2025.2

专业负责人 DISP. RES.



吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖明

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
暖	
通	
水	
给	
排	
水	
结	
构	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

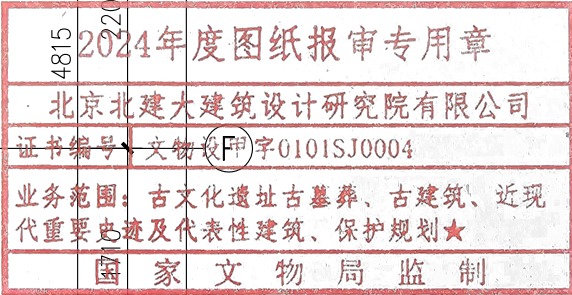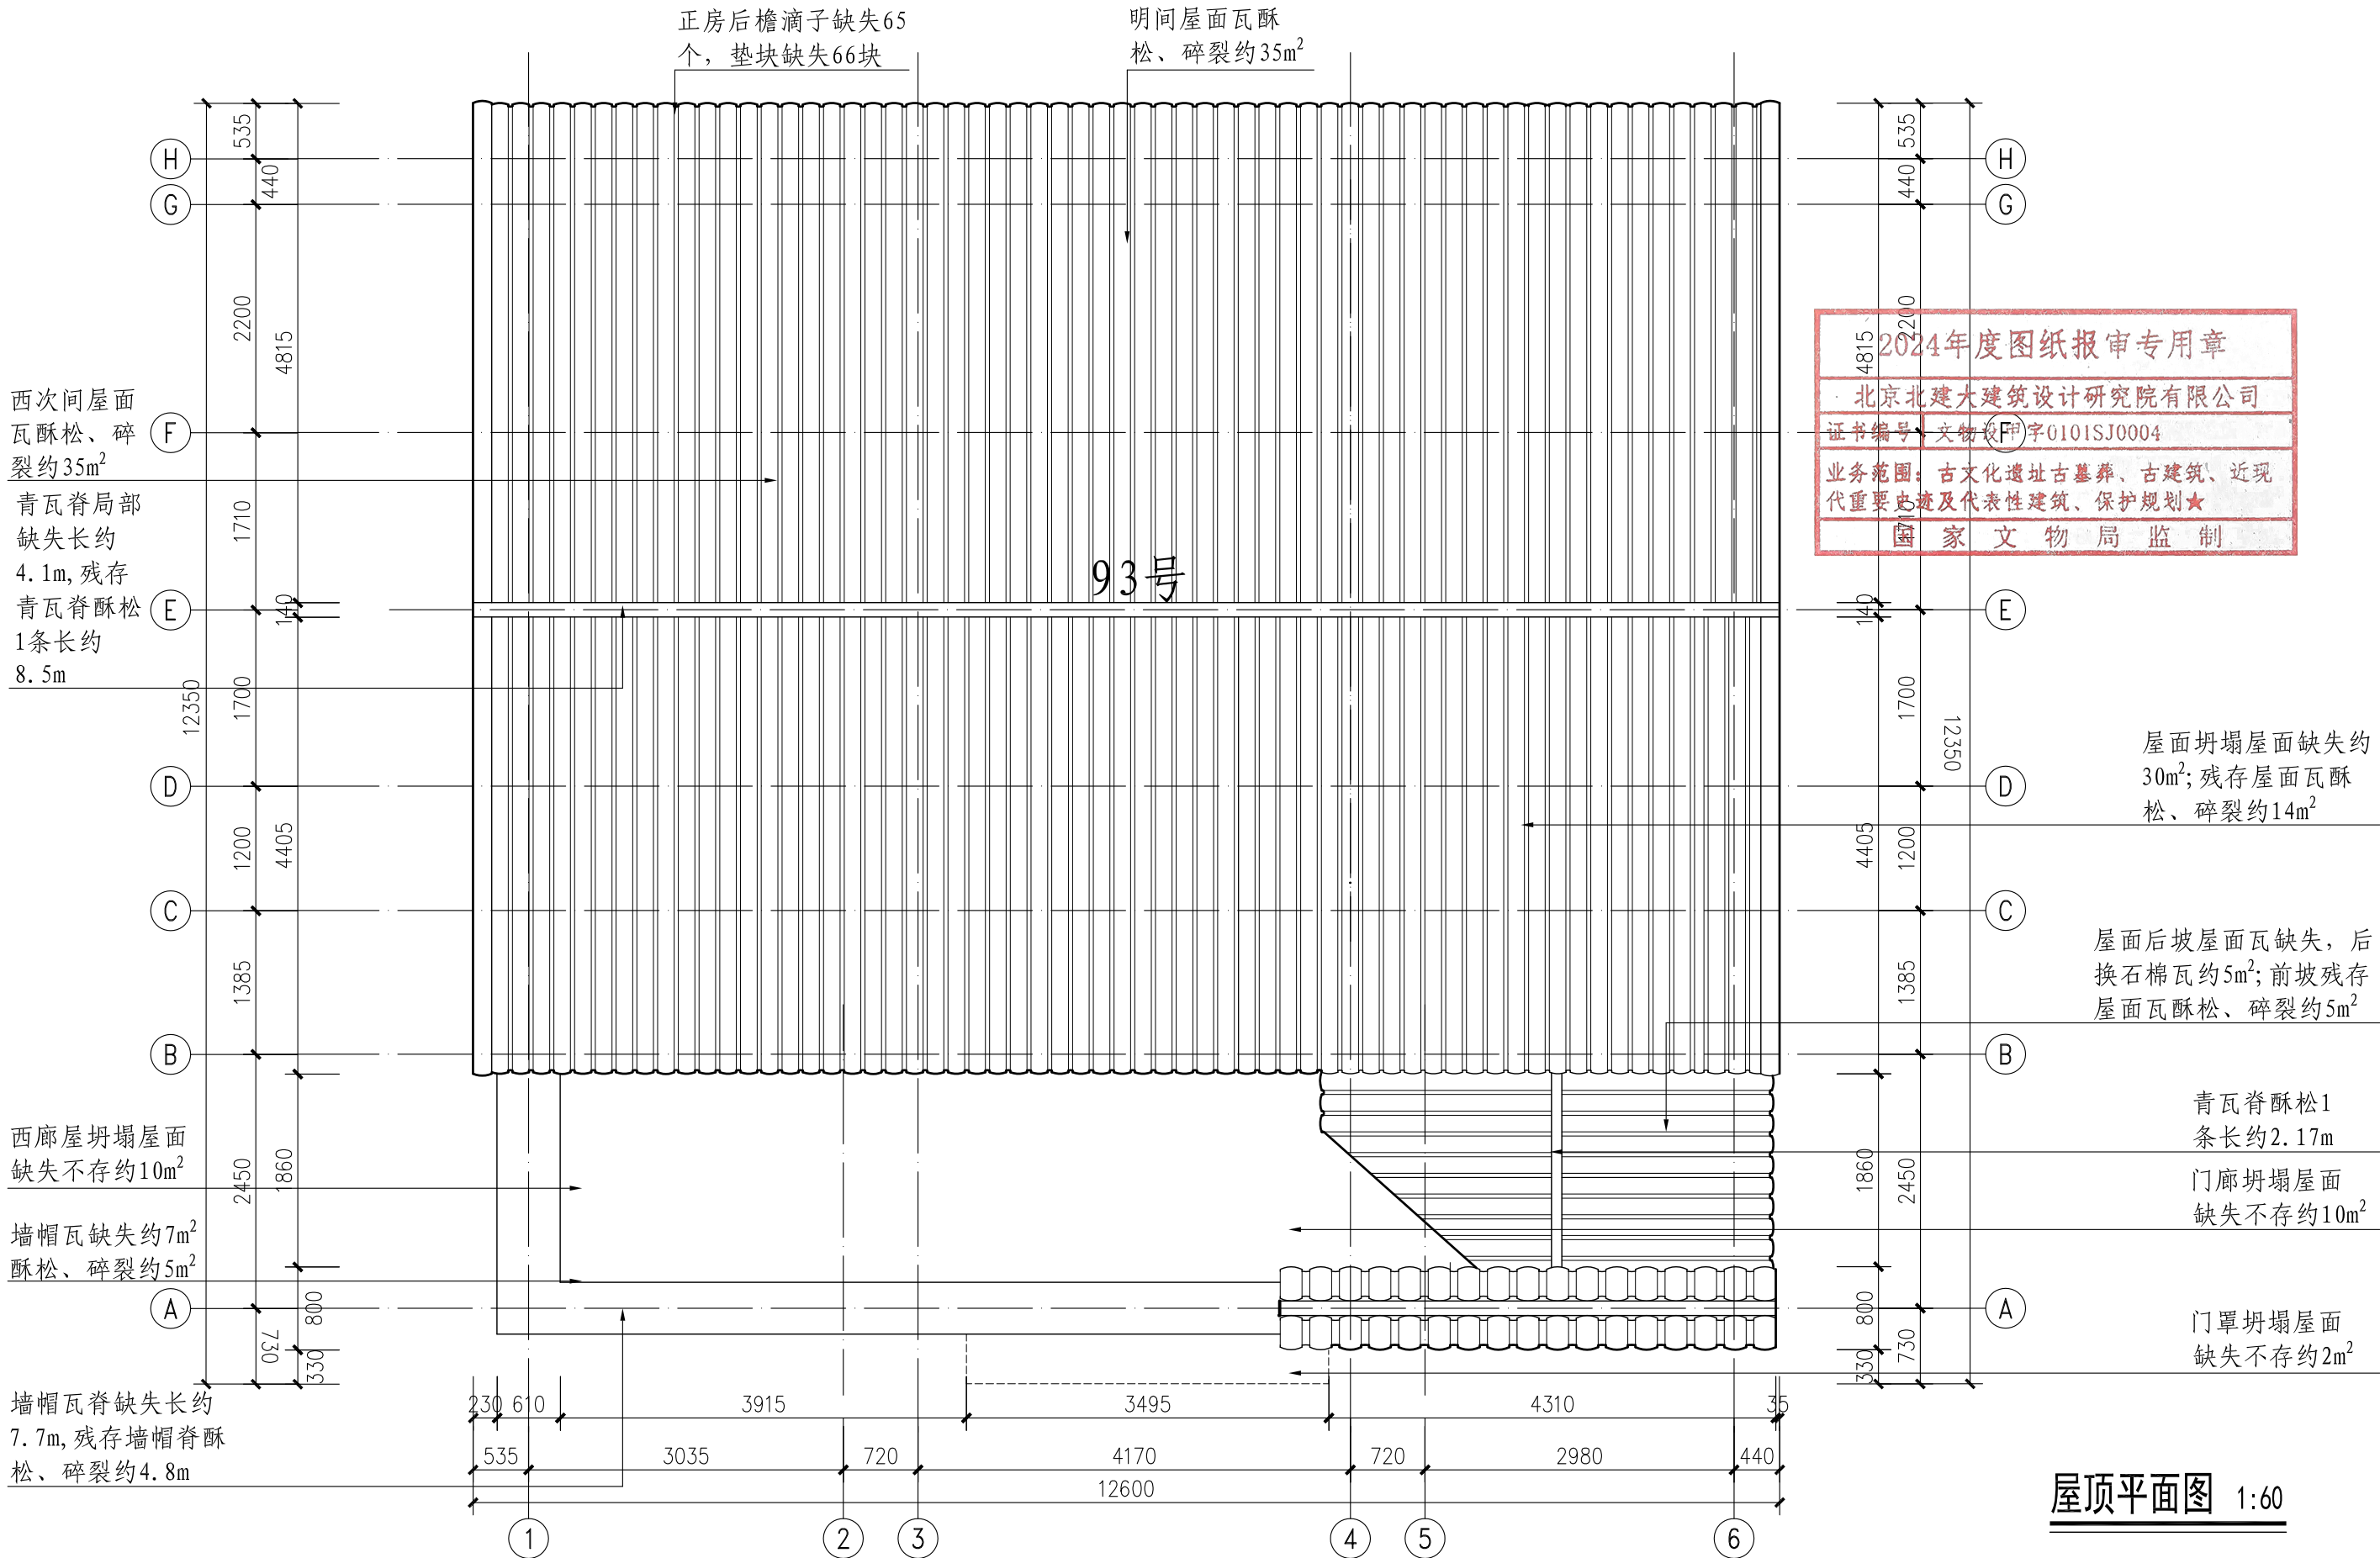

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

工程名称 PROJECT

图纸名称 DWG. TITLE

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

设计人 DESIGN

胡紫妍

审核 AUDITE

赵红梅

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

70-73、80-93号修缮工程

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

92-93号现状勘测——屋顶平面图

图号 DWG. NO.


92-93-X-9

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气
-------	----	----	-----	----	----

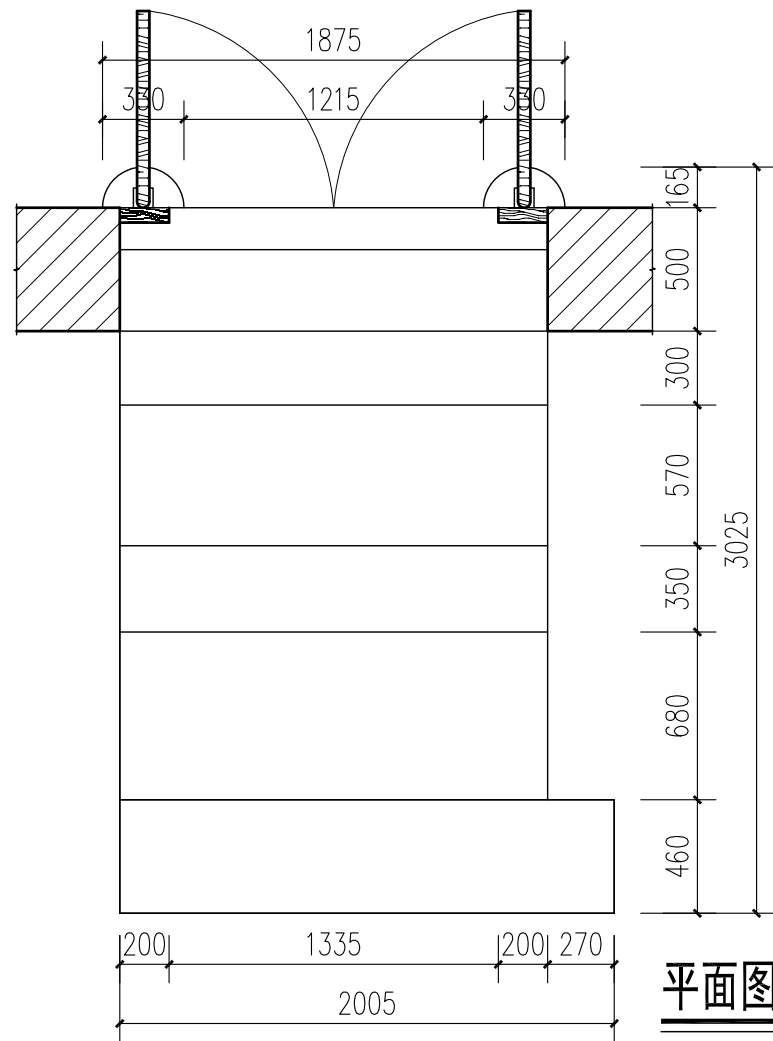


平面图 1:30

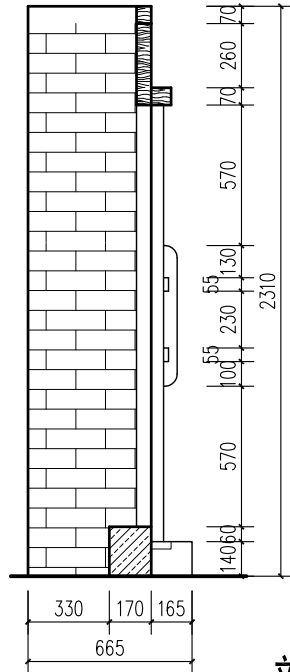

剖面图 1:30

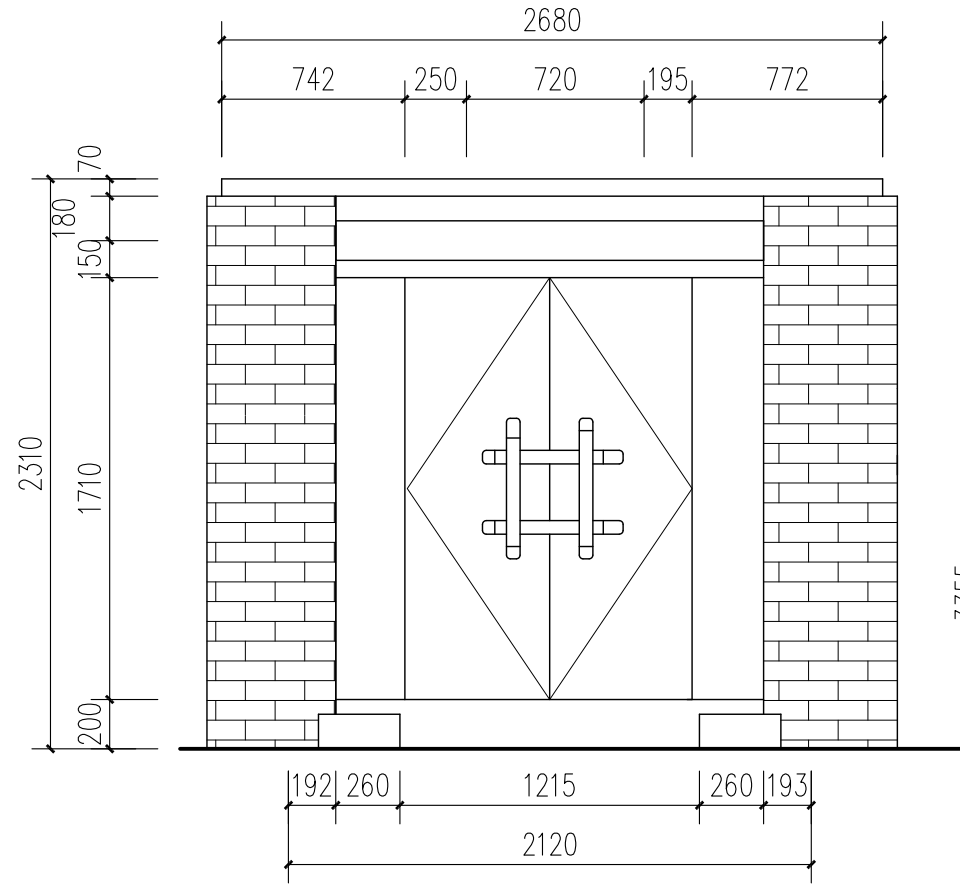

北立面图 1:30

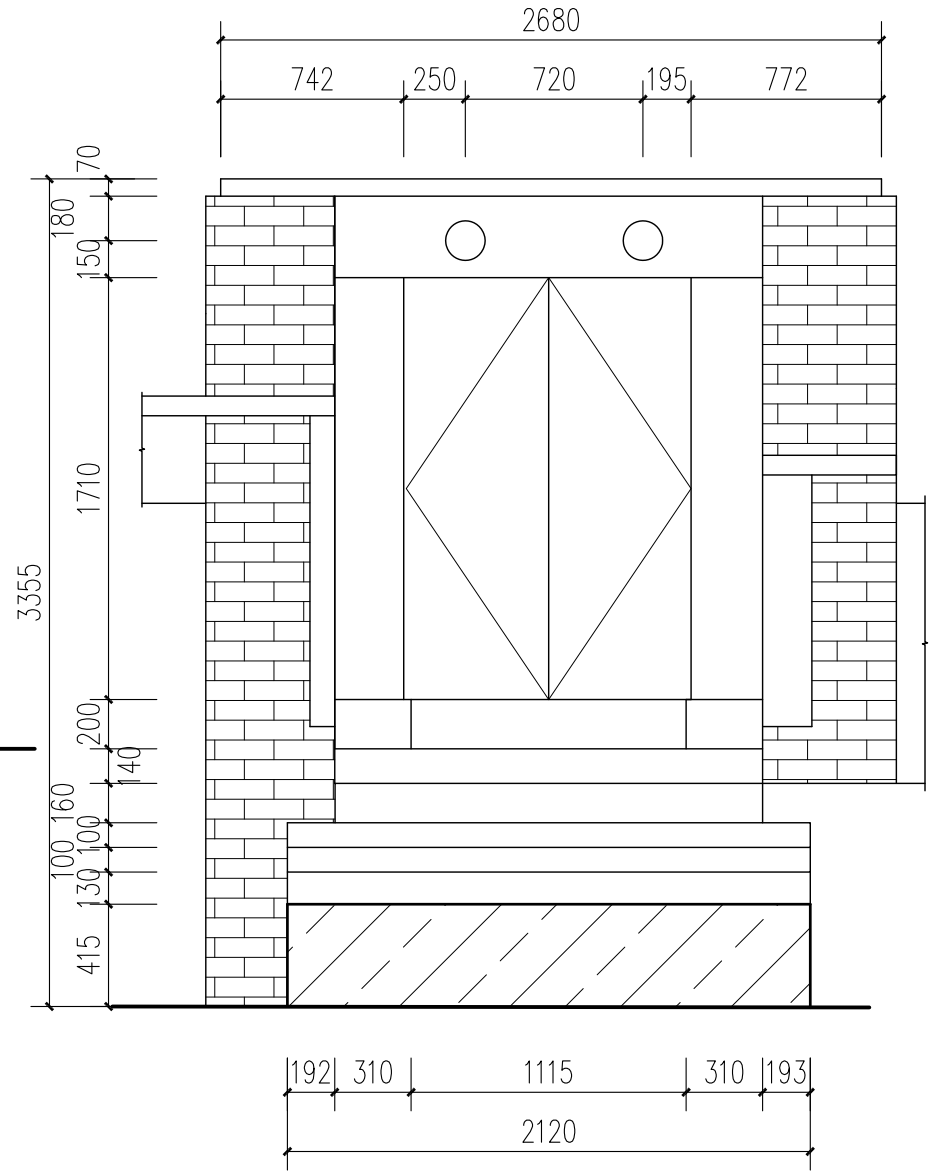

南立面图 1:30

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

M1详图 1:30

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

吴安

审定 AUTHORIZE

肖东

专业负责人 DISP. RES.

项目负责人 PROJ. M.

肖东

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

92-93号现状勘测—

M1详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.








92-93-X-10

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

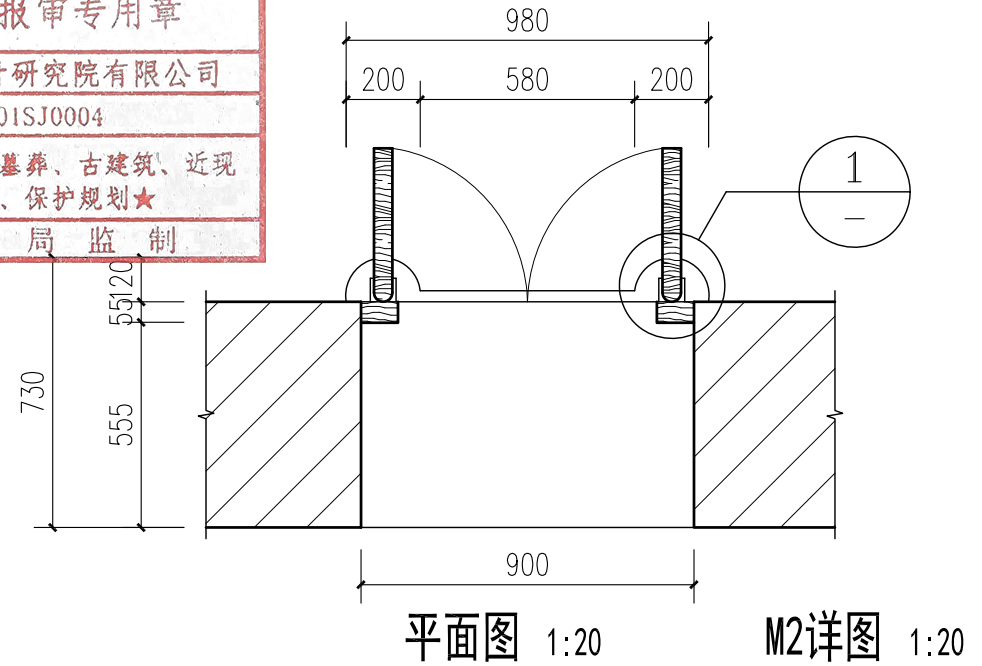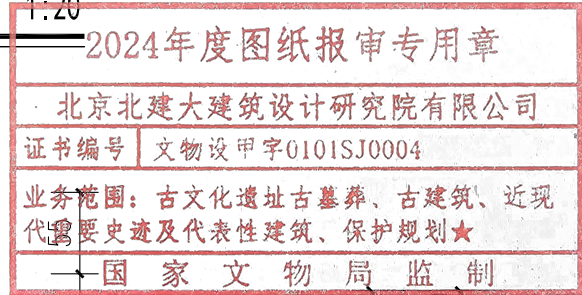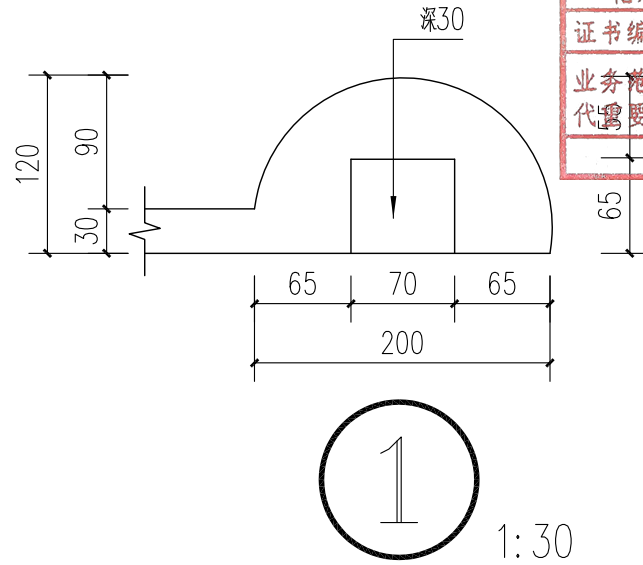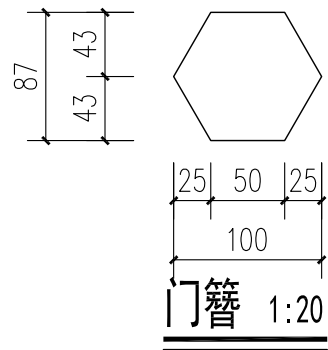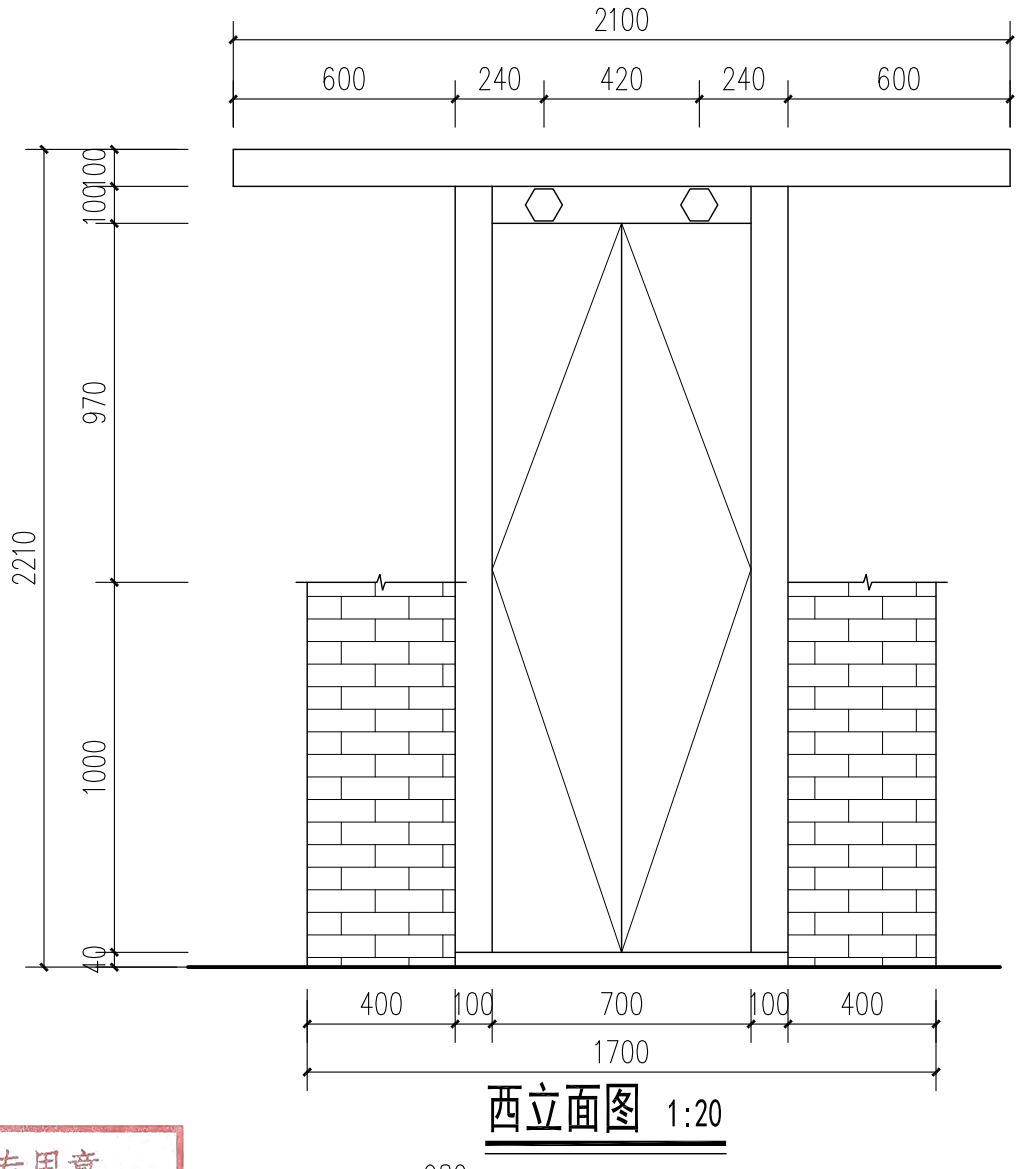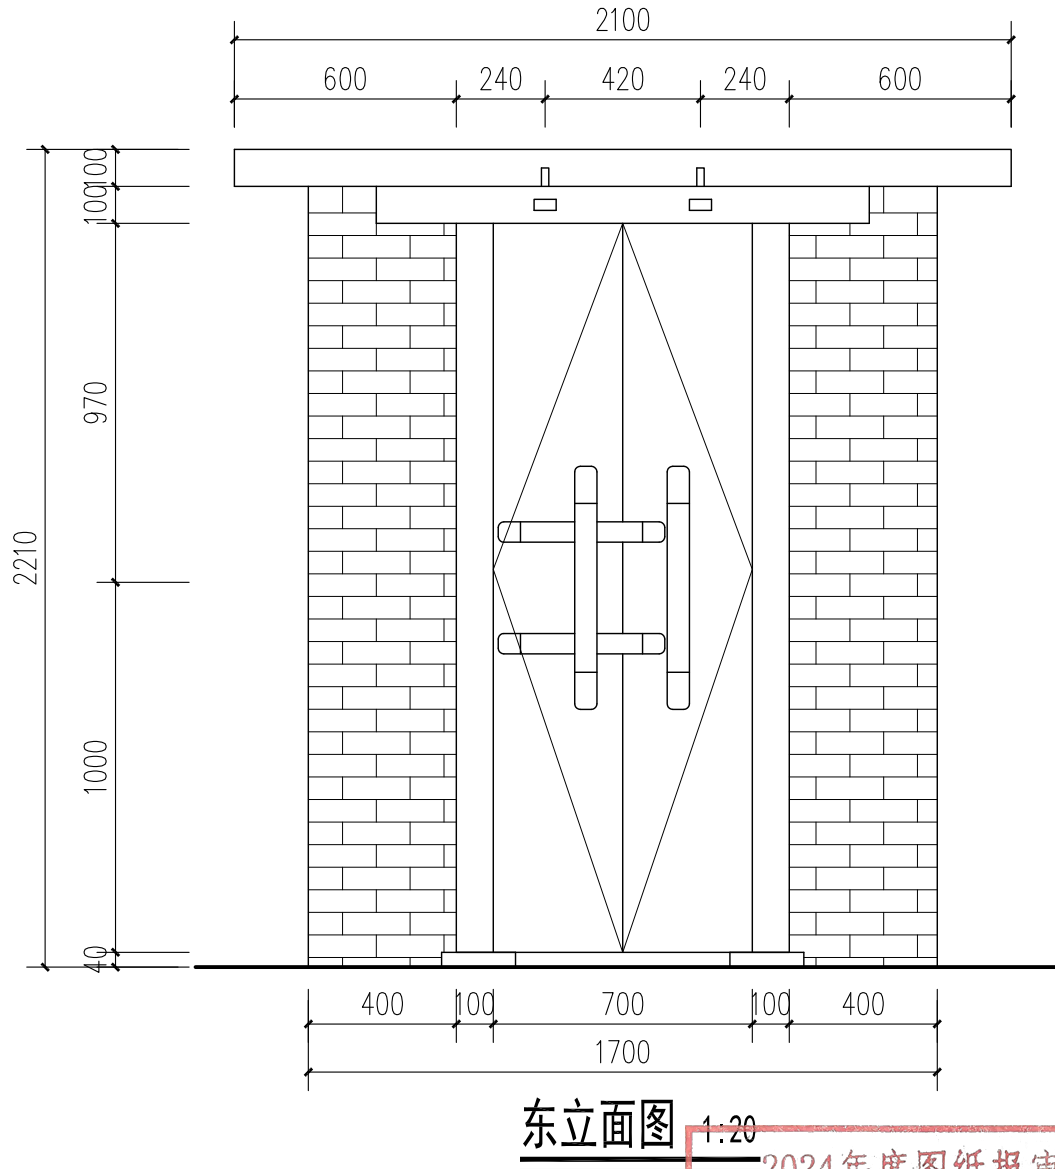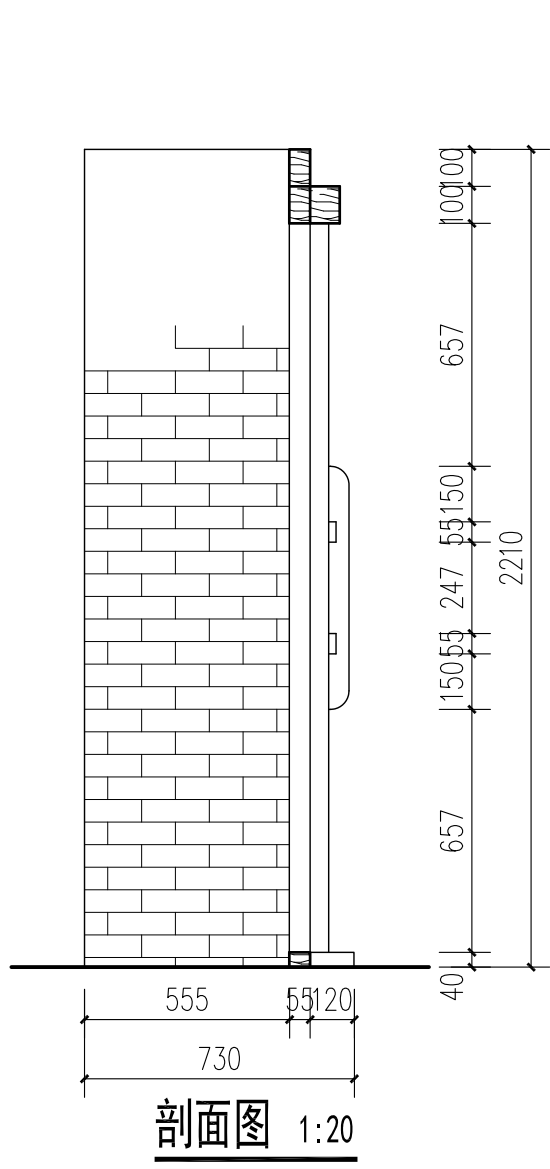

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

工程名称 PROJECT

图纸名称 DWG. TITLE

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68

92-93号现状勘测—

图号 DWG. NO.

92-93-X-11

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

70-73、80-93号修缮工程

M2详图

出图日期 DATE

2025.2

专业负责人 DISP. RES.


吴安

项目负责人 PROJ. M.


青中

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建筑	结构	给排水	暖通	电气

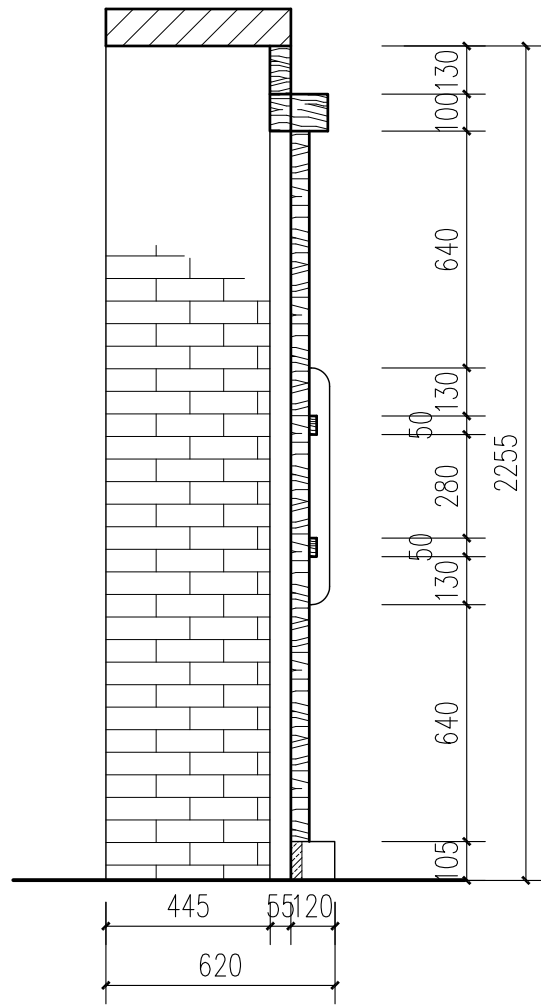


剖面图 1:20

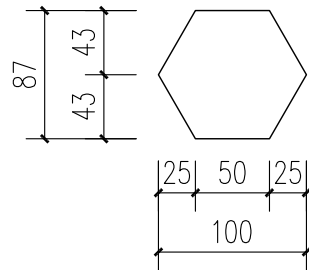


门簪 1:20

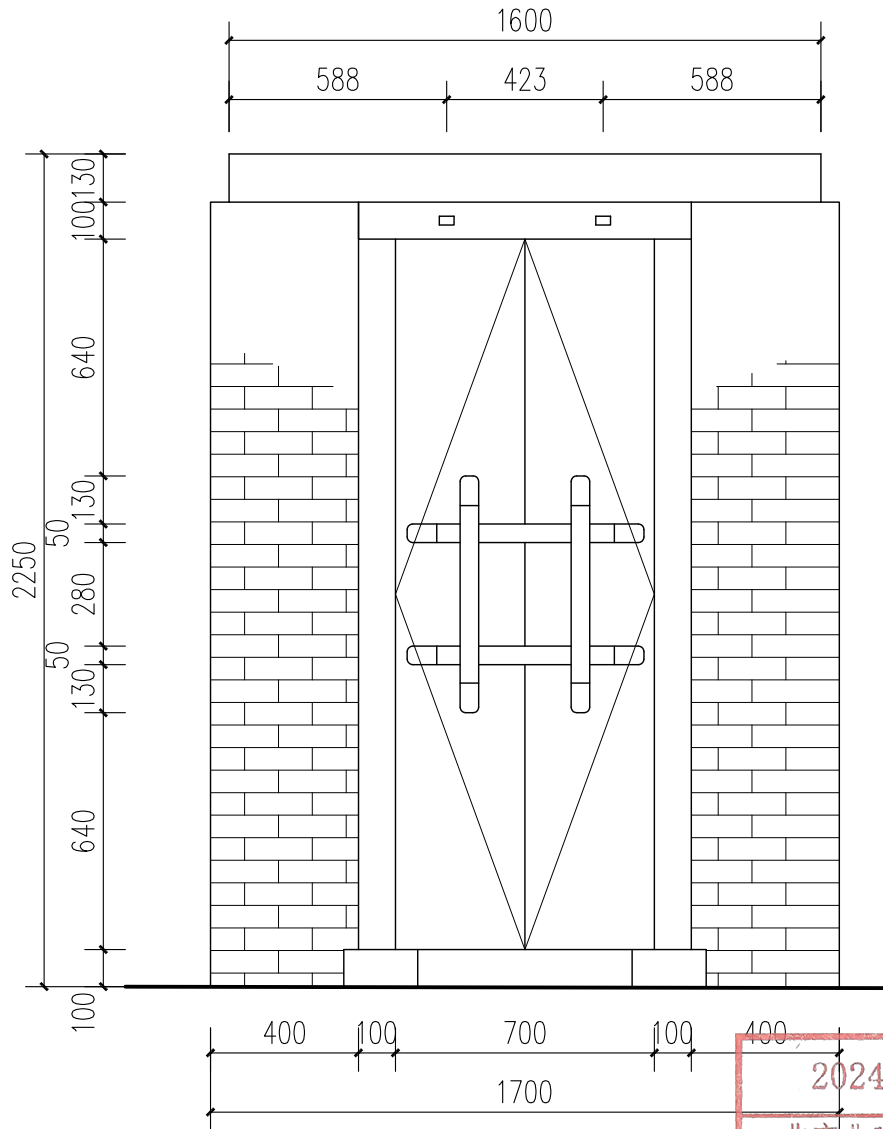


西立面图 1:20

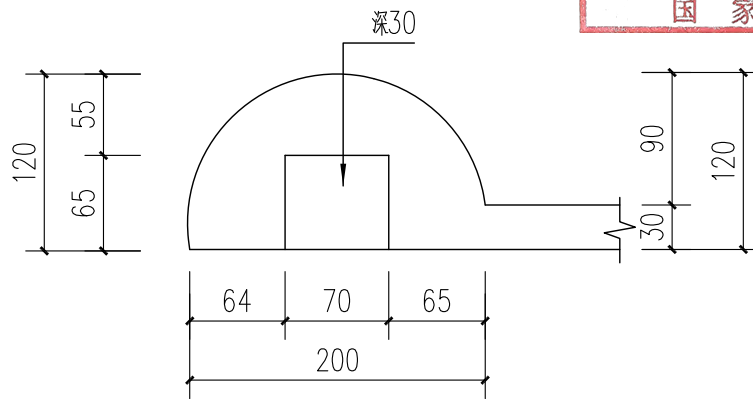

1 1:20

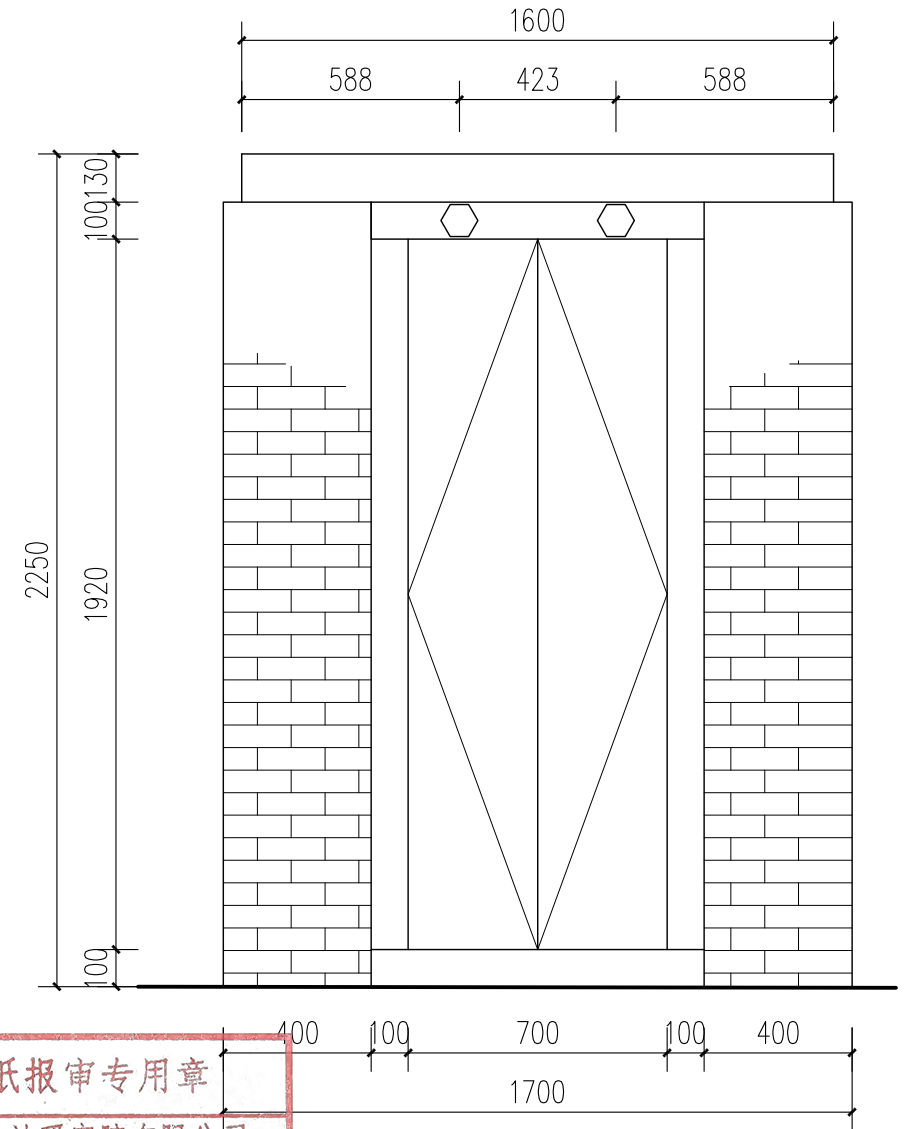


东立面图 1:20

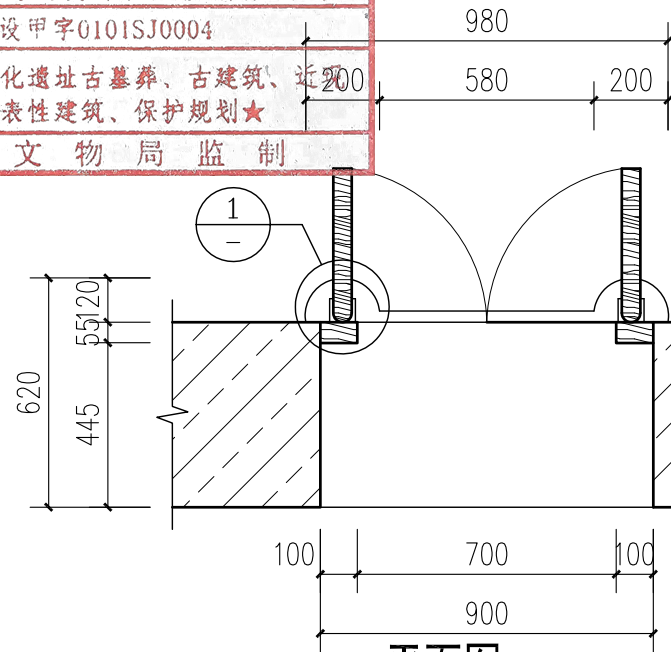

平面图 1:20

M3详图 1:20

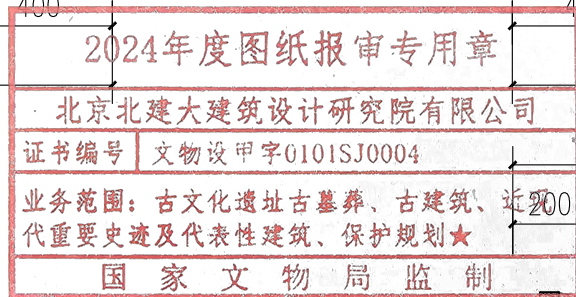

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家明

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

吴安

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖帅

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58—68
70—73、80—93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

92—93号现状勘测—
M3详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518—040

图号 DWG. NO.


92—93—X—12

出图日期 DATE


2025.2

归档记录 FILE. NO.


项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

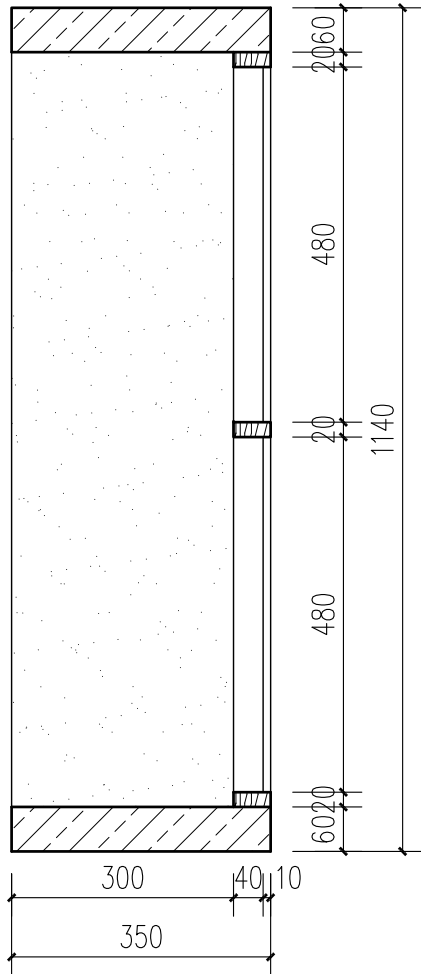

剖面图 1:10

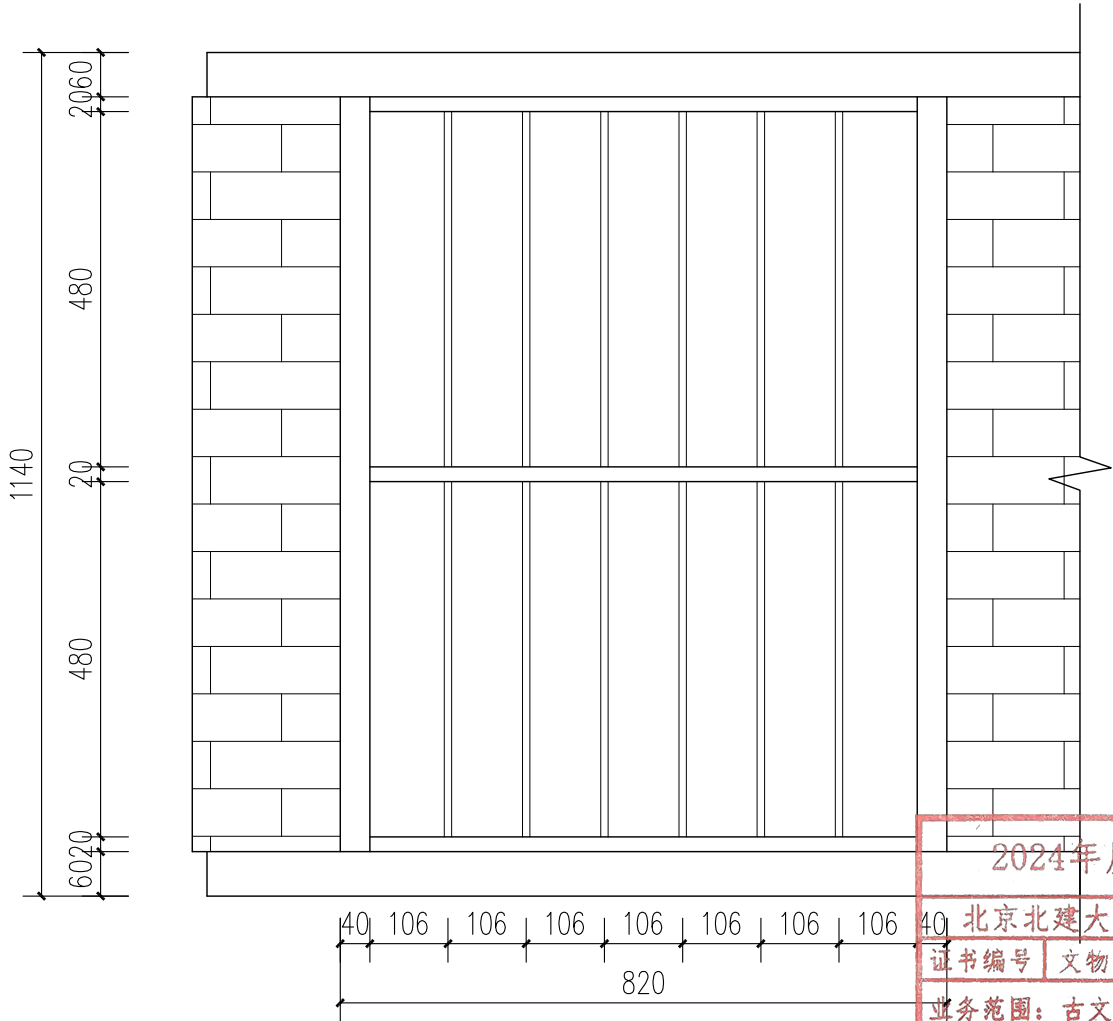

立面图 1:10

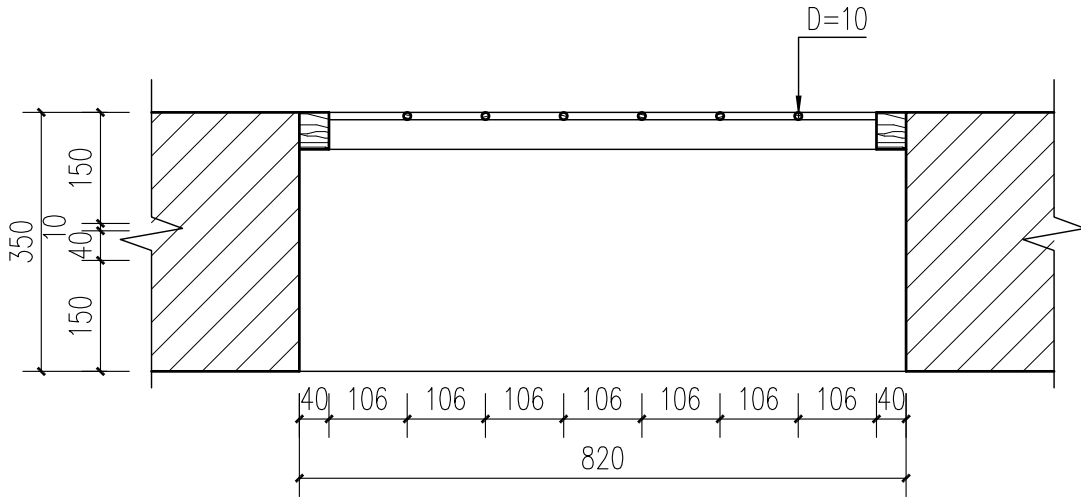

平面图 1:10

2024年度图纸报审专用章	
北京北建大建筑设计研究院有限公司	证书编号 文物设甲字0101SJ0004
业务范围：古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★	
国家文物局监制	

C1详图 1:10

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号:A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号:文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

赵红梅

复核人 CHECK

吴安

审定 AUTHORIZE

项目负责人 PROJ. M.

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

项目负责人 PROJ. M.

工程名称 PROJECT

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68
70-73、80-93号修缮工程

图纸名称 DWG. TITLE

92-93号现状勘测—
C1详图

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

图号 DWG. NO.



92-93-X-13

出图日期 DATE

2025.2

归档记录 FILE. NO.

项目负责人	建 筑	结 构	给 排 水	暖 通	电 气

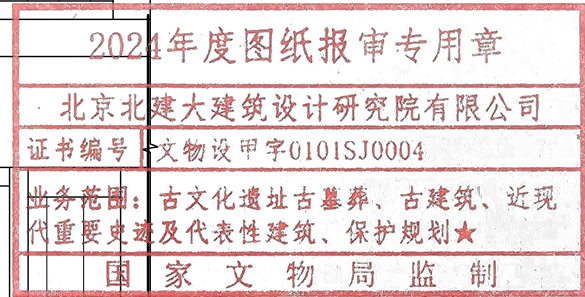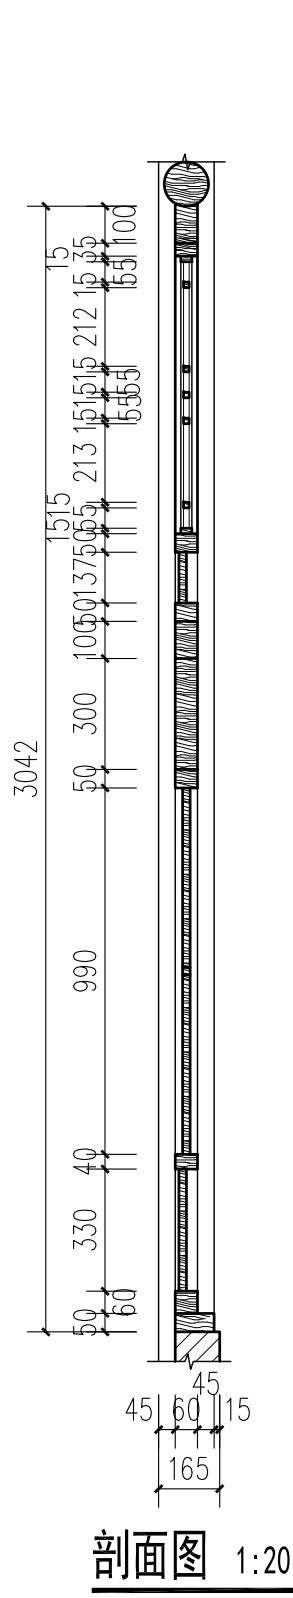

立面图 1:20

平面图 1:20

93号西廊屋前檐装修详图 1:20

北京北建大建筑设计研究院有限公司

ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE
OF BUCEA CO., LTD

甲级建设工程设计证书号: A111012399

甲级文物保护工程勘察资质证书号: 文物设甲字0101SJ0004

设计签字 SIGNATURE

工程名称 PROJECT

图纸名称 DWG. TITLE

工程编号 PROJ. NO.

WB1518-040

设计人 DESIGN

胡家研

审核 AUDITE

肖东

广西灵川县长岗岭村古建筑群—58-68

92-93号现状勘测—

图号 DWG. NO.

92-93-X-14

复核人 CHECK

赵红梅

审定 AUTHORIZE

肖东

70-73、80-93号修缮工程

93号西廊屋前檐装修详图

出图日期 DATE

2025.2

专业负责人 DISP. RES.

吴安

项目负责人 PROJ. M.

肖东

归档记录 FILE. NO.

电	
气	
通	
暖	
水	
给	
排	
构	
结	
建	
筑	
项	
目	
负	
责	
人	

门窗明细表			
编号	数量 (樘)	窗尺寸	详图图号
M-1	1	1875*2310	92-93-X-10
M-2	1	900*2210	92-93-X-11
M-3	1	900*2255	92-93-X-12
C-1	2	820*1140	92-93-X-13

2024年度图纸报审专用章

北京北建大建筑设计研究院有限公司

证书编号 文物设甲字0101SJ0004

业务范围: 古文化遗址古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划★

国家文物局监制

北京北建大建筑设计研究院有限公司 ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE OF BUCEA CO.,LTD 甲级建设工程设计证书号:A111012399 甲级文物保护工程勘察设计资质证书号:文物设甲字0101SJ0004	设计签字		SIGNATURE		工程名称	PROJECT	代重要文物及代表性建筑、保护规划★ 工程编号		PROJ. NO.	WB1518-040		
	设 计 人	DESIGN	胡家研	审 核	AUDITE	广西灵川县长岗岭村古建筑群——58-68 70-73、80-93号修缮工程	92-93号现状勘测——门窗明细表	图 纸 名 称	DWG. TITLE	图 号	DWG. NO.	92-93-X-15
	复 核 人	CHECK	赵红梅	审 定	AUTHORIZE			出图日期	DATE	2025.2		
	专业负责人	DISP. RES.	吴安	项目负责人	PROJ. M.			归档记录	FILE. NO.			